


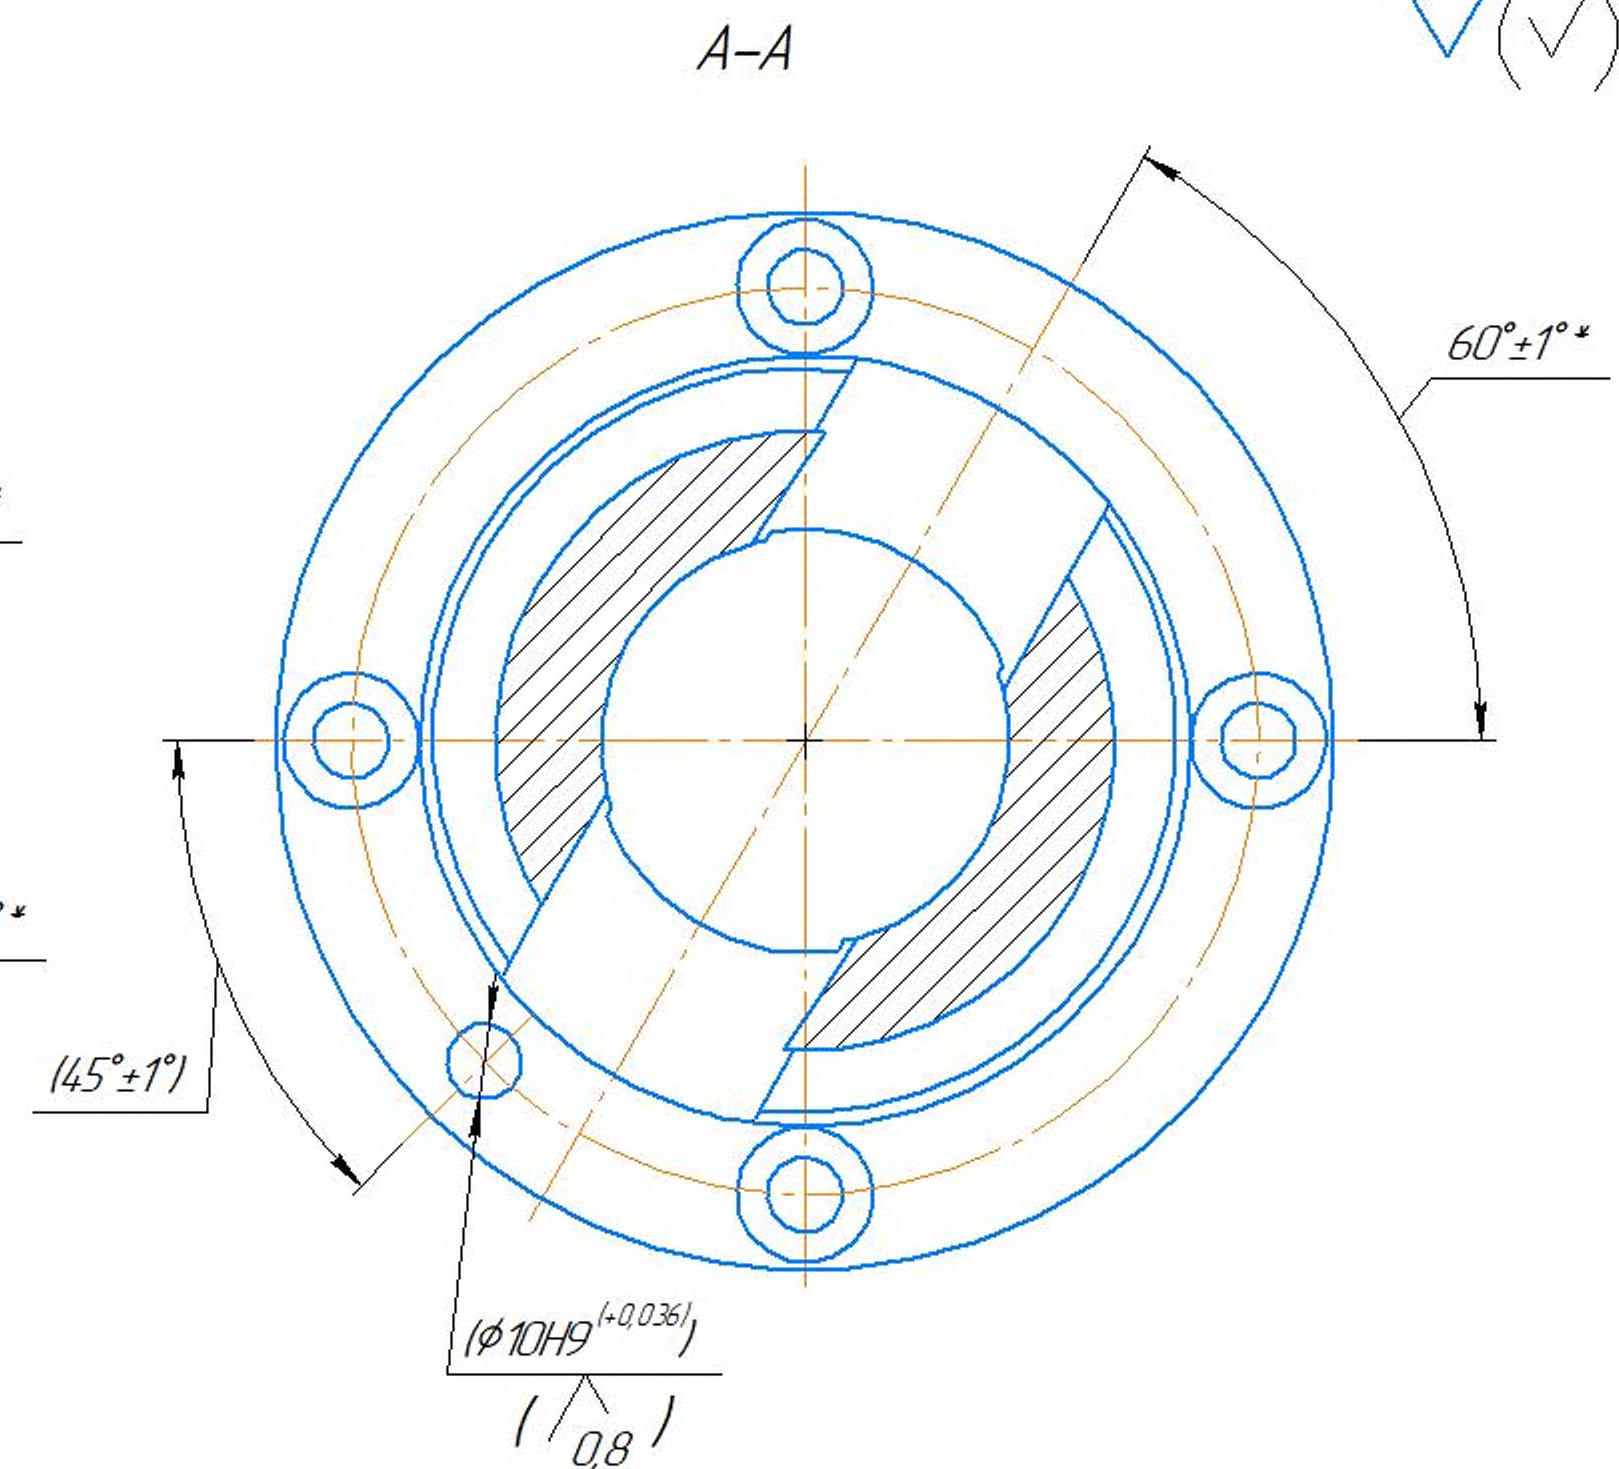
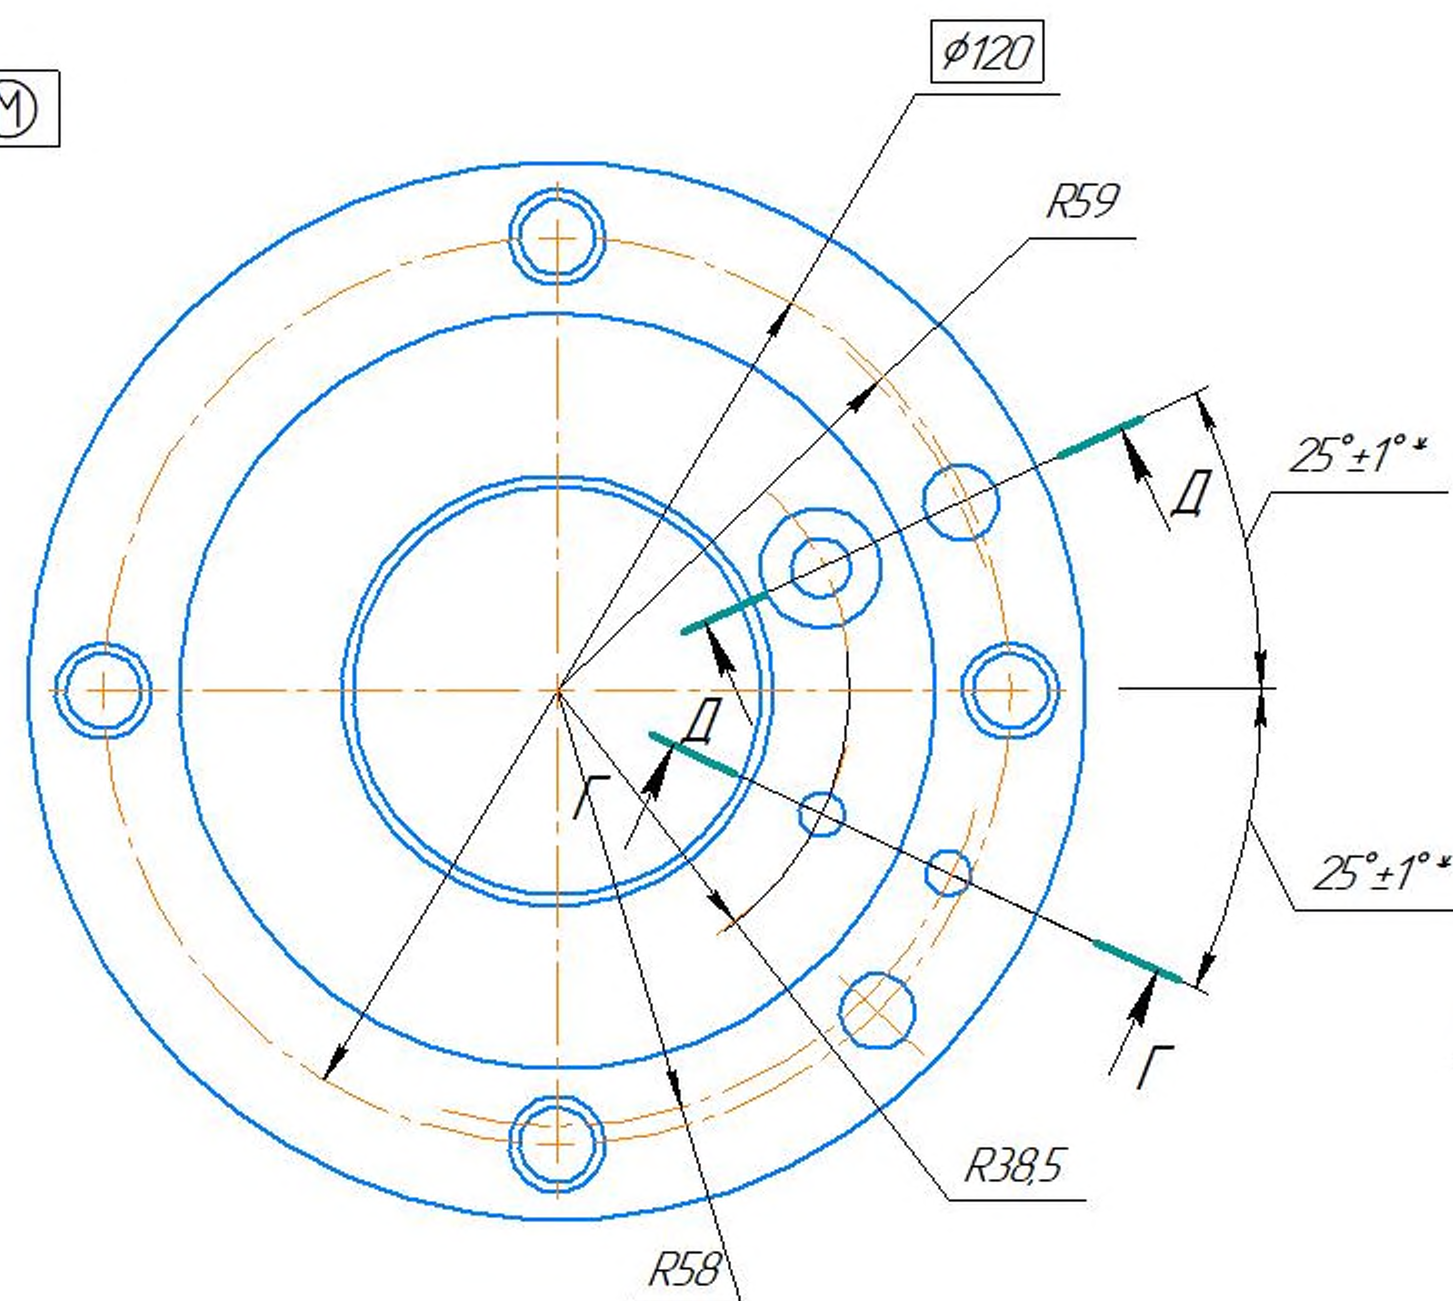
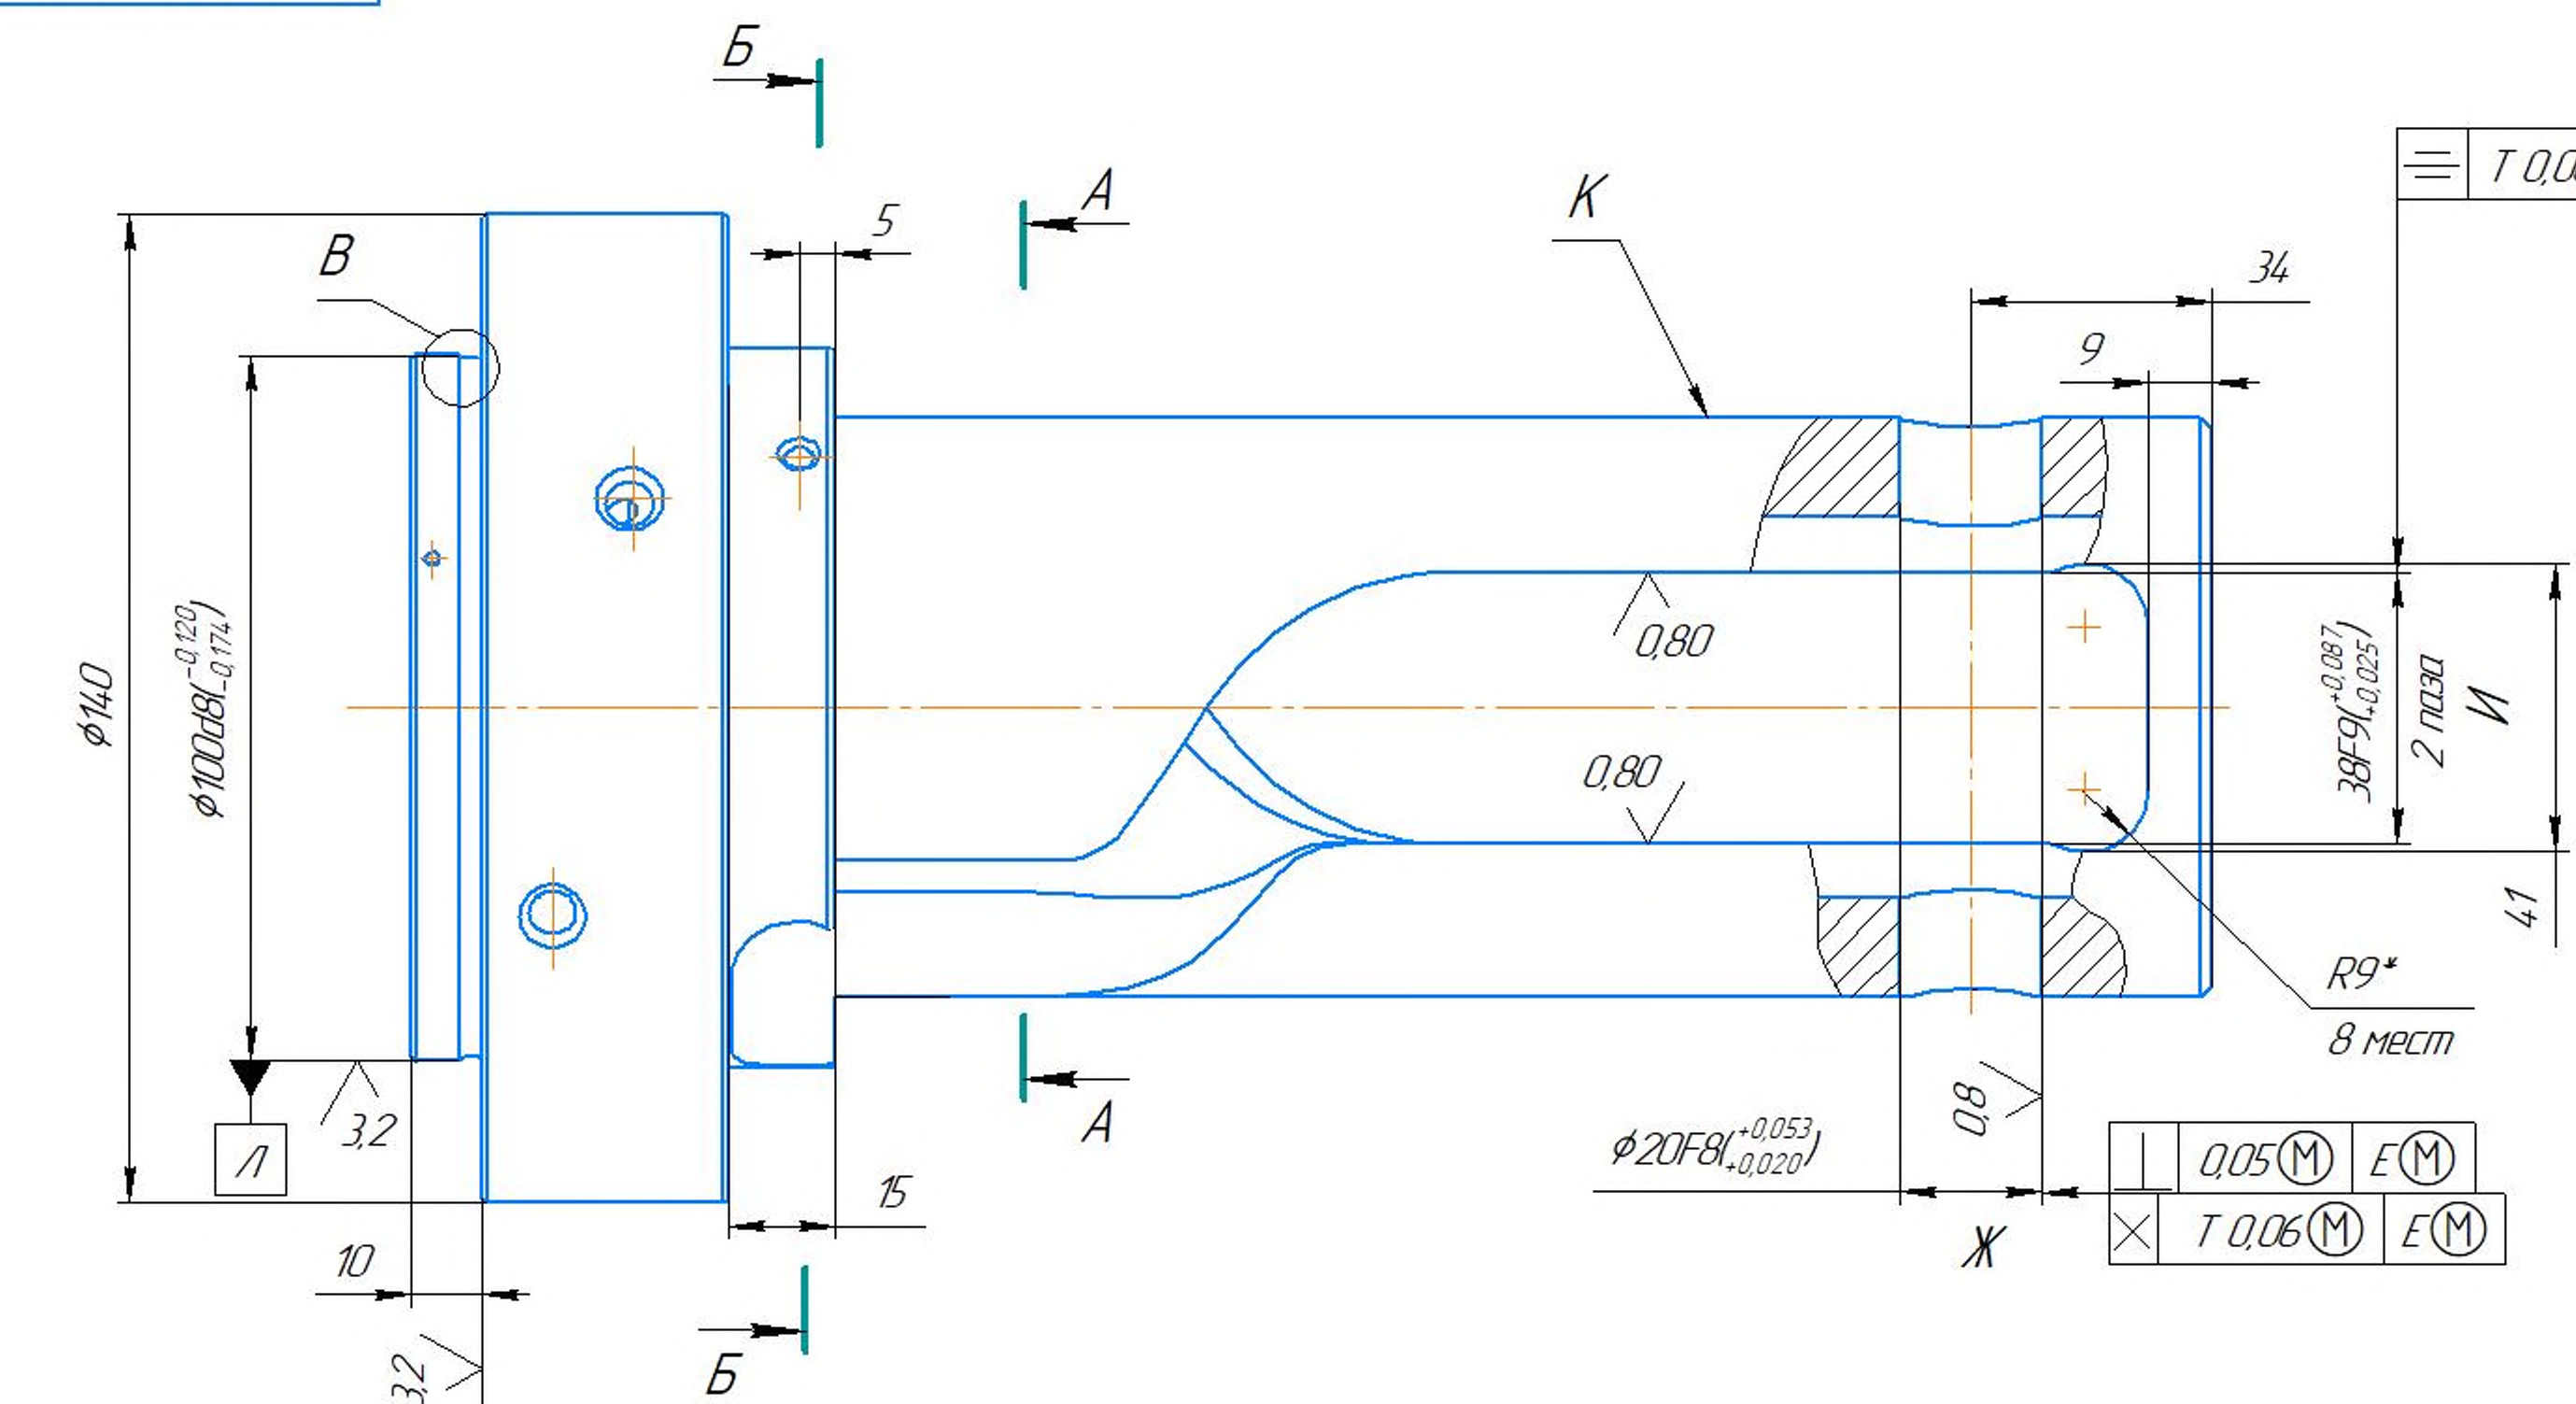
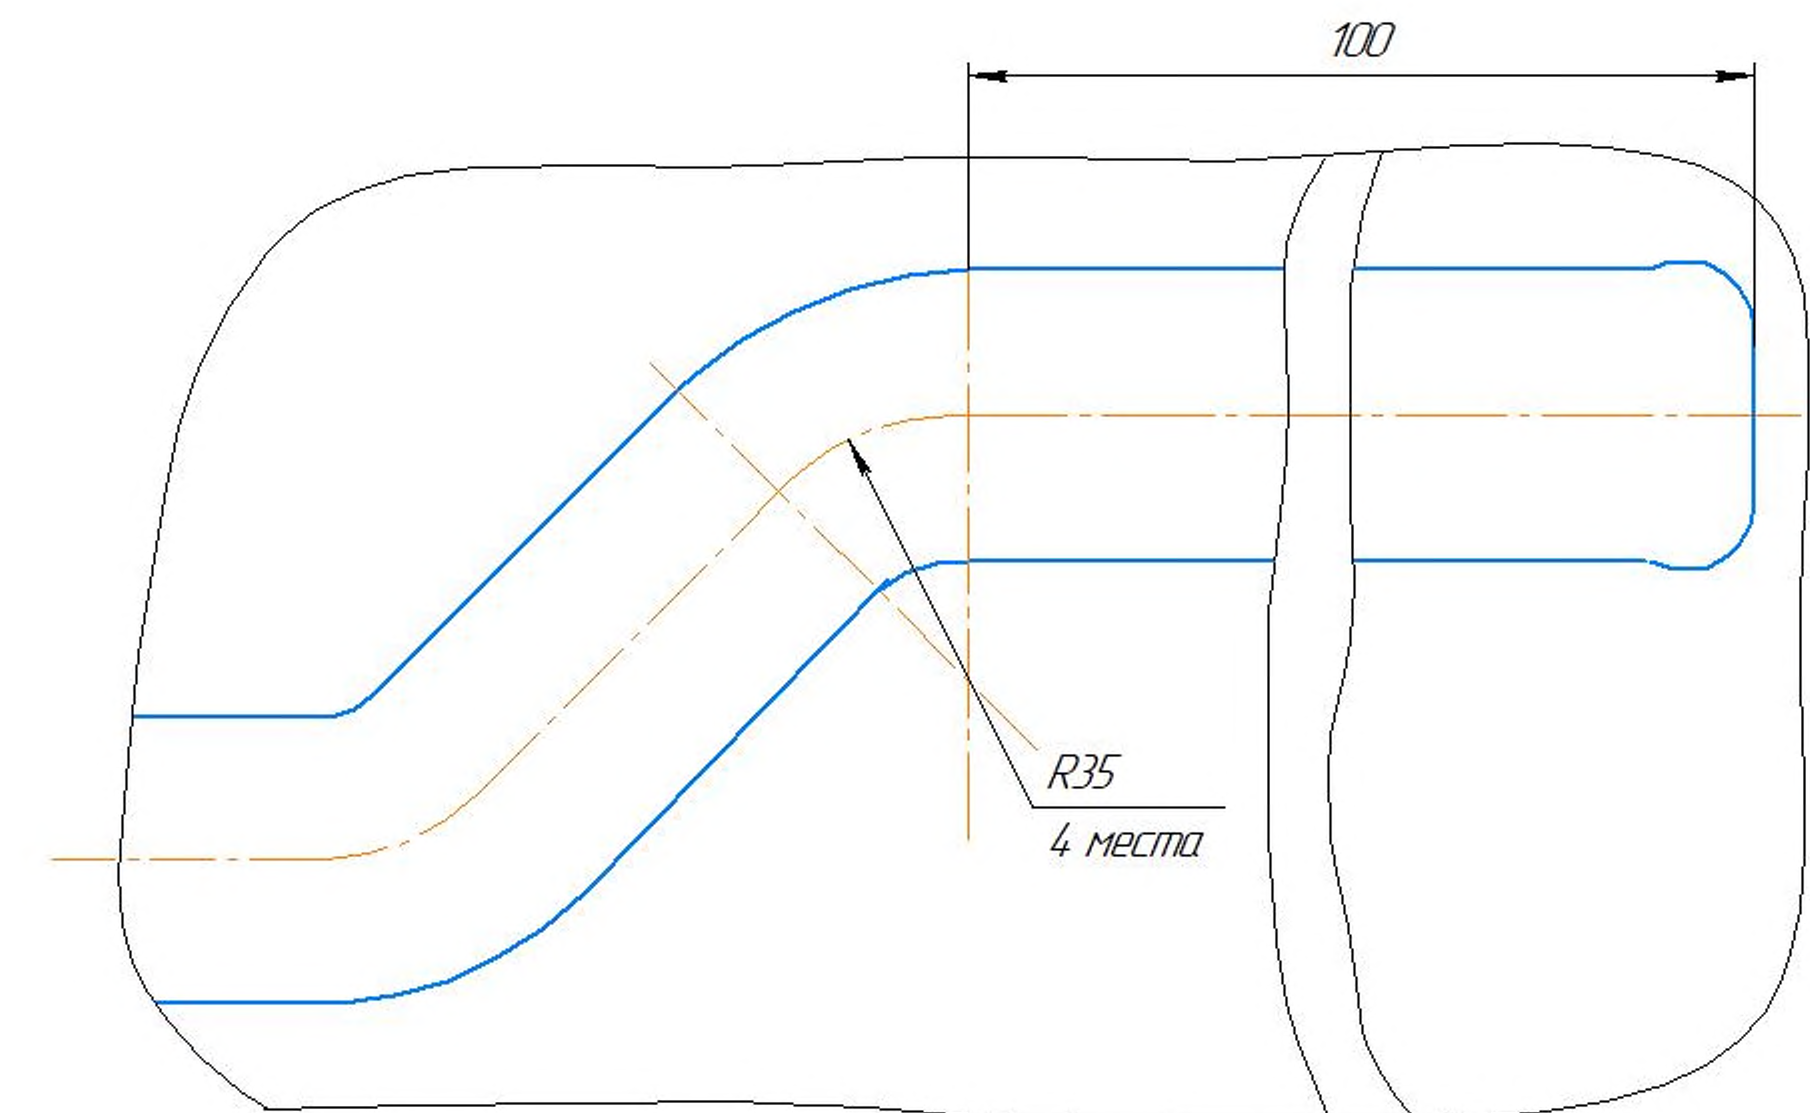


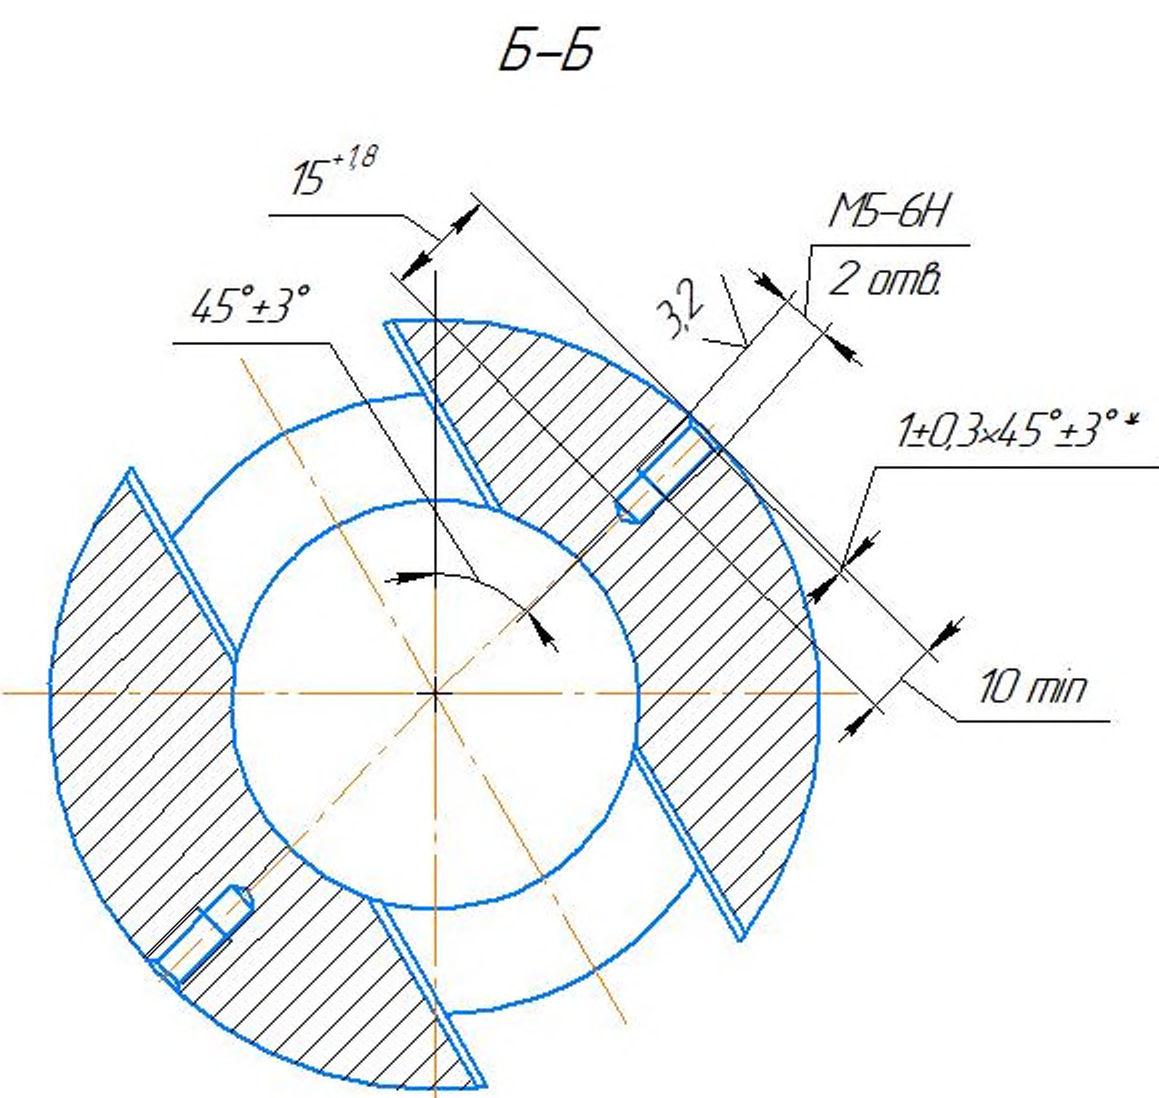


Развертка пазов И по верхн. К

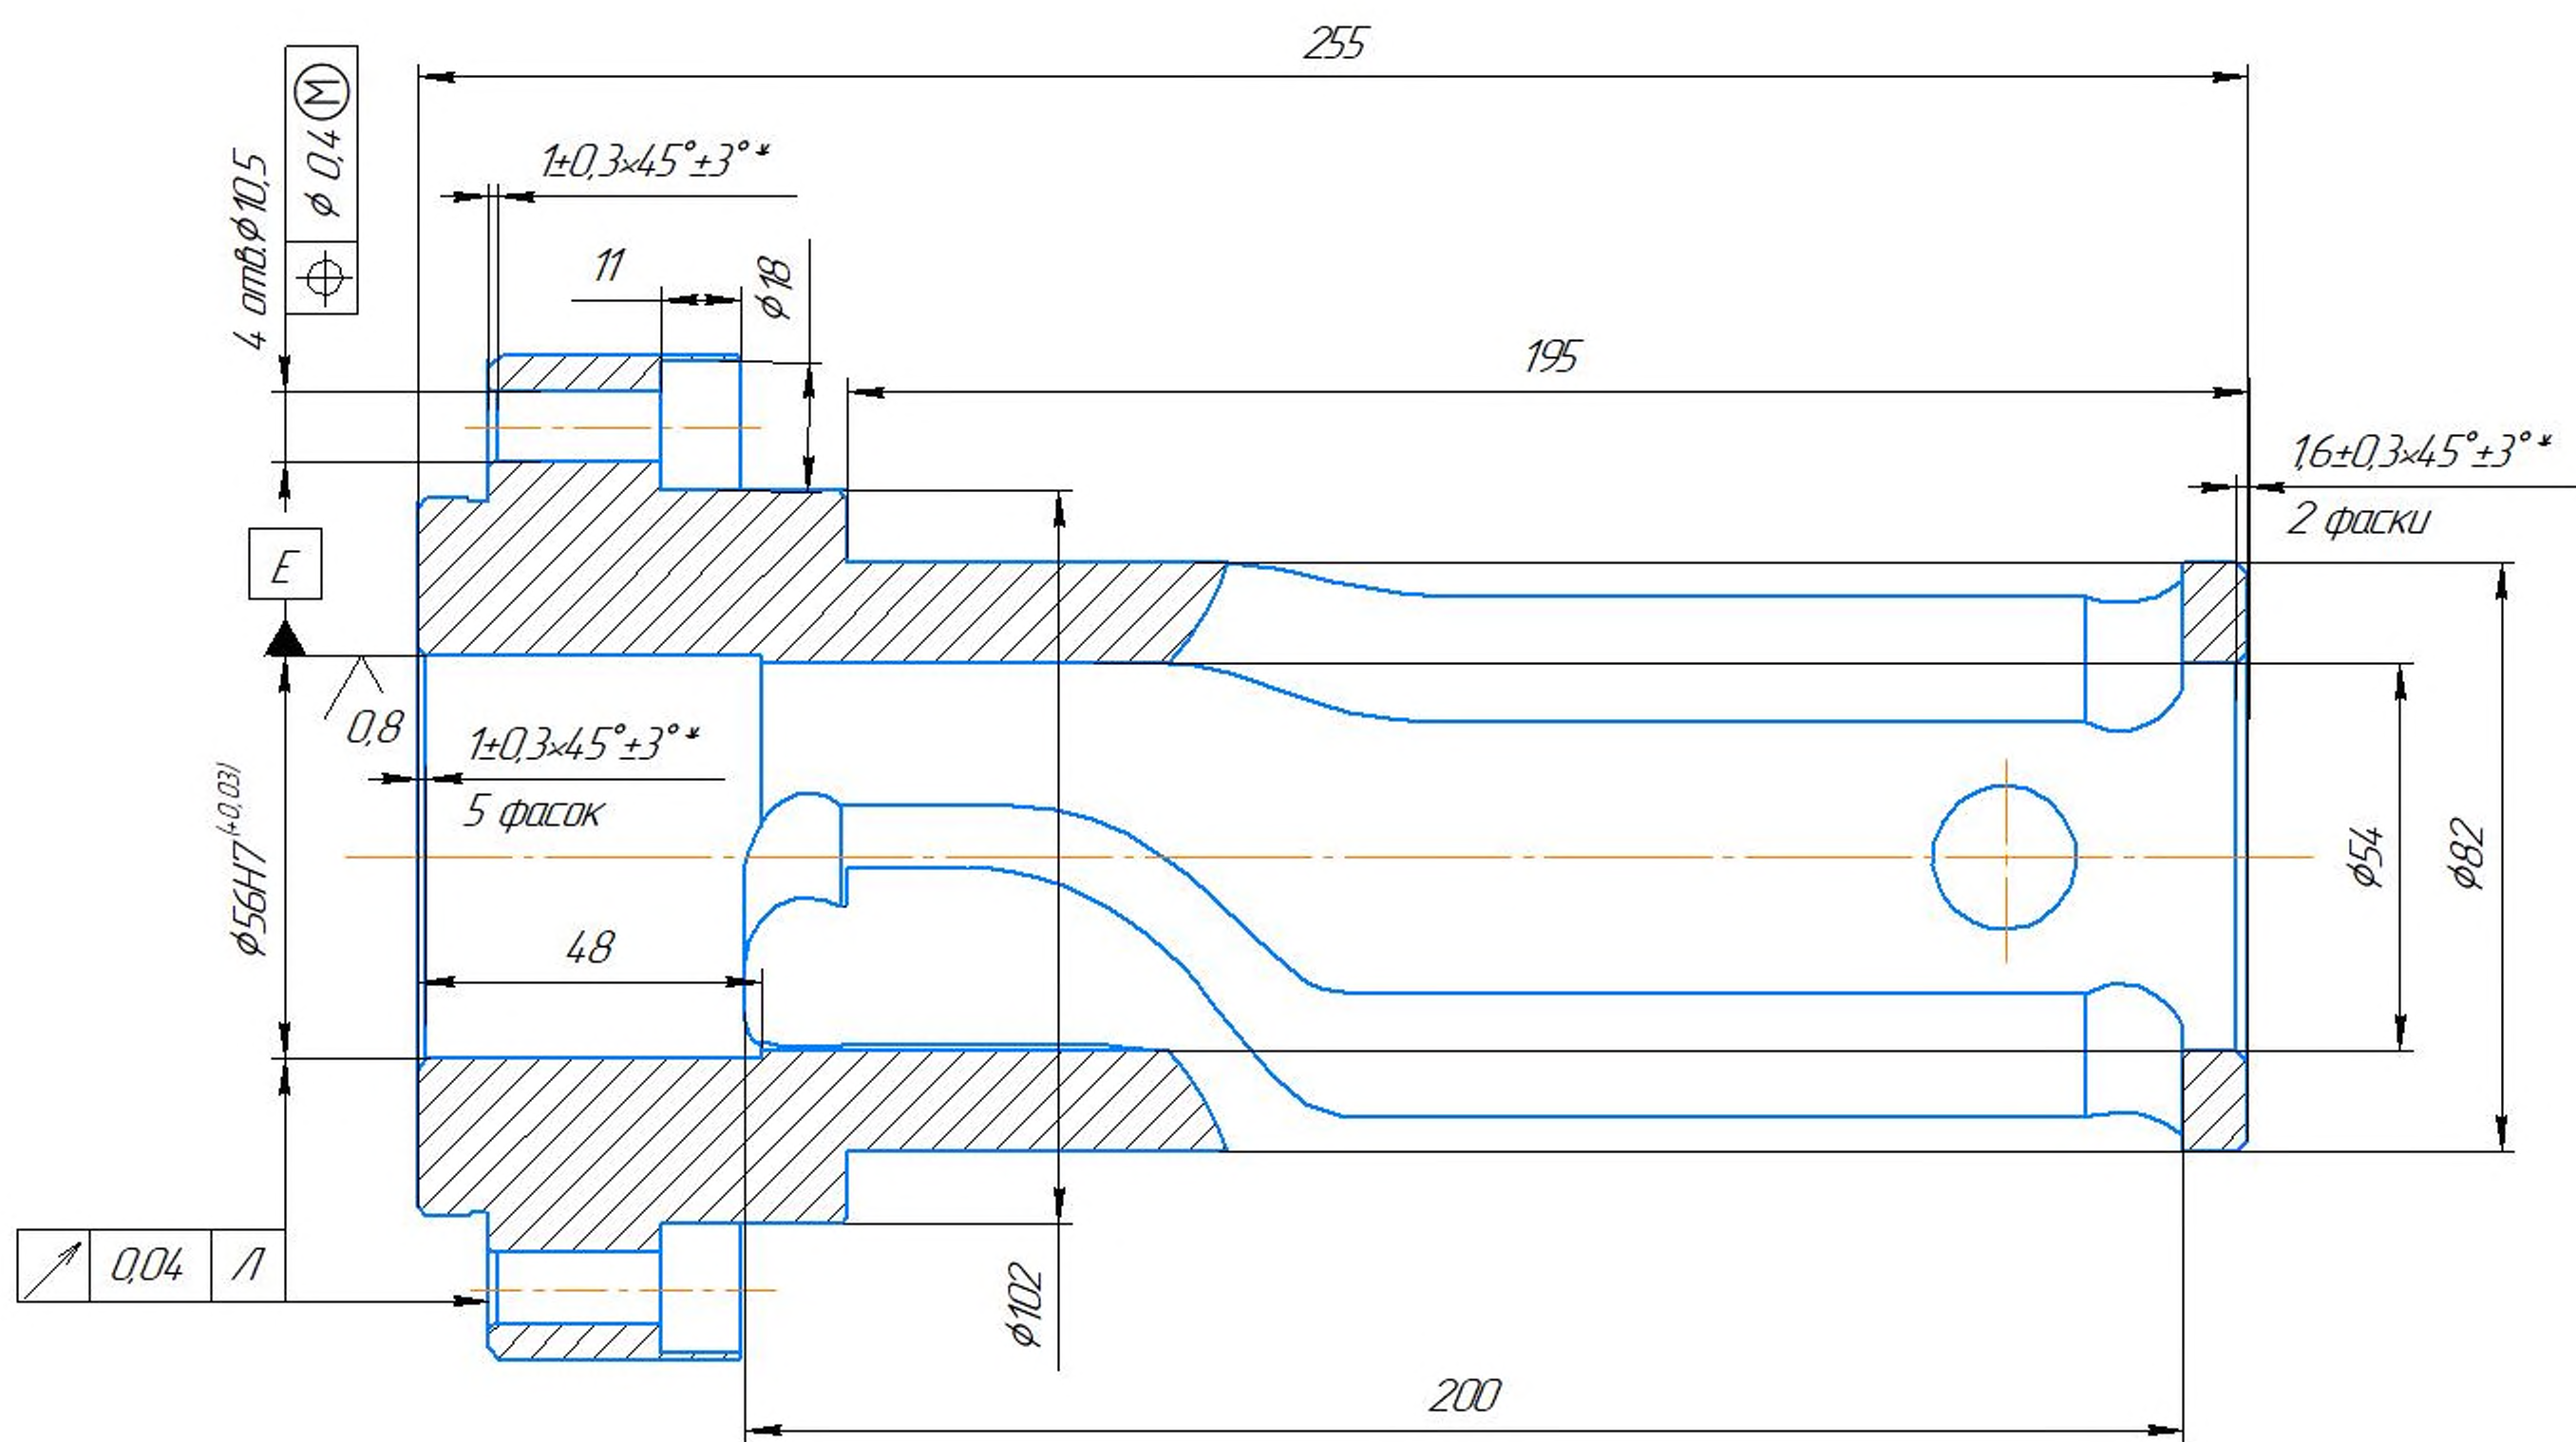


Д-Д

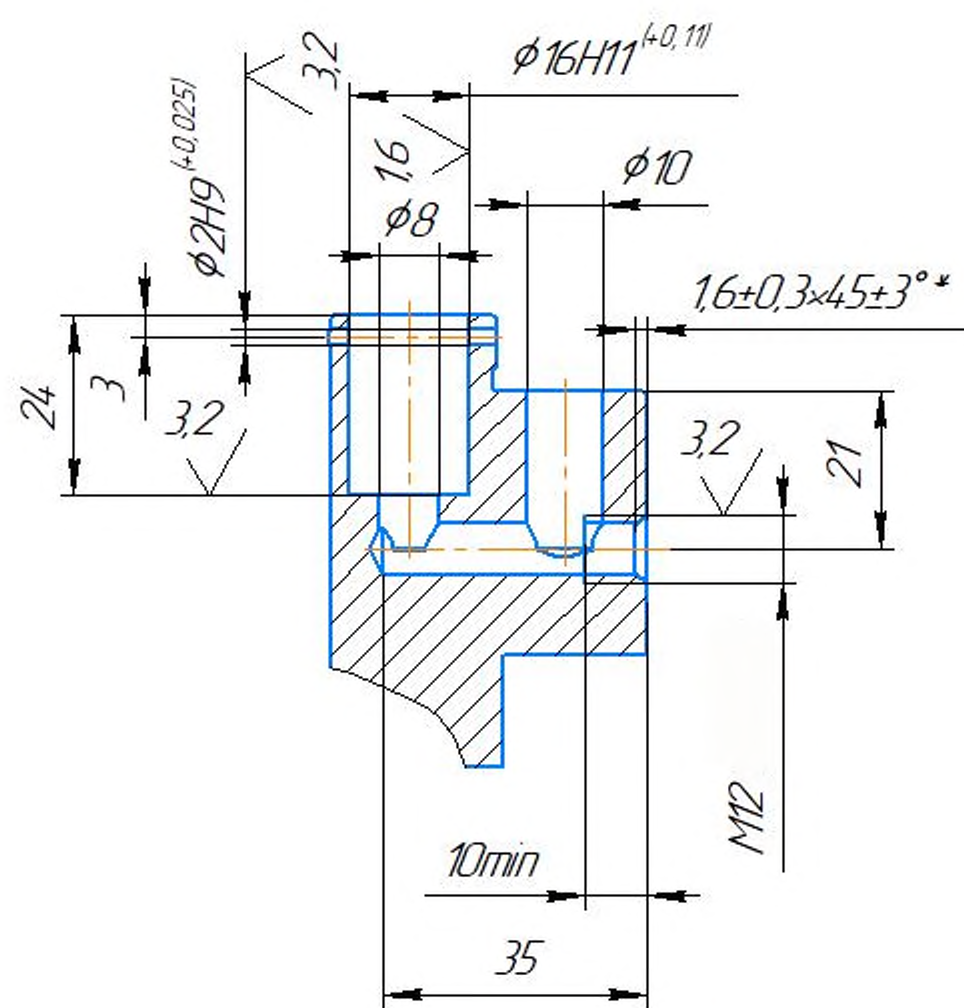

Г-Г

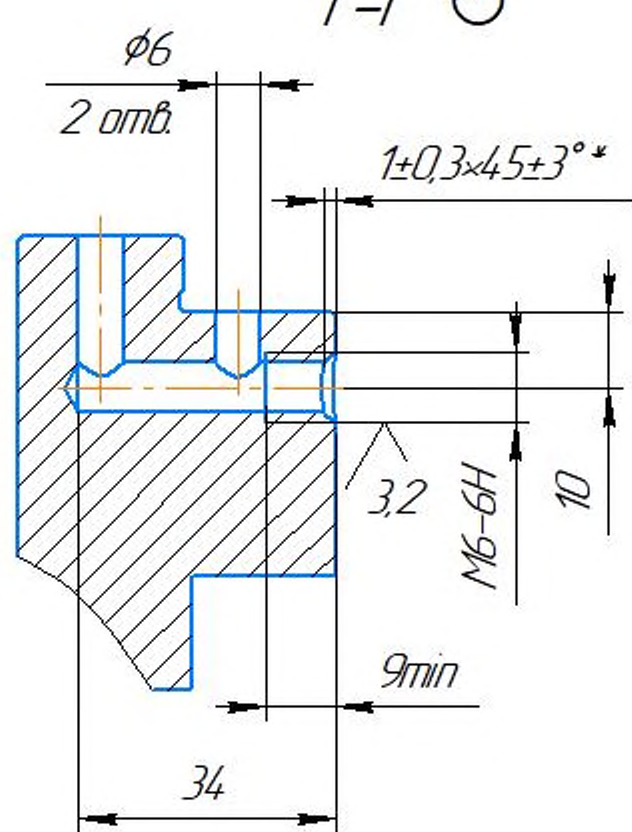

В (4:1)

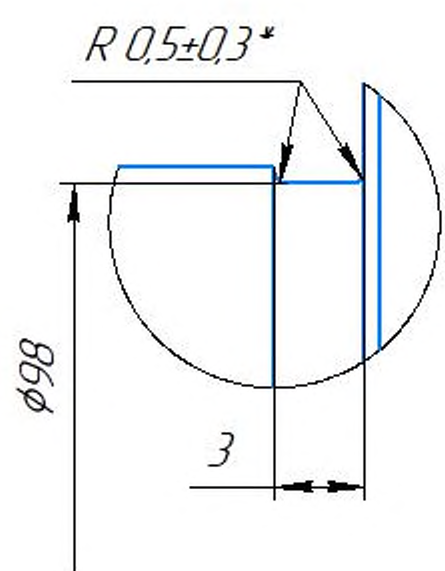

- 32.38 HRC зр. 1 - ОСТ 92-1311-77.
- *Размеры обеспеч. инстр.
- Допуск отклонения центрального угла между осями отв. Ж и пазов И - ($\pm 15^\circ$).
- Шаг фрезеровки пазов И - 258 мм, направление - левое.
- Размеры и шероховатость в скобках - после установки на механизм прессующей головки.
- H14; h14; $\pm 2/2$.
- Покрытие Хим. Окс. прм.
- Маркировать Ч и клеить К на бирке.

СМ 02.00.001				Лист			Масса	Масштаб
Кулачок				7			11	
Сталь 40X ГОСТ 4543-71				Лист			Листов	1
ВМЗ								