


ИВ 00000005059110740

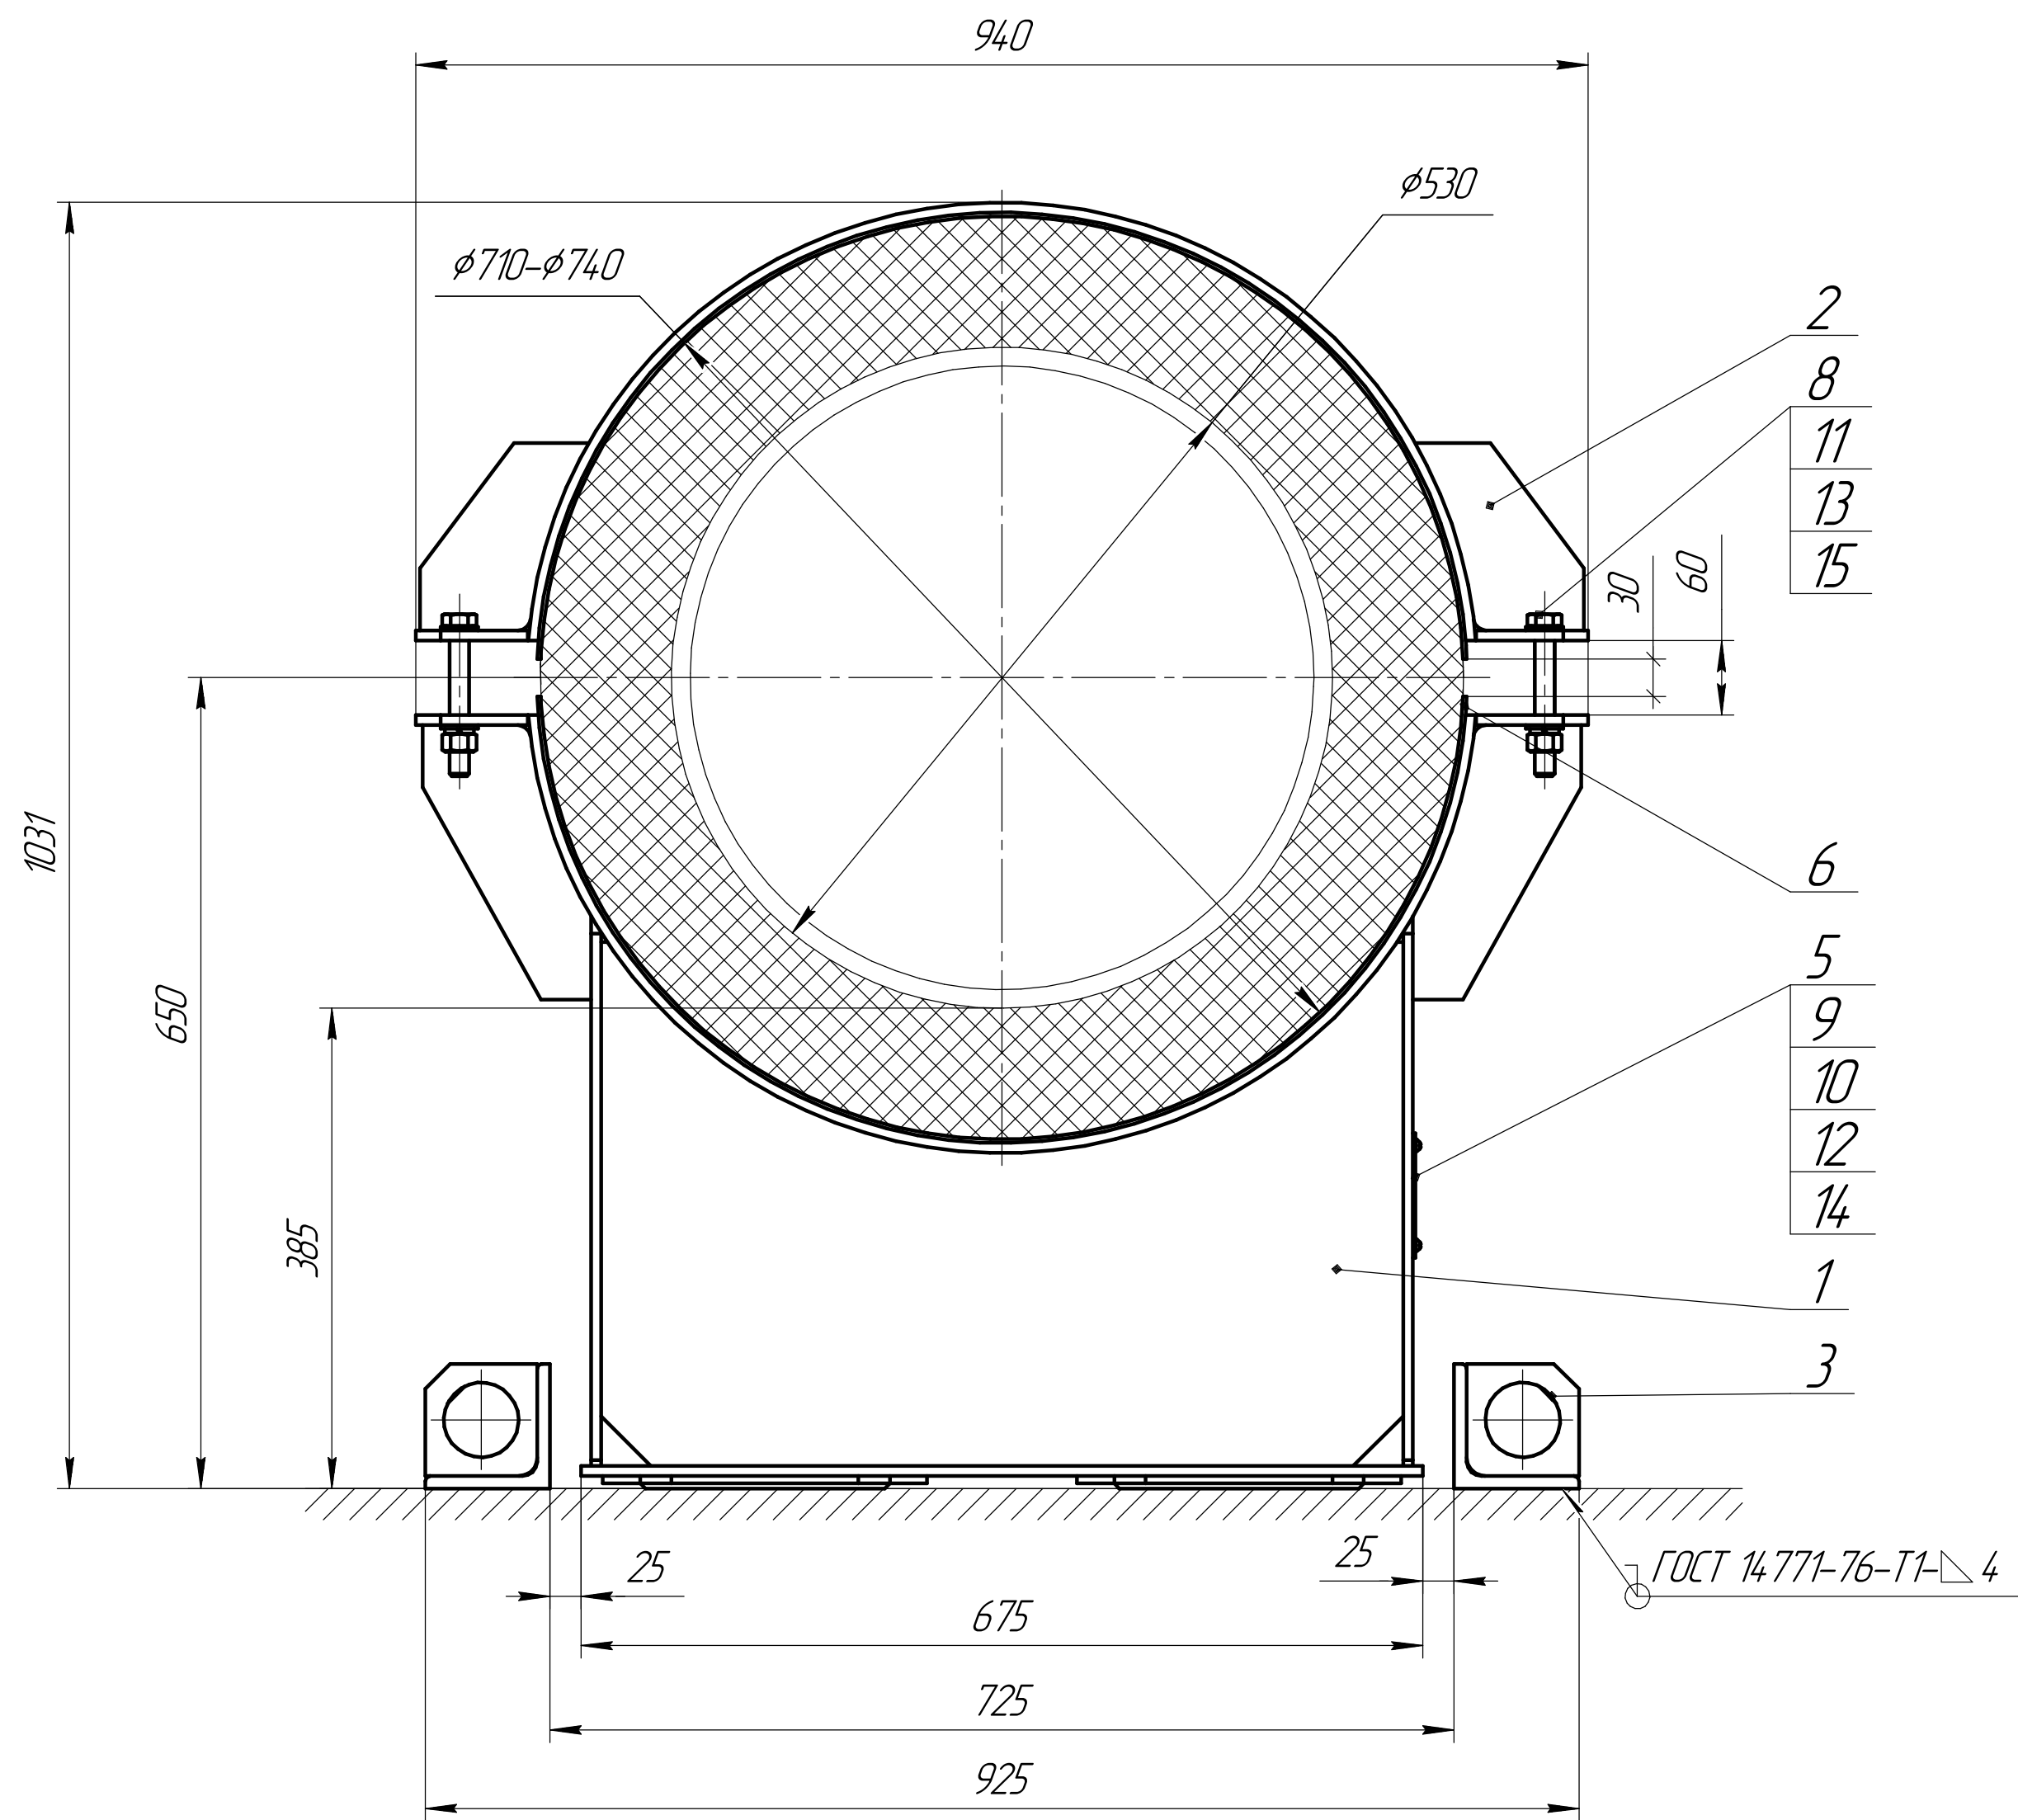

Вид для справок
(1:10)

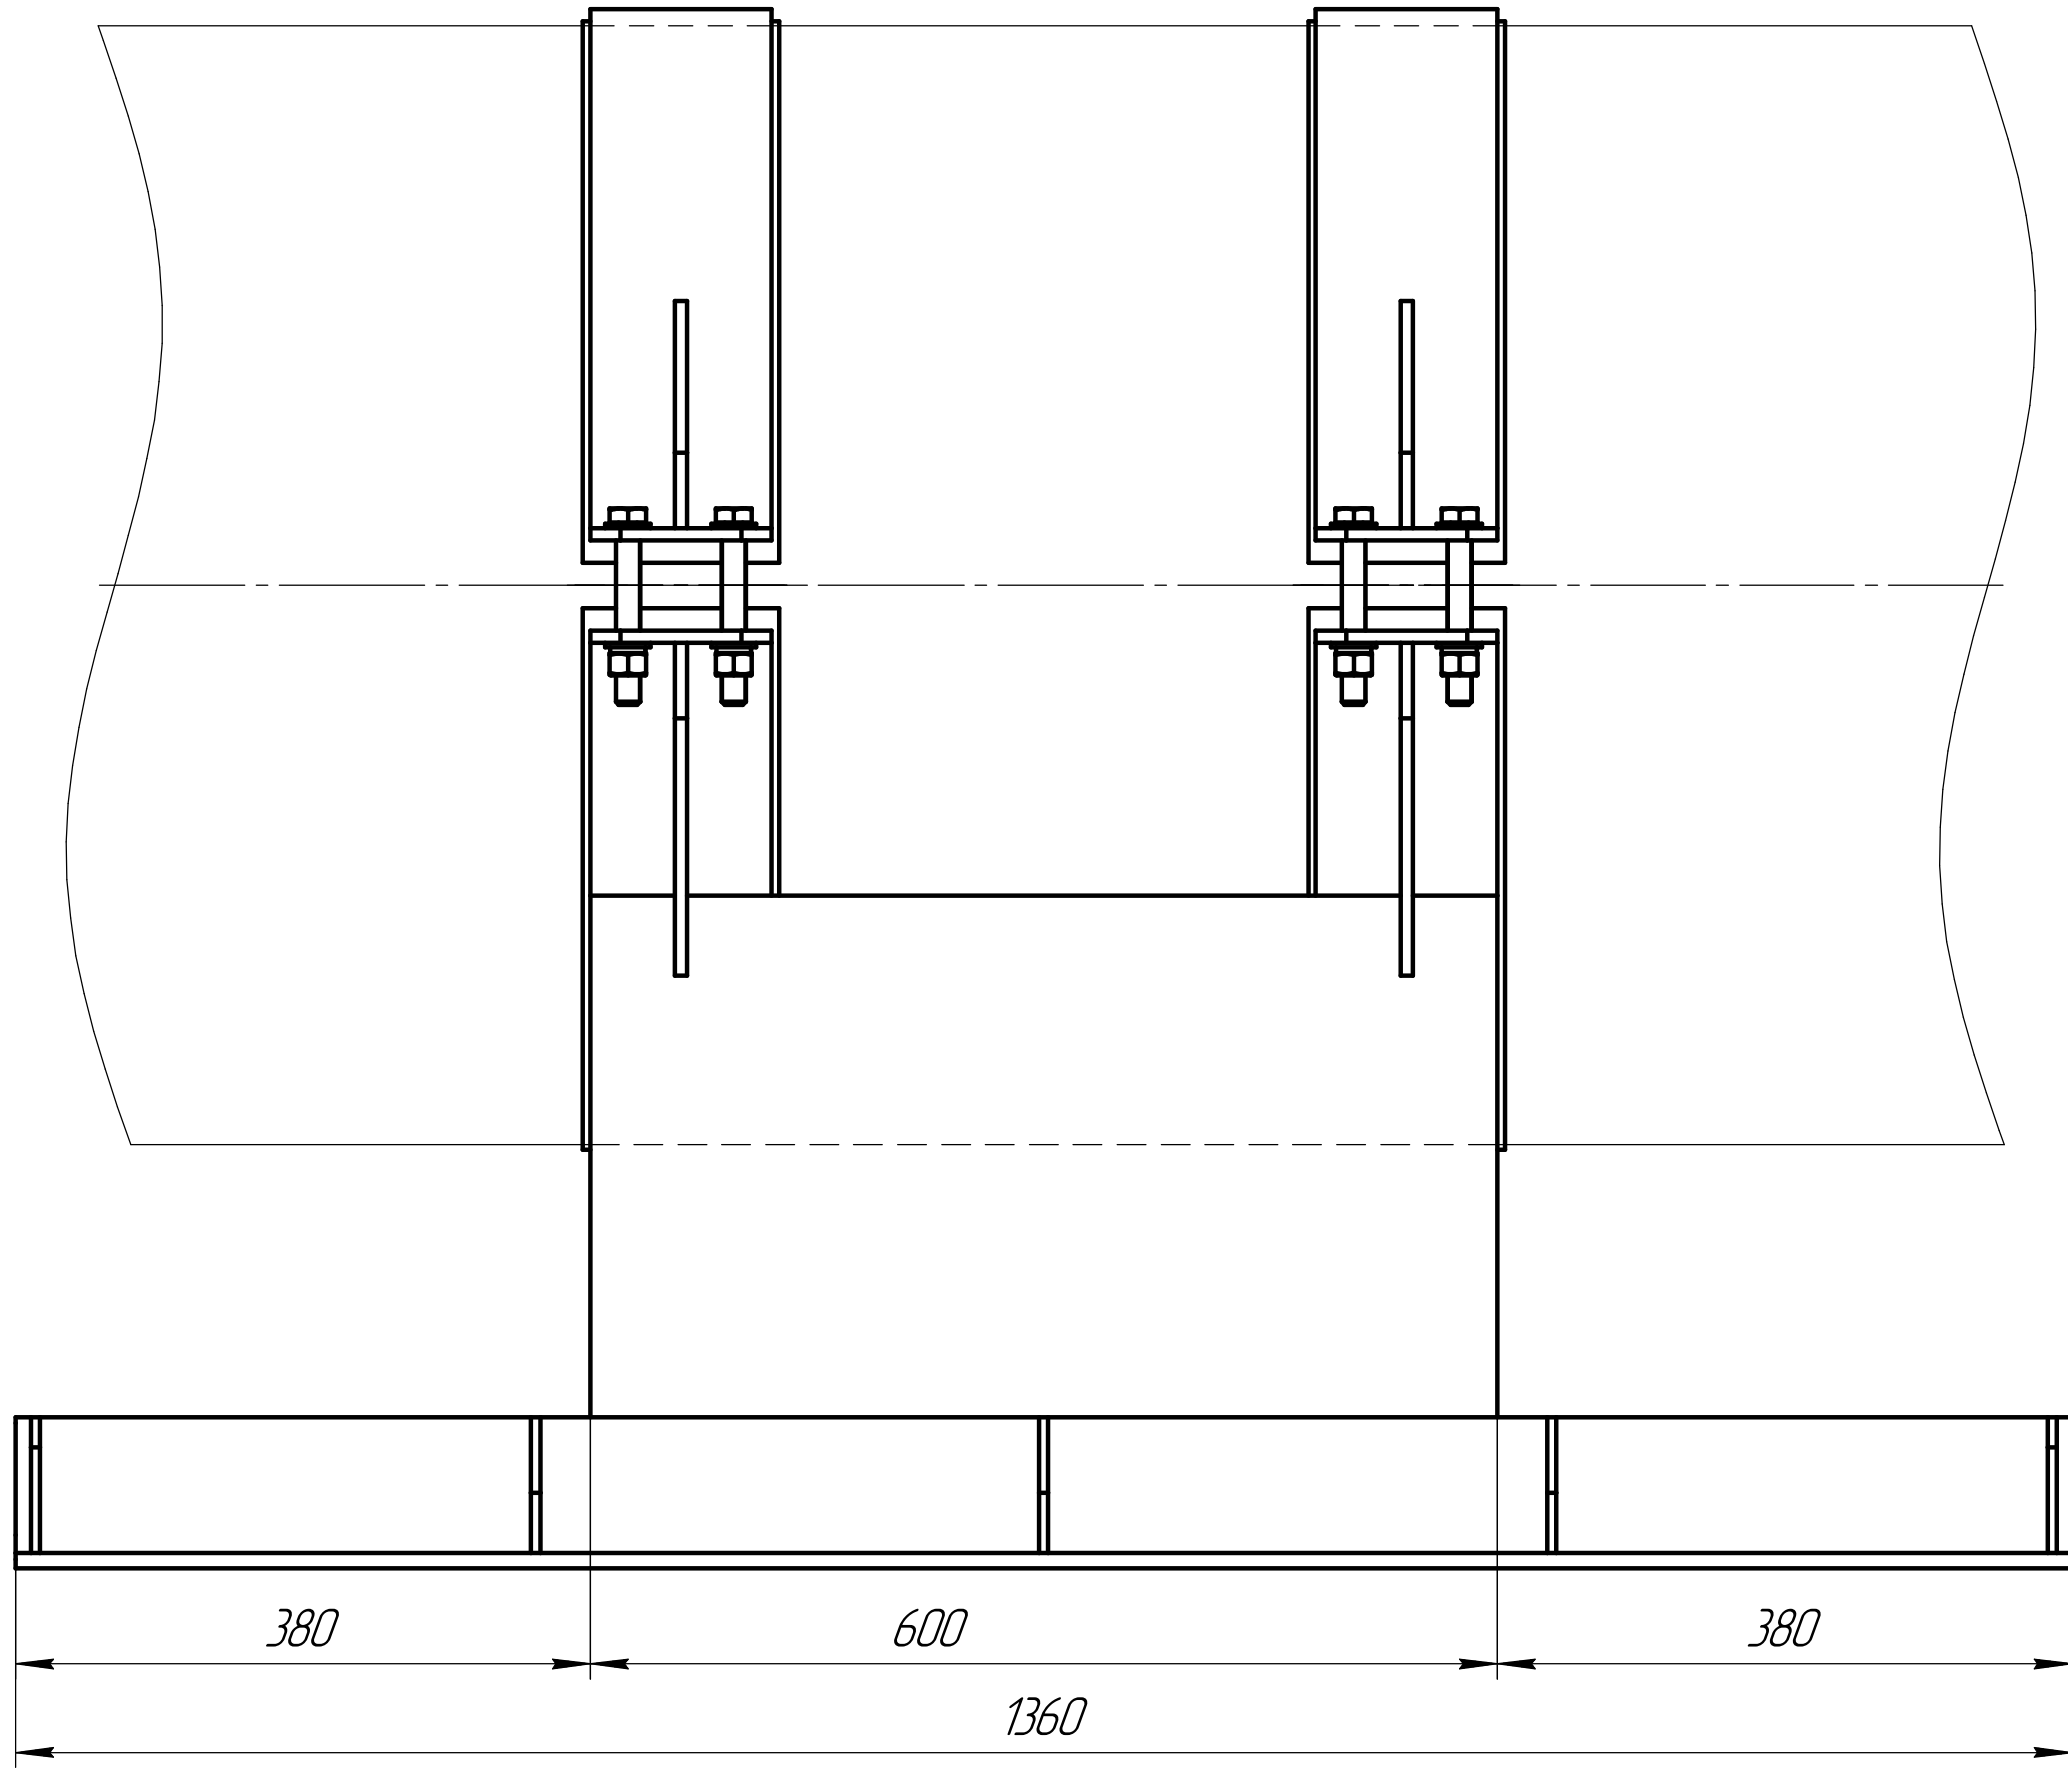
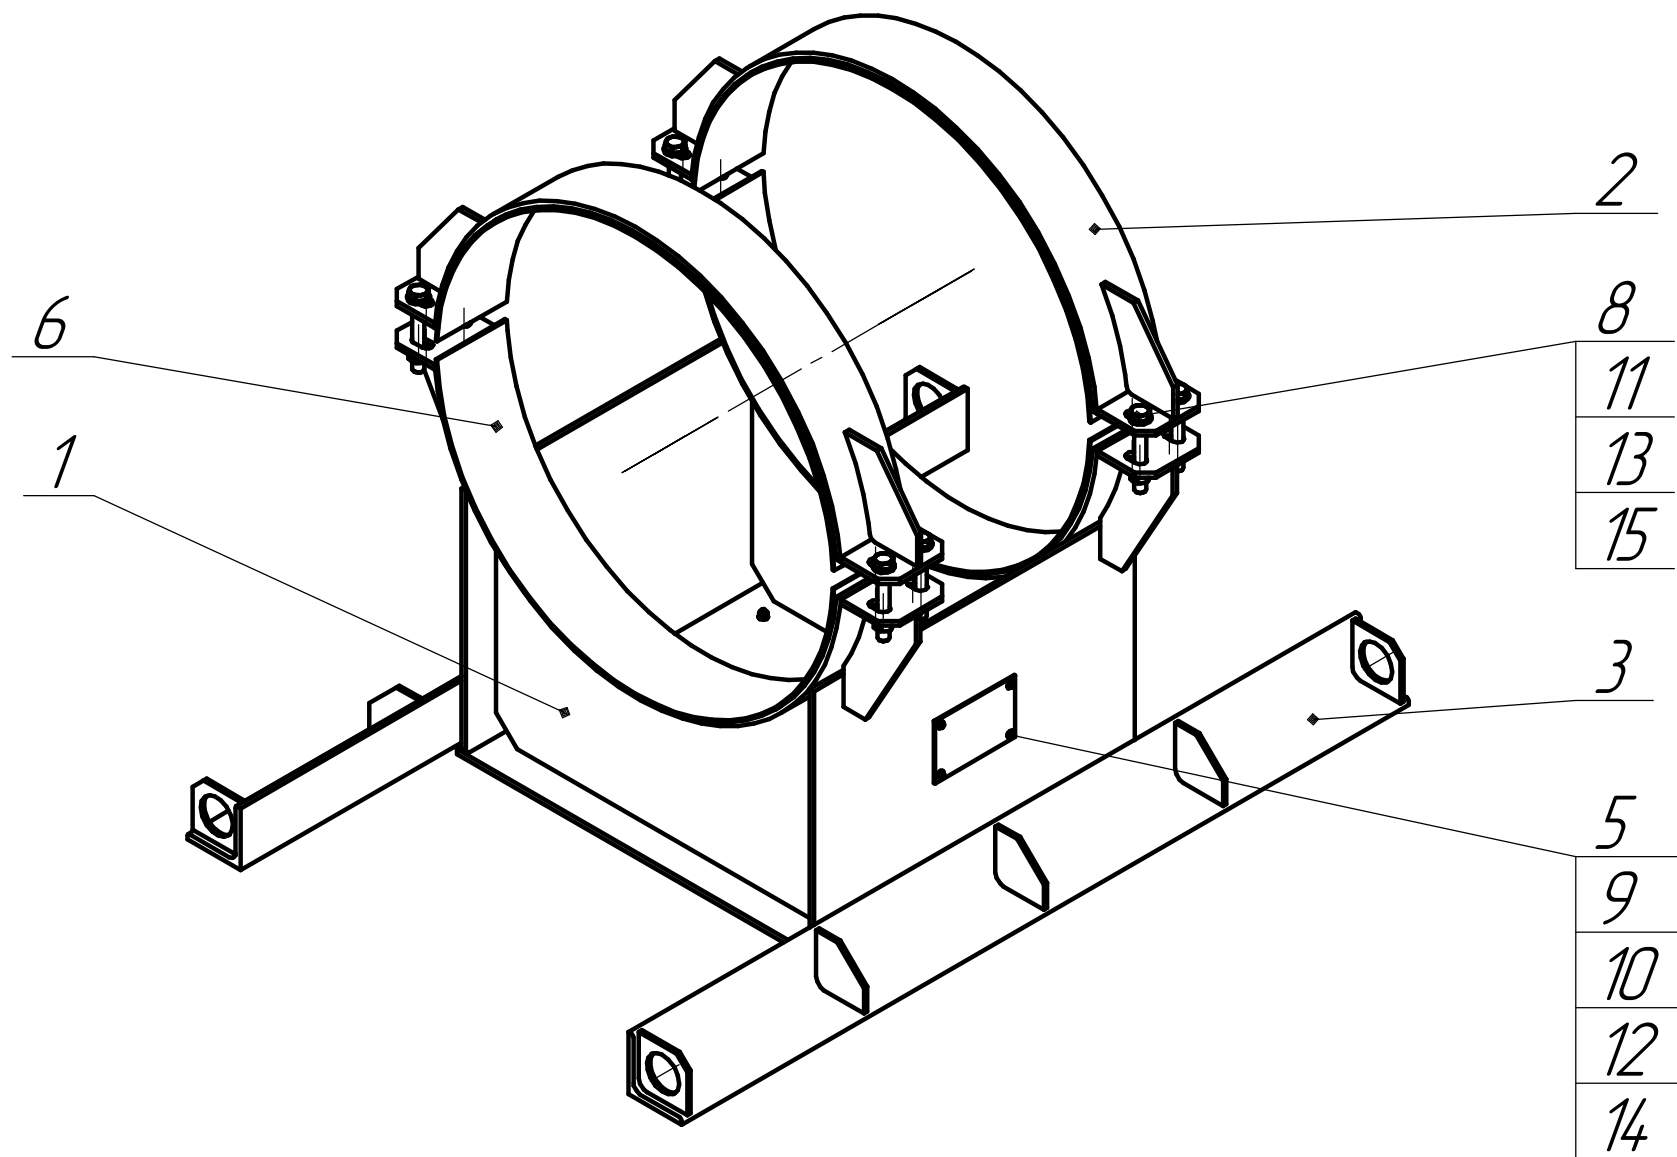


Таблица 1. Порядок сборки 074.0ПП.650.500.00.000 – Опора продольно-подвижная

№	Наименование	Примечание
1	Выполнить расконсервацию опоры	
2	Установка лажемента поз.1 (074.0ПП.650.500.01.000) в проектное положение на опорный лист	Масса – 112,3 кг. Кол-во – 1 шт. Габаритные размеры – 620Нх600Лх675В
3	Укладка диэлектрических подкладок 074.0ПП.650.500.0.002 поз. 6 в лажемент	Материал Паранит ПОН 3,0 ГОСТ 481-80 130х114,2 Кол-во – 2 шт.
4	Установка трубы в лажемент 074.0ПП.650.500.01.000 поз. 1, корректировка расположения диэлектрической подкладки	
5	Укладка диэлектрических подкладок 074.0ПП.650.500.0.002 поз. 6	Материал Паранит ПОН 3,0 ГОСТ 481-80 130х114,2 Кол-во – 2 шт.
6	Установка хомутов 074.0ПП.650.500.01.000 поз. 2	Масса – 11,2 кг. Кол-во – 2 шт. Габаритные размеры – 351Нх94,0Лх120В) Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М16х120-8,8-A5J – кол-во 8 шт, поз. 8 Шайба А 16 114,0Х 0115 ГОСТ 19371-78 – кол-во 16 шт, поз. 15 Гайка М16-6Н8,0115 ГОСТ 5915-70 – кол-во 8 шт, поз. 11 Шайба 16 65Г 0115 ГОСТ 6402-70 – кол-во 8 шт, поз. 13 Установку/сборку следует производить в следующей последовательности: -одееспечить соосность отверстий лажемента и хомутов, при этом допускается деформировать (подгибать) хомуты при помощи ручного инструмента; -Установить винт М16 с предварительно установленной шайбой 16 (поз. 15 первая шайба) -Установить шайбу 16 (поз. 15 вторая шайба) -Установить шайбу 16 65Г (поз. 13) -Установить гайку М16, закрутить до плотного прилегания к торцевой поверхности шайбы (поз. 13), момент затяжки одеспечить Мкр=200 Нм.
7	Установка элементов крепления хомутов	Сварные соединения выполнять по ГОСТ 5264-80, допускается замена на сварку по ГОСТ 14.771-76. Кол-во сварных швов – 2 шт.
8	Установка Упоров поз.3 (074.0ПП.650.500.03.000) в проектное положение	
9	Нанесение антикоррозионного покрытия в местах монтажных сварных швов и восстановление поврежденного антикоррозионного покрытия	

- 1 Размеры для справок.
- 2 Опора поставляется в разобранном виде, монтаж/сборку произвести на месте установки силами Заказчика.
- 3 Сварные соединения выполнять по ГОСТ 5264-80 допускается замена на сварку по ГОСТ 14.771-76.
- 4 Качество сварных соединений подлежит визуально-измерительному контролю в объеме 100%.
- 5 После монтажа опоры в проектное положение нанести антикоррозионное покрытие в местах монтажных сварных швов, поврежденные АКП восстановить.

074.0ПП.650.500.00.000 МЧ				Опора продольно-подвижная ОПН-530-3-Х/11-СО Монтажный чертеж			Лист	Масса	Масштаб
1	Зам.	25.03.2022	25.03.2022	25.03.2022	25.03.2022	25.03.2022	25.03.2022	25.03.2022	25.03.2022
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Белоглазов	25.03.2022	25.03.2022	25.03.2022	Разраб.	Белоглазов	25.03.2022	25.03.2022	25.03.2022
Проб.	Покровский	25.03.2022	25.03.2022	25.03.2022	Проб.	Покровский	25.03.2022	25.03.2022	25.03.2022
Т.контр.	Козанцев	25.03.2022	25.03.2022	25.03.2022	Т.контр.	Козанцев	25.03.2022	25.03.2022	25.03.2022
И.контр.	Качаева	25.03.2022	25.03.2022	25.03.2022	И.контр.	Качаева	25.03.2022	25.03.2022	25.03.2022
Утв.	Минин	25.03.2022	25.03.2022	25.03.2022	Утв.	Минин	25.03.2022	25.03.2022	25.03.2022
Копировать				Формат А1			1		