

Organización del Computador II

Procesadores IA-32 e Intel® 64 - Gestión de Interrupciones

Alejandro Furfaro

Departamento de Computación - FCEyN - UBA

17 de mayo de 2018



Contenido

- Introducción
 - Sistema de Interrupciones de Procesadores x86
 - Identificación de las fuentes de interrupción
- Vectorización en Modo Protegido
 - Estrucuras de datos asociadas
 - Utilización de los descriptores
 - Manejo de la Pila
- 3 Excepciones
 - Clasificación
 - Excepciones y Código de Error

- Implicancias para el kernel
 - Niveles de privilegio
- Prioridades
 - Simultaneidad de requerimientos.
- Tipos de Interrupciones predefinidos
- Interrupciones en una PC
 - El PIC
 - Subsistema de Interrupciones
 - El APIC
- Interrupciones en Modo 64 bits
 - ¿Que cambia respecto del Modo Legacy?

- Introducción
 - Sistema de Interrupciones
- - Estrucuras de datos
 - Utilización de los
 - Manejo de la Pila
- - Clasificación
 - Excepciones y Código de

- - Niveles de privilegio
- - Simultaneidad de
- - FI PIC
 - Subsistema de
 - ELAPIC
- - ¿Que cambia respecto del





- Introducción
 - Sistema de Interrupciones de Procesadores x86
- - Estrucuras de datos
 - Utilización de los
 - Manejo de la Pila
- - Clasificación
 - Excepciones y Código de

- - Niveles de privilegio
- - Simultaneidad de
- - Subsistema de
 - ELAPIC
- - ¿Que cambia respecto del



2 / 108

Fuentes de interrupción

• Hardware.

- Señales eléctricas enviadas desde los dispositivos de hardware,
- generalmente concentradas en un controlador externo que las prioriza y envía a la CPU secuencialmente de acuerdo a este criterio.
- Características: Asincrónicas. No determinísticas.





Fuentes de interrupción

Software.

- Se producen cuando el software ejecuta INT n.
- Característica: Determinísticas.
- La instrucción INT se intercala donde se desea generar la interrupción.





Fuentes de interrupción

Internas.

- Se conocen como excepciones
- son generadas por la propia CPU a consecuencia de una situación que le impide completar la ejecución de la instrucción en curso.
- Por ejemplo, una división por cero, un page fault, una violación de protección, entre otras.





- Introducción
 - Sistema de Interrupciones
 - Identificación de las fuentes de interrupción
- - Estrucuras de datos
 - Utilización de los
 - Manejo de la Pila
- - Clasificación
 - Excepciones y Código de

- - Niveles de privilegio
- - Simultaneidad de
- - Subsistema de
 - ELAPIC
- - ¿Que cambia respecto del



Caracterísiticas principales

- El sistema de interrupciones fue diseñado para el primer procesador de la familia x86, el 8086, en 1978, y se mantiene idéntico hasta los procesadores actuales de microarquitectura Core.
- Una interrupción se identifica unívocamente mediante un valor numérico de 8 bits que se denomina Tipo.
- Por lo tanto, un procesador x86 puede manejar 256 tipos diferentes de interrupción. La cuestión que necesitamos entender es como se obtiene el valor del *Tipo*.









- Es provisto por el hardware en interrupciones que ingresan por el pin INTR del procesador.





- Es provisto por el hardware en interrupciones que ingresan por el pin INTR del procesador.
- Está asociado a un pin del procesador, tal el caso de la Interrupción No enmascarable NMI que lleva asociado el tipo 2.





- Es provisto por el hardware en interrupciones que ingresan por el pin INTR del procesador.
- Está asociado a un pin del procesador, tal el caso de la Interrupción No enmascarable NMI que lleva asociado el tipo 2.
- Acompaña al código de operación en la instrucción INT type, para el caso de las interrupciones por software, por ejemplo INT 80h.





- Es provisto por el hardware en interrupciones que ingresan por el pin INTR del procesador.
- Está asociado a un pin del procesador, tal el caso de la Interrupción No enmascarable NMI que lleva asociado el tipo 2.
- Acompaña al código de operación en la instrucción INT type, para el caso de las interrupciones por software, por ejemplo INT 80h.
- Está asociado a una instrucción (INTO, por ejemplo, genera una interrupción de tipo 4).





- Es provisto por el hardware en interrupciones que ingresan por el pin INTR del procesador.
- Está asociado a un pin del procesador, tal el caso de la Interrupción No enmascarable NMI que lleva asociado el tipo 2.
- Acompaña al código de operación en la instrucción INT type, para el caso de las interrupciones por software, por ejemplo INT 80h.
- Está asociado a una instrucción (INTO, por ejemplo, genera una interrupción de tipo 4).
- Las excepciones tienen asignado un tipo específico cada una.





Tipos predefinidos

Tipo	Mnemónico	Descripción	Clase	Código de Error	Fuente
0	#DE	Error de División	Fault	NO	Instrucciones DIV e IDIV
1	#DB	Reservada	Fault/Trap	NO	Solo para uso de Intel
2	-	NMI	Interrupción	NO	Interrupción No enmascarable. Pin NMI
3	#BP	BreackPoint	Trap	NO	Opcode 0xCC
4	#OF	Overflow	Trap	NO	Instrucción INTO
5	#BR	BOUND Range Exceeded	Fault	NO	Instrucción BOUND
6	#UD	Invalid Opcode	Fault	NO	Instrucción UD2 u Opcode Reservado
7	#NM	Coprocesador No disponible	Fault	NO	Instrucciones de Punto Flotante o WAIT / FWAIT
8	#DF	Doble Fault	Abort	SI (Cero)	Cualquier instrucción capaz de ge- nerar una excepción, una señal en NMI o en INTR
9		Coprocessor Segment Overrun (reservada)	Fault	SI	Instrucciones de Punto Flotante
10	#TS	TSS Inválido	Fault	SI	Task switch o acceso a un TSS
11	#NP	Segmento No Presente	Fault	SI	Carga o acceso a un registro de segmento





Tipos predefinidos

Tipo	Mnemónico	Descripción	Clase	Código de Error	Fuente
12	#SS	Falta en el Stack Segment	Fault	SI	Operacioes de Pila y Carga del registro SS
13	#GP	General Protec-	Fault	SI	Cualquier referencia a memoria y
		tion			otros chequeos de protección
14	#PF	Page Fault	Fault	SI	Cualquier referencia a memoria
15	-	Reservada por In- tel (no usar)		NO	
16	#MF	X-87 FPU Error de Punto Flotante	Fault	NO	Instrucción de la FPU o WAI/F- WAIT
17	#AC	Alignment Check	Fault	SI (Cero)	Cualquier referencia de datos a memoria
18	#MC	Machine Check	abort	NO	Los Códigos de error si hubiese, así como su fuente, depende del modelo de procesador
19	#XF	Excepción SIMD Floating Point	Fault	NO	Cualquier instrucción SSEx
20-31	-	Reservada por In- tel (no usar)			
32-255	-	A definir por el usuario	Interrupción		Interrupciones externas o Instruc- ción INTn





Vectorización en Modo Protegido

Estrucuras de datos asociadas

- - Sistema de Interrupciones
- Vectorización en Modo Protegido
 - Estrucuras de datos
 - Utilización de los
 - Manejo de la Pila
- - Clasificación
 - Excepciones y Código de

- - Niveles de privilegio
- - Simultaneidad de
- - Subsistema de
 - ELAPIC
- - ¿Que cambia respecto del





Vectorización en Modo Protegido

Estrucuras de datos asociadas

- - Sistema de Interrupciones
- Vectorización en Modo Protegido
 - Estrucuras de datos asociadas

 - Manejo de la Pila
- - Clasificación
 - Excepciones y Código de

- - Niveles de privilegio
- - Simultaneidad de
- - Subsistema de
 - ELAPIC
- - ¿Que cambia respecto del



Interrupt Descriptor Table

Cuando el procesador trabaja en Modo Protegido debe definirse una tabla en memoria, llamada *IDT* (por Interrupt Descriptor Table), que a diferencia del funcionamiento en Modo Real, no almacena vectores de interrupción, sino que como su nombre lo indica almacena Descriptores.

Esta tabla tiene únicamente 256 entradas, ya que esa es la cantidad de tipos de interrupciones diferentes que maneja el microprocesador.






Descriptores de Sistema en la IDT

- La IDT puede contener 3 tipos de descriptores solamente:
 - Interrupt Gate (de 16, 32, o 64 bits)
 - Trap Gate (de 16, 32, o 64 bits)
 - 3 Task Gate (solo en el modo protegido de 32 bits!!, en 64 bits no existen)
- En los tres casos se trata de descriptores de Sistema (Bit S=0 en el descriptor)
- No se debe definir en la IDT un descriptor de segmento de datos ni de código, ni otro tipo de Descriptor de Sistema (S=0) diferente de los tres enunciados anteriormente en modo protegido de 32 bits, o de los dos pirmeros en el modo 64 bits. El procesador generará invariablemente una excepción de protección general al intentar vectorizar esa interrupción.


Formato de los Descriptores de 32 bits

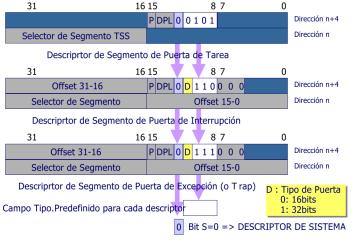





¿Como se llega a la IDT?

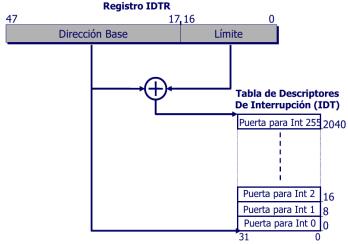





- - Sistema de Interrupciones
- Vectorización en Modo Protegido
 - Estrucuras de datos
 - Utilización de los descriptores
 - Manejo de la Pila
- - Clasificación
 - Excepciones y Código de

- - Niveles de privilegio
- - Simultaneidad de
- - Subsistema de
 - ELAPIC
- - ¿Que cambia respecto del





IDT
Puerta para Int 255


IDTR
Puerta para Int 2

Límite
Puerta para Int 1

Dirección Base
Puerta para Int 0






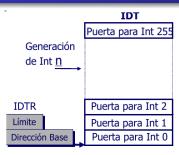






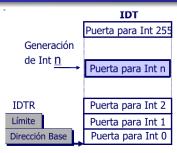






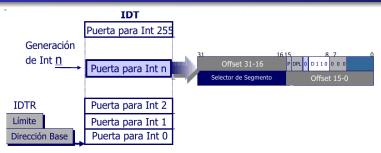






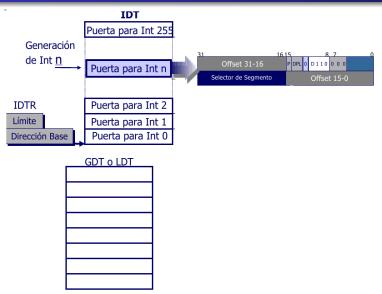




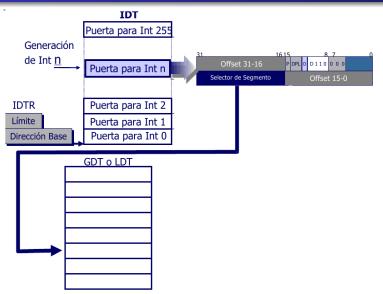






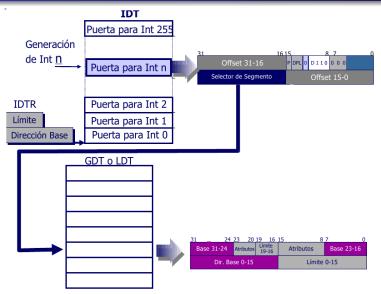





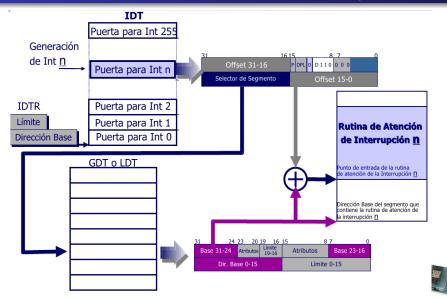


- Introducción
 - Sistema de Interrupciones de Procesadores x86
 - Identificación de las fuentes de interrupción
- Vectorización en Modo Protegido
 - Estrucuras de datos asociadas
 - Utilización de los descriptores
 - Manejo de la Pila
- 3 Excepciones
 - Clasificación
 - Excepciones y Código de Error

- Implicancias para el kernel
 - Niveles de privilegio
- 5 Prioridades
 - Simultaneidad de requerimientos.
- Tipos de Interrupciones predefinidos
- Interrupciones en una PC
 - El PIC
 - Subsistema de Interrupciones
 - El APIC
- 8 Interrupciones en Modo 64 bits
 - ¿Que cambia respecto del Modo Legacy?



Pila de Modo USER

Stack del procedimiento Interrumpido (es el stack que utiliza el handler de ininterrupción)

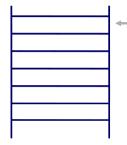


ESP antes de transferir el control al handler de Interrupción





Primero: Almacena los Flags

Stack del procedimiento Interrumpido (es el stack que utiliza el handler de ininterrupción)

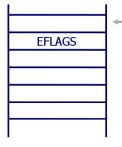


ESP antes de transferir el control al handler de Interrupción





Segundo: Segmento de código de la Aplicación

Stack del procedimiento Interrumpido (es el stack que utiliza el handler de ininterrupción)



ESP antes de transferir el control al handler de Interrupción





Tercero: Valor del Puntero de Instrucciones

Stack del procedimiento Interrumpido (es el stack que utiliza el handler de ininterrupción)



ESP antes de transferir el control al handler de Interrupción





Excepciones Clasificación

- - Sistema de Interrupciones
- - Estrucuras de datos
 - Utilización de los
 - Manejo de la Pila
- **Excepciones**
 - Clasificación
 - Excepciones y Código de

- - Niveles de privilegio
- - Simultaneidad de
- - FI PIC
 - Subsistema de
 - ELAPIC
- - ¿Que cambia respecto del





Excepciones

Clasificación

- - Sistema de Interrupciones
- - Estrucuras de datos
 - Utilización de los
 - Manejo de la Pila
- **Excepciones**
 - Clasificación
 - Excepciones y Código de

- - Niveles de privilegio
- - Simultaneidad de
- - FI PIC
 - Subsistema de
 - ELAPIC
- - ¿Que cambia respecto del





- Fault: Excepción que puede corregirse permitiendo al programa retomar la ejecución de esa instrucción sin perder continuidad. El procesador guarda en la pila la dirección de la instrucción que produjo la falla.
- Traps: Excepción producida inmediatamente a continuación de una instrucción de trap. Algunas permiten al procesador retomar la ejecución sin perder continuidad. Otras no. El procesador guarda en la pila la dirección de la instrucción a ejecutarse luego de la instrucción trapeada.
- Aborts: Excepción que no siempre puede determinar la instrucción que la causó, ni permite recuperar la ejecución de la tarea que la causó. Reporta errores severos de hardware o inconsistencias en tablas del sistema.



- Fault: Excepción que puede corregirse permitiendo al programa retomar la ejecución de esa instrucción sin perder continuidad. El procesador guarda en la pila la dirección de la instrucción que produjo la falla.
- (2) Iraps: Excepción producida inmediatamente a continuación de una instrucción de trap. Algunas permiten al procesador retomar la ejecución sin perder continuidad. Otras no. El procesador guarda en la pila la dirección de la instrucción a ejecutarse luego de la instrucción trapeada.
- Aborts: Excepción que no siempre puede determinar la instrucción que la causó, ni permite recuperar la ejecución de la tarea que la causó. Reporta errores severos de hardware o inconsistencias en tablas del sistema.



- Fault: Excepción que puede corregirse permitiendo al programa retomar la ejecución de esa instrucción sin perder continuidad. El procesador guarda en la pila la dirección de la instrucción que produjo la falla.
- Traps: Excepción producida inmediatamente a continuación de una instrucción de trap. Algunas permiten al procesador retomar la ejecución sin perder continuidad. Otras no. El procesador guarda en la pila la dirección de la instrucción a ejecutarse luego de la instrucción trapeada.
- O Aborts: Excepción que no siempre puede determinar la instrucción que la causó, ni permite recuperar la ejecución de la tarea que la causó. Reporta errores severos de hardware o inconsistencias en tablas del sistema.



- Fault: Excepción que puede corregirse permitiendo al programa retomar la ejecución de esa instrucción sin perder continuidad. El procesador guarda en la pila la dirección de la instrucción que produjo la falla.
- Traps: Excepción producida inmediatamente a continuación de una instrucción de trap. Algunas permiten al procesador retomar la ejecución sin perder continuidad. Otras no. El procesador guarda en la pila la dirección de la instrucción a ejecutarse luego de la instrucción trapeada.
- Aborts: Excepción que no siempre puede determinar la instrucción que la causó, ni permite recuperar la ejecución de la tarea que la causó. Reporta errores severos de hardware o inconsistencias en tablas del sistema.



- - Sistema de Interrupciones
- - Estrucuras de datos
 - Utilización de los
 - Manejo de la Pila
- Excepciones
 - Clasificación
 - Excepciones y Código de Error

- - Niveles de privilegio
- - Simultaneidad de
- - Subsistema de
 - ELAPIC
- - ¿Que cambia respecto del





Si es una Excepción, puede haber un Código de error

Stack del procedimiento Interrumpido (es el stack que utiliza el handler de ininterrupción)



ESP antes de transferir el control al handler de Interrupción





¿Para que sirve el código de error?


- Una excepción identificada con un determinado tipo (por ejemplo # GP), puede obedecer a numerosas causas, todas ellas de diferente origen.
- Una vez vectorizado el handler de la interrupción, necesitamos determinar cual ha sido la causa concreta de la excepción para poder resolverla.
- Por ello, en excepciones que pueden tener causas múltiples, se provee en la pila una palabra de 4 bytes denominda Código de Error.
- El Capítulo 6 del Vol 3A de Intel es muy detallado en este aspecto ya que allí se describen cada interrupción con sus características, de modo que es necesario prestar mucha atención a esta documentación cuando se diseña un handler de Interrupción.





Excepciones: Código de error

Stack del procedimiento Interrumpido (es el stack que utiliza el handler de ininterrupción)

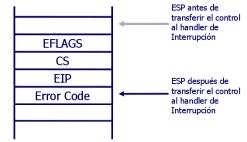





Excepciones: Código de error

Stack del procedimiento Interrumpido (es el stack que utiliza el handler de ininterrupción) ESP antes de transferir el control al handler de Interrupción **EFLAGS** CS **EIP** ESP después de transferir el control Error Code al handler de Interrupción 16,15 31 TI D Reservado Indice al selector de segmento





- EXT: External Event (bit 0): Se setea para indicar que la excepción ha sido causada por un evento externo al procesador.
- ② IDT: Descriptor Location (bit 1): Cuando está seteado indica que el campo Segment Selector Index se refiere a un descriptor de puerta en la IDT: Cuando está en cero indica que dicho campo se refiere a un descriptor en la GDT o en la LDT de la tarea actual.
- 71: GDT-LDT (bit 2): Tiene significado cuando el bit anterior está en cero. Indica a que tabla de descriptores corresponde el selector del campo Indice: 0 GDT, 1 LDT.





- EXT: External Event (bit 0): Se setea para indicar que la excepción ha sido causada por un evento externo al procesador.
- ② IDT: Descriptor Location (bit 1): Cuando está seteado indica que el campo Segment Selector Index se refiere a un descriptor de puerta en la IDT: Cuando está en cero indica que dicho campo se refiere a un descriptor en la GDT o en la LDT de la tarea actual.
- TI: GDT-LDT (bit 2): Tiene significado cuando el bit anterior está en cero. Indica a que tabla de descriptores corresponde el selector del campo Indice: 0 GDT, 1 LDT.





- EXT: External Event (bit 0): Se setea para indicar que la excepción ha sido causada por un evento externo al procesador.
- 2 IDT: Descriptor Location (bit 1): Cuando está seteado indica que el campo Segment Selector Index se refiere a un descriptor de puerta en la IDT: Cuando está en cero indica que dicho campo se refiere a un descriptor en la GDT o en la LDT de la tarea actual.
- TI: GDT-LDT (bit 2): Tiene significado cuando el bit anterior está en cero. Indica a que tabla de descriptores corresponde el selector del campo Indice: 0 GDT, 1 LDT.





- EXT: External Event (bit 0): Se setea para indicar que la excepción ha sido causada por un evento externo al procesador.
- 2 IDT: Descriptor Location (bit 1): Cuando está seteado indica que el campo Segment Selector Index se refiere a un descriptor de puerta en la IDT: Cuando está en cero indica que dicho campo se refiere a un descriptor en la GDT o en la LDT de la tarea actual.
- TI: GDT-LDT (bit 2): Tiene significado cuando el bit anterior está en cero. Indica a que tabla de descriptores corresponde el selector del campo Indice: 0 GDT, 1 LDT.





- - Sistema de Interrupciones
- - Estrucuras de datos
 - Utilización de los
 - Manejo de la Pila
- - Clasificación
 - Excepciones y Código de

- Implicancias para el kernel
 - Niveles de privilegio
- - Simultaneidad de
- - Subsistema de
 - ELAPIC
- - ¿Que cambia respecto del





- - Sistema de Interrupciones
- - Estrucuras de datos
 - Utilización de los
 - Manejo de la Pila
- - Clasificación
 - Excepciones y Código de

- Implicancias para el kernel Niveles de privilegio
- - Simultaneidad de
- - Subsistema de
 - ELAPIC
- - ¿Que cambia respecto del





17 de mayo de 2018

Cambio de Nivel de Privilegio de ejecución

- En un sistema Multitarea, el kernel es quien maneja las Interrupciones, y Excepciones. ¡SIEMPRE!.
- Si al generase la excepción o la Interrupción se estaba ejecutando código del Kernel (KERNEL Mode), el resto de esta sección no aplica.
- Si la interrupción o excepción se ha producido en medio del código de una aplicación (Modo USER), será el Kernel quien tome el control.
- Conclusión: No hay cambio de contexto, pero si hay un cambio de Nivel de privilegio de ejecución.
- Entonces debemos tener presentes las reglas de protección del procesador.



Cambio de Nivel de Privilegio de ejecución

• En particular:

Un segmento de pila puede ser accedido por segmentos de código de mismo nivel de privilegio (Atributo DPL de sus descriptores respectivos).

 Los datos que se terminan de guardar, se han almacenado en la pila de la aplicación, ya que la interrupción no cambia el contexto de ejecución actual. Es decir la interrupción no produce un task switch.

ilmportante

Por este motivo, necesariamente el procesador debe transferir los datos resguardados en la pila de la aplicación de USER Mode, a la pila de la aplicación de KERNEL Mode.



Cambio de Nivel de Privilegio de ejecución

• En particular:

Un segmento de pila puede ser accedido por segmentos de código de mismo nivel de privilegio (Atributo DPL de sus descriptores respectivos).

 Los datos que se terminan de guardar, se han almacenado en la pila de la aplicación, ya que la interrupción no cambia el contexto de ejecución actual. Es decir la interrupción no produce un task switch.


¡Importante!

Por este motivo, necesariamente el procesador debe transferir los datos resguardados en la pila de la aplicación de USER Mode, a la pila de la aplicación de KERNEL Mode.



El procesador resguarda lo necesario en el stack de Modo USER


Stack del procedimiento Interrumpido (es el stack que utiliza el handler de ininterrupción)

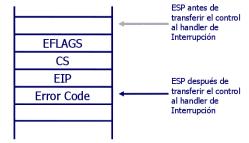






Y luego lo copia automática al stack Modo Kernel

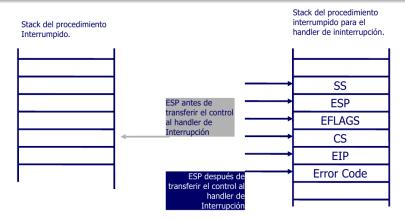

Observación

A los datos resguardados en el stack de Modo USER se suman los registros del stack de Modo USER ya que éstos van a ser escritos con los nuevos valores correspondientes al stack de Modo KERNEL. De este modo, se recuperarán al momento de que se ejecute *iret* desde el handler de la interrupción.

Y luego lo copia automática al stack Modo Kernel

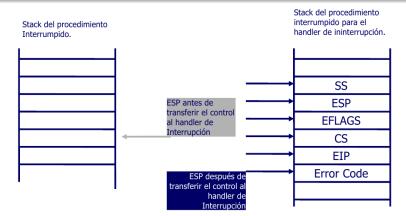

Observación

A los datos resguardados en el stack de Modo USER se suman los registros del stack de Modo USER ya que éstos van a ser escritos con los nuevos valores correspondientes al stack de Modo KERNEL. De este modo, se recuperarán al momento de que se ejecute *iret* desde el handler de la interrupción.

- - Sistema de Interrupciones
- - Estrucuras de datos
 - Utilización de los
 - Manejo de la Pila
- - Clasificación
 - Excepciones y Código de

- - Niveles de privilegio
- **Prioridades**
 - Simultaneidad de
- - FI PIC
 - Subsistema de
 - ELAPIC
- - ¿Que cambia respecto del



17 de mayo de 2018

- - Sistema de Interrupciones
- - Estrucuras de datos
 - Utilización de los
 - Manejo de la Pila
- - Clasificación
 - Excepciones y Código de

- - Niveles de privilegio
- **Prioridades**
 - Simultaneidad de requerimientos.
- - FI PIC
 - Subsistema de
 - ELAPIC
- - ¿Que cambia respecto del



Si hay simultaneidad de interrupciones, ¿cual se atiende primero?

Prioridad	Descripción
1 (Máxima)	Reset y Machine check
2	Trap en Conmutacón de tarea. Flag T de TSS = 1
3	Eventos de Hardware Externos -FLUSH -STOPCLK -SMI -INIT
4	Trap en la instrucción previa -Breackpoint, o Debug Trap Exception. -TF=1 o breackpoint de dato o E/S
5	NMI, Non Maskable Interrupt
6	INTR, Interrupciones enmascarables
7	Code Breakpoint Fault
8	Fault en el ciclo de Fectch de la siguiente instrucciónViolación del límite del segmento de código -Code-Page Fault)
9	Faults en la decodificación de la siguiente instrucción. -Instruction length mayor a 15 bytes -Invalid Opcode -Coprocessor Not Available
10 (Mínima)	Fauİts en la ejecución de una instrucciónOverflow -Bound error -Invalid TSS -Segment Not Present -Stack fault -General Protection -Data Page Fault -Alignment Check -x87 FPU Floating-point except -SIMD floating-point exception





Tipos de Interrupciones predefinidos

- Introducción
 - Sistema de Interrupciones de Procesadores x86
 - Identificación de las fuentes de interrupción
- Vectorización en Modo Protegido
 - Estrucuras de datos asociadas
 - Utilización de los descriptores
 - Manejo de la Pila
- 3 Excepciones
 - Clasificación
 - Excepciones y Código de Frror

- Implicancias para el kernel
 - Niveles de privilegio
- Prioridades
 - Simultaneidad de requerimientos.
- Tipos de Interrupciones predefinidos
- Interrupciones en una PC
 - El PIC
 - Subsistema de Interrupciones
 - El APIC
- 8 Interrupciones en Modo 64 bits
 - ¿Que cambia respecto del Modo Legacy?



- Esta excepción es de Tipo Fault, y se produce cuando el tamaño del resultado de una instrucción DIV o IDIV supera la cantidad de bits del operando destino.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción que generó la excepción o a la siguiente de acuerdo a si fue un Fault o un Trap respectivamente.
- No se almacena código de error en la pila. La información relevante está en los Debug Registers.
- No altera el estado de la tarea ya que la interrupción se produce por no poder completarse la instrucción si es un Falut..





- Esta excepción es de Tipo Fault, y se produce cuando el tamaño del resultado de una instrucción DIV o IDIV supera la cantidad de bits del operando destino.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción que generó la excepción o a la siguiente de acuerdo a si fue un Fault o un Trap respectivamente.
- No se almacena código de error en la pila. La información relevante está en los Debug Registers.
- No altera el estado de la tarea ya que la interrupción se produce por no poder completarse la instrucción si es un Falut..



- Esta excepción es de Tipo Fault, y se produce cuando el tamaño del resultado de una instrucción DIV o IDIV supera la cantidad de bits del operando destino.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción que generó la excepción o a la siguiente de acuerdo a si fue un Fault o un Trap respectivamente.
- No se almacena código de error en la pila. La información relevante está en los Debug Registers.
- No altera el estado de la tarea ya que la interrupción se produce por no poder completarse la instrucción si es un Falut..





- Esta excepción es de Tipo Fault, y se produce cuando el tamaño del resultado de una instrucción DIV o IDIV supera la cantidad de bits del operando destino.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción que generó la excepción o a la siguiente de acuerdo a si fue un Fault o un Trap respectivamente.
- No se almacena código de error en la pila. La información relevante está en los Debug Registers.
- No altera el estado de la tarea ya que la interrupción se produce por no poder completarse la instrucción si es un Falut..



- Esta excepción es de Tipo Fault, y se produce cuando el tamaño del resultado de una instrucción DIV o IDIV supera la cantidad de bits del operando destino.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción que generó la excepción o a la siguiente de acuerdo a si fue un Fault o un Trap respectivamente.
- No se almacena código de error en la pila. La información relevante está en los Debug Registers.
- No altera el estado de la tarea ya que la interrupción se produce por no poder completarse la instrucción si es un Falut..



Interrupción Tipo 1: Debug Exception #DB

- Esta excepción es de Tipo Trap o Fault. Queda a responsabilidad del handler de la excepción determinar mediante los Registros de Debug si se trata de una u otra. La tarea de debug excede los límites del presente texto. Si el lector está interesado en conocer sus detalles, Intel dedica un capítulo completo del Volumen 3 de los Manuales del procesador para tratarla.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción que generó la falta.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea cuando es un Fault ya que la interrupción se produce por no poder completarse la instrucción. Pero en el caso de un Trap, si altera el estado de la tarea.

Interrupción Tipo 1: Debug Exception #DB

- Esta excepción es de Tipo Trap o Fault. Queda a responsabilidad del handler de la excepción determinar mediante los Registros de Debug si se trata de una u otra. La tarea de debug excede los límites del presente texto. Si el lector está interesado en conocer sus detalles, Intel dedica un capítulo completo del Volumen 3 de los Manuales del procesador para tratarla.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción que generó la falta.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea cuando es un Fault ya que la interrupción se produce por no poder completarse la instrucción.
 Pero en el caso de un Trap, si altera el estado de la tarea.

Interrupción Tipo 1: Debug Exception #DB

- Esta excepción es de Tipo Trap o Fault. Queda a responsabilidad del handler de la excepción determinar mediante los Registros de Debug si se trata de una u otra. La tarea de debug excede los límites del presente texto. Si el lector está interesado en conocer sus detalles, Intel dedica un capítulo completo del Volumen 3 de los Manuales del procesador para tratarla.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción que generó la falta.
- No se almacena código de error en la pila
- No altera el estado de la tarea cuando es un Fault ya que la interrupción se produce por no poder completarse la instrucción.
 Pero en el caso de un Trap, si altera el estado de la tarea.

Interrupción Tipo 1: Debug Exception #DB

- Esta excepción es de Tipo Trap o Fault. Queda a responsabilidad del handler de la excepción determinar mediante los Registros de Debug si se trata de una u otra. La tarea de debug excede los límites del presente texto. Si el lector está interesado en conocer sus detalles, Intel dedica un capítulo completo del Volumen 3 de los Manuales del procesador para tratarla.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción que generó la falta.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea cuando es un Fault ya que la interrupción se produce por no poder completarse la instrucción.
 Pero en el caso de un Trap, si altera el estado de la tarea.

Interrupción Tipo 1: Debug Exception #DB

- Esta excepción es de Tipo Trap o Fault. Queda a responsabilidad del handler de la excepción determinar mediante los Registros de Debug si se trata de una u otra. La tarea de debug excede los límites del presente texto. Si el lector está interesado en conocer sus detalles, Intel dedica un capítulo completo del Volumen 3 de los Manuales del procesador para tratarla.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción que generó la falta.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea cuando es un Fault ya que la interrupción se produce por no poder completarse la instrucción.
 Pero en el caso de un Trap, si altera el estado de la tarea.

- Es una interrupción de Hardware que se activa el pin NMI del procesador.
- Esta interrupción deja CS:EIP apuntando a la instrucción siguiente a la que recibió la Interrupción.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea cuando es un Fault ya que la interrupción una vez completada la instrucción en curso.





- Es una interrupción de Hardware que se activa el pin NMI del procesador.
- Esta interrupción deja CS:EIP apuntando a la instrucción siguiente a la que recibió la Interrupción.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea cuando es un Fault ya que la interrupción una vez completada la instrucción en curso.





- Es una interrupción de Hardware que se activa el pin NMI del procesador.
- Esta interrupción deja CS:EIP apuntando a la instrucción siguiente a la que recibió la Interrupción.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea cuando es un Fault ya que la interrupción una vez completada la instrucción en curso.





- Es una interrupción de Hardware que se activa el pin NMI del procesador.
- Esta interrupción deja CS:EIP apuntando a la instrucción siguiente a la que recibió la Interrupción.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea cuando es un Fault ya que la interrupción una vez completada la instrucción en curso.





- Es una interrupción de Hardware que se activa el pin NMI del procesador.
- Esta interrupción deja CS:EIP apuntando a la instrucción siguiente a la que recibió la Interrupción.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea cuando es un Fault ya que la interrupción una vez completada la instrucción en curso.





- Esta excepción es de Tipo Trap. Utilizada ampliamente por los debugers, consiste en reemplazar el código de operación de la instrucción en la que se desea implantar el breackpoint por el código de operación de INT 3 que es el número 0xCC. Si bien, a partir de la microarquitectura P6 se introdujo la capacidad de poner breackpoints a través de los Debug Registers, sin embargo cuando se supera la cantidad soportada por estos registros el método original de reemplazar el opcode por el de INT 3, es aun sumamente práctico.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción siguiente de aquella en donde se detuvo la ejecución para generar esta excepción.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea ni valores de registros ni áreas de memoria, ya que el programa debe poder continuar con su ejecución normal luego de esta excepción,

- Esta excepción es de Tipo Trap. Utilizada ampliamente por los debugers, consiste en reemplazar el código de operación de la instrucción en la que se desea implantar el breackpoint por el código de operación de INT 3 que es el número 0xCC. Si bien, a partir de la microarquitectura P6 se introdujo la capacidad de poner breackpoints a través de los Debug Registers, sin embargo cuando se supera la cantidad soportada por estos registros el método original de reemplazar el opcode por el de INT 3, es aun sumamente práctico.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción siguiente de aquella en donde se detuvo la ejecución para generar esta excepción.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea ni valores de registros ni áreas de memoria, ya que el programa debe poder continuar con su ejecución normal luego de esta excepción,



- Esta excepción es de Tipo Trap. Utilizada ampliamente por los debugers, consiste en reemplazar el código de operación de la instrucción en la que se desea implantar el breackpoint por el código de operación de INT 3 que es el número 0xCC. Si bien, a partir de la microarquitectura P6 se introdujo la capacidad de poner breackpoints a través de los Debug Registers, sin embargo cuando se supera la cantidad soportada por estos registros el método original de reemplazar el opcode por el de INT 3, es aun sumamente práctico.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción siguiente de aquella en donde se detuvo la ejecución para generar esta excepción.
- No se almacena código de error en la pila
- No altera el estado de la tarea ni valores de registros ni áreas de memoria, ya que el programa debe poder continuar con su ejecución normal luego de esta excepción.

- Esta excepción es de Tipo Trap. Utilizada ampliamente por los debugers, consiste en reemplazar el código de operación de la instrucción en la que se desea implantar el breackpoint por el código de operación de INT 3 que es el número 0xCC. Si bien, a partir de la microarquitectura P6 se introdujo la capacidad de poner breackpoints a través de los Debug Registers, sin embargo cuando se supera la cantidad soportada por estos registros el método original de reemplazar el opcode por el de INT 3, es aun sumamente práctico.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción siguiente de aquella en donde se detuvo la ejecución para generar esta excepción.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea ni valores de registros ni áreas de memoria, ya que el programa debe poder continuar con su ejecución normal luego de esta excepción.

- Esta excepción es de Tipo Trap. Utilizada ampliamente por los debugers, consiste en reemplazar el código de operación de la instrucción en la que se desea implantar el breackpoint por el código de operación de INT 3 que es el número 0xCC. Si bien, a partir de la microarquitectura P6 se introdujo la capacidad de poner breackpoints a través de los Debug Registers, sin embargo cuando se supera la cantidad soportada por estos registros el método original de reemplazar el opcode por el de INT 3, es aun sumamente práctico.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción siguiente de aquella en donde se detuvo la ejecución para generar esta excepción.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea ni valores de registros ni áreas de memoria, ya que el programa debe poder continuar con su ejecución normal luego de esta excepción.

- Cuando se ejecuta la Instrucción INTO, esta excepción se produce si el flag EFLAGS.OF (Overflow Flag) está seteado. Esta instrucción es un Trap. Si bien el estado de este flag puede chequearse mediante instrucciones de salto condicional. La ventaja de utilizar INTO es que si el flag está seteado se pasa directamente a ejecutar el handler de la excepción.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción siguiente a la instrucción INTO.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea ni valores de registros ni áreas de memoria, ya que el programa debe poder continuar con su ejecución normal luego de esta excepción.

- Cuando se ejecuta la Instrucción INTO, esta excepción se produce si el flag EFLAGS.OF (Overflow Flag) está seteado. Esta instrucción es un Trap. Si bien el estado de este flag puede chequearse mediante instrucciones de salto condicional. La ventaja de utilizar INTO es que si el flag está seteado se pasa directamente a ejecutar el handler de la excepción.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción siguiente a la instrucción INTO.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea ni valores de registros ni áreas de memoria, ya que el programa debe poder continuar con su ejecución normal luego de esta excepción.

- Cuando se ejecuta la Instrucción INTO, esta excepción se produce si el flag EFLAGS.OF (Overflow Flag) está seteado. Esta instrucción es un Trap. Si bien el estado de este flag puede chequearse mediante instrucciones de salto condicional. La ventaja de utilizar INTO es que si el flag está seteado se pasa directamente a ejecutar el handler de la excepción.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción siguiente a la instrucción INTO.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea ni valores de registros ni áreas de memoria, ya que el programa debe poder continuar con su ejecución normal luego de esta excepción.

- Cuando se ejecuta la Instrucción INTO, esta excepción se produce si el flag EFLAGS.OF (Overflow Flag) está seteado. Esta instrucción es un Trap. Si bien el estado de este flag puede chequearse mediante instrucciones de salto condicional. La ventaja de utilizar INTO es que si el flag está seteado se pasa directamente a ejecutar el handler de la excepción.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción siguiente a la instrucción INTO.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea ni valores de registros ni áreas de memoria, ya que el programa debe poder continuar con su ejecución normal luego de esta excepción.

- Cuando se ejecuta la Instrucción INTO, esta excepción se produce si el flag EFLAGS.OF (Overflow Flag) está seteado. Esta instrucción es un Trap. Si bien el estado de este flag puede chequearse mediante instrucciones de salto condicional. La ventaja de utilizar INTO es que si el flag está seteado se pasa directamente a ejecutar el handler de la excepción.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción siguiente a la instrucción INTO.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea ni valores de registros ni áreas de memoria, ya que el programa debe poder continuar con su ejecución normal luego de esta excepción.

límites almacenados en la variable de memoria, y genera esta

 Esta excepción es un Fault, que ocurre como consecuencia de la ejecución de la instrucción BOUND que se ocupa de verificar si el puntero de un array de memoria está excedido del límite superior o inferior de un array. Si lo está genera esta excepción. La idea de este mecanismo es evitar en un loop chequear una vez por ciclo el valor del puntero. La instrucción BOUND tiene dos operandos: el primero es un registro que es el que se está utilizando como puntero dentro del array, y el segundo operando es una dirección de memoria en la que se almacenan dos valores de direcciones de memoria que corresponden al límite inferior y superior respectivamente. La instrucción chequea de este modo si el contenido del registro está comprendido entre los valores de los límites almacenados en la variable de memoria, y genera esta excepción si es menor que el primero o mayor que el segundo

- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción BOUND, ya que debe volver a ejecutarse para verificar que el puntero ha sido reubicado dentro de los límites del array.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea ni valores de registros ni áreas de memoria, ya que el programa debe poder continuar con su ejecución normal luego de esta excepción.





- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción BOUND, ya que debe volver a ejecutarse para verificar que el puntero ha sido reubicado dentro de los límites del array.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea ni valores de registros ni áreas de memoria, ya que el programa debe poder continuar con su ejecución normal luego de esta excepción.





- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción BOUND, ya que debe volver a ejecutarse para verificar que el puntero ha sido reubicado dentro de los límites del array.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea ni valores de registros ni áreas de memoria, ya que el programa debe poder continuar con su ejecución normal luego de esta excepción.





- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción BOUND, ya que debe volver a ejecutarse para verificar que el puntero ha sido reubicado dentro de los límites del array.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea ni valores de registros ni áreas de memoria, ya que el programa debe poder continuar con su ejecución normal luego de esta excepción.





- Esta excepción es un Fault que responde a un sin número de causas, desde ejecutar, acorde a su nombre, una instrucción cuyo código de operación es reservado o inexistente, pero también si se intenta ejecutar instrucciones existentes en condiciones incorrectas, como por ejemplo un operando inconsistente con el código de operación, ejecutar instrucciones SIMD con el bit CR0.EM = 1, o con CR4.OSFXSR = 0. No nos proponemos repetir los textos del manual de Intel, por lo tanto no abundaremos en los detalles que están exhaustivamente detallados en el manual.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción que generó la excepción.
- No se almacena código de error en la pila
- No altera el estado de la tarea ni valores de registros ni áreas de memoria, ya que la instrucción que la origina no se ejecutó por inválida.

- Esta excepción es un Fault que responde a un sin número de causas, desde ejecutar, acorde a su nombre, una instrucción cuyo código de operación es reservado o inexistente, pero también si se intenta ejecutar instrucciones existentes en condiciones incorrectas, como por ejemplo un operando inconsistente con el código de operación, ejecutar instrucciones SIMD con el bit CR0.EM = 1, o con CR4.OSFXSR = 0. No nos proponemos repetir los textos del manual de Intel, por lo tanto no abundaremos en los detalles que están exhaustivamente detallados en el manual.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción que generó la excepción.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea ni valores de registros ni áreas de memoria, ya que la instrucción que la origina no se ejecutó poinválida.

- Esta excepción es un Fault que responde a un sin número de causas, desde ejecutar, acorde a su nombre, una instrucción cuyo código de operación es reservado o inexistente, pero también si se intenta ejecutar instrucciones existentes en condiciones incorrectas, como por ejemplo un operando inconsistente con el código de operación, ejecutar instrucciones SIMD con el bit CR0.EM = 1, o con CR4.OSFXSR = 0. No nos proponemos repetir los textos del manual de Intel, por lo tanto no abundaremos en los detalles que están exhaustivamente detallados en el manual.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción que generó la excepción.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea ni valores de registros ni áreas de memoria, ya que la instrucción que la origina no se ejecutó poinválida

- Esta excepción es un Fault que responde a un sin número de causas, desde ejecutar, acorde a su nombre, una instrucción cuyo código de operación es reservado o inexistente, pero también si se intenta ejecutar instrucciones existentes en condiciones incorrectas, como por ejemplo un operando inconsistente con el código de operación, ejecutar instrucciones SIMD con el bit CR0.EM = 1, o con CR4.OSFXSR = 0. No nos proponemos repetir los textos del manual de Intel, por lo tanto no abundaremos en los detalles que están exhaustivamente detallados en el manual.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción que generó la excepción.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea ni valores de registros ni áreas de memoria, ya que la instrucción que la origina no se ejecutó poinválida

- Esta excepción es un Fault que responde a un sin número de causas, desde ejecutar, acorde a su nombre, una instrucción cuyo código de operación es reservado o inexistente, pero también si se intenta ejecutar instrucciones existentes en condiciones incorrectas, como por ejemplo un operando inconsistente con el código de operación, ejecutar instrucciones SIMD con el bit CR0.EM = 1, o con CR4.OSFXSR = 0. No nos proponemos repetir los textos del manual de Intel, por lo tanto no abundaremos en los detalles que están exhaustivamente detallados en el manual.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción que generó la excepción.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea ni valores de registros ni áreas de memoria, ya que la instrucción que la origina no se ejecutó po inválida.

- Esta excepción es un Fault que responde dos situaciones.
 Ejecutar una instrucción que involucre registros SIMD o de la FPL
 - cuando el Flag CR0.TS = 1, y cuyo tratamiento veremos en detalle en clases posteriores.

- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción SIMD que generó la excepción.
 - No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea ni valores de registros ni área

- Esta excepción es un Fault que responde dos situaciones:
 - Ejecutar una instrucción que involucre registros SIMD o de la FPU, cuando el Flag CR0.TS = 1, y cuyo tratamiento veremos en detalle en clases posteriores.
 - Ejecutar instrucciones SIMD con el bit CR0.EM = 1, ya que implicaría que el procesador no tiene FPU (situación heredada de los primeros procesadores x86 cuya FPU era un chip x87 externo), y en tales circunstancias el handler de esta excepción podría obrar como emulador por software de la FPU. Esta no es actualmente la razón que un sistema operativo considere para esta excepción. Sin embargo debido al compromiso de compatibilidad de Intel sigue estando soportada.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción SIMD que generó la excepción.
- No se almacena código de error en la pila
- No altera el estado de la tarea ni valores de registros ni área



- Esta excepción es un Fault que responde dos situaciones:
 - Ejecutar una instrucción que involucre registros SIMD o de la FPU, cuando el Flag CR0.TS = 1, y cuyo tratamiento veremos en detalle en clases posteriores.
 - Ejecutar instrucciones SIMD con el bit CR0.EM = 1, ya que implicaría que el procesador no tiene FPU (situación heredada de los primeros procesadores x86 cuya FPU era un chip x87 externo), y en tales circunstancias el handler de esta excepción podría obrar como emulador por software de la FPU. Esta no es actualmente la razón que un sistema operativo considere para esta excepción. Sin embargo debido al compromiso de compatibilidad de Intel sigue estando soportada.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción SIMD que generó la excepción.
- No se almacena código de error en la pila
- No altera el estado de la tarea ni valores de registros ni áreas

- Esta excepción es un Fault que responde dos situaciones:
 - Ejecutar una instrucción que involucre registros SIMD o de la FPU, cuando el Flag CR0.TS = 1, y cuyo tratamiento veremos en detalle en clases posteriores.
 - Ejecutar instrucciones SIMD con el bit CR0.EM = 1, ya que implicaría que el procesador no tiene FPU (situación heredada de los primeros procesadores x86 cuya FPU era un chip x87 externo), y en tales circunstancias el handler de esta excepción podría obrar como emulador por software de la FPU. Esta no es actualmente la razón que un sistema operativo considere para esta excepción. Sin embargo debido al compromiso de compatibilidad de Intel sigue estando soportada.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción SIMD que generó la excepción.
- No se almacena código de error en la pila
- No altera el estado de la tarea ni valores de registros ni áreas

- Esta excepción es un Fault que responde dos situaciones:
 - Ejecutar una instrucción que involucre registros SIMD o de la FPU, cuando el Flag CR0.TS = 1, y cuyo tratamiento veremos en detalle en clases posteriores.
 - Ejecutar instrucciones SIMD con el bit CR0.EM = 1, ya que implicaría que el procesador no tiene FPU (situación heredada de los primeros procesadores x86 cuya FPU era un chip x87 externo), y en tales circunstancias el handler de esta excepción podría obrar como emulador por software de la FPU. Esta no es actualmente la razón que un sistema operativo considere para esta excepción. Sin embargo debido al compromiso de compatibilidad de Intel sigue estando soportada.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción SIMD que generó la excepción.
- No se almacena código de error en la pila
- No altera el estado de la tarea ni valores de registros ni áreas

- Esta excepción es un Fault que responde dos situaciones:
 - Ejecutar una instrucción que involucre registros SIMD o de la FPU, cuando el Flag CR0.TS = 1, y cuyo tratamiento veremos en detalle en clases posteriores.
 - Ejecutar instrucciones SIMD con el bit CR0.EM = 1, ya que implicaría que el procesador no tiene FPU (situación heredada de los primeros procesadores x86 cuya FPU era un chip x87 externo), y en tales circunstancias el handler de esta excepción podría obrar como emulador por software de la FPU. Esta no es actualmente la razón que un sistema operativo considere para esta excepción. Sin embargo debido al compromiso de compatibilidad de Intel sigue estando soportada.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción SIMD que generó la excepción.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea ni valores de registros ni áreas

- Esta excepción es un Fault que responde dos situaciones:
 - Ejecutar una instrucción que involucre registros SIMD o de la FPU, cuando el Flag CR0.TS = 1, y cuyo tratamiento veremos en detalle en clases posteriores.
 - Ejecutar instrucciones SIMD con el bit CR0.EM = 1, ya que implicaría que el procesador no tiene FPU (situación heredada de los primeros procesadores x86 cuya FPU era un chip x87 externo), y en tales circunstancias el handler de esta excepción podría obrar como emulador por software de la FPU. Esta no es actualmente la razón que un sistema operativo considere para esta excepción. Sin embargo debido al compromiso de compatibilidad de Intel sigue estando soportada.
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción SIMD que generó la excepción.
- No se almacena código de error en la pila.
- No altera el estado de la tarea ni valores de registros ni áreas de memoria

Interrupción Tipo 8: Double Fault Exception #DF

Esta excepción es un Abort que ocurre cuando el procesador detecta una segunda excepción durante la vectorización de una excepción previamente detectada. Generalmente cuando se tiene esta situación, el procesador trata de manejar ambas excepciones en serie. Esto implica completar la vectorización de la primer excepción, y una vez que procesa la primer instrucción del handler de esa excepción, vectoriza la siguiente excepción que se produjo mientras vectorizaba la primera. Esta situación solo se logra cuando la segunda excepción no le impide llegar a la primer instrucción del handler del la primer excepción. Sin embargo en ocasiones no es posible procesarlas en serie. En tal circunstancia se genera esta excepción Double Fault. Para determinar si puede o no procesar serialmente una segunda excepción que se produzca durante la vectorización de la excepción actual, las excepciones de estos procesadores se clasifican en tres categorías: Benign, Contributory, y Page Faults (o en castellano Benigna, Contributiva, y Fallo de Página).

- Si la primer excepción es Benigna, la segunda se procesa en serie sin generar #DF, independientemente de su clasificación.
- Si la primer excepción es Contributiva, la segunda generará #DF solo si se trata de una Contributiva. Las demás se procesan en serie con la primera una vez que se haya vectorizado su handler y ejecutado la primer instrucción del mismo.
- Si se encuentra procesando la vectorización de un Fallo de Página, y se produce una segunda excepción, se tratará en seri solo si la segunda excepción es alguna de las definidas como Benignas en la Tabla del slide siguiente. Si la segunda es Contributiva o un segundo Page Fault, se generará #DF.

- Si la primer excepción es Benigna, la segunda se procesa en serie sin generar #DF, independientemente de su clasificación.
- Si la primer excepción es Contributiva, la segunda generará #DF solo si se trata de una Contributiva. Las demás se procesan en serie con la primera una vez que se haya vectorizado su handler y ejecutado la primer instrucción del mismo.
- Si se encuentra procesando la vectorización de un Fallo de Página, y se produce una segunda excepción, se tratará en serie, solo si la segunda excepción es alguna de las definidas como Benignas en la Tabla del slide siguiente. Si la segunda es Contributiva o un segundo Page Fault, se generará #DF.

- Si la primer excepción es Benigna, la segunda se procesa en serie sin generar #DF, independientemente de su clasificación.
- Si la primer excepción es Contributiva, la segunda generará #DF solo si se trata de una Contributiva. Las demás se procesan en serie con la primera una vez que se haya vectorizado su handler y ejecutado la primer instrucción del mismo.
- Si se encuentra procesando la vectorización de un Fallo de Página, y se produce una segunda excepción, se tratará en serie, solo si la segunda excepción es alguna de las definidas como Benignas en la Tabla del slide siguiente. Si la segunda es Contributiva o un segundo Page Fault, se generará #DF.

- Si la primer excepción es Benigna, la segunda se procesa en serie sin generar #DF, independientemente de su clasificación.
- Si la primer excepción es Contributiva, la segunda generará #DF solo si se trata de una Contributiva. Las demás se procesan en serie con la primera una vez que se haya vectorizado su handler y ejecutado la primer instrucción del mismo.
- Si se encuentra procesando la vectorización de un Fallo de Página, y se produce una segunda excepción, se tratará en serie, solo si la segunda excepción es alguna de las definidas como Benignas en la Tabla del slide siguiente. Si la segunda es Contributiva o un segundo Page Fault, se generará #DF.

Tipo	Descripción	
1	Debug	
2	NMI	
3	BreackPoint	
4	Overflow	
5	BOUND Range Exceeded	
6	Opcode Inválido	
7	Device Not Available	
9	Coprocessor Segment Overrun	
16	Floating Point Error	
17	Alignment Check	
18	Machine Check	
19	SIMD Floating Point	
Cualquier INT n	NMI	
Cualquier señal por <i>INTR</i>	NMI	
0	Divide Error	
10	<i>TSS</i> Inválido	
11	Segmento No presente	
12	Stack Fault	
13	General Protection Fault	
14	Page Fault	
	1 2 3 4 5 6 7 9 16 17 18 19 Cualquier INT n Cualquier señal por INTR 0 10 11 12 13	

	Segunda Excepción		

reset, una interrupción SMI, o se activa la señal #INIT. (Obser/ar

 Los criterios anteriormente detallados se ponen en la tabla siguiente para mayor claridad. En ocasiones resulta mas efectivo visualizarlo.

Primer Excepción	Segunda Excepción		
	Benign	Contributory	Page Fault
Benign	Las procesa en Serie	Las procesa en Serie	Las procesa en Serie
Contributory	Las procesa en Serie	Genera #DF	Las procesa en Serie
Page Fault	Las procesa en Serie	Genera #DF	Genera #DF
	Benign Contributory	Benign Las procesa en Serie Contributory Las procesa en Serie	Benign Contributory Benign Las procesa en Serie Las procesa en Serie Contributory Las procesa en Serie Genera #DF

• Si se produce una excepción (cualquiera sea) mientras el procesador intenta vectorizar la excepción #DF...bueno ... realmente estamos en problemas. El procesador entra en el modo shutdown. Queda en un estado similar al que lo pone la instrucción HLT. Solo se recupera si se produce NMI, Hardware reset, una interrupción SMI, o se activa la señal #INIT. (Observar que las interrupciones comunes de hardware no lo recuperan).

 Los criterios anteriormente detallados se ponen en la tabla siguiente para mayor claridad. En ocasiones resulta mas efectivo visualizarlo.

	Primer Excepción	Segunda Excepción		
		Benign	Contributory	Page Fault
	Benign	Las procesa en Serie	Las procesa en Serie	Las procesa en Serie
İ	Contributory	Las procesa en Serie	Genera #DF	Las procesa en Serie
	Page Fault	Las procesa en Serie	Genera #DF	Genera #DF

Si se produce una excepción (cualquiera sea) mientras el procesador intenta vectorizar la excepción #DF...bueno ... realmente estamos en problemas. El procesador entra en el modo shutdown. Queda en un estado similar al que lo pone la instrucción HLT. Solo se recupera si se produce NMI, Hardware reset, una interrupción SMI, o se activa la señal #INIT. (Observare las interrupciones comunes de hardware no lo recuperan).

17 de mayo de 2018

 Les propongo el siguiente ejercicio de razonamiento mirando la primer tabla y analizar para cada contributory que ocurriría durante su vectorización son alguna otra de cada clase para comprender este criterio adoptado para el procesador. Por ejemplo: Tomamos una excepción Segmento no presente. Si durante la vectorización de una #GP (contributory), se produce una excepción TSS inválido, la única explicación es que la excepción #GP es manejada por una tarea, de modo que en la IDT debe haber una puerta de tarea en la posición correspondiente al descriptor. Si al intentar cargar el descriptor de TSS de la tarea se detecta algún problema, ya sea con el valor del campo límite o algún otro inconveniente, la excepción que se debería generar es TSS inválido. Sin embargo esto impediría resolver la #GP.

17 de mayo de 2018

- Otro escenario es que al intentar vectorizar la excepción #GP, se cargue en el par de registros SS:EBP una pila inválida o cuyo segmento tenga un descriptor mal conformado. Esto daría la pauta de un contexto de tarea corrupto.
- Muchas de estas situaciones implican problemas internos en el kernel, pero eso no quiere decir que el hardware no deba contemplar su ocurrencia. En la fase inicial de desarrollo de un kernel estos escenarios de falla son mas cotidianos de lo que podemos imaginar.





- Otro escenario es que al intentar vectorizar la excepción #GP, se cargue en el par de registros SS:EBP una pila inválida o cuyo segmento tenga un descriptor mal conformado. Esto daría la pauta de un contexto de tarea corrupto.
- Muchas de estas situaciones implican problemas internos en el kernel, pero eso no quiere decir que el hardware no deba contemplar su ocurrencia. En la fase inicial de desarrollo de un kernel estos escenarios de falla son mas cotidianos de lo que podemos imaginar.





- Otro escenario es que al intentar vectorizar la excepción #GP, se cargue en el par de registros SS:EBP una pila inválida o cuyo segmento tenga un descriptor mal conformado. Esto daría la pauta de un contexto de tarea corrupto.
- Muchas de estas situaciones implican problemas internos en el kernel, pero eso no quiere decir que el hardware no deba contemplar su ocurrencia. En la fase inicial de desarrollo de un kernel estos escenarios de falla son mas cotidianos de lo que podemos imaginar.





- Esta excepción deja CS:EIP en un valor indefinido
- Almacena código de error en 0 en la pila, indicando así que es una #DF.
- El estado de la tarea luego de esta excepción es indefinido





- Esta excepción deja CS:EIP en un valor indefinido.
- Almacena código de error en 0 en la pila, indicando así que es una #DF.
- El estado de la tarea luego de esta excepción es indefinido.





- Esta excepción deja CS:EIP en un valor indefinido.
- Almacena código de error en 0 en la pila, indicando así que es una #DF.
- El estado de la tarea luego de esta excepción es indefinido.





- Esta excepción deja CS:EIP en un valor indefinido.
- Almacena código de error en 0 en la pila, indicando así que es una #DF.
- El estado de la tarea luego de esta excepción es indefinido.





- Esta excepción no se genera mas a partir de la Microarquitectura P6. Su uso se reserva solo en procesadores 80386.
 Se produce cuando el procesador genera una violación de página o segmento al transferirle un operando a la FPU. En el 80386 la FPU iba en un chip separado (el 80387). Pero a partir del 80486 al integrar todo en el mismo chip muchas cosas cambiaron en la interacción Procesador x86 FPU. Una de ellas fue que esta excepción se incluyó en la excepción de Protección General (#GP)
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción que generó la excepción.
- No almacena código de error en la pila.
- El estado de la tarea luego de esta excepción es indefinido. Lo único que puede hacerse en el handler de esta excepción es salvar el EIP, y reinicializar la FPU mediante la instrucción FNI

- Esta excepción no se genera mas a partir de la Microarquitectura P6. Su uso se reserva solo en procesadores 80386. Se produce cuando el procesador genera una violación de página o segmento al transferirle un operando a la FPU. En el 80386 la FPU iba en un chip separado (el 80387). Pero a partir del 80486 al integrar todo en el mismo chip muchas cosas cambiaron en la interacción Procesador x86 FPU. Una de ellas fue que esta excepción se incluyó en la excepción de Protección General (#GP)
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción que generó la excepción.
- No almacena código de error en la pila
- El estado de la tarea luego de esta excepción es indefinido. Lo único que puede hacerse en el handler de esta excepción es salvar el EIP, y reinicializar la FPU mediante la instrucción FNIS

- Esta excepción no se genera mas a partir de la Microarquitectura P6. Su uso se reserva solo en procesadores 80386.
 Se produce cuando el procesador genera una violación de página o segmento al transferirle un operando a la FPU. En el 80386 la FPU iba en un chip separado (el 80387). Pero a partir del 80486 al integrar todo en el mismo chip muchas cosas cambiaron en la interacción Procesador x86 - FPU. Una de ellas fue que esta excepción se incluyó en la excepción de Protección General (#GP)
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción que generó la excepción.
- No almacena código de error en la pila
- El estado de la tarea luego de esta excepción es indefinido. Lo único que puede hacerse en el handler de esta excepción es salvar el EIP, y reinicializar la FPU mediante la instrucción FNI

- Esta excepción no se genera mas a partir de la Microarquitectura P6. Su uso se reserva solo en procesadores 80386.
 Se produce cuando el procesador genera una violación de página o segmento al transferirle un operando a la FPU. En el 80386 la FPU iba en un chip separado (el 80387). Pero a partir del 80486 al integrar todo en el mismo chip muchas cosas cambiaron en la interacción Procesador x86 - FPU. Una de ellas fue que esta excepción se incluyó en la excepción de Protección General (#GP)
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción que generó la excepción.
- No almacena código de error en la pila.
- El estado de la tarea luego de esta excepción es indefinido. Lo único que puede hacerse en el handler de esta excepción es salvar el EIP, y reinicializar la FPU mediante la instrucción FNI

- Esta excepción no se genera mas a partir de la Microarquitectura P6. Su uso se reserva solo en procesadores 80386.
 Se produce cuando el procesador genera una violación de página o segmento al transferirle un operando a la FPU. En el 80386 la FPU iba en un chip separado (el 80387). Pero a partir del 80486 al integrar todo en el mismo chip muchas cosas cambiaron en la interacción Procesador x86 - FPU. Una de ellas fue que esta excepción se incluyó en la excepción de Protección General (#GP)
- Esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción que generó la excepción.
- No almacena código de error en la pila.
- El estado de la tarea luego de esta excepción es indefinido. Lo único que puede hacerse en el handler de esta excepción es salvar el EIP, y reinicializar la FPU mediante la instrucción FNIN

- Esta excepción de tipo Fault, se produce cuando una instrucción invoca una conmutación de tareas y se detecta alguna situación anómala durante el proceso de conmutación.
- En general se pueden agrupar en problemas con el TSS actual o con su selector,
- Problemas con los selectores de segmento de la tarea en proceso de carga,
- Problemas con el selector de LDT de la tarea que se esta carando,
- o problemas con el TSS destino o su selector.
- La lista es bastante larga y está detalladamente enumerada en el Capítulo Interrupciones y Excepciones de los manuales de Interior

- Esta excepción de tipo Fault, se produce cuando una instrucción invoca una conmutación de tareas y se detecta alguna situación anómala durante el proceso de conmutación.
- En general se pueden agrupar en problemas con el TSS actual o con su selector,
- Problemas con los selectores de segmento de la tarea en proceso de carga,
- Problemas con el selector de LDT de la tarea que se esta carando,
- o problemas con el TSS destino o su selector.
- La lista es bastante larga y está detalladamente enumerada en e Capítulo Interrupciones y Excepciones de los manuales de Interrupciones



- Esta excepción de tipo Fault, se produce cuando una instrucción invoca una conmutación de tareas y se detecta alguna situación anómala durante el proceso de conmutación.
- En general se pueden agrupar en problemas con el TSS actual o con su selector,
- Problemas con los selectores de segmento de la tarea en proceso de carga,
- Problemas con el selector de LDT de la tarea que se esta carando,
- o problemas con el TSS destino o su selector
- La lista es bastante larga y está detalladamente enumerada en e Capítulo Interrupciones y Excepciones de los manuales de Interior

53 / 108

- Esta excepción de tipo Fault, se produce cuando una instrucción invoca una conmutación de tareas y se detecta alguna situación anómala durante el proceso de conmutación.
- En general se pueden agrupar en problemas con el TSS actual o con su selector,
- Problemas con los selectores de segmento de la tarea en proceso de carga,
- Problemas con el selector de LDT de la tarea que se esta carando,
- o problemas con el TSS destino o su selector.
- La lista es bastante larga y está detalladamente enumerada en e Capítulo Interrupciones y Excepciones de los manuales de Interrupciones

17 de mayo de 2018

- Esta excepción de tipo Fault, se produce cuando una instrucción invoca una conmutación de tareas y se detecta alguna situación anómala durante el proceso de conmutación.
- En general se pueden agrupar en problemas con el TSS actual o con su selector,
- Problemas con los selectores de segmento de la tarea en proceso de carga,
- Problemas con el selector de LDT de la tarea que se esta carando,
- o problemas con el TSS destino o su selector.
- La lista es bastante larga y está detalladamente enumerada en e Capítulo Interrupciones y Excepciones de los manuales de Interrupciones

- Esta excepción de tipo Fault, se produce cuando una instrucción invoca una conmutación de tareas y se detecta alguna situación anómala durante el proceso de conmutación.
- En general se pueden agrupar en problemas con el TSS actual o con su selector,
- Problemas con los selectores de segmento de la tarea en proceso de carga,
- Problemas con el selector de LDT de la tarea que se esta carando,
- o problemas con el TSS destino o su selector.
- La lista es bastante larga y está detalladamente enumerada en e Capítulo Interrupciones y Excepciones de los manuales de Interrupciones

- Esta excepción de tipo Fault, se produce cuando una instrucción invoca una conmutación de tareas y se detecta alguna situación anómala durante el proceso de conmutación.
- En general se pueden agrupar en problemas con el TSS actual o con su selector,
- Problemas con los selectores de segmento de la tarea en proceso de carga,
- Problemas con el selector de LDT de la tarea que se esta carando,
- o problemas con el TSS destino o su selector.
- La lista es bastante larga y está detalladamente enumerada en el Capítulo Interrupciones y Excepciones de los manuales de Inteles

- Si la situación que produjo la excepción fue anterior al cambio de tarea y fue resuelta, esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción que invoca el cambio de tarea.
 En cambio si la situación que produjo la excepción es posterior al cambio de tarea, una vez resuelta la situación, la excepción deja CS:EIP apuntando a los valores de estos registros correspondientes a la primer instrucción a ejecutar cuando luego de resuelta la excepción se reasuma la ejecución de la tarea.
- No almacena código de error en la pila.
- dependiente del punto en el que se produjo durante la conmutación de tarea. Si ocurre la excepción antes de la conmutación no hay cambio en el contexto de la tarea. Si ocurre en medio la situación puede quedar indefinida ya que al cargar los selectores de segmento, si alguno de ellos genera la excepció por alguno de los problemas descriptos, los siguientes quedan

- Si la situación que produjo la excepción fue anterior al cambio de tarea y fue resuelta, esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción que invoca el cambio de tarea.
 En cambio si la situación que produjo la excepción es posterior al cambio de tarea, una vez resuelta la situación, la excepción deja CS:EIP apuntando a los valores de estos registros correspondientes a la primer instrucción a ejecutar cuando luego de resuelta la excepción se reasuma la ejecución de la tarea..
- No almacena código de error en la pila
- El estado de la tarea luego de esta excepción es fuertemente dependiente del punto en el que se produjo durante la conmutación de tarea. Si ocurre la excepción antes de la conmutación no hay cambio en el contexto de la tarea. Si ocurre en medio la situación puede quedar indefinida ya que al cargar los selectores de segmento, si alguno de ellos genera la excepción por alguno de los problemas descriptos, los siguientes quedan

- Si la situación que produjo la excepción fue anterior al cambio de tarea y fue resuelta, esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción que invoca el cambio de tarea.
 En cambio si la situación que produjo la excepción es posterior al cambio de tarea, una vez resuelta la situación, la excepción deja CS:EIP apuntando a los valores de estos registros correspondientes a la primer instrucción a ejecutar cuando luego de resuelta la excepción se reasuma la ejecución de la tarea..
- No almacena código de error en la pila.
- El estado de la tarea luego de esta excepción es fuertemente dependiente del punto en el que se produjo durante la conmutación de tarea. Si ocurre la excepción antes de la conmutación no hay cambio en el contexto de la tarea. Si ocurre en medio la situación puede quedar indefinida ya que al cargar los selectores de segmento, si alguno de ellos genera la excepció por alguno de los problemas descriptos, los siguientes quedan.

 Si la situación que produjo la excepción fue anterior al cambio de tarea y fue resuelta, esta excepción deja CS:EIP apuntando a la instrucción que invoca el cambio de tarea.
 En cambio si la situación que produjo la excepción es posterior al cambio de tarea, una vez resuelta la situación, la excepción deja CS:EIP apuntando a los valores de estos registros correspondientes a la primer instrucción a ejecutar cuando luego

de resuelta la excepción se reasuma la ejecución de la tarea..

- No almacena código de error en la pila.
- El estado de la tarea luego de esta excepción es fuertemente dependiente del punto en el que se produjo durante la conmutación de tarea. Si ocurre la excepción antes de la conmutación no hay cambio en el contexto de la tarea. Si ocurre en medio la situación puede quedar indefinida ya que al cargar los selectores de segmento, si alguno de ellos genera la excepción por alguno de los problemas descriptos, los siguientes quedan cargados pero sin ser verificados

Interrupción Tipo 11: Segmento No Presente #NP

- Esta excepción de tipo Fault, se produce cuando se intenta cargar el descriptor seleccionado por CS, DS, ES, FS, o GS, y su atributo P es 0.
- no incluimos al registro SS, ya que si al cargar su descriptor asociado, el atributo P es 0, genera un Stack Fault #SS, excepción Tipo 12 que viene a continuación de ésta.
- También genera esta excepción si la instrucción LLDT carga un selector de LDT cuyo descriptor tiene P en 0. Notar que si el LDTR se carga a partir de una conmutación de tarea y ocurre esta situación la excepción que se genera es la anterior: TSS Inválido. Lo mismo ocurre si LTR carga un selector que apunta a un descriptor con P en 0.

Interrupción Tipo 11: Segmento No Presente #NP

- Esta excepción de tipo Fault, se produce cuando se intenta cargar el descriptor seleccionado por CS, DS, ES, FS, o GS, y su atributo P es 0.
- no incluimos al registro SS, ya que si al cargar su descriptor asociado, el atributo P es 0, genera un Stack Fault #SS, excepción Tipo 12 que viene a continuación de ésta.
- Tambien genera esta excepción si la instrucción LLDT carga un selector de LDT cuyo descriptor tiene P en 0. Notar que si el LDTR se carga a partir de una conmutación de tarea y ocurre esta situación la excepción que se genera es la anterior: TSS Inválido. Lo mismo ocurre si LTR carga un selector que apunta a un descriptor con P en 0.

Interrupción Tipo 11: Segmento No Presente #NP

- Esta excepción de tipo Fault, se produce cuando se intenta cargar el descriptor seleccionado por CS, DS, ES, FS, o GS, y su atributo P es 0
- no incluimos al registro SS, ya que si al cargar su descriptor asociado, el atributo P es 0, genera un Stack Fault #SS, excepción Tipo 12 que viene a continuación de ésta.

17 de mayo de 2018

- Esta excepción de tipo Fault, se produce cuando se intenta cargar el descriptor seleccionado por CS, DS, ES, FS, o GS, y su atributo P es 0.
- no incluimos al registro SS, ya que si al cargar su descriptor asociado, el atributo P es 0, genera un Stack Fault #SS, excepción Tipo 12 que viene a continuación de ésta.
- También genera esta excepción si la instrucción LLDT carga un selector de LDT cuyo descriptor tiene P en 0. Notar que si el LDTR se carga a partir de una conmutación de tarea y ocurre esta situación la excepción que se genera es la anterior: TSS Inválido. Lo mismo ocurre si LTR carga un selector que apunta a un descriptor con P en 0.

- Deja CS:EIP apuntando a la instrucción que produjo la excepción
- Almacena código de error en la pila. La interpretación del mismo responde a lo explicado en el slide de Código de error.
- El estado de la tarea luego de esta excepción si fue resultado de la carga de un selector no afecta a la tarea. Si en cambio ocurre como consecuencia de una conmutación de tarea puede quedar indefinida de acuerdo con lo explicado en esa otra excepción.





- Deja CS:EIP apuntando a la instrucción que produjo la excepción.
- Almacena código de error en la pila. La interpretación del mismo responde a lo explicado en el slide de Código de error.
- El estado de la tarea luego de esta excepción si fue resultado de la carga de un selector no afecta a la tarea. Si en cambio ocurre como consecuencia de una conmutación de tarea puede quedar indefinida de acuerdo con lo explicado en esa otra excepción.





- Deja CS:EIP apuntando a la instrucción que produjo la excepción.
- Almacena código de error en la pila. La interpretación del mismo responde a lo explicado en el slide de Código de error.
- El estado de la tarea luego de esta excepción si fue resultado de la carga de un selector no afecta a la tarea. Si en cambio ocurre como consecuencia de una conmutación de tarea puede quedar indefinida de acuerdo con lo explicado en esa otra excepción.





- Deja CS:EIP apuntando a la instrucción que produjo la excepción.
- Almacena código de error en la pila. La interpretación del mismo responde a lo explicado en el slide de Código de error.
- El estado de la tarea luego de esta excepción si fue resultado de la carga de un selector no afecta a la tarea. Si en cambio ocurre como consecuencia de una conmutación de tarea puede quedar indefinida de acuerdo con lo explicado en esa otra excepción.





- Esta excepción de tipo Fault se genera cada vez que una instrucción que utiliza el registro SS para direccionar memoria, ya sea implícitamente (PUSH, POP, ENTER, LEAVE, POPF, CALL, RET, e IRET), como en forma explícita (por ejemplo MOV [SS:EBP+16], 0xF600), viola el límite efectivo del segmento.
- También se genera esta excepción si se escribe en el registro SS un selector cuyo descriptor tiene el bit P en 0.
- Finalmente si el procesador trabaja en modo 64 bits y a utilizando como segmento la pila apuntada por el registro SS se obtiene una dirección resultante cuyo formato no es canónico también se produce esta excepción.
- Deja CS:EIP apuntando a la instrucción que produjo la excepción. Si #SS se produce como resultado de un stack switch en el que se carga un valor de SS que corresponde a un descriptor de segmento No Presente, los valores de CS:EIP correspondientes la primer instrucción a ejecutar cuando luego de resuelta la

- Esta excepción de tipo Fault se genera cada vez que una instrucción que utiliza el registro SS para direccionar memoria, ya sea implícitamente (PUSH, POP, ENTER, LEAVE, POPF, CALL, RET, e IRET), como en forma explícita (por ejemplo MOV [SS:EBP+16], 0xF600), viola el límite efectivo del segmento.
- También se genera esta excepción si se escribe en el registro SS un selector cuyo descriptor tiene el bit P en 0.
- Finalmente si el procesador trabaja en modo 64 bits y a utilizando como segmento la pila apuntada por el registro SS se obtiene una dirección resultante cuyo formato no es canónico también se produce esta excepción.
- Si #SS se produce como resultado de un stack switch en el q se carga un valor de SS que corresponde a un descriptor de segmento No Presente, los valores de CS:EIP correspondien la primer instrucción a ejecutar cuando luego de resuelta la

- Esta excepción de tipo Fault se genera cada vez que una instrucción que utiliza el registro SS para direccionar memoria, ya sea implícitamente (PUSH, POP, ENTER, LEAVE, POPF, CALL, RET, e IRET), como en forma explícita (por ejemplo MOV [SS:EBP+16], 0xF600), viola el límite efectivo del segmento.
- También se genera esta excepción si se escribe en el registro SS un selector cuyo descriptor tiene el bit P en 0.
- Finalmente si el procesador trabaja en modo 64 bits y a utilizando como segmento la pila apuntada por el registro SS se obtiene una dirección resultante cuyo formato no es canónico también se produce esta excepción.
- Deja CS:EIP apuntando a la instrucción que produjo la excepción Si #SS se produce como resultado de un stack switch en el que se carga un valor de SS que corresponde a un descriptor de segmento No Presente, los valores de CS:EIP correspondientes la primer instrucción a ejecutar cuando luego de resuelta la

- Esta excepción de tipo Fault se genera cada vez que una instrucción que utiliza el registro SS para direccionar memoria, ya sea implícitamente (PUSH, POP, ENTER, LEAVE, POPF, CALL, RET, e IRET), como en forma explícita (por ejemplo MOV [SS:EBP+16], 0xF600), viola el límite efectivo del segmento.
- También se genera esta excepción si se escribe en el registro SS un selector cuyo descriptor tiene el bit P en 0.
- Finalmente si el procesador trabaja en modo 64 bits y a utilizando como segmento la pila apuntada por el registro SS se obtiene una dirección resultante cuyo formato no es canónico también se produce esta excepción.
- Deja CS:EIP apuntando a la instrucción que produjo la excepción Si #SS se produce como resultado de un stack switch en el que se carga un valor de SS que corresponde a un descriptor de segmento No Presente, los valores de CS:EIP correspondientes la primer instrucción a ejecutar cuando luego de resuelta la

- Esta excepción de tipo Fault se genera cada vez que una instrucción que utiliza el registro SS para direccionar memoria, ya sea implícitamente (PUSH, POP, ENTER, LEAVE, POPF, CALL, RET, e IRET), como en forma explícita (por ejemplo MOV [SS:EBP+16], 0xF600), viola el límite efectivo del segmento.
- También se genera esta excepción si se escribe en el registro SS un selector cuyo descriptor tiene el bit P en 0.
- Finalmente si el procesador trabaja en modo 64 bits y a utilizando como segmento la pila apuntada por el registro SS se obtiene una dirección resultante cuyo formato no es canónico también se produce esta excepción.
- Deja CS:EIP apuntando a la instrucción que produjo la excepción. Si #SS se produce como resultado de un stack switch en el que se carga un valor de SS que corresponde a un descriptor de segmento No Presente, los valores de CS:EIP correspondientes la primer instrucción a ejecutar cuando luego de resuelta la excepción se reasuma la ejecución de la tarea.

- Almacena código de error en la pila, dando datos del stack responsable del Fallo, siempre que la excepción se deba a un descriptor de segmento No Presente cuyo selector fue cargado en el registro SS, o que se haya producido un stack overflow por parte del ESP, o RSP en medio de un cambio de nivel de privilegio. La interpretación del mismo responde a lo explicado en Código de Error. Si la excepción se debe a una violación del límite sin cambio de Nivel de privilegio, el código de error es 0.
- Por lo general la instrucción responsable del Stack Fault no se completa de modo que no se afecta el estado de la tarea en ejecución.





- Almacena código de error en la pila, dando datos del stack responsable del Fallo, siempre que la excepción se deba a un descriptor de segmento No Presente cuyo selector fue cargado en el registro SS, o que se haya producido un stack overflow por parte del ESP, o RSP en medio de un cambio de nivel de privilegio. La interpretación del mismo responde a lo explicado en Código de Error. Si la excepción se debe a una violación del límite sin cambio de Nivel de privilegio, el código de error es 0.
- Por lo general la instrucción responsable del Stack Fault no se completa de modo que no se afecta el estado de la tarea en ejecución.



17 de mayo de 2018

- Almacena código de error en la pila, dando datos del stack responsable del Fallo, siempre que la excepción se deba a un descriptor de segmento No Presente cuyo selector fue cargado en el registro SS, o que se haya producido un stack overflow por parte del ESP, o RSP en medio de un cambio de nivel de privilegio. La interpretación del mismo responde a lo explicado en Código de Error. Si la excepción se debe a una violación del límite sin cambio de Nivel de privilegio, el código de error es 0.
- Por lo general la instrucción responsable del Stack Fault no se completa de modo que no se afecta el estado de la tarea en ejecución.



17 de mayo de 2018

- Esta excepción es de clase Fault, y engloba todas las violaciones generales al sistema de protección que no estén comprendidas, en Stack Fault, *TSS* inválida o Page Fault.
 Tal vez se trate de la lista mas extensa de motivos. Al igual que en casos anteriores no tiene sentido copiarla de los manuales de Intel a este texto. Si recomendamos al lector una lectura en profundidad para analizar los diferentes casos. De otro modo va tener que recurrir de todos modos al comenzar a construir un kernel, ya que al principio cualquier error cometido aterriza en esta excepción.
- Deja CS:EIP apuntando a la instrucción que produjo la excepción



- Esta excepción es de clase Fault, y engloba todas las violaciones generales al sistema de protección que no estén comprendidas, en Stack Fault, TSS inválida o Page Fault.

 Tal vez se trate de la lista mas extensa de motivos. Al igual que en casos anteriores no tiene sentido copiarla de los manuales de Intel a este texto. Si recomendamos al lector una lectura en profundidad para analizar los diferentes casos. De otro modo va tener que recurrir de todos modos al comenzar a construir un kernel, ya que al principio cualquier error cometido aterriza en esta excepción.
- Deja CS:EIP apuntando a la instrucción que produjo la excepción.



17 de mayo de 2018

- Esta excepción es de clase Fault, y engloba todas las violaciones generales al sistema de protección que no estén comprendidas, en Stack Fault, TSS inválida o Page Fault.

 Tal vez se trate de la lista mas extensa de motivos. Al igual que en casos anteriores no tiene sentido copiarla de los manuales de Intel a este texto. Si recomendamos al lector una lectura en profundidad para analizar los diferentes casos. De otro modo va tener que recurrir de todos modos al comenzar a construir un kernel, ya que al principio cualquier error cometido aterriza en esta excepción.
- Deja CS:EIP apuntando a la instrucción que produjo la excepción.



17 de mayo de 2018

- Almacena código de error en la pila. Si la excepción se generó a cargar un descriptor, el código de error cuyo formato se explicó anteriormente, contiene el el selector del segmento o de la entrada de la IDT correspondiente. De otro modo el código de error almacenado es 0. El selector puede provenir de un operando de una instrucción, de una puerta que es operando de la instrucción, un selector de TSS involucrado en una conmutación de tarea, o de un Tipo de Interrupción en la IDT.
- Por lo general la instrucción responsable de la General Protection Fault no se completa, de modo que no se afecta el estado de la tarea en ejecución. En el caso en que la #GP se genere durante un cambio de tarea, dependerá si es antes o después de aplicar el estado de la tarea a los registros. En el caso en que aun no se hubiese aplicado, el estado de la tarea no ha cambiado, pero si se ha aplicado los valores de los registros de segmento no puede ser asumidos como confiables por el handler de la excepción.

- Almacena código de error en la pila. Si la excepción se generó al cargar un descriptor, el código de error cuyo formato se explicó anteriormente, contiene el el selector del segmento o de la entrada de la IDT correspondiente. De otro modo el código de error almacenado es 0. El selector puede provenir de un operando de una instrucción, de una puerta que es operando de la instrucción, un selector de *TSS* involucrado en una conmutación de tarea, o de un *Tipo* de Interrupción en la *IDT*.
- Por lo general la instrucción responsable de la General Protection Fault no se completa, de modo que no se afecta el estado de la tarea en ejecución. En el caso en que la #GP se genere durante un cambio de tarea, dependerá si es antes o después de aplicar el estado de la tarea a los registros. En el caso en que aun no se hubiese aplicado, el estado de la tarea no ha cambiado, pero si se ha aplicado los valores de los registros de segmento no pueden ser asumidos como confiables por el handler de la excepción.

- Almacena código de error en la pila. Si la excepción se generó al cargar un descriptor, el código de error cuyo formato se explicó anteriormente, contiene el el selector del segmento o de la entrada de la IDT correspondiente. De otro modo el código de error almacenado es 0. El selector puede provenir de un operando de una instrucción, de una puerta que es operando de la instrucción, un selector de *TSS* involucrado en una conmutación de tarea, o de un *Tipo* de Interrupción en la *IDT*.
- Por lo general la instrucción responsable de la General Protection Fault no se completa, de modo que no se afecta el estado de la tarea en ejecución. En el caso en que la #GP se genere durante un cambio de tarea, dependerá si es antes o después de aplicar el estado de la tarea a los registros. En el caso en que aun no se hubiese aplicado, el estado de la tarea no ha cambiado, pero si se ha aplicado los valores de los registros de segmento no pueden ser asumidos como confiables por el handler de la excepción.

- El bit P de al menos uno de los descriptores de página en cualquiera de las tablas de la estructura de paginación que intervienen en la traducción de la dirección lineal está(n) en '0'.
- Código con privilegio de usuario (ejecuta en un segmento con CPL = 11), intenta acceder a una página, en cuya estructura de tablas al menos una entrada tiene privilegios de Supervisor.
- Ocódigo con privilegio de usuario intenta escribir una página Read Only. A partir de los procesadores 80486, se suma a esta condición que código en modo supervisor intenta escribir una página Read Only si el bit CR0.WP = 1.
- Una operación de opcode fetch se traduce a una página con el bit ED en su descriptor en '1', si el procesador lo soporta.
- Uno o mas bits que deben estar reservados en el descriptor que directorio de Tablas de Página está seteado → ← → ← ▼ → ← ▼ → ▼ → ▼

- El bit P de al menos uno de los descriptores de página en cualquiera de las tablas de la estructura de paginación que intervienen en la traducción de la dirección lineal está(n) en '0'.
- Código con privilegio de usuario (ejecuta en un segmento con CPL = 11), intenta acceder a una página, en cuya estructura de tablas al menos una entrada tiene privilegios de Supervisor.
- Odigo con privilegio de usuario intenta escribir una página Read Only. A partir de los procesadores 80486, se suma a esta condición que código en modo supervisor intenta escribir una página Read Only si el bit CR0.WP = 1.
- Una operación de opcode fetch se traduce a una página con el bit ED en su descriptor en '1', si el procesador lo soporta.
- Uno o mas bits que deben estar reservados en el descriptor que directorio de Tablas de Página está seteado → ← → ← ▼ → ← ▼ → ▼ → ▼

- El bit P de al menos uno de los descriptores de página en cualquiera de las tablas de la estructura de paginación que intervienen en la traducción de la dirección lineal está(n) en '0'.
- Código con privilegio de usuario (ejecuta en un segmento con CPL = 11), intenta acceder a una página, en cuya estructura de tablas al menos una entrada tiene privilegios de Supervisor.
- Ocódigo con privilegio de usuario intenta escribir una página Read Only. A partir de los procesadores 80486, se suma a esta condición que código en modo supervisor intenta escribir una página Read Only si el bit CR0.WP = 1.
- Una operación de opcode fetch se traduce a una página con el bit ED en su descriptor en '1', si el procesador lo soporta.

- El bit P de al menos uno de los descriptores de página en cualquiera de las tablas de la estructura de paginación que intervienen en la traducción de la dirección lineal está(n) en '0'.
- Código con privilegio de usuario (ejecuta en un segmento con CPL = 11), intenta acceder a una página, en cuya estructura de tablas al menos una entrada tiene privilegios de Supervisor.
- Oódigo con privilegio de usuario intenta escribir una página Read Only. A partir de los procesadores 80486, se suma a esta condición que código en modo supervisor intenta escribir una página Read Only si el bit CR0.WP = 1.
- Una operación de opcode fetch se traduce a una página con el bit ED en su descriptor en '1', si el procesador lo soporta.
- ⑤ Uno o mas bits que deben estar reservados en el descriptor o directorio de Tablas de Página está seteado. → ♠ → ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

- El bit P de al menos uno de los descriptores de página en cualquiera de las tablas de la estructura de paginación que intervienen en la traducción de la dirección lineal está(n) en '0'.
- Código con privilegio de usuario (ejecuta en un segmento con CPL = 11), intenta acceder a una página, en cuya estructura de tablas al menos una entrada tiene privilegios de Supervisor.
- Oódigo con privilegio de usuario intenta escribir una página Read Only. A partir de los procesadores 80486, se suma a esta condición que código en modo supervisor intenta escribir una página Read Only si el bit CR0.WP = 1.
- Una operación de opcode fetch se traduce a una página con el bit ED en su descriptor en '1', si el procesador lo soporta.
- Uno o mas bits que deben estar reservados en el descriptor de directorio de Tablas de Página está seteado. * ** ** ** ** ** ** **

- El bit P de al menos uno de los descriptores de página en cualquiera de las tablas de la estructura de paginación que intervienen en la traducción de la dirección lineal está(n) en '0'.
- Código con privilegio de usuario (ejecuta en un segmento con CPL = 11), intenta acceder a una página, en cuya estructura de tablas al menos una entrada tiene privilegios de Supervisor.
- Oódigo con privilegio de usuario intenta escribir una página Read Only. A partir de los procesadores 80486, se suma a esta condición que código en modo supervisor intenta escribir una página Read Only si el bit CR0.WP = 1.
- Una operación de opcode fetch se traduce a una página con el bit ED en su descriptor en '1', si el procesador lo soporta.
- Uno o mas bits que deben estar reservados en el descriptor de directorio de Tablas de Página está seteado.

- Deja CS:EIP apuntando a la instrucción que produjo la excepción.
 En el caso en que #PF provenga de unan cambio de tarea, el valor de CS:EIP, es el de la instrucción que invoca la conmutación de la tarea siempre que la excepción se haya producido antes del cambio de contexto. Si el cambio de contexto ya se aplicó,
 CS:EIP apuntarán a la primer instrucción de la tarea.
- resolverse. Su estructura se muestra en la Figura en el siguiente slide, en donde debe asumirse que cada uno al ser '1' indica ••••e

- Deja CS:EIP apuntando a la instrucción que produjo la excepción. En el caso en que #PF provenga de unan cambio de tarea, el valor de CS:EIP, es el de la instrucción que invoca la conmutación de la tarea siempre que la excepción se haya producido antes del cambio de contexto. Si el cambio de contexto ya se aplicó, CS:EIP apuntarán a la primer instrucción de la tarea.
- resolverse. Su estructura se muestra en la Figura en el siguiente slide, en donde debe asumirse que cada uno al ser '1' indica 👊

- Deja CS:EIP apuntando a la instrucción que produjo la excepción.
 En el caso en que #PF provenga de unan cambio de tarea, el
 valor de CS:EIP, es el de la instrucción que invoca la conmutación
 de la tarea siempre que la excepción se haya producido antes del
 cambio de contexto. Si el cambio de contexto ya se aplicó,
 CS:EIP apuntarán a la primer instrucción de la tarea.
- Almacena código de error en la pila. Sin embargo el formato de este código es diferente al que se explicó anteriormente. Aquel contiene el el selector del segmento o de la entrada de la IDT correspondiente. Pero en esta excepción la segmentación no cuenta. Se consideran en ella todos los fallos relacionados con la paginación. Por lo tanto el código de error debe contener la información precisa que permita al handler identificar cual de las causas explicadas en el párrafo anterior es la que debe resolverse. Su estructura se muestra en la Figura en el siguiente slide, en donde debe asumirse que cada uno al ser '1' indica que la excepción corresponde a esa causa.

31	4 3 2 1 0
	P N/S N/S N/D

- Para el análisis de la causa de la excepción el código de error se complementa con el registro de control CR2 que contiene la dirección lineal que produjo el fallo. Esta información es vital para por ejemplo determinar a partir de la dirección lineal que descriptores de página están involucrados a lo largo de la estructura de paginación.
- es resguardar este registro en memoria, por si se produce una segunda #PF ya que de otro modo este valor será sobrescrito perdiendo el rastro del CR2 de la primer #PF. La sobre escritura de CR2 se produce aún cuando el segunda Fallo de Página genere en realidad una Excepción Double Fault (#DF).

17 de mayo de 2018

31	4 3 2 1 0
	P R/W

- Para el análisis de la causa de la excepción el código de error se complementa con el registro de control CR2 que contiene la dirección lineal que produjo el fallo. Esta información es vital para por ejemplo determinar a partir de la dirección lineal que descriptores de página están involucrados a lo largo de la estructura de paginación.
- Una de las primeras acciones que debe hacer un handler de #PF es resguardar este registro en memoria, por si se produce una segunda #PF ya que de otro modo este valor será sobrescrito perdiendo el rastro del CR2 de la primer #PF. La sobre escritura de CR2 se produce aún cuando el segunda Fallo de Página genere en realidad una Excepción Double Fault (#DF).

31	4 3 2 1 0
	P R/W R/SVD

- Para el análisis de la causa de la excepción el código de error se complementa con el registro de control CR2 que contiene la dirección lineal que produjo el fallo. Esta información es vital para por ejemplo determinar a partir de la dirección lineal que descriptores de página están involucrados a lo largo de la estructura de paginación.
- Una de las primeras acciones que debe hacer un handler de #PF es resguardar este registro en memoria, por si se produce una segunda #PF ya que de otro modo este valor será sobrescrito perdiendo el rastro del CR2 de la primer #PF. La sobre escritura de CR2 se produce aún cuando el segunda Fallo de Página genere en realidad una Excepción Double Fault (#DF).

En general durante un cambio de tareas se puede producir un #PF por los siguientes motivos:

- Por lo general la instrucción responsable de la General Protection Fault no se completa, de modo que no se afecta el estado de la tarea en ejecución. En el caso en que la #GP se genere durante un cambio de tarea, dependerá si es antes o después de aplicar el estado de la tarea a los registros. En el caso en que aun no se hubiese aplicado, el estado de la tarea no ha cambiado, pero si se ha aplicado los valores de los registros no pueden ser asumidos en su totalidad como confiables por el handler de la excepción.
- en el *TSS*, y la página que lo contiene no está en memoria, o h sido marcada Read-Only, o se modificó alguno de los descriptores de página involucrados en la traducción de la dirección lineal del *TSS* quedando algún(os) bit(s) reservados "1", generándose de este modo un fallo de página.

En general durante un cambio de tareas se puede producir un #PF por los siguientes motivos:

- Por lo general la instrucción responsable de la General Protection Fault no se completa, de modo que no se afecta el estado de la tarea en ejecución. En el caso en que la #GP se genere durante un cambio de tarea, dependerá si es antes o después de aplicar el estado de la tarea a los registros. En el caso en que aun no se hubiese aplicado, el estado de la tarea no ha cambiado, pero si se ha aplicado los valores de los registros no pueden ser asumidos en su totalidad como confiables por el handler de la excepción.
- El procesador intenta escribir el estado de la tarea a suspender en el TSS, y la página que lo contiene no está en memoria, o ha sido marcada Read-Only, o se modificó alguno de los descriptores de página involucrados en la traducción de la dirección lineal del TSS quedando algún(os) bit(s) reservados "1', generándose de este modo un fallo de página.

En general durante un cambio de tareas se puede producir un #PF por los siguientes motivos:

- Por lo general la instrucción responsable de la General Protection Fault no se completa, de modo que no se afecta el estado de la tarea en ejecución. En el caso en que la #GP se genere durante un cambio de tarea, dependerá si es antes o después de aplicar el estado de la tarea a los registros. En el caso en que aun no se hubiese aplicado, el estado de la tarea no ha cambiado, pero si se ha aplicado los valores de los registros no pueden ser asumidos en su totalidad como confiables por el handler de la excepción.
- El procesador intenta escribir el estado de la tarea a suspender en el TSS, y la página que lo contiene no está en memoria, o ha sido marcada Read-Only, o se modificó alguno de los descriptores de página involucrados en la traducción de la dirección lineal del TSS quedando algún(os) bit(s) reservados "1', generándose de este modo un fallo de página.

- Cuando el procesador intenta leer la GDT para buscar el TSS.
- Cuando el procesador intenta leer el TSS de la nueva tarea, y la página está no presente, o tiene modificados los bits reservados de modo que alguno pueda haber quedado en '1'.
- Cuando el procesador comienza a intentar cargar los descriptores de segmento a partir de los selectores de la nueva tarea.
- Mientras lee el LDT de la nueva tarea para verificar los selectores de segmento que se encuentran almacenados en dicha tabla.





- Cuando el procesador intenta leer la GDT para buscar el TSS.
- Cuando el procesador intenta leer el TSS de la nueva tarea, y la página está no presente, o tiene modificados los bits reservados de modo que alguno pueda haber quedado en '1'.
- Cuando el procesador comienza a intentar cargar los descriptores de segmento a partir de los selectores de la nueva tarea.
- Mientras lee el LDT de la nueva tarea para verificar los selectores de segmento que se encuentran almacenados en dicha tabla.





- Cuando el procesador intenta leer la GDT para buscar el TSS.
- Cuando el procesador intenta leer el TSS de la nueva tarea, y la página está no presente, o tiene modificados los bits reservados de modo que alguno pueda haber quedado en '1'.
- Cuando el procesador comienza a intentar cargar los descriptores de segmento a partir de los selectores de la nueva tarea.
- Mientras lee el LDT de la nueva tarea para verificar los selectores de segmento que se encuentran almacenados en dicha tabla.





- Cuando el procesador intenta leer la GDT para buscar el TSS.
- Cuando el procesador intenta leer el TSS de la nueva tarea, y la página está no presente, o tiene modificados los bits reservados de modo que alguno pueda haber quedado en '1'.
- Cuando el procesador comienza a intentar cargar los descriptores de segmento a partir de los selectores de la nueva tarea.
- Mientras lee el LDT de la nueva tarea para verificar los selectores de segmento que se encuentran almacenados en dicha tabla.





- Cuando el procesador intenta leer la GDT para buscar el TSS.
- Cuando el procesador intenta leer el TSS de la nueva tarea, y la página está no presente, o tiene modificados los bits reservados de modo que alguno pueda haber quedado en '1'.
- Cuando el procesador comienza a intentar cargar los descriptores de segmento a partir de los selectores de la nueva tarea.
- Mientras lee el LDT de la nueva tarea para verificar los selectores de segmento que se encuentran almacenados en dicha tabla.





- En los dos últimos casos del slide anterior el procesador ya se encuentra en la nueva tarea debido a que ha logrado cargar el contexto de la misma.
- En Modo 32 bits, en el caso de cambiar el stack en medio de ploque de código, desde el punto de vista de la excepción #Pf vuelve a ser recomendable utilizar la instrucción (**) ** ** ** ***

- En los dos últimos casos del slide anterior el procesador ya se encuentra en la nueva tarea debido a que ha logrado cargar el contexto de la misma.
- En Modo 32 bits, en el caso de cambiar el stack en medio de un bloque de código, desde el punto de vista de la excepción #PF, vuelve a ser recomendable utilizar la instrucción ***

- En los dos últimos casos del slide anterior el procesador ya se encuentra en la nueva tarea debido a que ha logrado cargar el contexto de la misma.
- En modo 32 bits para manejar estas excepciones en medio de la conmutación de tareas es recomendable utilizar una Puerta de tarea para manejar la excepción Page Fault. En el modo 64 bits, no son válidas las puertas de tarea. Sin embargo tampoco hay cambio de tareas en forma automática. Por lo tanto, el Page fault se produciría en medio del código que realiza el task switch de modo que si se produjese un Page Fault la instrucción responsable no se habrá completado y el estado del proceso no se verá alterado. Tal vez esto ayude a comprender la preferencia en el modo 64 bits por eliminar la automatización de la conmutación de tareas.
- En Modo 32 bits, en el caso de cambiar el stack en medio de la bloque de código, desde el punto de vista de la excepción #PF,

- En los dos últimos casos del slide anterior el procesador ya se encuentra en la nueva tarea debido a que ha logrado cargar el contexto de la misma.
- En modo 32 bits para manejar estas excepciones en medio de la conmutación de tareas es recomendable utilizar una Puerta de tarea para manejar la excepción Page Fault. En el modo 64 bits, no son válidas las puertas de tarea. Sin embargo tampoco hay cambio de tareas en forma automática. Por lo tanto, el Page fault se produciría en medio del código que realiza el task switch de modo que si se produjese un Page Fault la instrucción responsable no se habrá completado y el estado del proceso no se verá alterado. Tal vez esto ayude a comprender la preferencia en el modo 64 bits por eliminar la automatización de la conmutación de tareas.
- En Modo 32 bits, en el caso de cambiar el stack en medio de un bloque de código, desde el punto de vista de la excepción #PF, vuelve a ser recomendable utilizar la instrucción LSS.

Si en Modo 32 bits ocurre un Page Fault en medio de la secuencia de cambio de stack como la del listado siguiente, se da la siguiente situación:

Tal como indica el comentario de la línea 5 del listado, se produce hipotéticamente una excepción #PF cuando se está cargando el valor en el registro SS, en esta operación el procesador solo inhibe las interrupciones de hardware que ingresan por *INTR*, y las excepciones de debug y single step.

Si el código que realiza el cambio de stack no es código privilegiado no es un problema, pues el cambio de nivel de privilegio derivará en

Al retornar al código menos privilegiado desde la Page Fault, el procesador vuelve a ejecutar la instrucción que generó la excepción, es decir, la que modifica el registro SS. En este caso no hay problema. En el caso en que el código que efectúe el cambio de stack sea parte del kernel y produzca el Fallo de Página, no habrá conmutación de stack, ya que no habrá cambio en el nivel de privilegio. Por lo tanto la #PF será atendida con el registro SS apuntando a un stack y el registro ESP apuntando a otro. Una maravilla ¿verdad?. Máxime tratándose del kernel... Para evitar esta situación se recomienda implementarlo mediante el siguiente código:

```
new_stack: dd 0xfff; valor para esp
dw 0x20; valor para ss
........
Iss esp,[new_stack]; lee ss:esp desde new_stack en
```

Tal vez este sea el motivo que originó que en 64 bits se genere siempre cambio de stack cuando se vectoriza una interrupción o una excepción, así no haya habido cambios en el Nivel de privilegio.

- Esta excepción tipo Fault, indica que la FPU generó un error de punto flotante. Para que se genere esta excepción es necesario que el bit *CRO.NE* (Numeric Error) esté seteado y el pin #IGNNE debe estar inactivo. De otro modo ingresa a un modo de emulación de un coprocesador x87 típico de los 80286 y 80386, que tenías la FPU en un chip separado. Esta excepción obedece a seis tipos de errores diferentes de la FPU:
 - Operación Inválida (#I). Esta a su vez puede ser un Stack Overflow o Underflow, o una operación aritmética inválida
 - División por cero (#Z)
 - Operando Denormalizado (#D)
 - Overflow Numérico (#0)
 - Underflow Numérice (#U)
 - Resultado Inexacto (Precisión) (#P)





- Esta excepción tipo Fault, indica que la FPU generó un error de punto flotante. Para que se genere esta excepción es necesario que el bit *CRO.NE* (Numeric Error) esté seteado y el pin #IGNNE debe estar inactivo. De otro modo ingresa a un modo de emulación de un coprocesador x87 típico de los 80286 y 80386, que tenías la FPU en un chip separado. Esta excepción obedece a seis tipos de errores diferentes de la FPU:
 - Operación Inválida (#I). Esta a su vez puede ser un Stack Overflow o Underflow, o una operación aritmética inválida
 - ② División por cero (#Z)
 - Operando Denormalizado (#D)
 - Overflow Numerico (#O)
 - Underflow Numérico (#U)
 - Resultado Inexacto (Precisión) (#P)





- Esta excepción tipo Fault, indica que la FPU generó un error de punto flotante. Para que se genere esta excepción es necesario que el bit *CRO.NE* (Numeric Error) esté seteado y el pin #IGNNE debe estar inactivo. De otro modo ingresa a un modo de emulación de un coprocesador x87 típico de los 80286 y 80386, que tenías la FPU en un chip separado. Esta excepción obedece a seis tipos de errores diferentes de la FPU:
 - Operación Inválida (#I). Esta a su vez puede ser un Stack Overflow o Underflow, o una operación aritmética inválida
 - ② División por cero (#Z)
 - Operando Denormalizado (#D)
 - Overflow Numerico (#O)
 - Underflow Numérico (#U)
 - Resultado Inexacto (Precisión) (#P)





- Esta excepción tipo Fault, indica que la FPU generó un error de punto flotante. Para que se genere esta excepción es necesario que el bit *CRO.NE* (Numeric Error) esté seteado y el pin #IGNNE debe estar inactivo. De otro modo ingresa a un modo de emulación de un coprocesador x87 típico de los 80286 y 80386, que tenías la FPU en un chip separado. Esta excepción obedece a seis tipos de errores diferentes de la FPU:
 - Operación Inválida (#I). Esta a su vez puede ser un Stack Overflow o Underflow, o una operación aritmética inválida
 - ② División por cero (#Z)
 - Operando Denormalizado (#D)
 - Overflow Numérico (#O)
 - Underflow Numérico (#U
 - Resultado Inexacto (Precisión) (#P)





- Esta excepción tipo Fault, indica que la FPU generó un error de punto flotante. Para que se genere esta excepción es necesario que el bit *CRO.NE* (Numeric Error) esté seteado y el pin #IGNNE debe estar inactivo. De otro modo ingresa a un modo de emulación de un coprocesador x87 típico de los 80286 y 80386, que tenías la FPU en un chip separado. Esta excepción obedece a seis tipos de errores diferentes de la FPU:
 - Operación Inválida (#I). Esta a su vez puede ser un Stack Overflow o Underflow, o una operación aritmética inválida
 - División por cero (#Z)
 - Operando Denormalizado (#D)
 - Overflow Numérico (#O)
 - Underflow Numérico (#U)
 - Resultado Inexacto (Precisión) (#P)





- Esta excepción tipo Fault, indica que la FPU generó un error de punto flotante. Para que se genere esta excepción es necesario que el bit *CRO.NE* (Numeric Error) esté seteado y el pin #IGNNE debe estar inactivo. De otro modo ingresa a un modo de emulación de un coprocesador x87 típico de los 80286 y 80386, que tenías la FPU en un chip separado. Esta excepción obedece a seis tipos de errores diferentes de la FPU:
 - Operación Inválida (#I). Esta a su vez puede ser un Stack Overflow o Underflow, o una operación aritmética inválida
 - ② División por cero (#Z)
 - Operando Denormalizado (#D)
 - Overflow Numérico (#O)
 - Underflow Numérico (#U)
 - Resultado Inexacto (Precisión) (#P)



- Esta excepción tipo Fault, indica que la FPU generó un error de punto flotante. Para que se genere esta excepción es necesario que el bit *CRO.NE* (Numeric Error) esté seteado y el pin #IGNNE debe estar inactivo. De otro modo ingresa a un modo de emulación de un coprocesador x87 típico de los 80286 y 80386, que tenías la FPU en un chip separado. Esta excepción obedece a seis tipos de errores diferentes de la FPU:
 - Operación Inválida (#I). Esta a su vez puede ser un Stack Overflow o Underflow, o una operación aritmética inválida
 - ② División por cero (#Z)
 - Operando Denormalizado (#D)
 - Overflow Numérico (#O)
 - Underflow Numérico (#U)
 - Resultado Inexacto (Precisión) (#P)





- Esta excepción tipo Fault, indica que la FPU generó un error de punto flotante. Para que se genere esta excepción es necesario que el bit *CRO.NE* (Numeric Error) esté seteado y el pin #IGNNE debe estar inactivo. De otro modo ingresa a un modo de emulación de un coprocesador x87 típico de los 80286 y 80386, que tenías la FPU en un chip separado. Esta excepción obedece a seis tipos de errores diferentes de la FPU:
 - Operación Inválida (#I). Esta a su vez puede ser un Stack Overflow o Underflow, o una operación aritmética inválida
 - ② División por cero (#Z)
 - Operando Denormalizado (#D)
 - Overflow Numérico (#O)
 - Underflow Numérico (#U)
 - Resultado Inexacto (Precisión) (#P)





Organización del Computador II





- Por cada una de estas causas hay seis bits en el registro de estados de la FPU, destinados a que el handler de esta excepción pueda identificar uno a uno, y seis registros de máscara en el control register de la FPU que permiten al programador de Sistemas deshabilitar temporariamente o en forma permanente una o mas de las seis causas de esta excepción. La secuencia de esta excepción es la siguiente:
 - Si el bit *CR0.NE* = 1, luego de una operación de Punto flotante la FPU setea si corresponde el o los bits del status register.
 - Espera hasta que la FPU ejecute la siguiente instrucción de tipo "waiting"¹, o que ejecute la instrucción WAIT o FWAIT.
 - Si al ejecutar la instrucción encuentra un flag seteado en el status register, envía la señal de error para que la CPU genere la excepción

¹Se comportan como la Instrucción WAIT del procesador (esperan que se ejecute la próxima instrucción de la FPU para avisar que existe un error en la anterior). Las instrucciones No Waiting generan la excepción si detectan alguno de los errores

- Por cada una de estas causas hay seis bits en el registro de estados de la FPU, destinados a que el handler de esta excepción pueda identificar uno a uno, y seis registros de máscara en el control register de la FPU que permiten al programador de Sistemas deshabilitar temporariamente o en forma permanente una o mas de las seis causas de esta excepción. La secuencia de esta excepción es la siguiente:
 - Si el bit *CR0.NE* = 1, luego de una operación de Punto flotante la FPU setea si corresponde el o los bits del status register.
 - Espera hasta que la FPU ejecute la siguiente instrucción de tipo "waiting"¹, o que ejecute la instrucción WAIT o FWAIT.
 - Si al ejecutar la instrucción encuentra un flag seteado en el status register, envía la señal de error para que la CPU genere la excepción.

¹Se comportan como la Instrucción WAIT del procesador (esperan que se ejecuta próxima instrucción de la FPU para avisar que existe un error en la anterior). Las instrucciones No Waiting generan la excepción si detectan alguno de los errores

- Por cada una de estas causas hay seis bits en el registro de estados de la FPU, destinados a que el handler de esta excepción pueda identificar uno a uno, y seis registros de máscara en el control register de la FPU que permiten al programador de Sistemas deshabilitar temporariamente o en forma permanente una o mas de las seis causas de esta excepción. La secuencia de esta excepción es la siguiente:
 - Si el bit *CR0.NE* = 1, luego de una operación de Punto flotante la FPU setea si corresponde el o los bits del status register.
 - Espera hasta que la FPU ejecute la siguiente instrucción de tipo "waiting"¹, o que ejecute la instrucción WAIT o FWAIT.
 - Si al ejecutar la instrucción encuentra un flag seteado en el status register, envía la señal de error para que la CPU genere la excepción.

¹Se comportan como la Instrucción WAIT del procesador (esperan que se ejecute la próxima instrucción de la FPU para avisar que existe un error en la anterior). Las instrucciones No Waiting generan la excepción si detectan alguno de los errores señalados en el status register.

- Por cada una de estas causas hay seis bits en el registro de estados de la FPU, destinados a que el handler de esta excepción pueda identificar uno a uno, y seis registros de máscara en el control register de la FPU que permiten al programador de Sistemas deshabilitar temporariamente o en forma permanente una o mas de las seis causas de esta excepción. La secuencia de esta excepción es la siguiente:
 - Si el bit *CR0.NE* = 1, luego de una operación de Punto flotante la FPU setea si corresponde el o los bits del status register.
 - Espera hasta que la FPU ejecute la siguiente instrucción de tipo "waiting"¹, o que ejecute la instrucción WAIT o FWAIT.
 - Si al ejecutar la instrucción encuentra un flag seteado en el status register, envía la señal de error para que la CPU genere la excepción.

¹Se comportan como la Instrucción WAIT del procesador (esperan que se ejecute la próxima instrucción de la FPU para avisar que existe un error en la anterior). La instrucciones No Waiting generan la excepción si detectan alguno de los errores señalados en el status registar.

- Deja CS:EIP apuntando a la instrucción que produjo la excepción solo si es una instrucción No Waiting. En la mayoría de los casos, estos registros apuntan a la instrucción siguiente de la FPU que se encuentra en el flujo de instrucciones. La dirección de la instrucción responsable de la excepción se encuentra en el registro Instruction Pointer Register de la FPU.
- No almacena código de error en la pila. Para el handler la información son los bits descriptos en el ítem anterior.
- Por lo general si bien la instrucción responsable de la Fault ya se ejecutó, la FPU guarda suficiente información como para recuperar en el handler de la excepción la condición del programa.

- Deja CS:EIP apuntando a la instrucción que produjo la excepción solo si es una instrucción No Waiting. En la mayoría de los casos, estos registros apuntan a la instrucción siguiente de la FPU que se encuentra en el flujo de instrucciones. La dirección de la instrucción responsable de la excepción se encuentra en el registro Instruction Pointer Register de la FPU.
- No almacena código de error en la pila. Para el handler la información son los bits descriptos en el ítem anterior.
- Por lo general si bien la instrucción responsable de la Fault ya se ejecutó, la FPU guarda suficiente información como para recuperar en el handler de la excepción la condición del programa.

- Deja CS:EIP apuntando a la instrucción que produjo la excepción solo si es una instrucción No Waiting. En la mayoría de los casos, estos registros apuntan a la instrucción siguiente de la FPU que se encuentra en el flujo de instrucciones. La dirección de la instrucción responsable de la excepción se encuentra en el registro Instruction Pointer Register de la FPU.
- No almacena código de error en la pila. Para el handler la información son los bits descriptos en el ítem anterior.
- Por lo general si bien la instrucción responsable de la Fault ya se ejecutó, la FPU guarda suficiente información como para recuperar en el handler de la excepción la condición del programa.

- Deja CS:EIP apuntando a la instrucción que produjo la excepción solo si es una instrucción No Waiting. En la mayoría de los casos, estos registros apuntan a la instrucción siguiente de la FPU que se encuentra en el flujo de instrucciones. La dirección de la instrucción responsable de la excepción se encuentra en el registro Instruction Pointer Register de la FPU.
- No almacena código de error en la pila. Para el handler la información son los bits descriptos en el ítem anterior.
- Por lo general si bien la instrucción responsable de la Fault ya se ejecutó, la FPU guarda suficiente información como para recuperar en el handler de la excepción la condición del programa.

 Esta excepción tipo Fault, indica que el procesador detectó un operando no alineado en memoria si el chequeo de alineación está activado. Los chequeos de alineación se controlan durante operaciones de acceso a stacks y datos, nunca durante operaciones de opcode fetch. La tabla siguiente, muestra que condición debe reunir la dirección de la variable para cada tipo de variable reconocida.

Tipo de dato	Dirección alineada a:
Word	2
Doble Word	4
Punto Flotante Simple Precisión (32 bits)	4
Punto Flotante Doble Precisión (64 bits)	8
Punto Flotante Doble Precisión Extendida (80 bits)	8
Quad Word	8
Double Quad Word	16
Selector de Segmento	2
Puntero Far de 32 bits	2
Puntero Far de 48 bits	4
Puntero de 32 bits	4
Contenido de GDTR, IDTR, LDTR, TR	4
Área de resguardo para FSTENV/FLDENV	2 o 4 depende del tamaño del operando
Área de resguardo para FSAVE/FRSTOR	2 o 4 depende del tamaño del operando
Bit Strings	2 o 4 depende del atributo tamaño del operando

17 de mayo de 2018

- Cuando se programa el handler de esta excepción debe tenerse presente que #AC se produce para datos cuyos requerimientos de alineación sean 2, 4, u 8 bytes. Para los de 128 bits se genera una excepción #GP cuando dirección base no es múltiplo de 16 bytes.
- También debe tenerse en cuenta que esta excepción se generará siempre que se la habilite activando (seteando) el bit *CR0.AM*, y *EFLAGS.AC*, y además se generará solamente cuando el código que viole los requerimientos de alineación tenga *CPL* = 11.
- resguardan los contextos de la FPU y de los registros XMM en bloques de memoria de 512 bytes. EL requerimiento de alineación para estas estructuras de datos es de 16 bytes. Por lo tanto si se encuentra habilitado el chequeo de alineación del procesador, y este requerimiento no se cumple, se generará excepción #GP, de acuerdo con lo explicado anteriormente.

- Cuando se programa el handler de esta excepción debe tenerse presente que #AC se produce para datos cuyos requerimientos de alineación sean 2, 4, u 8 bytes. Para los de 128 bits se genera una excepción #GP cuando dirección base no es múltiplo de 16 bytes.
- También debe tenerse en cuenta que esta excepción se generará siempre que se la habilite activando (seteando) el bit *CR0.AM*, y *EFLAGS.AC*, y además se generará solamente cuando el código que viole los requerimientos de alineación tenga *CPL* = 11.
- resguardan los contextos de la FPU y de los registros XMM en bloques de memoria de 512 bytes. EL requerimiento de alineación para estas estructuras de datos es de 16 bytes. Por lo tanto si se encuentra habilitado el chequeo de alineación del procesador, y este requerimiento no se cumple, se generará excepción #GP, de acuerdo con lo explicado anteriormente.

- Cuando se programa el handler de esta excepción debe tenerse presente que #AC se produce para datos cuyos requerimientos de alineación sean 2, 4, u 8 bytes. Para los de 128 bits se genera una excepción #GP cuando dirección base no es múltiplo de 16 bytes.
- También debe tenerse en cuenta que esta excepción se generará siempre que se la habilite activando (seteando) el bit *CR0.AM*, y *EFLAGS.AC*, y además se generará solamente cuando el código que viole los requerimientos de alineación tenga *CPL* = 11.
- resguardan los contextos de la FPU y de los registros XMM en bloques de memoria de 512 bytes. EL requerimiento de alineación para estas estructuras de datos es de 16 bytes. Por lo tanto si se encuentra habilitado el chequeo de alineación del procesador, y este requerimiento no se cumple, se generará excepción #GP, de acuerdo con lo explicado anteriormente.

- Cuando se programa el handler de esta excepción debe tenerse presente que #AC se produce para datos cuyos requerimientos de alineación sean 2, 4, u 8 bytes. Para los de 128 bits se genera una excepción #GP cuando dirección base no es múltiplo de 16 bytes.
- También debe tenerse en cuenta que esta excepción se generará siempre que se la habilite activando (seteando) el bit *CR0.AM*, y *EFLAGS.AC*, y además se generará solamente cuando el código que viole los requerimientos de alineación tenga *CPL* = 11.
- Las instrucciones FXSAVE/XSAVE y FXRSTOR/XRSTOR
 resguardan los contextos de la FPU y de los registros XMM en
 bloques de memoria de 512 bytes. EL requerimiento de
 alineación para estas estructuras de datos es de 16 bytes. Por lo
 tanto si se encuentra habilitado el chequeo de alineación del
 procesador, y este requerimiento no se cumple, se generará una
 excepción #GP, de acuerdo con lo explicado anteriormente.

- Las instrucciones SIMD MOVDQU, MOVUPS, y MOVUPD realizan cargas y almacenamientos no alineados de 128 bits.
 LDDQU carga 128 bis no alineados en el registro XMM destino.
 Como fueron pensadas para acceder a datos no alineados, no generarán #GP cuando accedan a variables de 128 bits cuya dirección no sea múltiplo de 16 bytes.
- Deja CS:EIP apuntando a la instrucción que produjo la excepción.
- Almacena código de error en la pila. Para el handler la información son los bits descriptos en el ítem anterior.
- La instrucción responsable del Fault no se termina de ejecutar de modo que no se afecta el estado del programa en curso.



- Las instrucciones SIMD MOVDQU, MOVUPS, y MOVUPD realizan cargas y almacenamientos no alineados de 128 bits. LDDQU carga 128 bis no alineados en el registro XMM destino. Como fueron pensadas para acceder a datos no alineados, no generarán #GP cuando accedan a variables de 128 bits cuya dirección no sea múltiplo de 16 bytes.
- Deja CS:EIP apuntando a la instrucción que produjo la excepción
- Almacena código de error en la pila. Para el handler la información son los bits descriptos en el ítem anterior.
- La instrucción responsable del Fault no se termina de ejecutar de modo que no se afecta el estado del programa en curso.



- Las instrucciones SIMD MOVDQU, MOVUPS, y MOVUPD realizan cargas y almacenamientos no alineados de 128 bits. LDDQU carga 128 bis no alineados en el registro XMM destino. Como fueron pensadas para acceder a datos no alineados, no generarán #GP cuando accedan a variables de 128 bits cuya dirección no sea múltiplo de 16 bytes.
- Deja CS:EIP apuntando a la instrucción que produjo la excepción.
- Almacena código de error en la pila. Para el handler la información son los bits descriptos en el ítem anterior.
- La instrucción responsable del Fault no se termina de ejecutar de modo que no se afecta el estado del programa en curso.





- Las instrucciones SIMD MOVDQU, MOVUPS, y MOVUPD realizan cargas y almacenamientos no alineados de 128 bits. LDDQU carga 128 bis no alineados en el registro XMM destino. Como fueron pensadas para acceder a datos no alineados, no generarán #GP cuando accedan a variables de 128 bits cuya dirección no sea múltiplo de 16 bytes.
- Deja CS:EIP apuntando a la instrucción que produjo la excepción.
- Almacena código de error en la pila. Para el handler la información son los bits descriptos en el ítem anterior.
- La instrucción responsable del Fault no se termina de ejecutar de modo que no se afecta el estado del programa en curso.



- Las instrucciones SIMD MOVDQU, MOVUPS, y MOVUPD realizan cargas y almacenamientos no alineados de 128 bits. LDDQU carga 128 bis no alineados en el registro XMM destino. Como fueron pensadas para acceder a datos no alineados, no generarán #GP cuando accedan a variables de 128 bits cuya dirección no sea múltiplo de 16 bytes.
- Deja CS:EIP apuntando a la instrucción que produjo la excepción.
- Almacena código de error en la pila. Para el handler la información son los bits descriptos en el ítem anterior.
- La instrucción responsable del Fault no se termina de ejecutar de modo que no se afecta el estado del programa en curso.



- Esta excepción tipo Abort, indica que el procesador detectó un error interno de hardware, o un error en el bus, o un controlador externo detectó un error en el bus. Se implementó a partir del procesador Pentium, y ha ido evolucionando a partir de este procesador, convirtiéndose en una excepción modelo dependiente. Se recomienda chequear su disponibilidad con la instrucción CPUID.
- En el caso de controladores externos que reportan error en el bu lo hacen activando señales en terminales dedicados del procesador. BUSCHK# era el terminal del pentium. Desde la familia P6 hasta el presente se dispone de BINIT# MCERR#.
- El contenido de CS:EIP no siempre está asociado a la excepción ni a sus causas. Depende de cada Microarquitectura su implementación.

- Esta excepción tipo Abort, indica que el procesador detectó un error interno de hardware, o un error en el bus, o un controlador externo detectó un error en el bus. Se implementó a partir del procesador Pentium, y ha ido evolucionando a partir de este procesador, convirtiéndose en una excepción modelo dependiente. Se recomienda chequear su disponibilidad con la instrucción CPUID.
- En el caso de controladores externos que reportan error en el bus lo hacen activando señales en terminales dedicados del procesador. BUSCHK# era el terminal del pentium. Desde la familia P6 hasta el presente se dispone de BINIT# MCERR#.
- El contenido de CS:EIP no siempre está asociado a la excepción ni a sus causas. Depende de cada Microarquitectura su implementación.

- Esta excepción tipo Abort, indica que el procesador detectó un error interno de hardware, o un error en el bus, o un controlador externo detectó un error en el bus. Se implementó a partir del procesador Pentium, y ha ido evolucionando a partir de este procesador, convirtiéndose en una excepción modelo dependiente. Se recomienda chequear su disponibilidad con la instrucción CPUID.
- En el caso de controladores externos que reportan error en el bus lo hacen activando señales en terminales dedicados del procesador. BUSCHK# era el terminal del pentium. Desde la familia P6 hasta el presente se dispone de BINIT# MCERR#.
- El contenido de CS:EIP no siempre está asociado a la excepción ni a sus causas. Depende de cada Microarquitectura su implementación.

- Esta excepción tipo Abort, indica que el procesador detectó un error interno de hardware, o un error en el bus, o un controlador externo detectó un error en el bus. Se implementó a partir del procesador Pentium, y ha ido evolucionando a partir de este procesador, convirtiéndose en una excepción modelo dependiente. Se recomienda chequear su disponibilidad con la instrucción CPUID.
- En el caso de controladores externos que reportan error en el bus lo hacen activando señales en terminales dedicados del procesador. BUSCHK# era el terminal del pentium. Desde la familia P6 hasta el presente se dispone de BINIT# MCERR#.
- El contenido de CS:EIP no siempre está asociado a la excepción ni a sus causas. Depende de cada Microarquitectura su implementación.



- No almacena código de error en la pila. La información se almacena en los Machine-Check Model Specific Registers (MSRs) del procesador.
- Esta excepción se habilita seteando el bit CR4.MCE. A pesar de que se almacena información asociada a la excepción en los MSRs, por lo general esta excepción no puede recuperar el estado de ejecución ya que se origina ante errores de hardware. Si no se habilita el bit CR4.MCE, ante las miams causas que se explicaron, el procesador en lugar de generar una excepción entra en estado Shutdown.





- No almacena código de error en la pila. La información se almacena en los Machine-Check Model Specific Registers (MSRs) del procesador.
- Esta excepción se habilita seteando el bit CR4.MCE. A pesar de que se almacena información asociada a la excepción en los MSRs, por lo general esta excepción no puede recuperar el estado de ejecución ya que se origina ante errores de hardware. Si no se habilita el bit CR4.MCE, ante las miams causas que se explicaron, el procesador en lugar de generar una excepción entra en estado Shutdown.



 Esta excepción tipo Fault, indica que el procesador detectó un error de punto flotante en alguna instrucción SIMD SSE/SSE2/SSE3. Como consecuencia de la misma se setean en el registro MXCSR, el o los flags que correspondan. Esta excepción obedece a los mismos seis tipos de errores diferentes vistos en la excepción 16 de la FPU:

```
Operación Inválida (#I)
```

- División por cero (#Z)
- Operando Denormalizado (#D)
- Overflow Numérico (#O)
- O Overnow runnerica (#O)
- Underflow Numérico (#U)
- Resultado Inexacto (Precisión) (#P)





- Esta excepción tipo Fault, indica que el procesador detectó un error de punto flotante en alguna instrucción SIMD SSE/SSE2/SSE3. Como consecuencia de la misma se setean en el registro MXCSR, el o los flags que correspondan. Esta excepción obedece a los mismos seis tipos de errores diferentes vistos en la excepción 16 de la FPU:
 - Operación Inválida (#I)
 - ② División por cero (#Z)
 - Operando Denormalizado (#D)
 - Overflow Numérico (#O)
 - Underflow Numérico (#U
 - Resultado Inexacto (Precisión) (#P



- Esta excepción tipo Fault, indica que el procesador detectó un error de punto flotante en alguna instrucción SIMD SSE/SSE2/SSE3. Como consecuencia de la misma se setean en el registro MXCSR, el o los flags que correspondan. Esta excepción obedece a los mismos seis tipos de errores diferentes vistos en la excepción 16 de la FPU:
 - Operación Inválida (#I).
 - División por cero (#Z)
 - Operando Denormalizado (#D)
 - Overflow Numérico (#O)
 - Underflow Numérico (#U)
 - Resultado Inexacto (Precisión) (#P)



- Esta excepción tipo Fault, indica que el procesador detectó un error de punto flotante en alguna instrucción SIMD SSE/SSE2/SSE3. Como consecuencia de la misma se setean en el registro MXCSR, el o los flags que correspondan. Esta excepción obedece a los mismos seis tipos de errores diferentes vistos en la excepción 16 de la FPU:
 - Operación Inválida (#I).
 - ② División por cero (#Z)
 - Operando Denormalizado (#D)
 - Overflow Numérico (#O)
 - Underflow Numérico (#U
 - Resultado Inexacto (Precisión) (#P



- Esta excepción tipo Fault, indica que el procesador detectó un error de punto flotante en alguna instrucción SIMD SSE/SSE2/SSE3. Como consecuencia de la misma se setean en el registro MXCSR, el o los flags que correspondan. Esta excepción obedece a los mismos seis tipos de errores diferentes vistos en la excepción 16 de la FPU:
 - Operación Inválida (#I).
 - División por cero (#Z)
 - Operando Denormalizado (#D)
 - Overflow Numérico (#O)
 - Underflow Numérico (#U
 - Resultado Inexacto (Precisión) (#P)



- Esta excepción tipo Fault, indica que el procesador detectó un error de punto flotante en alguna instrucción SIMD SSE/SSE2/SSE3. Como consecuencia de la misma se setean en el registro MXCSR, el o los flags que correspondan. Esta excepción obedece a los mismos seis tipos de errores diferentes vistos en la excepción 16 de la FPU:
 - Operación Inválida (#I).
 - División por cero (#Z)
 - Operando Denormalizado (#D)
 - Overflow Numérico (#O)
 - Underflow Numérico (#U)
 - Resultado Inexacto (Precisión) (#P)





- Esta excepción tipo Fault, indica que el procesador detectó un error de punto flotante en alguna instrucción SIMD SSE/SSE2/SSE3. Como consecuencia de la misma se setean en el registro MXCSR, el o los flags que correspondan. Esta excepción obedece a los mismos seis tipos de errores diferentes vistos en la excepción 16 de la FPU:
 - Operación Inválida (#I).
 - División por cero (#Z)
 - Operando Denormalizado (#D)
 - Overflow Numérico (#O)
 - Underflow Numérico (#U)
 - Resultado Inexacto (Precisión) (#P





- Esta excepción tipo Fault, indica que el procesador detectó un error de punto flotante en alguna instrucción SIMD SSE/SSE2/SSE3. Como consecuencia de la misma se setean en el registro MXCSR, el o los flags que correspondan. Esta excepción obedece a los mismos seis tipos de errores diferentes vistos en la excepción 16 de la FPU:
 - Operación Inválida (#I).
 - División por cero (#Z)
 - Operando Denormalizado (#D)
 - Overflow Numérico (#O)
 - Underflow Numérico (#U)
 - Resultado Inexacto (Precisión) (#P)



- Las tres primeras se detectan antes de completarse la instrucción.
 Las tres últimas se detectan una vez obtenido el resultado.
- Cada causa posee un flag y una máscara en el registro MXCSR.
 Si una causa de excepción tiene activo el bit de máscara apropiado, el procesador resuelve la excepción de acuerdo a su esquema predefinido. Si no está enmascarada en el MXCSR, genera la excepción y delega en el handler su resolución.
- El flag CR4.OSXMMEXCPT, permite al sistema operativo definir si va a soportar esta excepción o no.
- Para cada causa de excepción sin mascara activa, se generara ésta excepción. Si el *CR4.OSXMMEXCPT* está inactivo, significa que el Sistema Operativo no soporta esta excepción. En esta situación si desactivamos una o mas máscaras, al darse alguna de los errores no enmascarados se generará la excepción Invalidados de los errores no enmascarados se generará la excepción Invalidados esta excepción.

- Las tres primeras se detectan antes de completarse la instrucción.
 Las tres últimas se detectan una vez obtenido el resultado.
- Cada causa posee un flag y una máscara en el registro MXCSR.
 Si una causa de excepción tiene activo el bit de máscara apropiado, el procesador resuelve la excepción de acuerdo a su esquema predefinido. Si no está enmascarada en el MXCSR, genera la excepción y delega en el handler su resolución.
- El flag CR4.OSXMMEXCPT, permite al sistema operativo definir si va a soportar esta excepción o no.
- Para cada causa de excepción sin máscara activa, se generará ésta excepción. Si el *CR4.OSXMMEXCPT* está inactivo, significa que el Sistema Operativo no soporta esta excepción. En esta situación si desactivamos una o mas máscaras, al darse alguna de los errores no enmascarados se generará la excepción Invalidados Opcode #UD en lugar de esta excepción.

- Las tres primeras se detectan antes de completarse la instrucción.
 Las tres últimas se detectan una vez obtenido el resultado.
- Cada causa posee un flag y una máscara en el registro MXCSR.
 Si una causa de excepción tiene activo el bit de máscara apropiado, el procesador resuelve la excepción de acuerdo a su esquema predefinido. Si no está enmascarada en el MXCSR, genera la excepción y delega en el handler su resolución.
- El flag CR4.OSXMMEXCPT, permite al sistema operativo definir si va a soportar esta excepción o no.
- Para cada causa de excepción sin máscara activa, se generará ésta excepción. Si el *CR4.OSXMMEXCPT* está inactivo, significa que el Sistema Operativo no soporta esta excepción. En esta situación si desactivamos una o mas máscaras, al darse alguna de los errores no enmascarados se generará la excepción Invalidados Operade #LID en lugar de esta excepción

- Las tres primeras se detectan antes de completarse la instrucción.
 Las tres últimas se detectan una vez obtenido el resultado.
- Cada causa posee un flag y una máscara en el registro MXCSR.
 Si una causa de excepción tiene activo el bit de máscara apropiado, el procesador resuelve la excepción de acuerdo a su esquema predefinido. Si no está enmascarada en el MXCSR, genera la excepción y delega en el handler su resolución.
- El flag CR4.OSXMMEXCPT, permite al sistema operativo definir si va a soportar esta excepción o no.
- Para cada causa de excepción sin máscara activa, se generará ésta excepción. Si el *CR4.OSXMMEXCPT* está inactivo, significa que el Sistema Operativo no soporta esta excepción. En esta situación si desactivamos una o mas máscaras, al darse alguna de los errores no enmascarados se generará la excepción Invalidados Opcode #LID en lugar de esta excepción

- Las tres primeras se detectan antes de completarse la instrucción.
 Las tres últimas se detectan una vez obtenido el resultado.
- Cada causa posee un flag y una máscara en el registro MXCSR.
 Si una causa de excepción tiene activo el bit de máscara apropiado, el procesador resuelve la excepción de acuerdo a su esquema predefinido. Si no está enmascarada en el MXCSR, genera la excepción y delega en el handler su resolución.
- El flag CR4.OSXMMEXCPT, permite al sistema operativo definir si va a soportar esta excepción o no.
- Para cada causa de excepción sin máscara activa, se generará ésta excepción. Si el *CR4.OSXMMEXCPT* está inactivo, significa que el Sistema Operativo no soporta esta excepción. En esta situación si desactivamos una o mas máscaras, al darse alguna de los errores no enmascarados se generará la excepción Invalido Opcode #UD en lugar de esta excepción.

 Cuando las instrucciones SSE/SSE2/SSE3, trabajan con datos de punto flotante empaquetados, puede producirse mas de un error en la instrucción, y además estos errores no tienen porque ser del mismo tipo. Es decir, un sub-operando puede dar Operación Inválida, mientras que otro puede generar una División por Cero. En rigor si trabajamos con cuatro números de simple precisión empaquetados puede existir un error por cada uno y de características diferentes con lo cual se podrían activar en teoría hasta 4 flags de error diferentes en el registro MXCSR. Sin embargo cuando se producen dos o mas errores el procesador reporta el mas significativo de acuerdo con la tabla del slide siguiente, e ignora al resto.

Prioridad	Descripción
1 (Mas alta)	Operación inválida debida al uso de un operando Signaled Not a Number (SNaN), o de un operando Not a Number (NaN) en caso de operaciones Máximo, Mínimo y algunas de Comparación y Conversión.
2	Operando QNaN (Quaetly Not a Number). A pesar que QNaN no generan excepción, su precedencia es mayor que el resto. Un QNaN dividido por cero no genera #Z sino otro QNaN.
3	Cualquier Operación Inválida excepto las anteriores y División por cero.
4	Excepción de Operando Denormalizado
5	Overflow y Underflow, posiblemente con Resultado Inexacto.
6 (Mas baja)	Resultado Inexacto.

Las prioridades 3 a 5, cuando están enmascaradas dejan paso a las de menor prioridad en caso que se detecten simultáneamente.

- No almacena código de error en la pila. Usa el registro MXCSR.
- La instrucción responsable de la Fault no se terminó de ejecutar, de modo que a menos que esté enmascarada la causa, el registro MXO tiene suficiente información como para recuperar en el handler de la excepción la candición del programa.

Prioridad	Descripción
1 (Mas alta)	Operación inválida debida al uso de un operando Signaled Not a Number (SNaN), o de un operando Not a Number (NaN) en caso de operaciones Máximo, Mínimo y algunas de Comparación y Conversión.
2	Operando QNaN (Quaetly Not a Number). A pesar que QNaN no generan excepción, su precedencia es mayor que el resto. Un QNaN dividido por cero no genera #Z sino otro QNaN.
3	Cualquier Operación Inválida excepto las anteriores y División por cero.
4	Excepción de Operando Denormalizado
5	Overflow y Underflow, posiblemente con Resultado Inexacto.
6 (Mas baja)	Resultado Inexacto.

Las prioridades 3 a 5, cuando están enmascaradas dejan paso a las de

menor prioridad en caso que se detecten simultáneamente.

• Deja CS:EIP apuntando a la instrucción que produjo la excepción.

- modo que a menos que esté enmascarada la causa, el registro MXCSI

Prioridad	Descripción
1 (Mas alta)	Operación inválida debida al uso de un operando Signaled Not a Number (SNaN), o de un operando Not a Number (NaN) en caso de opera-
	ciones Máximo, Mínimo y algunas de Comparación y Conversión.
2	Operando QNaN (Quaetly Not a Number). A pesar que QNaN no gene-
	ran excepción, su precedencia es mayor que el resto. Un QNaN dividido
	por cero no genera #Z sino otro QNaN.
3	Cualquier Operación Inválida excepto las anteriores y División por cero.
4	Excepción de Operando Denormalizado
5	Overflow y Underflow, posiblemente con Resultado Inexacto.
6 (Mas baja)	Resultado Inexacto.
Las prioridades	3 a 5, cuando están enmascaradas dejan paso a las de

menor prioridad en caso que se detecten simultáneamente.

• Deja CS:EIP apuntando a la instrucción que produjo la excepción.

- No almacena código de error en la pila. Usa el registro MXCSR.
- modo que a menos que esté enmascarada la causa, el registro MXCSI

Prioridad	Descripción
1 (Mas alta)	Operación inválida debida al uso de un operando Signaled Not a Number (SNaN), o de un operando Not a Number (NaN) en caso de operaciones Máximo, Mínimo y algunas de Comparación y Conversión.
2	Operando QNaN (Quaetly Not a Number). A pesar que QNaN no generan excepción, su precedencia es mayor que el resto. Un QNaN dividido por cero no genera #Z sino otro QNaN.
3	Cualquier Operación Inválida excepto las anteriores y División por cero.
4	Excepción de Operando Denormalizado
5	Overflow y Underflow, posiblemente con Resultado Inexacto.
6 (Mas baja)	Resultado Inexacto.

Las prioridades 3 a 5, cuando están enmascaradas dejan paso a las de menor prioridad en caso que se detecten simultáneamente.

• Deja CS:EIP apuntando a la instrucción que produjo la excepción.

- - No almacena código de error en la pila. Usa el registro MXCSR.
 - La instrucción responsable de la Fault no se terminó de ejecutar, de modo que a menos que esté enmascarada la causa, el registro MXOSS tiene suficiente información como para recuperar en el handler de la excepción la condición del programa.

Interrupciones en una PC FI PIC

- - Sistema de Interrupciones
- - Estrucuras de datos
 - Utilización de los
 - Manejo de la Pila
- - Clasificación
 - Excepciones y Código de

- - Niveles de privilegio
- - Simultaneidad de
- Interrupciones en una PC

 - Subsistema de
 - ELAPIC
- - ¿Que cambia respecto del



Interrupciones en una PC


FI PIC

- - Sistema de Interrupciones
- - Estrucuras de datos
 - Utilización de los
 - Manejo de la Pila
- - Clasificación
 - Excepciones y Código de

- - Niveles de privilegio
- - Simultaneidad de
- Interrupciones en una PC
 - El PIC
 - Subsistema de
 - ELAPIC
- - ¿Que cambia respecto del




El PIC: Programable Interrupt Controller

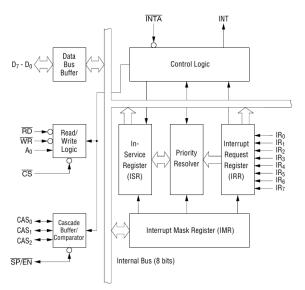






Conexionado




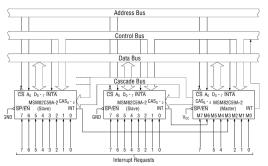






Secuencia de Inicialización

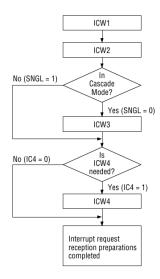





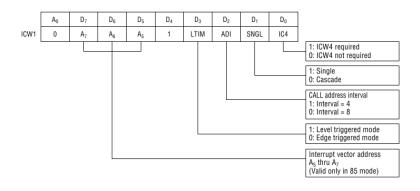

	A ₀	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
ICW2	1	A ₁₅ /T ₇	A_{14}/T_{6}	A ₁₃ /T ₅	A_{12}/T_4	A ₁₁ /T ₃	A ₁₀	A_9	A ₈

Interrupt vector address A₈ thru A₁₅ (85 mode) Interrupt vector address T₃ thru T₇ (86 mode)





	A ₀	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D_3	D_2	D ₁	D ₀
ICW3 (Master)	1	S ₇	S ₆	S ₅	S_4	S ₃	S_2	S ₁	S ₀
(

1: IR input holds slave


0: IR input does not hold slave

	Λ0	D/	D6	D5	D4	D3	D2	-	71	_	0						
ICW3 (Slave)	1	0	0	0	0	0	ID ₂	10	D ₁	10	00						
												Sla	/e II	0			
												0	1	2	3	4	ſ
												0	1	0	1	0	ſ

NOTE: Slave ID indicates the IR input of the corresponding master.






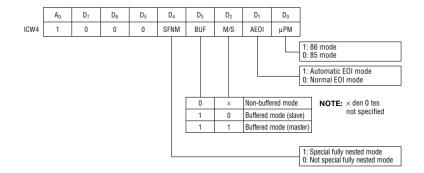





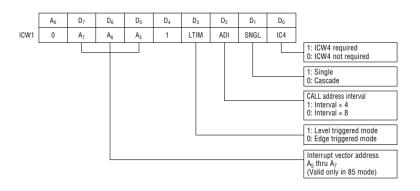


	A_0	D_7	D_6	D ₅	D_4	D_3	D ₂	D ₁	D ₀
ICW2	1	A ₁₅ /T ₇	A_{14}/T_{6}	A ₁₃ /T ₅	A_{12}/T_4	A ₁₁ /T ₃	A ₁₀	A_9	A ₈

Interrupt vector address A₈ thru A₁₅ (85 mode) Interrupt vector address T₃ thru T₇ (86 mode)






Operational Control Words

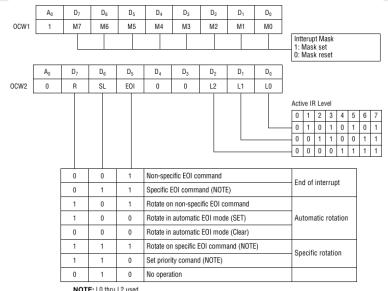



Operational Control Words

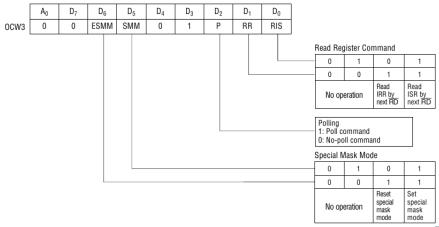






- 1 Introducción
 - Sistema de Interrupciones de Procesadores x86
 - Identificación de las fuentes de interrupción
- Vectorización en Modo Protegido
 - Estrucuras de datos asociadas
 - Utilización de los descriptores
 - Manejo de la Pila
- 3 Excepciones
 - Clasificación
 - Excepciones y Código de Frror

- Implicancias para el kernel
 - Niveles de privilegio
- 5 Prioridades
 - Simultaneidad de requerimientos.
- Tipos de Interrupciones predefinidos
- Interrupciones en una PC
 - El PIC
 - Subsistema de Interrupciones
 - El APIC
- Interrupciones en Modo 64 bits
 - ¿Que cambia respecto del Modo Legacy?



90 / 108

Conexionado de los dos PIC en una PC

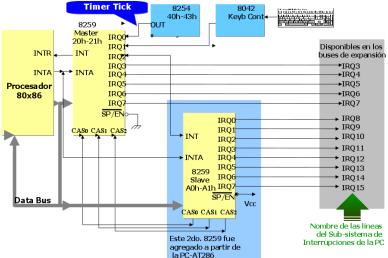





Asignación de las líneas IRQ en una PC

IRQ	Tipo	Descripción
IRQ0	08h	Timer tick (T=55 mseg.)
IRQ1	09h	Teclado
IRQ2	0Ah	INT desde 8259A esclavo
IRQ8	70h	Servicio de reloj en tiempo real.
IRQ9	71h	Redireccionamiento por soft. a IRQ2
IRQ10	72h	Reservada
IRQ11	73h	Reservada
IRQ12	74h	Reservada.
IRQ13	75h	Coprocesador numérico.
IRQ14	76h	Controlador de disco rígido.
IRQ15	77h	Reservada.
IRQ3	0Bh	COM2
IRQ4	0Ch	COM1
IRQ5	0Dh	LPT2
IRQ6	0Eh	Controlador de disco flexible (Floppy)
IRQ7	0Fh	LPT1





Interrupciones en una PC

FI APIC

- - Sistema de Interrupciones
- - Estrucuras de datos
 - Utilización de los
 - Manejo de la Pila
- - Clasificación
 - Excepciones y Código de

- - Niveles de privilegio
- - Simultaneidad de
- Interrupciones en una PC

 - Subsistema de
 - ELAPIC
- - ¿Que cambia respecto del



17 de mayo de 2018

Mucho mas que un controlador de Interrupciones...

- En 1990 Intel lanza el procesador Pentium, que introduce entre varias novedades el Advanced Programmable Interrupt Controller (APIC) cuya principal función, consiste en dar soporte a Multi Procesamiento Simétrico (SMP).
- El APIC tiene dos componentes de Hardware:
 - El APIC Local que está incluido en el chip que contiene el Core del procesador (actualmente hay que hablar de un APIC por cada Core integrado en el Chip),
 - El IO/APIC, que es el concentrador externo de Interrupciones de Hardware que reside en el chipset, y que interactúa con cada APIC local, para entre otras cosas enviar a cada core una interrupción proveniente de un dispositivo de hardware, de acuerdo a diferentes criterios.
- El APIC requiere ser habilitado explícitamente. De otro modo el procesador no lo usa y requiere una lógica externa del tipo 8259

... Tanto que lo dejamos para tratar específicamente

- El APIC local permite manejar lo que Intel denomina Interrupciones locales.
- Son las que se generan en los terminales del chip por hardware, y en algunas fuentes adicionales que provee el APIC.
- Interactuando con el IO/APIC, conecta los terminales externos (LINTO o LINT1 según se lo configure) con la señal INTR del core (que ahora no está disponible hacia el exterior).
- Si el APIC no está habilitado, LINTO corresponde a INTR, y LINT1 a NMI.
- Se trata de un dispositivo cuya funcionalidad excede el manejo de interrupciones, por lo tanto se lo tratará con mas detalle al abordar el tema SMP.



93 / 108

- - Sistema de Interrupciones
- - Estrucuras de datos
 - Utilización de los
 - Manejo de la Pila
- - Clasificación
 - Excepciones y Código de

- - Niveles de privilegio
- - Simultaneidad de
- - FI PIC
 - Subsistema de
 - ELAPIC
- Interrupciones en Modo 64 bits
 - ¿Que cambia respecto del



- - Sistema de Interrupciones
- - Estrucuras de datos
 - Utilización de los
 - Manejo de la Pila
- - Clasificación
 - Excepciones y Código de

- - Niveles de privilegio
- - Simultaneidad de
- - FI PIC
 - Subsistema de
 - ELAPIC
- Interrupciones en Modo 64 bits
 - ¿Que cambia respecto del Modo Legacy?



¿Que cambia en 64 bits?

En este modo de trabajo el procesador conserva todo el mecanismo central de manejo de interrupciones. Los cambios se enumeran a continuación (no afectan la sustancia del sistema de interrupciones).

- Excepto el handler de SMI (System Management Mode Interruption), todos los handlers apuntados en la IDT en el modo 64-bit deben apuntar a código de 64 bits.
- Cada dato que se pushea en la pila consume 64 bits (aún un simple byte como podría ser un ASCII). Al ser la pila de uso automático en las interrupciones este punto debe tenerse presente. Si el dato guardado en la pila tiene menos de 64 bits, el procesador utiliza 8 bytes para su apilado de todos modos extendiendo a cero su parte mas significativa.
- La pila (ss:RSP) se pushea siempre incondicionalmente en cada interrupción.



94 / 108

¿Que cambia en 64 bits?

- Si a causa de la vectorización de la interrupción o excepción se eleva el nivel de privilegio, el registro SS se pone automáticamente en 0 (NULL).
- Cambia el comportamiento de la instrucción IRET
- O Cambia el mecanismo de cambio de stack
- Cambia el contenido del stack frame.






IDT en Modo 64-bit

- Los descriptores de la IDT en el Modo 64-bit ocupan invariablemente 16 bytes
- La dirección lógica que debemos almacenar requiere un offset de 64 bits (van al registro RIP).
- Tamaño máximo de una IDT es de 4 Kbytes (utilizando los 256 vectores de Interrupción)
- Hay además algún cambio menor en el descriptor.





Formato de Descriptores de Interrupción/Excepción de 64 bits

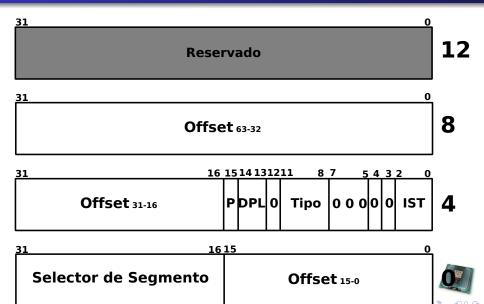

Las sutiles diferencias

- Para vectorizar una interrupción en el modo IA-32e, el procesador escala el Tipo de Interrupción por 16, ya que el tamaño del descriptor es de 16 bytes en el modo 64-bit.
- Los 8 primeros bytes de la entrada de la IDT son casi idénticos al conocido descriptor de Interrupción o Excepción de 32 bits, excepto el campo IST (Interrupt Stack Table) que se emplea para efectuar el stack switching cuando hay un cambio en el Nivel de Privilegio en el modo 64-bit.
- El uso del campo IST, se describirá en detalle en la sección Tareas.
- Los bytes 12 a 15 de estos descriptores permanecen reservados y no deben ser utilizados, para evitar conflictos con futuras versiones de estos procesadores.



Cuestiones de protección

- El segmento de código referenciado por el selector de segmento de estas puertas (bytes 2 y 3 del descriptor de la Figura anterior, debe ser un segmento de 64 bits. De otro modo se genera una Excepción #GP guardándose en el stack un código de error en el que se almacena el selector de IDT (Tipo de interrupción)
- En el modo IA-32e no se puede incluir en la IDT descriptores de 32 bits. Solo se pueden incluir en la IDT de 64 bits Descriptores de Interrupción o de Excepción de 64 bits. Cualquier otro descriptor producirá al invocarse esa interrupción una excepción #GP.





Stack Frame en Modo 64-bit

- En el modo 64-bit, el tamaño del cada elemento que se apila en el stack-frame como resultado de una interrupción o excepción es fijo: 8 bytes siempre.
- Cuando se vectoriza una Interrupción o Excepción en el Modo 64-bit, el par de registros SS:RSP se guarda en la pila incondicionalmente, independientemente de que se haya producido o no un cambio en el Nivel de Privilegio de ejecución (cambio en CPL).
- ② En el modo IA-32e el contenido del RSP se alinea a 16 bytes antes de generar el stack frame para asegurar su alineación a 16 bytes cuando se ingrese al handler de la interrupción (o excepción). El procesador puede alinear el nuevo RSP en forma automática en respuesta a una Interrupción o Excepción, aún si el viejo RSP (que ahora se guardará incondicionalmente en el stack) no está alineado a 16 bytes. Cuando se ejecuta iret se recupera el viejo RSP en su valor original (alineado o no).

Stack Frame en Modo 64-bit

- Las ventajas de este requerimiento de alineación del stack a 16 bytes, son claras a la hora de apilar por ejemplo registros XMM, cuyo tamaño es 16 bytes. De otro modo las instrucciones de almacenamiento de estos registros (MOVAPS y MOVUPS) se dificultan por utilizar mas ciclos de bus para acceder al stack resintiendo la performance del sistema.
- Aunque la alineación a 16 bytes del RSP se realizará siempre si el bit LMA del MSR IA-32_EFER ² esté en '1', esto es solo de interés para el Modo Kernel en cuyo caso no hay cambio de stack, ni se utiliza el contenido del campo IST del descriptor de la Interrupción o Excepción. Cuando se deba realizar cambio de stack el procesador asume que el Sistema Operativo ha colocado los valores de RSP en la TSS alineados a 16 bytes.

²MSR: Model Specific Register. Es un set de registros que se comenzó a incluir a partir del procesador Pentium, y que pueden no estar o cambiar en versiones futuras de estos procesadores. IA-32_EFER es un MSR cuyo bit LMA indica que el procesador está en Modo IA-32e y se ha configurado el modo de memoria largo

IRET en Modo 64-bit

- En el modo de funcionamiento IA-32e iret trabaja con operandos de 8 bytes de tamaño. No hay motivo alguno para forzar este requerimiento, pero dada la alineación que posee el registro RSP, trabajar con un operando de tamaño submúltiplo exacto de la alineación del stack no trae ningún problema.
- 2 Los push en el stack frame son siempre de 8 bytes en el Modo IA-32e, por lo tanto iret ejecutará pop de a 8 bytes. Para ello se debe preceder a iret del prefijo de tamaño de operando de 8 bytes. De todos modos el tamaño del pop se determina con el tamaño de la dirección de memoria de la instrucción. El ajuste del tamaño a SS/ESP/RSP está determinado por el tamaño del stack.
- iret extrae SS:RSP incondicionalmente del stack solo en el modo 64-bit. En el modo compatibilidad extrae SS:RSP del stack solo si cambia el CPL a causa de la Interrupción o Excepción. Esto es razonable tratándose del modo Compatibilidad en donde se espera que las aplicaciones de 32 bits puedan funcionar.

IRET en Modo 64-bit

- En el Modo IA-32e, iret puede cargar NULL en el registro SS bajo ciertas condiciones.
 - Si el Modo de trabajo del código destino es 64-bit y su CPL es mayor de 11, iret puede cargar un NULL selector en SS.
 - Como parte del mecanismo de cambio de stack una Interrupción o Excepción puede poner el nuevo SS en NULL, a pesar de buscar un nuevo selector de SS en el TSS y cargar su descriptor de la LDT o GDT. El nuevo selector de SS se pone en NULL a fin de resolver adecuadamente los retornos de subsiguientes transferencias far anidadas.
 - Si el procedimiento llamado es interrumpido por si mismo (una excepción típicamente) se apila en el stack frame un SS NULL. En los iret subsiguientes, el SS NULL en el stack actúa como una suerte de flag para avisarle al procesador que cargue el nuevo descriptor de SS.

17 de mayo de 2018

Stack Switching en Modo 64-bit

- Cuando se produce una interrupción en el Modo 64-bit, se produce un cambio de stack, aun si no cambia el CPL.
- No se carga un nuevo descriptor en SS, y RSP se carga con el siguiente valor interno de la IST.
- El nuevo SS se fuerza a NULL, (excepto su campo RPL que se setea al valor del nuevo CPL), en toda transferencias far anidadas, con CALLF, INT n, Interrupciones de hardware, y Excepciones.
- Siempre el par SS:RSP viejo se salva en el nuevo stack.
- 5 Todos estos métodos retornan vía *iret*, que recupera del stack que está a punto de abandonar los valores almacenados previamente de SS:RSP, para volver a ese procedimiento.

Stack Switching en Modo 64-bit

- Cuando se produce una interrupción en el Modo 64-bit, se produce un cambio de stack, aun si no cambia el CPL.
- No se carga un nuevo descriptor en SS, y RSP se carga con el siguiente valor interno de la IST.
- SEI nuevo SS se fuerza a NULL, (excepto su campo RPL que se setea al valor del nuevo CPL), en toda transferencias far anidadas, con CALLF, INT n, Interrupciones de hardware, y Excepciones.
- Siempre el par SS:RSP viejo se salva en el nuevo stack.
- Todos estos métodos retornan vía iret, que recupera del stack que está a punto de abandonar los valores almacenados previamente de SS:RSP, para volver a ese procedimiento.

Resumen

El stack switch en modo IA-32e trabaja como en el modo legacy excepto que el registro SS no se carga con el nuevo selector de la TSS, sino que se pone a NULL.

Stack Frame en Modo 64-bit

	1
SS	+40
RSP	+32
RFLAGS	+24
CS	+16
RIP	+8
Error Code	0





Interrupt Stack Table

- A diferencia de la arquitectura legacy de 32 y 16 bits, en el Modo 64 bits, se genera una conmutación de stack cada vez que el procesador recibe una Interrupción de Hardware, o genera una Excepción, o ejecuta una instrucción INT n o CALLF.
- La Interrupt Stack Table (IST) es un mecanismo exclusivo del modo IA-32e, que permite al procesador conseguir el nuevo stack cada vez que se produce una transferencia far.
- El mecanismo IST se habilita a nivel de cada Interrupción individual, completando el campo homónimo (IST) en aquellos descriptores de IDT que corresponden a Interrupciones o Excepciones para las que queremos que el procesador active este mecanismo.
- Aquellos vectores de interrupción cargados en IDT que no tengan este mecanismo habilitado, trabajan en el modo legacy.

Interrupt Stack Table

- El mecanismo IST es parte de la TSS de Modo 64-bit.
- Intel establece en su documentación que este mecanismo fue pensado para interrupciones que requieran ejecutar siempre sobre un stack conocido y seguro. Tal sería el caso de las NMI, Doble Falta, Machine Check, entre otras.
- En el modo legacy de 32 y 16 bits, esta necesidad se satisfacía colocando una *Task Gate* en el descriptor correspondiente de la IDT. De este modo al producirse esas interrupciones específicas el procesador genera una conmutación de tarea que lo lleva a un entorno seguro, pero a costa de una demora adicional que implica conmutar los contextos de ejecución en forma automática. Este mecanismo de conmutación de tareas no está disponible en

el Modo IA-32e.

17 de mayo de 2018

Interrupt Stack Table

- El Mecanismo IST proporciona hasta siete punteros a pilas en el TSS.
- Estos punteros son referenciados por un Descriptor de Puerta de Interrupción o Excepción en la IDT.
- Este descriptor contiene un campo de 3 bits denominado IST que hace las veces de índice dentro de la sección IST del TSS.
- Mediante este mecanismo de indexación el procesador puede cargar el valor apuntado por el índice IST en el registro RSP cuando vectoriza la interrupción correspondiente al Tipo que lleva a esa entrada de la IDT.
- Por lo demás el procesamiento de la interrupción es el habitual del modo de 32 bits.
- Cuando el índice IST está en 000, se utiliza el modo de conmutación de stack legacy (32 bits).



