

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE, PHASE I

CAMPING CLUB HAVANA
631, 7e Rang
Maricourt, Qc

9324-7534 Québec inc
Mme. Véronique Alarie
631, 7^e Rang,
Maricourt (Québec)

Préparé par :

Oreste Ioica, *M. Env., M.Sc., EESA*
Évaluateur environnemental de site agréé
Chargé de projets
Secteur Environnement

Vérifié par :

Charles Duguay, *M.Env.*
Directeur de projets
Secteur Environnement

SHERBROOKE / /

1125, rue de Cherbourg
Sherbrooke, QC J1K 0A8
T / 819 346-4342
F / 819 346-4112

DRUMMONDVILLE / /

330, rue Cormier, bur. 201
Drummondville, QC J2C 8B3
T / 819 850-1460
F / 819 850-1965

GRANBY / /

126, rue Principale
Granby, QC J2G 2V2
T / 450 574-8137
F / 450 361-1942

LAVAL / /

1740, rue Berlier
Laval, QC H7L 4A1
T / 450 681-3601
F / 450 681-5196

LONGUEUIL / /

893, boul. Guimond
Longueuil, QC J4G 2M7
T / 450 332-3960
F / 450 332-3461

TABLE DES MATIÈRES

	Page
1. INTRODUCTION	2
1.1 <u>OBJECTIF ET PROBLÉMATIQUE</u>.....	2
1.2 <u>MÉTHODOLOGIE</u>	2
1.3 <u>ÉTENDUE ET LIMITES</u>.....	3
2. LOCALISATION DU TERRAIN	3
3. ÉTUDE DES DOSSIERS	4
3.1 <u>DOSSIERS OBLIGATOIRES</u>.....	4
3.1.1 <i>Les photos aériennes</i>	<i>4</i>
3.1.2 <i>Titre de propriétés</i>	<i>4</i>
3.1.3 <i>Dossiers sur l'utilisation du terrain.....</i>	<i>5</i>
3.1.4 <i>Répertoires consultés</i>	<i>5</i>
3.1.5 <i>Études environnementales antérieures</i>	<i>5</i>
3.1.6 <i>Rapports géologiques</i>	<i>6</i>
3.1.7 <i>Information réglementaire</i>	<i>6</i>
3.2 <u>AUTRES SOURCES D'INFORMATION</u>.....	6
4. ENTREVUES.....	6
5. VISITE DU SITE	7
5.1 <u>DESCRIPTION DU TERRAIN</u>	7
6. DESCRIPTION ÉCOLOGIQUE DU SITE	7
6.1 <u>MILIEUX HUMIDES ET COURS D'EAU</u>	7
6.2 <u>HABITATS FLORISTIQUES ET FAUNIQUES</u>	8
6.3 <u>ESPÈCES MENACÉES, VULNÉRABLES ET/OU SUSCEPTIBLES</u>	8
7. INTERPRÉTATION DES DONNÉES	8
8. CONCLUSION.....	9
9. RECOMMANDATIONS	9
10. LIMITES DE LA PORTÉE DE L'ÉTUDE	9
11. QUALIFICATION DES EXPERTS EN ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE.....	10

1. INTRODUCTION

Au mois d'août 2016, Madame Véronique Alarie, représentant la compagnie **9324-7534 Québec inc.** a confié à **AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.** le mandat pour la réalisation d'une évaluation environnementale de site Phase I.

L'étude est effectuée afin de répondre, dans un premier temps, aux exigences du MDDELCC dans le cadre d'une demande auprès du MDDELCC (selon l'article 32) pour la mise aux normes et installation d'un nouveau système de traitement des eaux usées pour le camping Havana, situé au 631, 7^e Rang dans la municipalité de Maricourt.

Dans un deuxième temps, cette étude est effectuée pour satisfaire aux exigences de l'institution financière, pour un projet de financement.

1.1 OBJECTIF ET PROBLÉMATIQUE

L'étude de caractérisation environnementale est nécessaire afin de répondre aux exigences du MDDELCC dans le cadre de la demande d'autorisation requise en vertu de l'article 32 de la LQE en ce qui a trait à la gestion des déblais et afin de s'assurer de la conformité du terrain en ce qui a trait à la qualité des sols en place relativement aux normes en vigueur, telles que stipulées dans le *Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains* (RPRT), *Règlement sur l'application de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement* (RAA 32 LQE) et dans la *Politique de protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés* (PPSRTC) et du MDDELCC.

L'objectif de l'étude effectuée pour le projet de financement, vise à vérifier et s'assurer de la conformité du site en son ensemble, en ce qui a trait à la qualité des sols en place relativement aux normes en vigueur, en fonction de l'usage actuel et projeté du terrain.

L'étude permet également d'établir s'il s'est exercé ou non, sur les terrains visés par les travaux, à proximité de ceux-ci ou sur les terrains qui seront raccordés aux ouvrages, des activités susceptibles de contaminer les sols.

1.2 MÉTHODOLOGIE

La réalisation d'une ÉES Phase I s'effectue en quatre étapes, soit :

- la collecte des données et l'étude des dossiers;
- la visite du terrain;
- les entrevues et l'évaluation;
- la production d'un rapport.

Ces étapes permettent d'obtenir, d'évaluer et de présenter les renseignements recueillis lors de la documentation. Ces étapes sont effectuées dans le but de fournir des faits qui appuieront les conclusions puisque la recherche doit permettre de conclure sur les résultats de l'évaluation.

Les documents qui ont été consultés pour connaître l'historique du site à l'étude sont les suivants :

- Photographies aériennes ;
- Analyse des titres de propriétés ;
- Dossiers sur l'utilisation du terrain ;

- Information réglementaire ;
- Rapport d'étude environnementale antérieur ;
- Dossiers d'entreprise ;
- Rapports géologiques et géotechniques.

Des entrevues ont également été effectuées, avec la municipalité, le MDDELCC et avec le propriétaire du terrain relativement aux dossiers enregistrés et aux plans d'assurance incendie pour le site à l'étude.

D'autres sources d'informations ont été analysées dans la cadre de la réalisation du présent mandat, à savoir des cartes topographiques, géologique, pédologique et éco-forestières du Gouvernement du Québec.

Les documents suivants ont été utilisés comme base de référence pour la préparation du rapport.

- *Norme CSA Z768-01* et mise à jour no. 1, Évaluation environnementale de site, phase I, Association canadienne de normalisation, ISBN-1-55324-550-4, 2002, 24 pages ;
- *Guide d'interprétation du Règlement sur l'application de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement*, Québec, Direction générale des politiques de l'eau, 51 p. ISBN 978-2-550-68332-2. Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2015;
- *Guide de caractérisation des terrains*, Anderson, Louise, ing., Directrice des politiques du secteur industriel, Service des lieux contaminés du ministère de l'Environnement, Gouvernement du Québec, 2003, 111 pages.

1.3 ÉTENDUE ET LIMITES

Le site faisant l'objet de la présente étude d'évaluation environnementale de site Phase I est localisé dans la municipalité de Maricourt, au 631, 7^e Rang. Ce terrain occupe présentement les lots 5 626 900 et 5 626 901 cadastre du Québec. Dans le présent cas, l'aire d'étude se limitera à la largeur du terrain constituant l'emprise des travaux, telle qu'illustrée dans le plan joint à l'annexe I.

Une visite sur le terrain a été effectuée dans le cadre du présent mandat en date du 14 septembre 2016, pendant une journée nuageuse, avec des températures avoisinant le 20 ° Celsius. Il est à noter que les informations présentées dans cette section du rapport et qui appuient nos conclusions et recommandations sont pertinentes et reflètent l'image réelle du terrain tel qu'il était au jour de la visite. Toute modification ultérieure à cette date, ne pourra pas être considérée.

Une deuxième visite a été effectuée sur le terrain en date du 23 novembre 2016, en conditions hivernales avec un couvert de neige au sol. Cette visite était nécessaire afin de couvrir l'ensemble du terrain sis sur les deux lots précités.

2. LOCALISATION DU TERRAIN

Le site à l'étude dans cette évaluation environnementale de site Phase I est un terrain en tenure privée, localisé dans la municipalité de Maricourt au 631, 7^e Rang. Ce terrain occupe présentement les lots 5 626 900 et 5 626 901 du cadastre du Québec. Les coordonnées géographiques du point central du terrain à l'étude sont 45°31'53" latitude Nord et 72°22'08" longitude Ouest, selon le système des coordonnées NAD 83, fuseau de projection MTM 8.

3. ÉTUDE DES DOSSIERS

3.1 DOSSIERS OBLIGATOIRES

3.1.1 *Les photos aériennes*

L'analyse des photographies aériennes permet de valider les changements survenus dans le temps. En analysant les photographies de différentes années, nous sommes en mesure d'observer les changements qui se sont déroulés sur le site. Les photographies aériennes suivantes ont été consultées :

- 1945, A943-20, 1 : 20 000
- 1959, 1340-172, 1 : 13 680
- 1960, 6007-187, 1 : 15 000
- 1962, 7120-6A-27, 1 : 36 000
- 1964, Q64 508-084, 1 : 15 840
- 1966, Q66 213-35, 1 : 40 000
- 1977, Q77 894-23, 1 : 40 000
- 1979, Q79 113-184, 1 : 15 000
- 1985, Q85 338-221, 1 : 15 000
- 1988, Q88 112-5, 1 : 15 000
- 1993, HMQ93-132-96, 1 : 15 000
- 1997, HMQ97-106-2, 1 : 15 000
- 1998, HMQ98-137-8, 1 : 15 000
- 2000, Q00 806-8, 1 : 40 000
- 2007, Q07 129-188, 1 : 15 000
- 2004 - Google Earth
- 2010 - Google Earth
- 2013 - Google Earth
- 2015 - Google Earth

Le terrain à l'étude était vacant en 1945 et localisé dans un secteur couvert par une végétation généralement boisée. Le bâtiment de l'hôtel a été construit après 1979. Les premiers aménagements pour le terrain du camping ont été observés en 1977. Le terrain du camping a été ultérieurement aménagé et agrandi en 1979 et 1985. Le secteur adjacent à l'est a été utilisé comme aire d'exploitation d'une sablière-gravière dans les années 1950-1970. Cependant, ce secteur se trouve à l'extérieur de la zone d'étude à une distance d'environ 800 mètres, dans un autre bassin versant et à une altitude inférieure.

L'analyse des photographies aériennes **n'a pas révélé de problématique environnementale dans la zone ciblée par les travaux.**

3.1.2 *Titre de propriétés*

Une recherche a été effectuée auprès du Registre foncier du Québec relativement aux propriétaires du terrain faisant l'objet de l'étude, et selon le répertoire consulté en ligne en date du 19 août 2016, il appert que le lot sur le terrain à l'étude appartient à des personnes physiques et morales, telle les compagnies MOUVEMENT RAËLIEN CANADA, LES JARDINS DU PROPHÈTE et 9267-1551 QUÉBEC INC.,

La recherche de titre n'a pas permis de déterminer la présence d'une activité commerciale ou industrielle visée à l'annexe III du RPRT. Aucun avis de contamination, de décontamination ou de restriction n'est enregistré au registre foncier pour la propriété à l'étude.

3.1.3 Dossiers sur l'utilisation du terrain

En date du 20 septembre 2016, nous avons consulté le répertoire de la Bibliothèque et Archives nationales, et aucun plan d'assurance incendie n'est disponible pour ce secteur de la municipalité de Maricourt.

3.1.4 Répertoires consultés

Dans le but de compléter les informations recueillies lors des étapes précédentes, soit l'étude des dossiers nous avons consulté les répertoires suivants :

- Répertoire des terrains contaminés - MDDELCC ;
- Répertoire des dépôts de sol et de résidus industriels - MDDELCC ;
- Répertoire fédéral des terrains contaminés - Environnement Canada ;
- Répertoire INRP (inventaire national des rejets de polluants) - Environnement Canada ;
- Répertoire RBQ - Liste des titulaires d'un permis d'utilisation d'équipements pétroliers à risque élevé ;
- Répertoire RBQ - Registre des sites d'équipements pétroliers.

Selon les informations recueillies après la recherche faite auprès du MDDELCC en date du 19 août 2016 dans le répertoire des terrains contaminés (mis à jour le 15 août 2016) et le répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels (mis à jour le 14 août 2016), nous n'avons trouvé aucune information quant à la présence de contaminants sur le site analysé.

Selon les informations recueillies après la recherche effectuée sur le site internet d'Environnement Canada dans le répertoire des sites contaminés (navigateur cartographique interactif) nous n'avons trouvé aucune information quant à la présence de contaminants sur le site analysé. Nous n'avons trouvé également aucune information quant à la présence de contaminants sur le site analysé à la suite de la recherche effectuée sur le site internet d'Environnement Canada dans le répertoire de l'inventaire national des rejets de polluants.

Une recherche a été effectuée en date du 19 août 2016 sur le site internet de la Régie du bâtiment du Québec, relativement aux détenteurs de permis d'utilisation pour des équipements pétroliers à risques élevés (dernière mise à jour le 13 août 2016). La propriété à l'étude ne fait pas partie du répertoire des équipements et aucun titulaire de permis pour équipements pétroliers à risques élevés n'est présent sur les terrains adjacents. Aucun enregistrement n'a été répertorié dans le registre des sites d'équipements pétroliers, mis à jour le 1^{er} août 2016.

3.1.5 Études environnementales antérieures

Aucune étude de caractérisation environnementale n'a été réalisée pour le terrain à l'étude selon les informations obtenues à la suite de nos recherches.

3.1.6 Rapports géologiques

Aucune étude géologique et/ou hydrogéologique n'a été réalisée pour le terrain à l'étude selon les informations obtenues à la suite de nos recherches.

3.1.7 Information réglementaire

Aucune non-conformité réglementaire ou enregistrement n'a été révélé par nos recherches relativement à la présence potentielle des contaminants dans le sol sur le terrain à l'étude à la suite des demandes d'accès à l'information effectuées auprès de la municipalité de Maricourt.

Selon les documents fournis par le MDDELCC, des non conformités ont été enregistrés pour le site à l'étude, notamment par rapport à l'établissement d'un réseau d'aqueduc et d'égout sans autorisation, échantillonnage d'eau potable, exploitation sans autorisation de certaines activités, etc. Pour ce qui est de non conformités pouvant indiquer un potentiel de contamination des sols, un rapport d'inspection datant de 2016, indique la présence d'une aire de brûlage des matières résiduelles à l'arrière du bâtiment de la salle communautaire. Cependant, aucun risque n'est identifié par le représentant du MDDELCC en ce qui a trait au potentiel de contamination des sols. Selon ses observations, uniquement des émissions atmosphériques auraient pu être générées par le brûlage, considérant la petite taille de la superficie affectée par le brûlage et la petite quantité des matières résiduelles observées.

3.2 AUTRES SOURCES D'INFORMATION

Aucune autre source d'information n'a été consultée dans le cadre du présent mandat.

4. ENTREVUES

Dans le but de compléter les informations recueillies lors des étapes précédentes, soit l'étude des dossiers et visite sur le terrain, nous avons réalisé des entrevues avec le propriétaire actuel du terrain, avec la municipalité de Maricourt et avec le ministère du Développement durable, de l'Environnement, et de la lutte contre les changements climatiques du Québec (MDDELCC).

Selon les informations fournies par Madame Véronique Alarie, lors d'une entrevue effectuée en date du 14 septembre 2016, lors de la visite sur le terrain, par M.Oreste Iloica, chargé de projet en environnement chez AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC. aucun problème de contamination du sol n'est connu pour le site à l'étude, depuis qu'elle est en charge et au meilleur de sa connaissance. Le site visé par les travaux n'a jamais supporté d'autres activités humaines.

Le secteur aménagé, localisé dans la portion est et nord du terrain, où sont localisés le bâtiment du garage et du motel, ont fait l'objet de plusieurs inspections de la part du personnel du MDDELCC. Alors qu'un réservoir d'huile à chauffage fut retiré et entreposé temporairement sur place à l'arrière du bâtiment du motel, le représentant du Ministère avait constaté la présence de sols contaminés. Un réservoir de produits pétroliers a été installé en 2015 à proximité du garage pour les besoins du camping.

Selon les informations disponibles dans les documents fournis en date du 22 septembre 2016 par madame Michèle Pinard, répondante de la Loi sur l'accès à l'information, le MDDELCC détient un enregistrement qui mentionne la présence de sols contaminés à l'arrière du bâtiment du motel à proximité du réservoir d'huile à chauffage.

Les documents consultés au bureau municipal à Maricourt à la suite de notre demande d'accès à l'information non pas révélé de problématique environnementale pour les sols pour le terrain à l'étude.

5. VISITE DU SITE

5.1 DESCRIPTION DU TERRAIN

Dans le cadre du présent mandat, une visite sur le terrain a été réalisée en date du 14 septembre 2016, pendant une journée nuageuse, avec des averses de pluie et avec des températures avoisinant le 20°C.

Les principaux constats effectués sont :

- Milieu naturel perturbé à 100 % de la superficie sur le secteur du camping, en raison des aménagements effectués, tels les voies d'accès en gravier et pierre nette, les aires de jeux et les terrains de camping ;
- À l'extérieur du secteur aménagé pour le camping, le couvert végétal est composé principalement d'une section boisée mixte (feuillus et résineux) ;
- Potentiel d'habitat faunique faible, voire nul, en raison des aménagements existants et du milieu naturel artificialisé dans le secteur aménagé et relativement bon dans le secteur non perturbé ;
- Remblai de pierre nette observée en surface des voies d'accès sur le terrain du camping.

Aucun risque de contamination du terrain n'a été identifié pour le secteur des travaux lors de cette visite du site.

Une deuxième visite fut effectuée sur le secteur à l'est, incluant l'extérieur du bâtiment de l'hôtel, en date du 23 novembre 2016, en condition hivernales, avec un couvert de neige au sol d'environ 10 cm. La portion est et nord du terrain, où sont aménagés le bâtiment du motel, le garage et l'accueil, n'avaient pas été visités initialement. Lors de cette visite, et malgré la présence de neige au sol, nous avons identifié un réservoir de produits pétroliers, installé à proximité du garage, et qui est utilisé pour les besoins du camping.

6. DESCRIPTION ÉCOLOGIQUE DU SITE

Selon la carte des zones de végétation et domaines bioclimatique du Québec (MRNFP, 2004), le terrain à l'étude se trouve dans Québec méridional, dans le domaine bioclimatique de la zone tempérée nordique, la sous-zone de la forêt décidue du domaine de l'érablière à tilleul.

6.1 MILIEUX HUMIDES ET COURS D'EAU

L'étude environnementale d'identification, délimitation et caractérisation de milieux humides et des cours d'eau a été effectuée en suivant des méthodologies de travail et des approches proposées par le MDDELCC, à savoir la méthode botanique, telle que proposée par le MDDELCC dans le *Guide d'analyse des projets d'intervention dans les milieux aquatiques, humides et riverains assujettis à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement*, intitulé « **Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional** ».

Plus précisément, il s'agit d'une approche basée sur l'utilisation des indicateurs bio-physiques à savoir la prédominance d'espèces floristiques indicatrices des milieux humides (plantes aquatiques obligées

(OBL) et/ou facultatives (FACH) des milieux humides) par rapport aux espèces floristiques non-indicatrices (NI), ainsi que les indicateurs physiques, tels la présence des sols hydromorphes, topographie favorable à la création des milieux humides (présence des cuvettes, baissière), etc.

À des fins d'identification de cours d'eau nous avons utilisé la méthode proposée par le MDDELCC dans le Guide d'identification et délimitation des écosystèmes aquatiques, humides et riverains de la Politique de protection des rives, littoral et des plaines inondables (PPRLPI), dont les principaux critères utilisés sont la **présence d'un lit d'écoulement** des eaux de surface et **l'origine de ce lit d'écoulement**. Les principaux critères de discrimination utilisés par cette approche d'identification des cours d'eau sont la présence d'un lit d'écoulement, l'origine de ce lit d'écoulement (naturelle ou anthropique), ainsi que sur la superficie du bassin versant qui est drainé par cet écoulement.

Selon les observations effectuées sur le terrain lors de la visite effectuée en date du 14 septembre 2016 corroborées avec les informations obtenues à la suite de la consultation des cartes (topographiques et thématiques) et des photographies aériennes il appert que sur le terrain à l'étude, à savoir l'emprise des travaux visé par le projet d'installation du nouveau système de traitement des eaux usées, il n'existe aucun milieu humide.

Cependant, des milieux humides ont été identifiés dans le secteur sud du terrain du camping où un agrandissement est projeté. La planification du projet d'agrandissement doit se faire en considérant les contraintes environnementales relativement à la présence de ces écosystèmes sur le site. Une approche basée sur la séquence « *éviter-minimiser-compenser* » est donc recommandée. Un lit d'écoulement draine le milieu humide. Cependant, après une validation par la MRC de Val-Saint-François, ce lit d'écoulement est considéré fossé sur son tracé à l'intérieur du milieu humide. Il devient un cours d'eau à l'ouest du lac artificiel aménagé dans le secteur sud-ouest du camping, tel qu'illustré dans le plan à l'annexe I.

Dans le cas où de l'empiètement est nécessaire dans les milieux humides identifiés sur le site et/ou dans la bande riveraine du cours d'eau, une demande d'autorisation est requise de la part du MDDELCC en vertu de l'article 22 de la LQE. Il est à noter que tout projet soumis au MDDELCC pour autorisation doit est conforme à la réglementation municipale en vigueur.

6.2 HABITATS FLORISTIQUES ET FAUNIQUES

Le potentiel d'habitat est limité, voire nul, notamment en raison de la perturbation du milieu naturel à 100 % à l'intérieur des limites du secteur à l'étude.

6.3 ESPÈCES MENACÉES, VULNÉRABLES ET/OU SUSCEPTIBLES

Lors de la visite effectuée sur le terrain en date du 14 septembre 2016, aucune espèce floristique et/ou faunique à statut de protection n'a été observée.

Il est à noter que les activités d'inventaire floristique et faunique réalisées dans le cadre du présent mandat ont été effectuées par opportunisme, à savoir de l'observation visuelle et acoustique des espèces. Aucun protocole de réalisation d'inventaire faunique, ni manipulation des spécimens n'a été effectuée.

7. INTERPRÉTATION DES DONNÉES

Selon les informations ainsi obtenues, il appert que le terrain à l'étude a toujours été utilisé à des fins récréatives et commerciales (camping).

Aucune activité à risque de contamination ne s'est exercé sur le terrain à l'étude et aucun indice de contamination n'a été observé ou identifié en suivant la démarche présentée dans les sections précédentes.

Cependant, la présence d'un réservoir de produits pétroliers sur place, ainsi que la correspondance avec le MDDELCC nous indiquent des preuves de contamination pour le terrain à l'étude.

8. CONCLUSION

À la lumière des informations recueillies et présentées dans les sections précédentes, le présent rapport de caractérisation environnementale préliminaire de type phase I nous permet de conclure que l'étude a révélé des preuves de pollution sur le terrain, soit :

- La présence d'un réservoir de produits pétroliers et d'un conteneur d'éthylène glycol sur place nécessitant de la manipulation et l'entreposage ;
- Présence de sols contaminés à l'arrière du bâtiment du motel, tels que révélé par la correspondance avec le MDDELCC, suite à une inspection effectuée sur le terrain en 2016.

9. RECOMMANDATIONS

À la lumière des conclusions du présent rapport d'évaluation environnementale de site, phase I, nous sommes d'avis qu'il est nécessaire de poursuivre l'étude de caractérisation environnementale en raison de la présence des preuves de contamination sur le terrain à l'étude, telles que mentionnées précédemment.

Une étude d'évaluation environnementale de site Phase II, incluant l'échantillonnage du sol aux endroits identifiés à risque de contamination est donc recommandée, afin de confirmer ou infirmer la présence des contaminations dans les sols, et, s'il y a lieu, d'en évaluer le niveau de contamination par rapport aux critères applicables pour un terrain ayant un usage récréatif.

10. LIMITES DE LA PORTÉE DE L'ÉTUDE

Ce rapport a été préparé spécifiquement pour l'usage du client à qui il est adressé. Conséquemment, le rapport ne peut être utilisé par un tiers sans la permission sans le consentement écrit du client, ainsi que d'**Avizo Experts-Conseils Inc.** Le rapport doit être utilisé dans son intégralité. Toute utilisation de ce rapport ou partie de ce rapport et toutes décisions prises à partir de ce rapport par une tierce partie est la seule responsabilité de ce tiers. **Avizo Experts-Conseils Inc.** se dégage de toute responsabilité pour les dommages subis par des tiers à la suite de décision sur la base de ce rapport. Les données factuelles, les interprétations et les recommandations présentées dans ce rapport ne se rapportent qu'au projet décrit dans ce même rapport et ne s'appliquent à aucun autre projet, ni autre propriété, même adjacent.

Les conclusions qui sont présentées dans les rapports sont basées sur le meilleur jugement du ou des évaluateurs, compte tenu des politiques, règlements et critères environnementaux en vigueur et des conditions physiques dans lesquelles se trouve la propriété lors de l'inspection. L'interprétation des données et des résultats contenus dans un rapport sont fondés, au meilleur de notre connaissance, sur les informations obtenues lors de l'enquête historique, de l'analyse des documents consultés et de l'inspection de la propriété au moment où elles ont été obtenues. **Avizo Experts-**

Conseils Inc. n'est pas responsable des conclusions erronées dues à la non-divulgence d'une information pertinente.

L'historique du site à l'étude est basé sur des informations fournies par diverses parties, telles que les instances gouvernementales (fédérale, provinciale et municipale) ainsi que les personnes consultées et identifiées dans le présent rapport. **Avizo Experts-Conseils Inc.** présume que les informations transmises par d'autres sont exactes et bien fondées. Cependant, il n'assume aucune responsabilité quant à leur justesse ou leur fidélité.

Il est à noter que les informations présentées dans cette section du rapport et qui appuient nos conclusions et recommandations sont pertinentes et reflètent l'image réelle du terrain tel qu'il était en lors de la visite effectuée sur le terrain du rapport. Toute modification ultérieure à cette date ne pourra pas être considérée.

Il est à noter que toutes les conclusions du présent rapport ne sont valides qu'au moment où les informations dont elles découlent sont recueillies. Le présent rapport ne constitue pas une vérification de conformité environnementale et ne garantit en aucune façon que l'état des lieux et les opérations réalisées sur le lieu respectent tous les critères environnementaux, les politiques et les règlements en vigueur et applicables.


Ce rapport a été produit spécifiquement en regard de la demande du client, à savoir Madame Véronique Alarie, représentant le **CAMPING CLUB HAVANA** afin de répondre aux exigences de l'institution financière pour un projet de financement et aux exigences du MDDELCC dans le cadre de la demande d'autorisation requise en vertu de l'article 32 de la LQE pour la gestion des déblais et afin de s'assurer de la conformité du terrain en ce qui a trait à la qualité des sols en place relativement aux normes en vigueur, et il ne peut servir à d'autres fins qu'à la présente. Ce rapport, ainsi que des portions de ce dernier, ne peuvent être utilisés ou reproduits sans l'autorisation écrite de son auteur.

Toute utilisation, diffusion, partielle ou complète, de quelque manière que ce soit, est strictement interdite sans le consentement écrit du **CAMPING CLUB HAVANA** et de **avizo Experts-Conseils Inc.**

11. QUALIFICATION DES EXPERTS EN ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Les travaux sur le terrain et la rédaction du présent rapport ont été réalisés par le chargé de projets en la personne de **M. Oreste Ioica**, *M. Env., M. Sc, EESA*, évaluateur environnemental de site agréé par l'Association québécoise de vérification environnementale (AQVE) chargé de projets du Secteur Environnement d'**Avizo Experts-Conseils Inc.** Outre son expérience dans la réalisation d'évaluations environnementales de sites, M. Ioica a œuvré plus de dix (10) ans dans le domaine de la gestion de projets en environnement, dont plusieurs dans le domaine des évaluations environnementales de site, phase I, II et III ainsi que de nombreux projets de réhabilitation des terrains contaminés.

ANNEXE I
Plan de localisation du terrain

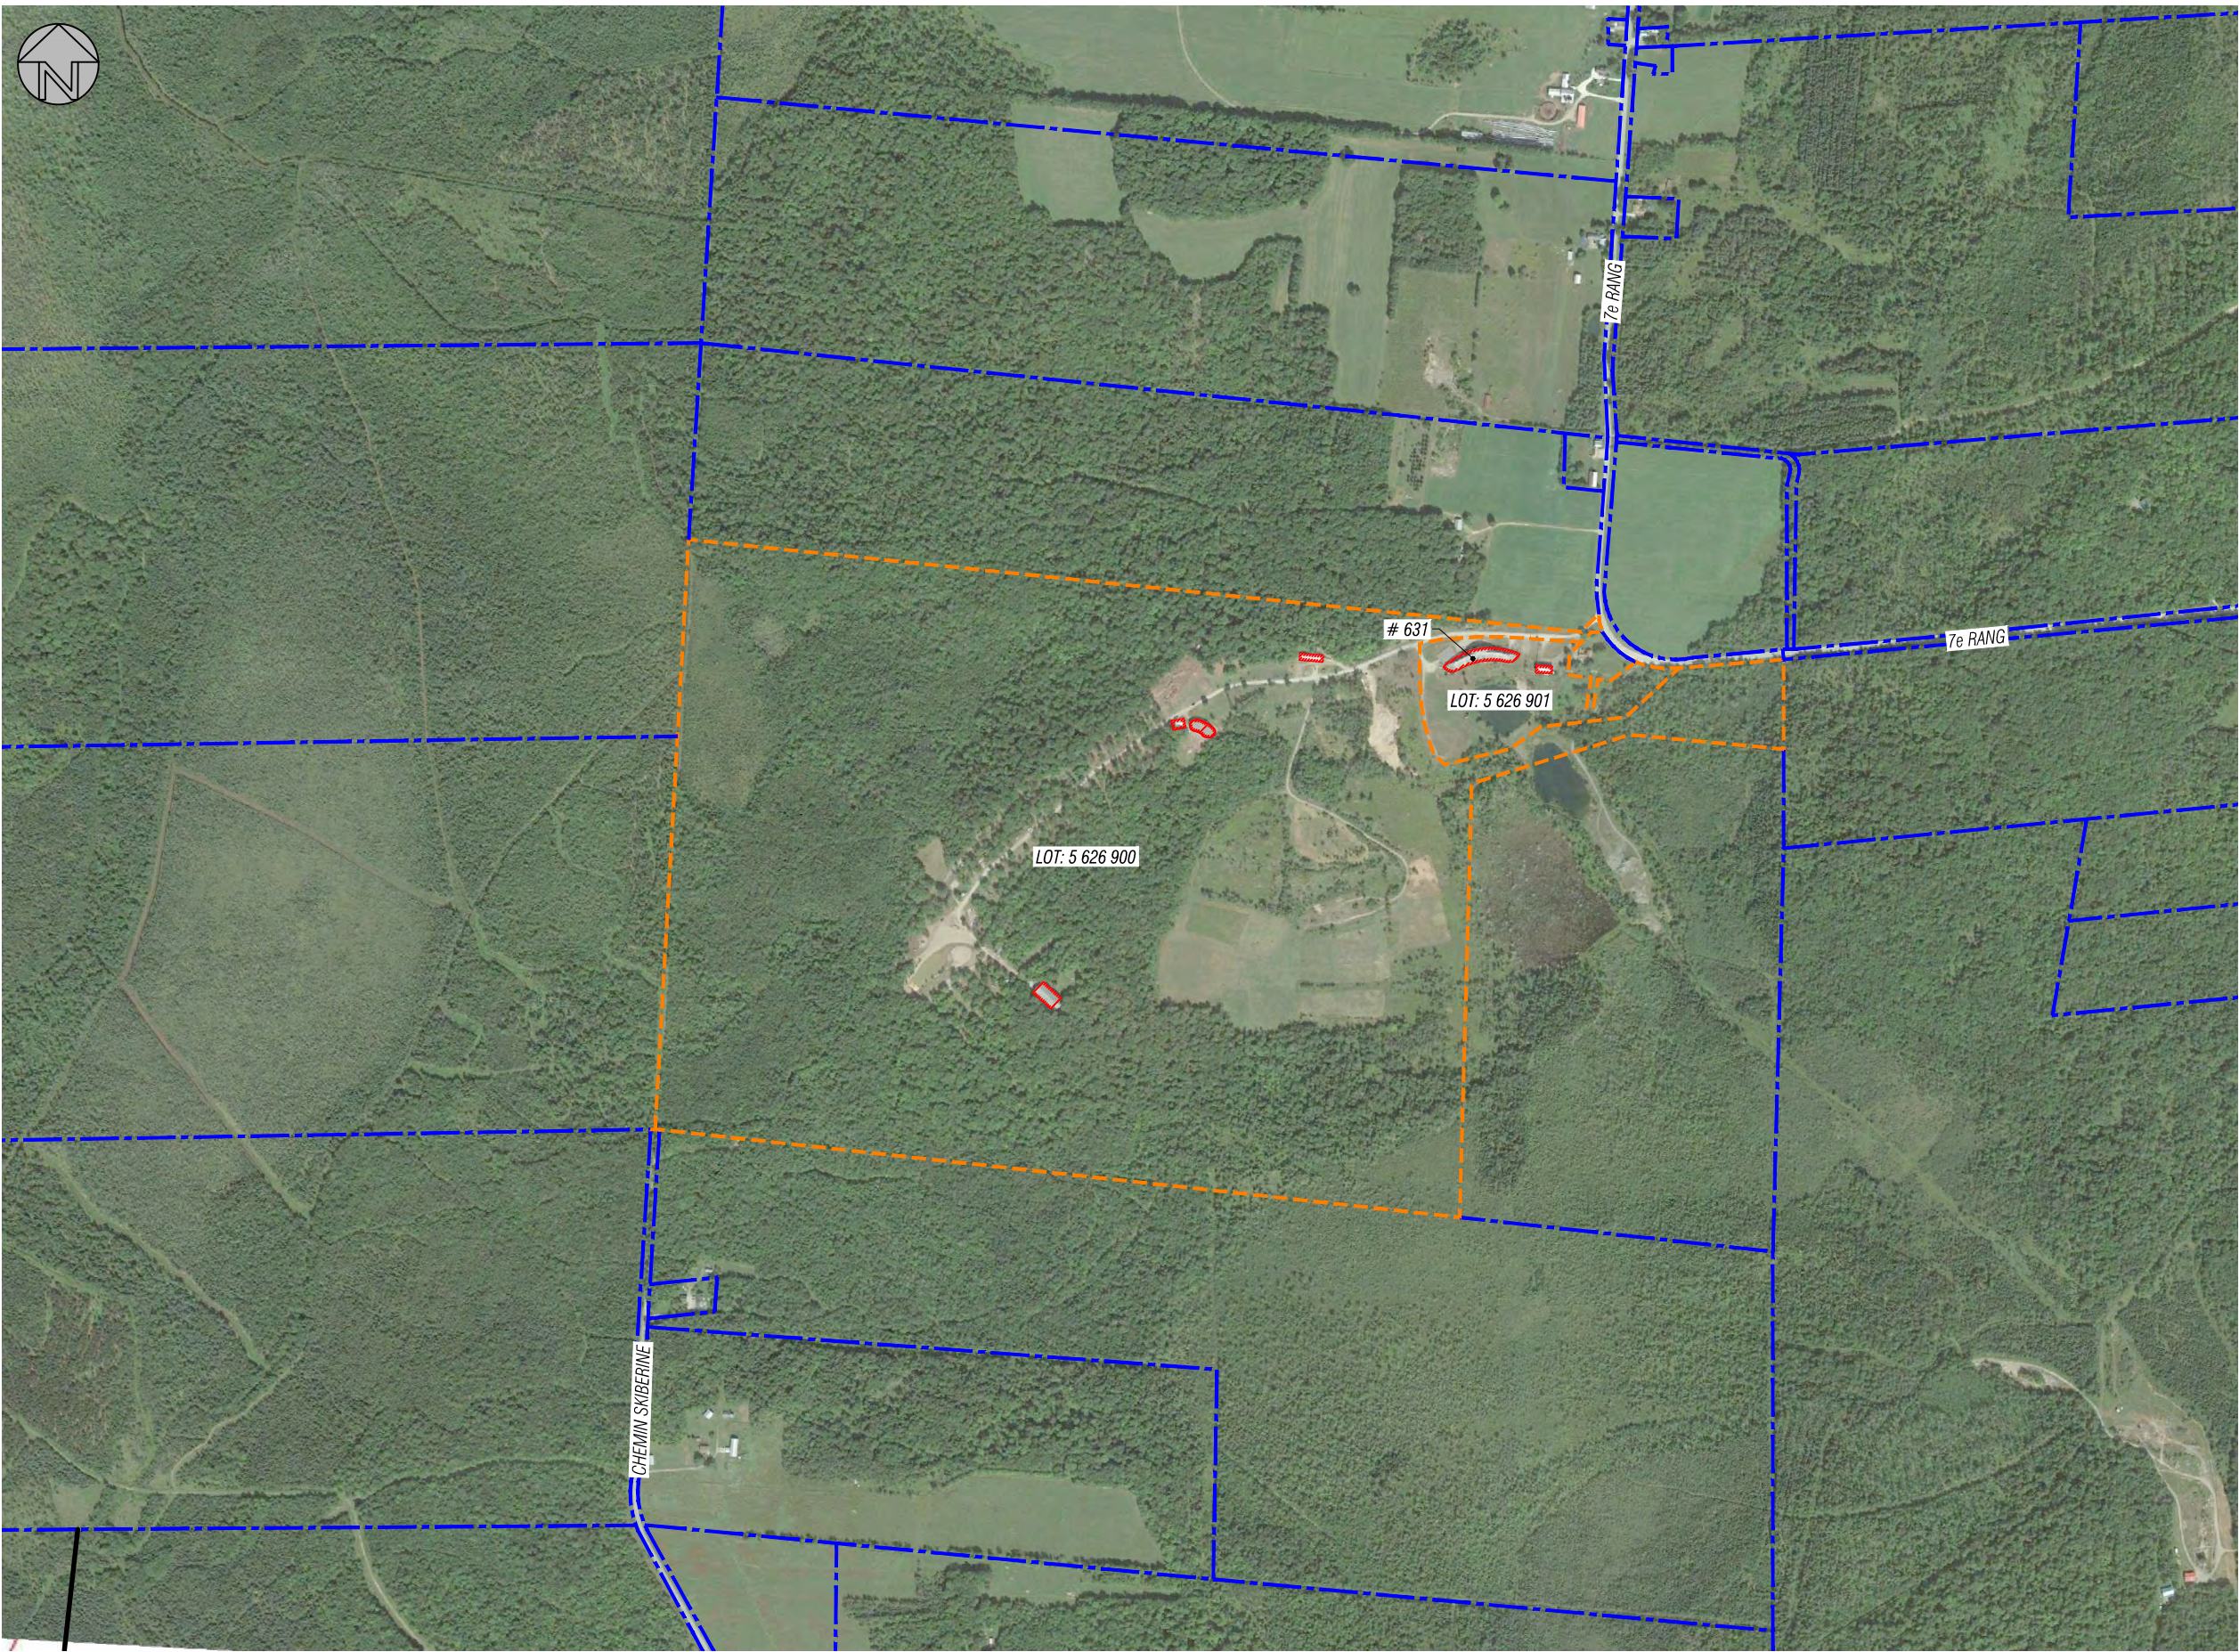

LÉGENDE

LIMITE DE LOT

LIMITE DE LOT À L'ÉTUDE

BÂTIMENT EXISTANT

NORD

REV. No.	DATE	NATURE	PAR	APPROUVÉ	
CORRECTION APRÈS TRAVAUX LE			PAR		
Scalier:					

avizo

EXPERTS-CONSEILS

1125, RUE CHERBOURG
SHERBROOKE, J1K 0A8
TEL.: (819) 346-4342
FAX.: (819) 346-4112

Drummondville - Granby
Laval - Sherbrooke - Longueuil

VÉRONIQUE ALARIE
631, 7e RANG
MARICOURT (Qc), J0E 2L2

Projet:

ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE DE SITE
PHASE I

Titre du plan:

LOCALISATION DU SITE A L'ÉTUDE

échelle : 1:10 000

Dessiné par:

N. AMIRAUT

Date:

2016-11-24

Préparé par:

O. IOICA, M. ENV., M. SC., EESA

Dossier:

ENV-507-1A16

Approuvé par:

C. DUGUAY, M. ENV.

Feuillet:

1 DE 1

FORMAT : 11x17 (TABLOID)

ANNEXE II

Demande d'accès à l'information

Sherbrooke, le 19 août 2016

Madame Michèle Pinard
**Ministère du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques**
770, rue Goretti
Sherbrooke (Québec) J1E 3H4
Téléphone : 819 820-3882
Télécopieur : 819 820-3958

Objet : Demande d'accès à des documents

Madame Pinard,

En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, je désire recevoir le ou les document(s) pertinents pour une étude de caractérisation environnementale.

Il s'agit du terrain au 631, 7^e Rang dans la municipalité de Maricourt. Le terrain à l'étude occupe présentement les lots 5 626 900, 5 626 901 et 1 824 911 du cadastre du Québec. Le terrain est occupé présentement par le Camping Club Havana.

Veuillez agréer, Madame Pinard, mes salutations distinguées.

avizo
EXPERTS-CONSEILS

Oreste Ioica, M.Env. M.Sc, EESA
Chargé de projets
Secteur Environnement
Avizo Experts-Conseils
Drummondville-Granby-Laval-Sherbrooke
1 800 563-2005
oreste@avizo.ca

Sherbrooke, le 22 septembre 2016

Monsieur Axel Hourlay
Avizo
1125, rue de Cherbourg
Sherbrooke (Québec) J1K 0A8

Objet : Demande d'accès aux documents – 631, 7^e Rang à Maricourt

Monsieur,

En réponse à votre demande d'accès reçue le 25 août dernier concernant l'objet précité, vous trouverez ci-joint les documents accessibles. Il s'agit de :

Installations septiques

1. Avis de non-conformité, MDDELCC, 2016-08-19, 3 p.
2. Certificat d'analyse, CEAEQ, 2016-08-08, 2 p.
3. Avis scientifique, MDDELCC, 2016-05-3, 13 p.
4. Autorisation, MDDELCC, 1993-11-11, 2 p.
5. Certificat d'autorisation, MDDELCC, 1978-04-21, 2 p.
6. Plan installation septique élément épurateur modifié, Groupe Steica inc, 1993-06
7. Plan hôtel les jardins du prophète, 1993-09-01
8. Plan aménagement de surface, Marc Bissonnette, ing., 1978-01-27
9. Plan fosse septique coupes et détails, SBCS inc., 1978-01-27

Eau potable

10. Avis de non-conformité, MDDELCC, 2016-08-19, 3 p.
11. Certificat d'analyse, Environex, 2016-08-05, 4 p.
12. Rapport d'inspection, MDDELCC, 2016-08-05, 2 p.
13. Avis de non-conformité, MDDELCC, 2016-05-24, 3 p.
14. Rapport d'inspection, MDDELCC, 2016-04-26, 35 p.

Par ailleurs, un rapport d'inspection relève davantage de la municipalité de Maricourt. En vertu de l'article 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), nous vous référons à la responsable de l'application de cette loi au sein de cette municipalité :

Municipalité de Maricourt
1195, 3^e Rang
Maricourt (Québec) J0E 1Y1
Téléphone : 450-543-2243
Télécopieur : 450-532-2246
Courriel : munmari@cooptel.qc.ca

De plus, nous vous informons que deux inspections ont lieu en mai et en août 2016, mais les rapports n'ont pas été rédigés. Les documents seront accessibles dès que ceux-ci seront terminés.

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information.

Veillez recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.



Michèle Pinard
Répondante régionale de
l'accès aux documents

MP/ack

p. j.



Sherbrooke, le 19 août 2016

AVIS DE NON-CONFORMITÉ

9324-7534 Québec inc.
Madame Véronique Alarie
Monsieur André Tremblay
631, 7e rang
Maricourt (Québec) J0E 2L2

N/Réf. : 7312-05-01-4206502
401383265

Objet : Non-respect de la Loi sur la qualité de l'environnement pour des travaux effectués sans autorisation au préalable et du Règlement sur la qualité de l'eau potable sur le lot 1 824 912 du cadastre du Québec, au Camping Club Havana à Maricourt

Mesdames,
Messieurs,

Lors de l'inspection réalisée le 8 août 2016 par des inspectrices de notre direction régionale, nous avons constaté les manquements suivants :

- Avoir établi un aqueduc avant d'en avoir soumis les plans et devis au ministre et d'avoir obtenu son autorisation.
Loi sur la qualité de l'environnement, article 32 al. 1, partie 1
- Avoir aménagé ou exploité un terrain d'amusement, de camping, de roulottes, un parc de maisons mobiles, une colonie de vacances ou une plage publique sans qu'il soit desservi par un système d'aqueduc et un système d'égout autorisés par le ministre selon l'article 32.
Loi sur la qualité de l'environnement, article 33
- Ne pas avoir donné aux utilisateurs les avis prescrits, selon la fréquence et les conditions prévues, à savoir un avis d'ébullition suite à un dépassement de norme microbiologique.

...2

Communication avec le Ministère

Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec Mme Micheline Delorme au 819 820-3882, poste 226 ou à l'adresse courriel micheline.delorme@mddelcc.gouv.qc.ca.

De plus, pour obtenir plus d'informations sur les critères généraux guidant l'application des mesures administratives ou judiciaires, vous pouvez consulter le Cadre général d'application des sanctions administratives pécuniaires qui est disponible sur le site Web du Ministère (www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/index.htm).

AAH/MD/nf



Andrée-Anne Hallé
Chef d'équipe par intérim
Secteur municipal

c. c. : 9267-1551 Québec inc., propriétaire



GROUPE
Environex

Emblème de qualité de vie



2350, Chemin du Lac
Longueuil, Québec J4N 1G8
Tél. (514) 332-6001 Téléc. (514) 332-5066



3705, boul. Industriel
Sherbrooke, Québec J1L 1X8
Tél. (819) 481-1469 Téléc. (819) 987-1211

Certificat d'analyse

No M1214694, version 3

Émis le: 2016-08-07

Client: **CAMPING CLUB HAVANA**
Mme Véronique Alarie
631, 7^{ème} Rang
Maricourt, Québec
JOE 2L2

No client: 21052
Tél.: 514-688-9205
Téléc.:
No projet: 21422
Bon de commande:
No dossier: X0501732

Projet: Analyses selon RQEP- Puits #1

Nature de l'échantillon: Eau potable

Sous-projet: Analyses microbiologiques- Puits #1

No éch.	Description	Résultat	Unité	Norme	Analysé le
3074764	Amphithéâtre				
	Prélevé le: 2016-08-05	Par: V. Jutras/Environex	Reçu le: 2016-08-05		
	Coliformes totaux	<u>>80</u>	UFC/100 mL	10	2016-08-05
	Colonies atypiques	*	UFC/100 mL	200	2016-08-05
	Escherichia coli	0	UFC/100 mL	0	2016-08-05


Remarques: La température à la réception est supérieure à 12 °C.

* Présence de colonies atypiques non confirmées et non quantifiées étant donné un dénombrement hors norme pour les coliformes totaux.

3074765	Hotel				
	Prélevé le: 2016-08-05	Par: V. Jutras/Environex	Reçu le: 2016-08-05		
	Coliformes totaux	2	UFC/100 mL	10	2016-08-05
	Colonies atypiques	15	UFC/100 mL	200	2016-08-05
	Escherichia coli	0	UFC/100 mL	0	2016-08-05

Remarques: La température à la réception est supérieure à 12 °C.

Méthode d'analyse	Description	Référence externe	Procédure interne
Coliformes totaux / Escherichia coli	Membrane filtrante - Milieu chromogénique	MA.700-ECCTMI 1.0	ILME-040


Christine Lepage, Microbiologiste



GROUPE
Environex
Emblème de qualité de vie

M1214694
231° Sur place
11
RQEP

No échantillon au laboratoire



3074764

Reçu le : 2016-08-05

Demande d'analyses (Microbiologiques)

Cliant : **CAMPING CLUB HAVANA**

Mme Véronique Alarie

631, 7ème Rang

Maricourt, Québec

J0E 2L2

No cliant : **21052**

No projet : **21422**

No de l'installation :

X0501732

Nom de l'installation :

Camping Club Havana

Région administrative :

Estrée

Municipalité :

Maricourt

Tél.: **514-688-9205**

Projet :

Analyses selon RQEP- Puits #1

Courriel: **illytremblay@hotmail.com**

Sous-projet :

Analyses microbiologiques- Puits #1

À REMPLIR PAR LE CLIENT - PRÉLÈVEMENT

Date de prélèvement:

160805

Prélevé par :

V. Jutao

Signature :

Véronique

Lieu de prélèvement:

Amphithéâtre

Type de lieu de
prélèvement :

☐

Eau distribuée (0)

☒

Extrémité de distribution (1)

☐

Eau brute (5)

☐

Véhicule-citerne (8)

Chlore libre

résiduel terrain

mg/l

Chlore total

résiduel terrain

mg/l

☒

Échantillon pour démontrer la
conformité retrouvée

* L'atteste que les échantillons d'eau ont été prélevés, conservés et analysés sur place conformément aux exigences du Règlement sur la qualité de l'eau potable

TYPES D'ANALYSES DEMANDÉES :

☒

Microbiologiques (article 11)

☐

Eau brute de surface (article 22.0.1)

☐

Eau brute de surface (article 53.0.1)

☐

Microbiologiques eau brute (article 21.1)

☐

Eau brute souterraine (article 13-a1)

☐

Eau brute souterraine (article 13-a2) (coliphage)

Laboratoire sous-traitant			Analyse(s) demandée(s)	Résultat
Domaine	No d'accréd.	No échant.	S.V.P. COCHER	
1-4-31			☒ Coliformes totaux (UFC/100 ml)	>80
1			☒ Colonies atypiques (coliformes totaux) (UFC/100 ml)	*
1-4-30-32			☒ <i>Escherichia coli</i> (UFC/100 ml)	0
2			☐ Entérocoques (UFC/100 ml)	
2			☐ Bactéries hétérotrophes à 35°C (UFC/ml)	
30			☐ Coliformes fécaux (UFC/100 ml)	
6			☐ Coliphages F Spécifiques (UFP/100 ml)	
			☐	

Note : Domaine 1 et 2 : Dénombrement (UFC/100 ml)

Domaine 6 : Absence/Présence pour 100 ml

Domaine 4 : Absence/Présence pour 100 ml

Domaine 30 et 32 : Dénombrement *E. coli* en eau brute de surface

Bouteille rejetée : ☐ reçue trop tard ☐ bouteille trop pleine ☐ présence de chlore ☐ difficulté technique ☐ Autre : _____

Remarques :

emmag. Camping + sp + mddeloc

160808-08

Signature autorisée :

Christine Lapage

Date du rapport d'analyse :

160807


2350, Chemin du Lac

Longueuil, Québec J4N 1G8

Tél. (514) 332-6001 Téléc. (514) 332-1993

No accréd. du laboratoire traitant : 298

À l'attention de : Nancy Vézéau, poste 5117



GROUPE

Environex

Emblème de qualité de vie

M1214694
2010 Sur Place
11 RQEP

No échangeur



3074765

Reçu le : 2016-08-05

Demande d'analyses (Microbiologiques)

Client : CAMPING CLUB HAVANA

Mme Véronique Alarie
631, 7ème Rang
Maricourt, Québec
J0E 2L2

No client : 21052

No projet : 21422

No de l'installation :

X0501732

Nom de l'installation :

Camping Club Havana

Région administrative :

Estrie

Municipalité :

Maricourt

Tél.: 514-688-9205

Projet : Analyses selon RQEP - Puits #1

Courriel: illytremblay@hotmail.com

Sous-projet : Analyses microbiologiques - Puits #1

À REMPLIR PAR LE CLIENT - PRÉLEVEMENT

Date de prélèvement:

16/08/05

Prélevé par :

V. Jutras

Signature :

Lieu de prélèvement:

Hôtel

Type de lieu de
prélèvement :

Eau distribuée (0)



Extrémité de distribution (1)



Eau brute (5)



Véhicule-citerne (8)

Chlore libre
résiduel terrain

mg/l

Chlore total
résiduel terrain

mg/l

Échantillon pour démontrer la
conformité retrouvée

* J'atteste que les échantillons d'eau ont été prélevés, conservés et analysés sur place conformément aux exigences du Règlement sur la qualité de l'eau potable

TYPES D'ANALYSES DEMANDÉES :

- ☒ Microbiologiques (article 11) ☐ Eau brute de surface (article 22.0.1) ☐ Eau brute de surface (article 53.0.1)
☐ Microbiologiques eau brute (article 21.1) ☐ Eau brute souterraine (article 13-a1) ☐ Eau brute souterraine (article 13-a2) (coliphage)

Laboratoire sous-traitant			Analyse(s) demandée(s) S.V.P. COCHER	Résultat
Domaine	No d'accréd.	No échant.		
1-4-31			☒ Coliformes totaux (UFC/100 ml)	2
1			☒ Colonies atypiques (coliformes totaux) (UFC/100 ml)	15
1-4-30-32			☒ <i>Escherichia coli</i> (UFC/100 ml)	0
2			☐ Entérocoques (UFC/100 ml)	
2			☐ Bactéries hétérotrophes à 35°C (UFC/ml)	
30			☐ Coliformes fécaux (UFC/100 ml)	
6			☐ Coliphages F Spécifiques (UFP/100 ml)	
			☐	

Note : Domaine 1 et 2 : Dénombrement (UFC/100 ml)

Domaine 4 : Absence/Présence pour 100 ml

Domaine 6 : Absence/Présence pour 100 ml

Domaine 30 et 32 : Dénombrement *E. coli* en eau brute de surfaceBouteille rejetée : ☐ reçue trop tard ☐ bouteille trop pleine ☐ présence de chlore ☐ difficulté technique ☐ Autre : _____

Remarques :

emmag camping + sp + mdd elec

ND 1016-08-08

Signature autorisée : _____

Date du rapport d'analyse : _____

2350, Chemin du Lac
Longueuil, Québec J4N 1G8
Tél (514) 332-8001 Téléc. (514) 332-1993
No accréd. du laboratoire traitant : 298
À l'attention de : Nancy Vézeau, poste 5117

1 Identification

Date de la vérification :

Heure de début : 14 h 19

Heure de fin : 15 h 10

Inspecteur : Fanny St-Amant

N° intervention : 301056099

Type d'intervention : Vérification (autre qu'inspection)

N° gestion documentaire : 7312-05-01-4206502

N° du rapport de vérification : 401378822

N° demande : 200169563

Type de demande : Programme de contrôle

But de la vérification : Vérification de la gestion d'une problématique des 2 puits d'alimentation en eau potable à sec

Lieu concerné par la vérification

Nom du lieu : Système de distribution d'eau potable Camping Club Havana - Secteur 1

Nom usuel du lieu : 00303757-17-51: Camping Club Havana

N° du lieu : X0501732

Type de lieu : distribution d'eau potable

Localisation du lieu :
Adresse du lieu : 631, 7e Rang
Maricourt (Québec) J0E 2L2

Intervenant(s) du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant
9324-7534 Québec inc.	locataire/exploitant	631, 7e Rang Maricourt (Québec) J0E 2L2	Y2175929

Personnes contactées

SO

Nom	Fonction	N° de téléphone (ou autre)
Véronique Alarie	gestionnaire	514-688-9205
Sylvain Rouillard	propriétaire Transport S Rouillard	819-678-0038
Nathalie Thibeault	secrétaire Transport S Rouillard	819-835-5701
Sonia Boivin	DSP	819-829-3400, #42201

Mode d'identification

But expliqué :

☒ oui

☐ non

☐ s. o.

Mode d'identification :

☐ verbale

☐ preuve de statut

But expliqué à/identification faite auprès de : tous

Autres pièces annexées au rapport

SO

	Numéro	Titre
☐ Document		
☐ Plan		
☐ Carte		
☒ Autre	1	courriel transmis à l'analyse DRAE concernant la demande d'information pour fracturation
	2	courriel transmis entre le MDDELCC et l'exploitant
	3	Renouvellement d'avis d'ébullition reçu

2 Mise en contexte (facultatif)

SO

3 Description de la vérification

Suite à l'information de la DRAE comme quoi le camping Club Havana serait en problème d'alimentation en eau, je communique avec la gestionnaire du camping pour comprendre le problème et voir les actions prises pour le régler.

2016-08-04, 14h19, Véronique Alarie, 514-688-9205

Je demande à Mme Alarie qu'elle est la situation. Depuis mardi soir, il n'y a plus d'eau qui alimente tout le réseau d'eau potable. Croyant à un bris de pompe, le personnel vérifie la composante et la distribution d'eau reprend jusqu'au milieu de la nuit. À ce moment, plus aucune eau n'est distribuée sur le réseau. Les 2 puits sont complètement à sec.

Le lendemain (mercredi 03/08), les gestionnaires font appel à Transport S. Rouillard, compagnie de camion-citerne spécialisée en transport d'eau potable (Y2101220).

Madame Alarie me dit que l'eau transportée par les camions-citernes provient de la Ville de Sherbrooke. Je demande le numéro de téléphone et nom de sa personne contact : Sylvain Rouillard, 819-835-5701.

Je demande de quelle façon est injectée l'eau dans le réseau. Elle dit directement dans les conduites, ne passe pas par un réservoir quelconque.

Elle me dit que ce sont les 2 puits qui sont à sec, donc les 2 réseaux (section 1 : X0501732, section 2 : X2160407) sont alimentés par les citernes.

Je lui indique qu'elle doit continuer à prélever ses échantillons standards pour son contrôle d'eau potable. Elle me dit être en accord, et avoir d'ailleurs validé avec son laboratoire EnvironneX à ce sujet.

Je lui explique que dû à la baisse de pression majeure sur les 2 réseaux, qu'il est possible que la qualité de l'eau se soit dégradée. J'explique que pour protéger les personnes vulnérables (bébés, nourrissons, personnes malades, personnes âgées, etc.) qu'il serait préférable, d'un commun accord d'émettre un avis d'ébullition de l'eau préventif (AEEE), et d'aviser la clientèle. Elle est d'avis que cet avis pourrait alarmer la population pour rien et elle hésite. Je lui indique que je

3 Description de la vérification

ne peux pas l'obliger à se mettre en AEEE. Elle comprend toutefois que c'est une question de santé publique et elle fera ce qu'il faut. Je lui demande de vérifier la qualité de l'eau avec 2 échantillons supplémentaires (vendredi 05/08). Elle dit qu'elle fera venir EnvironneX, ce sont eux qui prélèvent sur le terrain.
Je la remercie de sa collaboration et lui dis que je transférerai un courriel d'informations à confirmer par écrit. Je demande aussi de transmettre une copie de l'avis qui sera transmis à la population. Elle est d'accord, elle mettra des affiches à tous les points publics tels que les blocs sanitaires et les salles communautaires.
=> transmission de courriel, 16h37 (voir annexe).
Je valide les coordonnées de celle-ci et lui indique de nous tenir au courant de tous changements ou manutentions aux réseaux.

2016-08-05, 14h59, Transports S. Rouillard 819-835-5701, cell. 819-678-0038.

J'appelle la cie en charge du transport de l'eau potable, afin de valider que tout est en règle.
Madame Nathalie Thibault, m'indique qu'ils ont bel et bien ce contrat, que l'eau provient de la Ville de Sherbrooke exclusivement et que les citernes de leur compagnies sont utilisées uniquement pour du transport d'eau potable.
Je demande que le propriétaire Sylvain Rouillard me rappelle.
Quelques minutes plus tard, M Rouillard me confirme que l'eau provient de la Ville de Sherbrooke (prise d'eau fait pour remplissage d'eau potable au garage municipal de la ville). Il m'explique qu'au Camping Havana, un camion-citerne est branché en permanence et que ce sont les seconds camions qui transvide dans à l'intérieur de la citerne en place. Le branchement a été fait selon les normes avec désinfection des embouts à l'aide d'une solution chlorée + raccordements scellés entre la conduite du réseau et la citerne.
Il me dit ne pas avoir de contrat, mais que le Camping le paie à la journée, puisque personne ne sait quand se terminera cet épisode de sécheresse.
Je remercie mon interlocuteur.
Il me dit prendre des échantillons d'eau sporadique bactériologiques + prendre le taux de chlore à chaque réservoir remplie (0.3).
Il me laisse ses coordonnées pour le rejoindre en tout temps. Cell :819-648-0038.

2016-08-05, 15h10, DSP, Sonia Boivin, p.42201

J'appelle la DSP pour expliquer la situation. Madame Sonia Boivin, santé environnementale, est en accord avec la procédure d'avis d'ébullition de l'eau préventif émis par l'exploitant. Elle est d'avis que les 2 échantillons d'eau prélevés le vendredi 05/08 démontreront un bon portrait de la qualité de l'eau actuelle, et qu'un avis à la population dans les endroits publics du site conviendront. Le camping n'est pas dans l'obligation de faire un retour à la conformité (2X2) tel que décrit à l'article 39 du RQEP, puisque c'est préventif, et qu'aucune problématique fécale n'est dénotée.
Suite aux résultats des échantillons d'aujourd'hui, réévaluer la situation et en faire part à la DSP pour suivi.

2016-08-05 : réception du mémo d'avis d'ébullition émis à la population. Réception de la confirmation qu'il y aura prise de 2 échantillons bactériologiques sur le réseau aujourd'hui. (courriel)

4 Conclusion

Avis d'ébullition préventif émis par l'exploitant.
Bonne collaboration de l'exploitant.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés

SO


5 Recommandations

Ainsi, je recommande de transmettre les informations à Mme Micheline Delorme, technicienne inspectrice en charge du dossier. Suite à la réception des résultats d'analyses bactériologiques (2) prélevées le vendredi le 05/08/2016, valider avec l'exploitant si nous levons ou non l'AEEE.

Rédigé par : Fanny St-Amant

Date de rédaction : 2016-08-05

Signature :




6 Vérification du rapport

Approuvé par : Andrée-Anne Hallé

Fonction : Chef d'équipe par intérim

Signature :



Date : 2016-08-12

Commentaires :

OK D'accord avec recommandations.

Sherbrooke, le 24 mai 2016

AVIS DE NON-CONFORMITÉ

9324-7534 Québec inc.
Madame Véronique Alarie
Monsieur André Tremblay
631, 7^e Rang
Maricourt (Québec) J0E 2L2

N/Réf. : 7330-05-01-0005500 et 7312-05-01-4206502
401354264

Objet : Non-respect de la Loi sur la qualité de l'environnement pour des travaux effectués sans autorisation au préalable et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection sur le lot 1 824 912 du cadastre du Québec, au Camping Club Havana, à Maricourt

Mesdames,
Messieurs,

Lors de l'inspection réalisée le 26 avril 2016 par des inspecteurs de notre direction régionale, nous avons constaté les manquements suivants :

- Avoir effectué un prélèvement d'eau à l'aide de 2 puits artésiens sans qu'il n'ait été soumis à l'autorisation du ministre.
Loi sur la qualité de l'environnement, article 31.75
- Avoir établi un aqueduc et un appareil pour le traitement (adoucisseur) de l'eau avant d'en avoir soumis les plans et devis au ministre et d'avoir obtenu son autorisation.
Loi sur la qualité de l'environnement, article 32 al. 1, partie 1
- Avoir procédé à l'exécution de travaux d'égout et l'installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées avant d'en avoir soumis les plans et devis au ministre et d'avoir obtenu son autorisation.
Loi sur la qualité de l'environnement, article 32 al. 1, partie 2

...2

- Avoir aménagé ou exploité un terrain d'amusement, de camping, de roulottes, un parc de maisons mobiles, une colonie de vacances ou une plage publique sans qu'il soit desservi par un système d'aqueduc et un système d'égout autorisés par le ministre selon l'article 32.
Loi sur la qualité de l'environnement, article 33
- Avoir brûlé à l'air libre des matières résiduelles, tel que du plastique, du métal et des matières rendues méconnaissables par la combustion.
Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère, article 194 al.1
- Avoir exploité une installation de prélèvement d'eau souterraine sans que celle-ci soit munie d'un couvercle sécuritaire, résistant aux intempéries, aux contaminants, à la vermine et aux infiltrations d'eau.
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, article 18 al. 1
- Avoir exploité une installation de prélèvement d'eau souterraine sans que la finition du sol autour de celle-ci empêche la présence d'eau stagnante et prévienne le ruissellement d'eau en direction de celle-ci sur une distance de 1 m autour de l'installation.
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, article 18 al. 2

Nous vous demandons de prendre sans délai les mesures requises pour remédier à ces manquements.

Lors de l'inspection, nous avons également constaté la présence de sols contaminés, à la base du réservoir d'hydrocarbures et à proximité de celui-ci, derrière l'ancien garage. Veuillez les excaver, en disposer dans un lieu autorisé et nous faire parvenir les preuves de disposition (quantité, date et lieu).

Nous vous rappelons qu'un manquement à la Loi sur la qualité de l'environnement ou à l'un de ses règlements qui se poursuit durant plus d'un jour constitue un manquement distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit. Par conséquent, vous vous exposez à des sanctions pour chaque journée.

Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec Mme Micheline Delorme au numéro de téléphone 819 820-3882, poste 226 ou à l'adresse courriel micheline.delorme@mddelcc.gouv.qc.ca.

Prenez note que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute mesure administrative ou judiciaire à sa disposition pour faire respecter la loi et pour sanctionner le ou les manquements constatés, et ce, même si vous vous conformez au présent avis.

Nous vous informons qu'en vertu de l'article 115.13 de la Loi sur la qualité de l'environnement, une sanction administrative pécuniaire pourrait vous être imposée. Le montant de cette sanction est fixé par la Loi ou le Règlement et, selon le manquement visé, il est de 1 000 \$, 1 500 \$, 2 500 \$, 3 500 \$, 5 000 \$, 7 500 \$ ou de 10 000 \$ pour une personne morale.

PC/MD/dl



Patrick Chevrete, chef d'équipe
Secteur municipal

c. c. : 9267-1551 Québec inc., propriétaire

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques Québec	RAPPORT D'INSPECTION Centre de contrôle environnemental du Québec Direction régionale de l'Estrie et de la Montérégie Région : Estrie
---	---

1 Identification		
Date de l'inspection : 2016-04-26	Heure d'arrivée : 9h30	Heure de départ : 17h
Inspecteur : Micheline Delorme	Accompagné de : Patrick Chevette, chef d'équipe Andrée-Anne Hallé, technicienne CCEQ	

Lieu inspecté	
Nom du lieu : Camping Club Havana	
Nom usuel du lieu : Camping Club Havana	
N° du lieu : X0501732	Type de lieu : système de distribution d'eau potable
N° intervention : 301040027	Type d'intervention : Inspection
N° gestion documentaire : 7312-05-01-4206502	N° du rapport d'inspection : 401361520
N° demande : 200169563	Type de demande : Programme de contrôle
But de l'inspection : Suite à l'ajout de sites sans autorisation, vérifier les travaux effectués aux ouvrages de captage et au système de distribution d'eau potable du Camping Club Havana à Maricourt.	

Lieu inspecté	
Nom du lieu : Camping Club Havana	
Nom usuel du lieu : Camping Club Havana	
N° du lieu : 90236506	Type de lieu : réseau d'égout
N° intervention : 301032818	Type d'intervention : Inspection
N° gestion documentaire : 7330-05-01-0005500	N° du rapport d'inspection : 401351434
N° demande : 200176354	Type de demande : Programme de contrôle
But de l'inspection : Suite à l'ajout de sites sans autorisation, vérifier les travaux effectués aux installations septiques du Camping Club Havana à Maricourt.	

Localisation du lieu inspecté : Lot 1 824 912 Cadastre du Québec (Lots 623, 624 et 625, Rang 7, Canton d'Ély) Adresse du lieu : 631, 7e Rang, Maricourt (Québec) J0E 2L2
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,536180000000;-72,364160000000

Intervenant du lieu			
Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
9324-7534 Québec inc.	exploitant	631, 7 ^e Rang Maricourt (Québec) J0E 2L2	Y2175929
9267-1551 Québec inc.	propriétaire	1700-2001, boulevard Robert-Bourassa Montréal (Québec) H3A 2A6	Y2175926

Conditions météo
ensoleillé 9°C

Personnes rencontrées		
SO		
Nom	Fonction	N° de téléphone (ou autre)
Tremblay, André	exploitant, Camping Club Havana	514 808-2702

Personnes contactées		
SO		
Nom	Fonction	N° de téléphone (ou autre)
Alarie, Véronique	exploitante, Camping Club Havana	514 774-7979, 514 688-9205 (cell.)
Perrier, Dominique	père de la propriétaire, Camping Club Havana	450 979-3286
Demers, Sylvain	inspecteur municipal, Maricourt	450 532-2243
Bombardier, Valérie	directrice-générale, Maricourt	450 532-2243
Truchon, Stéphane	employé, Camping Club Havana	514 296-2973
Lapointe, Sébastien	Puisatiers Lapointe inc.	819 563-8085
Bélanger, Camille	Puisatier Bélanger	450 548-5516
Alain Daigle	employé, Puisatier Bélanger	450 776-9655
Sansregret, Dominique	contracteur, Camping Club Havana	438 822-1249

Mode d'identification
But expliqué : ☒ oui ☐ non ☐ s. o.

Mode d'identification : ☒ verbale ☐ preuve de statut

But expliqué à l'identification faite auprès de : exploitant

Plainte ☒ SO

Photos numériques

Nombre de photos prises sur le terrain : 180

Nombre de photos annexées au rapport : 62

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Micheline Delorme avec un appareil photo de type Nikon Coolpix 4100 et Patrick Chevrette avec un appareil photo de type Canon Powershot A1100IS . L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central. Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : sur M/Rég-05/delmi01/7312-05-01-4206502 / 2016-04-26 et 7330-05-01-0005500 / 2016-04-26. Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que nous avons vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée.

Autres pièces annexées au rapport ☐ SO

	Numéro	Titre
☒ Croquis	1	emplacement des photos - secteur ouest
☒ Croquis	2	emplacement des photos – secteur centre
☒ Croquis	3	emplacement des photos – secteur est
☒ Plan	1	plan du camping
☒ Plan	2	plan du camping – schéma d'écoulement de l'eau potable remis par l'employé
☒ Plan	3	plan du camping – emplacement de tous les ouvrages de captage
☒ Carte	1	secteur ouest
☒ Carte	2	secteur centre
☒ Carte	3	secteur est

Échantillons ☐ SO

Type	Nature	Nombre de points de prélèvements	Nombre de contenants
☒ eau	eau potable	2	2
☐ air			
☐ sol			
☐ matières résiduelles			
☐ matières dangereuses			
☐ matières dangereuses résiduelles			
☐ flore			
☐ faune			
☐ pesticides			
☐ autre, précisez			

Duplicata des échantillons remis :

☐ oui

☒ non

☐ s. o.

Demandes d'analyses jointes au rapport :

☒ oui

☐ non

☐ s. o.

2 Mise en contexte (facultatif) ☐ SO

1971

Le camping Fer Bel compte environ 20 sites. Il y a eu construction d'étangs d'oxydation sans autorisation.

1976

Lors d'une inspection, il est constaté que le camping compte 78 sites dont 34 avec égout et 44 sans égout. Ceux-ci sont raccordés à un réservoir métallique de 1200 gallons (4.5 mètres³) se trouvant à l'ouest de l'étang. Les eaux usées sont ensuite rejetées dans un marais à la sortie de l'étang. Le propriétaire est avisé que l'installation septique est non-conforme et qu'elle doit être refaite. En ce qui concerne l'eau potable, trois puits tubulaires alimentent le camping (voir plan du camping – emplacement de tous les ouvrages de captage).

1977

Le camping devient le Camping La belle Époque. Plusieurs lettres demandant d'apporter des correctifs aux installations septiques, ainsi qu'un avis d'infraction pour rejet d'eaux usées sont envoyées.

1978

Une autorisation est émise pour une nouvelle installation septique devant desservir 96 sites (51 avec égout et 45 sans égout), 9 chalets et 3 blocs sanitaires. L'installation comprend une fosse septique de 9290 gallons US (35 mètres³), une station de pompage et deux champs d'épuration de 30.5 x18 mètres. Une lettre du consultant confirme que la fosse septique ne peut recevoir les eaux usées de plus de 51 sites. La piscine, située au sud du bloc sanitaire 2, est remplie à partir d'une source située dans un autre étang situé à l'entrée du site (voir plan du camping – emplacement de tous les ouvrages de captage).

1988

Le camping devient le Camping des Rangers. Les nouveaux propriétaires s'engagent à construire la station de pompage et les champs d'épuration qui avaient été autorisés en 1978 et qui n'ont toujours pas été faits.

1989

Selon un rapport de visite, le camping comporte 88 sites (44 sites avec égout et 44 sites sans égout), 10 chalets, une cantine de 40 sièges et une salle de réception de 60 sièges.

1993

Le site est vendu à Design P.R.B. inc. (Les jardins du prophète inc.) Une autorisation est émise pour une nouvelle installation septique desservant un hôtel de 20 appartements dont le débit total est de 15.3 mètres³/jour. Il porte l'adresse postale de 1382 Rang 7 (adresse apparaissant toujours sur l'hôtel). L'installation comprend une fosse de 44.3 mètres³ mesurant 12.0 x 4.7 mètres, un poste de pompage de 1.6 mètres³ muni d'une pompe, un répartiteur et un élément épurateur de deux champs de 10.8 x 19.2 mètres.

1995

Une demande est présentée par le consultant pour raccorder la résidence située à l'entrée du site. Nous n'avons pas la confirmation que ce raccordement a été complété.

2016

En mars, nous apprenons par les médias que le site doit réouvrir en mai sous l'appellation de Camping Club

2 Mise en contexte (facultatif)

■ SO

Havana. Lors d'un reportage le 11 avril à Ici Radio-Canada, l'exploitante confirme l'ouverture du camping prévue le 27 mai 2016.

3 Description de l'inspection

3 Description de l'inspection

À l'entrée du site, nous remarquons une affiche annonçant l'ouverture du camping le 27 mai. Nous y rencontrons l'exploitant. Nous lui expliquons le but de l'inspection. Il nous dit que, lors d'un salon, Camping Québec lui a remis le Guide d'exploitation d'un camping et qu'il a été informé de ses obligations.

Les travaux auraient débuté en juillet 2015. Étant donné qu'il n'a pas les ressources financières, Dominic Perrier propriétaire de la compagnie R.P.M. Transport a investi pour effectuer les travaux. Ce dernier a mis la compagnie 9267-1551 Québec inc. au nom de sa fille de 19 ans, qui serait la propriétaire selon le Registre des entreprises.

L'exploitant nous dit à plusieurs reprises lors de l'inspection qu'il n'a ajouté aucun site de camping, car ceux-ci ainsi que tous les bâtiments étaient déjà existants. Il nous explique qu'il a obtenu les permis de rénovation de l'inspecteur municipal, qui ne lui aurait pas mentionné qu'il devait également obtenir des autorisations du Ministère. Les travaux électriques ont été effectués par BMB électrique au 514 467-8610. Selon les informations recueillies pendant l'inspection, les deux systèmes d'aqueduc et d'égout ont été aménagés conjointement, et ce, sans ingénieur ou consultant.

Selon les informations recueillies, le nombre de personnes desservies serait de 884, soit :

- hôtel de 20 appartements pouvant loger chacun 2 personnes, pour un total de 40 personnes (photos 10 et 11)
- 14 chalets, dont 2 de 6 personnes, 10 de 4 personnes et 2 de 2 personnes, pour un total de 56 personnes (photo 17)
- garage converti en motel de 9 chambres de 2 personnes, pour un total de 18 personnes (photo 42)
- 250 sites de camping reliés à un égout, pour un total de 625 personnes
- 50 sites de camping sans égout (sites 401 à 452), pour un total de 125 personnes
- 20 employés

Il est possible que l'achalandage soit plus élevé, car les bâtiments suivants, pouvant accueillir des visiteurs journaliers, n'ont pas été inclus dans le calcul :

- amphithéâtre de 460 sièges (photos 24 et 25)
- salle communautaire de 400 sièges (Peanut) et restaurant-dépanneur (Mercado) de 20 sièges pouvant accueillir les visiteurs d'un jour à la piscine (photo 1)
- restaurant à la carte (El Rancho) de 50 sièges (photo 60)
- piscine et jeux d'eau en circuit fermé (photo 59). Selon les plans du camping, un restaurant dont le nombre de sièges est inconnu y est également prévu.

En compagnie de l'exploitant, nous effectuons la visite des installations et faisons les constats suivants.

Eau potable

Puits en utilisation (2)

Selon l'exploitant, deux puits artésiens sont en opération et alimentent deux réseaux distincts. Il aurait lui-même procédé à l'installation et au remplacement des conduites d'eau potable et d'eaux usées, car il y avait plusieurs fuites. Cependant, il ne peut nous expliquer le cheminement des eaux, car les travaux ont été effectués par un employé qu'il ne peut contacter. Un contracteur l'a conseillé, mais il ne se rappelle pas son nom. Le seul traitement existant serait un adoucisseur au sous-sol de l'hôtel. Nous lui expliquons que s'il souhaite installer un traitement, une autorisation est requise.

Les deux puits en utilisation se trouvent à l'est de la salle communautaire (coordonnée GPS N 45.53559 et O 72.36831) (photos 1 et 2). Les puits se trouvent à l'intérieur de ponceaux de béton d'environ 1 mètre de diamètre, lesquels sont fermés par des couvercles métalliques non cadenassés se trouvant au niveau du sol, d'où risque d'infiltration d'eau de surface. Dans le fond des deux ponceaux de béton, il y a de l'eau stagnante et des traces de rouille. En ce qui concerne le puits 1, foré par Puisatier Bélanger, la surface du sol à l'intérieur se trouve à 1,95 mètre sous la surface du sol extérieur. Une pompe se trouve dans le fond du ponceau (photo 4). Le tubage mesure 15 centimètres de diamètre et le couvercle se trouve 0,3 mètre sous la surface du sol extérieur. En ce qui concerne le puits 2, foré par Puisatiers Lapointe, la surface du sol à l'intérieur se trouve à 1,60 mètre sous la surface du sol extérieur. Le tubage est fermé par un couvercle sécuritaire qui ne s'enlève pas et la tête se situe au ras du sol (photo 5). Dans le ponceau abritant ce puits, il y a plusieurs conduites et l'exploitant ne peut nous expliquer clairement les secteurs qu'elles alimentent (photo 6). Il pense que le puits 1 alimente le secteur situé à l'est de la salle communautaire et que le puits 2 alimente le secteur situé à l'ouest de celle-ci. Nous remarquons également une fosse septique qui se trouve à une distance de 12,6 mètres à l'est des puits (mesuré au ruban à mesurer) (photos 3 et 39).

Puits abandonnés(3)

Selon l'exploitant, il y aurait trois puits abandonnés. Il nous conduit à leur emplacement : un puits foré par Puisatier Bélanger se trouvant au nord du garage/motel (coordonnée GPS N 45.53666 et O 72.36660) (photos 7 et 8). Un réservoir d'huile se trouve à proximité et des traces d'hydrocarbures sont visibles sur le sol (photo 45). Un puits se trouve à l'est du site 003 (coordonnée GPS N 45.53604 et O 72.36605) (photo 9). Le couvercle n'est pas cadenassé, s'enlève facilement et ne porte aucune indication du puisatier. L'exploitant nous indique l'emplacement d'un autre puits qui se trouverait au sud du bloc sanitaire 3. Celui-ci est introuvable, car il est couvert de terre et de débris (photo 23).

Anciens puits (3)

Selon les plans de 1978, il y avait 3 puits : un situé à l'entrée du site, un situé sur le site 151 où se trouvait la buanderie et un situé au coin du bloc sanitaire 2. Le puits à l'entrée du site n'est pas été mentionné par l'exploitant et n'est pas inspecté. Sur le site 151, il y a de la terre à nue et aucune trace de l'ancienne buanderie, ni de l'ancien puits (photo 21). Derrière le bloc sanitaire 2, il y a de la terre à nue et aucune trace de l'ancien puits (photo 14). À l'intérieur du bloc sanitaire, nous remarquons des conduites orange (photo 15). L'exploitant nous précise que ces conduites, servant au chauffage radiant et ne portant pas la mention NSF, ont été utilisées pour des conduites d'eau potable. Nous constatons également que les conduites d'eau potable et d'eaux usées traversent le chemin ensemble dans la même tranchée à l'intérieur d'un petit ponceau, ce qui ne respecte pas les distances verticales et horizontales minimales requises entre celles-ci (voir Directive 001 et BNQ 1809-300) (photo 16). Finalement, aucun des trois puits apparaissant au plan de 1978 n'a été trouvé.

Source (1)

Selon les plans de 1978, une source située près de l'étang derrière l'hôtel alimentait antérieurement la piscine. Selon le plan de 1995, il y a également un puits derrière l'hôtel. Ceux-ci n'ont pas été vérifiés.

Réserve (1)

3 Description de l'inspection

Au sud du bloc sanitaire 2, se trouve l'ancienne réserve d'eau potable abandonnée (photo 18). Les conduites ont été coupées et se trouvent sur le sol (photo 19). Le réservoir à pression est toujours en place (photo 20). À l'intérieur de la réserve, il y a environ 1 mètre d'épaisseur d'eau. Étant donné qu'elle est désaffectée, nous expliquons à l'exploitant qu'elle devra être démolie ou remplie de sable. Il mentionne qu'il voudrait la conserver pour des cours d'initiation à la plongée.

Échantillonnage

Les échantillons CH-1 et CH-2 sont prélevés à la salle de bain de la salle communautaire, tel que recommandé dans le document « Modes de prélèvement et de conservation des échantillons relatif à l'application du Règlement sur la qualité de l'eau potable ». Les échantillons sont conservés dans une glacière avec des agents réfrigérants et expédiés au Centre d'expertise en analyse environnementale de Québec la journée même.

Installations septiques autorisées en 1978

Ces installations septiques reçoivent les eaux usées des bâtiments et sites suivants :

Blocs sanitaires

Aucun des trois blocs sanitaires n'est doté de fosse septique. Le bloc sanitaire 1 est muni de 4 toilettes, alors que 2 toilettes étaient autorisées (photo 13). Le bloc sanitaire 2 est muni de 4 toilettes et 2 douches, alors que 2 toilettes et 2 douches étaient autorisées (photo 14). Le bloc sanitaire 3 a été démolí, reconstruit devant le site 572 et est muni de 6 toilettes et 8 douches, alors que 2 toilettes étaient autorisées (photos 22 et 23). Leur débit a donc triplé.

Restaurants

L'exploitant nous dit que les restaurants seront munis de trappes à graisse à l'intérieur.

- > L'amphithéâtre (salle de spectacle) comporte 460 sièges. Selon l'exploitant, il y aura également un petit restaurant et des salles de bain munies de 7 toilettes et 4 urinoirs (photo 25). Nous ne voyons aucune fosse septique.
- > Le restaurant à la carte (El Rancho) situé à l'ouest de l'étang est en construction. Il comportera 50 sièges et ne sera pas muni de cuisine. L'eau potable et les mets seront transportés et la vaisselle sera lavée ailleurs. Il n'y aura pas de toilette et il ne sera pas raccordé à une installation septique, ni à l'aqueduc.

Sites de camping (voir Plan du camping)

- > sites 101 à 166 - 52 sites ont été raccordés sans autorisation, car l'autorisation permettait de raccorder 14 sites à l'égout.
- > 201 à 239 - 39 sites ont été raccordés sans autorisation, car aucun n'était autorisé.
- > 301 à 314 - tous ces sites faisaient partie de l'autorisation
- > 501 à 578 - 68 sites ont été raccordés sans autorisation, car l'autorisation permettait de raccorder 10 sites à l'égout. Le filage électrique, les conduites d'eau potable et d'eaux usées se trouvent enchevêtrées (photos 27 et 28). À l'extrémité du chemin, nous remarquons une mini station de pompage non fonctionnelle (photo 29). L'exploitant nous explique qu'elle devra être changée, car sa capacité est insuffisante.
- > 401 à 452 - À l'extrémité nord-ouest du camping, d'importants travaux de déboisement sont en cours, et ce, afin d'aménager 50 sites sans service (photo 57). Le chef d'équipe explique à l'exploitant qu'il doit immédiatement cesser les travaux, puisqu'il n'a pas d'autorisation; ce qu'il s'engage à faire immédiatement. L'exploitant nous explique que les motorisés vont repartir avec leurs eaux usées, puisqu'il n'y a aucune station de vidange.

Chalets

Selon l'autorisation il y avait 9 chalets. Il y a maintenant 14 chalets qui sont tous raccordés à l'égout.

Constats faits à l'installation septique

La fosse septique, la station de pompage et les champs d'épuration de ce secteur se trouvent au nord du bloc sanitaire 2 (photos 30 et 31) (coordonnée GPS N 45.53342 et O 72.37350).

- > Les eaux usées sont acheminées par gravité jusqu'à la fosse septique. Les couvercles de la fosse septique ne sont pas cadenassés et se trouvent sous la surface du sol extérieur. Le couvercle du deuxième compartiment est ouvert. Il y a possiblement infiltration d'eau de surface, car des racines et de la terre sont visibles à l'intérieur de la cheminée d'accès (photo 32).
- > Il manque environ 1/3 au couvercle de la station de pompage de sorte qu'il est non étanche et qu'il y a risque d'infiltration d'eau de surface (photo 33). La station de pompage est munie d'une flotte et deux pompes (photo 34). Le filage semble avoir été refait (photo 35).
- > À l'extrémité nord des deux champs, nous remarquons des superficies d'eau stagnante et un milieu humide au bas du talus (photo 36). Nous remarquons également une conduite d'évacuation en provenance du centre des deux champs et des traces d'écoulement noirâtre en provenance de celle-ci (photos 37 et 38).

En résumé :

Les débits d'eaux usées des blocs sanitaires ont possiblement triplés. De plus, les sites et bâtiments suivants ont été ajoutés et/ou raccordés à cette installation sans autorisation : un amphithéâtre de 460 sièges, 5 chalets et 159 sites de camping. De plus, les conduites d'eaux usées installées ont un diamètre de 10 centimètres, ce qui est possiblement insuffisant.

Installations septiques autorisées en 1993

Ces installations septiques reçoivent les eaux usées des bâtiments et sites suivants :

Dépanneur/restaurant (Bodequita)

Il sera muni de 30 sièges. Il n'y a pas de trappe à graisses à l'intérieur. Étant donné que nous ne voyons aucune fosse septique, il est possiblement relié à celle de la salle communautaire.

Salle communautaire

Celle-ci pourra accueillir 400 personnes. L'exploitant explique qu'elle sera dotée de 8 toilettes et ne sera pas ouverte aux visiteurs journaliers. Une fosse septique mesurant 2.7 mètres de longueur se trouve au sud-est du bâtiment (mesuré au gallon) (photo 39). Les couvercles se trouvent à la surface du sol (photo 40). L'exploitant nous ouvre les couvercles. Nous constatons que les cheminées d'accès et les couvercles sont neufs. Le deuxième compartiment de la fosse septique est

3 Description de l'inspection

muni d'une pompe (photo 41). L'exploitant nous confirme que les eaux usées sont acheminées à l'installation septique desservant l'hôtel.

Piscine

Selon le plan du camping, un restaurant (café Cubano) est prévu à l'ouest de la piscine, mais il n'est pas construit pour le moment. L'exploitant nous dit qu'il ne comporterait pas de toilette, ni de douche.

Motel

L'ancien garage a été transformé en motel de 9 chambres et est doté de 1 toilette et 2 douches. Une fosse septique mesurant 2.7 mètres de longueur se trouve au sud-ouest du bâtiment (mesuré au gallon) (photo 42). Les couvercles se trouvent sous la surface du sol (photo 43). L'exploitant nous ouvre le couvercle du premier compartiment. Nous constatons que le déflecteur et les couvercles sont neufs. Il y a de la terre sur le déflecteur d'entrée (photo 44). Le couvercle du deuxième compartiment ne peut être ouvert, car une partie se trouve sous les dallages de l'entrée (photo 43). L'exploitant nous confirme que les eaux usées sont acheminées à l'installation septique desservant l'hôtel.

Sites de camping

Les sites 001 à 046 sont raccordés à une nouvelle fosse mesurant 3 mètres de longueur (mesuré au gallon) (coordonnée GPS N 45.53564 et O 72.36641) (photos 46 et 47). Tous ces sites ont été raccordés sans autorisation. Les couvercles de la fosse se trouvent au niveau du sol. L'exploitant nous ouvre le couvercle du premier compartiment et nous remarquons que les couvercles et les cheminées d'accès sont neufs. Le deuxième compartiment est muni d'une pompe (photo 48). Elle est orientée en direction est-ouest. L'exploitant nous affirme qu'elle y est raccordée à l'installation septique desservant l'hôtel.

Hôtel

Les employés travaillant sur le site sont logés à l'hôtel.

Constats faits à l'installation septique

La fosse septique, la station de pompage, le répartiteur et les champs de ce secteur se trouvent au sud-ouest de l'hôtel (photos 49 et 50). Les eaux usées y sont acheminées par gravité. Les couvercles de la fosse septique se trouvent au niveau de la surface du sol. La coordonnée GPS est N 45.53618 et O 72.36416. L'exploitant nous ouvre les couvercles. Nous remarquons la présence de papier dans le premier compartiment et la présence de boues dans le deuxième compartiment (photos 51 et 52). Il ouvre ensuite la station de pompage (photos 53 et 54). Elle n'a pas d'alarme et une boîte électrique est sur le sol. Le répartiteur comporte deux tuyaux et un tuyau central dont le diamètre est plutôt petit. Nous vérifions les champs et ne voyons aucune résurgence. Nous nous rendons ensuite à l'extrémité sud des deux champs, nous remarquons au bas du talus une superficie d'eau stagnante (photo 56).

En résumé :

Les sites et bâtiments suivants ont été ajoutés et/ou raccordés à cette installation sans autorisation : un dépanneur/restaurant, une salle communautaire de 400 sièges, un motel de 9 chambres et 47 sites de camping. De plus, les conduites d'eaux usées installées ont un diamètre de 10 centimètres, ce qui est possiblement insuffisant.

Autres constats :

Derrière la salle communautaire, il y a brûlage de matières résiduelles (photo 58). L'exploitant est avisé que seules les matières végétales peuvent être brûlées à l'air libre.

Des travaux d'excavation sont visibles le long des bandes riveraines du cours d'eau alimentant l'étang. Le pourtour de l'étang a été nivelé pour y aménager deux plages accessibles aux baigneurs et l'extrémité ouest a été remblayée pour permettre la construction du restaurant à la carte (photos 60 à 62).

Au nord de la salle communautaire, une nouvelle mega piscine de 50 mètres de longueur est en construction (photo 59). Étant donné que les capacités des puits sont inconnues, celle-ci sera remplie à partir de citernes. Par la suite, le puits fournira l'eau. Des jeux d'eau sont également prévus et l'eau y sera en recirculation. Nous informons l'exploitant sur ses obligations en ce qui concerne le suivi à effectuer en vertu du Règlement sur les piscines et autres bassins artificiels. Il dit qu'un sauveteur sera responsable de l'échantillonnage de la piscine et des jeux d'eau.

Avant de quitter, le chef d'équipe explique à l'exploitant qu'il ne peut faire des travaux aux ouvrages de captage, au système de distribution d'eau potable ou procéder à l'ajout d'un système de traitement, sans avoir préalablement obtenu les autorisations requises. Les puits non utilisés devront être obturés. Il ne peut également effectuer des ajouts ou modifier les installations septiques sans avoir préalablement obtenu les autorisations requises. Les installations septiques devront être vérifiées, afin d'évaluer leur capacité et leur fonctionnement. Il l'informe qu'il va recevoir un avis de non-conformité pour plusieurs manquements.

4 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

le 29 avril 2016, je vérifie les cartes SAGO pour les années 2000 et 2006. Tous les sites de camping ajoutés sans autorisation n'existaient pas.

Le 29 avril 2016, le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec confirme que les échantillons d'eau potable prélevés sont tous conformes (copies des résultats d'analyses par le laboratoire au dossier).

Le 5 mai 2016, l'inspecteur municipal m'explique qu'il aurait inspecté le site en décembre 2015. Les travaux de rénovation des chalets et des bâtiments avaient été entrepris sans autorisation. Par la suite, il a émis 26 permis. Les taxes 2015 auraient été partiellement payées. Il confirme que les sites 001 à 045, 101 à 113, 501 à 529 n'existaient pas. De plus les sites 401 à 450 seraient en dehors de l'autorisation qui avait été émise par le CPTAQ. Il nous transmet par courriel les documents suivants (voir au dossier) :

- > Compte de taxes municipales 2015, attestant que le camping appartient à la compagnie 9267-1551 Québec inc.
- > Certificat de localisation datant de 2007 comprenant un plan du site et une énumération des bâtiments existants
- > Rapport d'inspection faisant l'inventaire des bâtiments et de 49 sites de camping

Le 2 mai 2016, je contacte le contracteur qui me dit être maintenant toiturier. Il a travaillé pendant huit ans pour la compagnie Canbec Construction à installer des conduites. En septembre 2015, il a conseillé l'exploitant pendant 2 à 3 fins de semaine.

Le 6 mai 2016, l'employé du camping dit que les conduites n'ont pas toutes été remplacées et transmet par courriel un schéma expliquant le cheminement des eaux à partir des deux puits. Il confirme que les deux puits alimentent deux réseaux distincts. Selon son schéma, le puits 1 alimente le motel, l'hôtel, l'amphithéâtre, les 3 blocs sanitaires, les sites 501 à 576 et les sites 301 à 320. Le puits 2 alimente les 14 chalets, le dépanneur/restaurant, la salle communautaire, les sites 001 à 046, les sites 101 à 166 et les sites 202 à 239.

Le 9 mai 2016, Puisatiers Lapointe confirme que le puits 2 a été foré le 3 août 2002 et qu'il y avait un autre puits déjà existant à côté (puits 1). Lors du forage, le tubage excédait la surface du sol. Il me transmet par courriel le rapport de forage (voir au dossier).

Le 10 mai 2016, Puisatier Bélanger confirme avoir foré le puits 1 environ 20 ans auparavant pour Les Jardins du prophète. Il aurait également foré 5 à 6 autres puits, dont un derrière l'hôtel. Il confirme que toutes les têtes de puits excédaient la surface du sol. Aucun rapport de forage n'a été émis.

Le 13 mai 2016, la directrice générale de Maricourt m'informe qu'elle tente d'obtenir depuis un an la preuve de propriété du site et qu'elle n'obtient pas de réponse à sa demande. 63-54

Le 20 mai 2016, l'analyste de la DRAE nous informe que l'inspecteur municipal l'a contacté pour savoir si une autorisation était requise pour le forage d'un ouvrage de captage servant à remplir une piscine. Il lui aurait répondu qu'étant donné qu'il serait sur la même nappe phréatique que les puits en utilisation, une autorisation est requise en vertu de l'article 32 de la LQE.

Le 20 mai 2016, l'employé de Puisatier Bélanger mentionne que Paul Perreault du Camping Club Havana lui aurait demandé de venir forer un puits pour la piscine. Il ne savait pas qu'une autorisation était requise. Il dit que les responsables ont l'intention de faire creuser d'autres puits. En 2015, il a changé les pompes de deux puits qui se trouveraient dans des ponceaux de béton à l'entrée du site. Je lui transmets un courriel avec un plan lui demandant de m'indiquer l'emplacement de ces deux puits (voir au dossier).

5 Conclusion

Cette inspection a permis de constater qu'il y a non-conformité aux articles 31.75, 32 al.1 partie 1, 32 al.1 partie 2 et 33 de la *Loi sur la qualité de l'environnement* (LQE). Il y a eu ajout de bâtiments et de sites sans autorisation. Plusieurs modifications ont été apportées aux ouvrages de captage et au système de distribution d'eau potable. Des ajouts ont été faits et des modifications ont été apportées aux installations septiques existantes. Le tout sans avoir préalablement obtenu d'autorisation.

De plus, en ce qui concerne les ouvrages de captage alimentant actuellement le camping, il y a non-conformité aux articles 18 al. 1 et 18 al. 2 du *Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection* (Q-2, r. 35.2), car le tubage n'est pas muni d'un couvercle sécuritaire et qu'il y a présence d'eau stagnante autour des tubages. Puisque les deux puits ne respectent pas la distance minimale de 15 mètres d'un ouvrage de traitement étanche, ceux-ci pourraient être considérés vulnérables et l'article 13 du RPEP pourrait s'appliquer.

Les trois puits abandonnés devront être obturés en vertu des articles 19 et 20 du *Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection* (Q-2, r. 35.2)

Selon l'information reçue du puisatier, deux puits autres non inspectés alimenteraient l'hôtel.

Les conduites d'eaux usées, les fosses septiques et les stations de pompage seraient possiblement sous dimensionnées. De plus, les volumes d'eaux usées acheminées aux deux installations septiques excéderaient ^{ment} possible de beaucoup leur capacité.

Étant donné qu'il y a brûlage de matières résiduelles non autorisées, il y a non-conformité à l'article 194 al.1 du *Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère*.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés

Manquement : article 31.75 de la Loi sur la qualité de l'environnement

Référence légale : Avoir installer un ouvrage de prélèvement d'eau dont le débit maximum est supérieur à 75 000 litres par jour avant d'en avoir soumis les plans et devis au ministre et d'avoir obtenu son autorisation.

Atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain : Aucune atteinte ou aucun risque (mineur) Explication : manquement de nature administrative
Atteinte à la qualité de l'eau, du sol, de l'air, à la végétation ou à la faune : Aucune atteinte ou aucun risque (mineur) Explication : manquement de nature administrative Les conséquences sont : complètement réversibles (mineur) Explication : Le puits est déjà foré. Le propriétaire devra présenter une demande d'autorisation.
Vulnérabilité du milieu touché ou susceptible d'être touché : Peu sensible (mineur) Explication : Le puits se trouve dans une région peu peuplée. Cependant, étant donné que le volume d'eau prélevé par jour excède 75m³/jour, il y a risque de vider la nappe phréatique.

Manquement : article 32 al.1 partie 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement

Référence légale : Avoir établi un aqueduc avant d'en avoir soumis les plans et devis au ministre et d'avoir obtenu son autorisation.

Atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain : Risque peu élevé d'atteinte (modéré) Explication : En installant des conduites d'eau potable sans avoir eu préalablement l'autorisation pour le faire, aucun ingénieur n'a déposé des plans et devis et ainsi, des erreurs techniques ont été commises, telles que l'installation de conduites d'eau potable en plastique non certifié, soit des conduites de plastique servant à faire circuler de l'eau dans un plancher radiant.
Atteinte à la qualité de l'eau, du sol, de l'air, à la végétation ou à la faune : Risque d'atteinte significative (modéré) Explication : L'installation de conduites d'eau potable non certifiées pourrait émettre des contaminants dans l'eau potable distribuée aux usagers du camping. Les conséquences sont : complètement réversibles (mineur) Explication : Les conduites non-conformes peuvent être remplacées.
Vulnérabilité du milieu touché ou susceptible d'être touché : Sans objet (nature administrative) Explication : -

Manquement : article 32 al.1 partie 2 de la Loi sur la qualité de l'environnement

Référence légale : Avoir procédé à l'exécution de travaux d'égout et à l'installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées avant d'en avoir soumis les plans et devis au ministre et d'avoir obtenu son autorisation

Atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain : Risque peu élevé d'atteinte (modéré) Explication : En installant des conduites d'égouts sans avoir préalablement obtenu d'autorisation, des erreurs techniques ont été commises. Les distances minimales entre les conduites d'eau potable et d'eaux usées n'ont pas été respectées. Il y a risque de contamination de l'eau potable, s'il y a bris de conduites.
Atteinte à la qualité de l'eau, du sol, de l'air, à la végétation ou à la faune : Atteinte à faible impact (mineur) Explication : Les tranchées creusées à plusieurs endroits sur le terrain de camping pour y enfouir les conduites, ont peu d'impact. Les conséquences sont : complètement réversibles (mineur) Explication : Les conduites d'eau potable et d'eaux usées enfouies peuvent être retirées.
Vulnérabilité du milieu touché ou susceptible d'être touché : Sans objet (nature administrative) Explication : -

Manquement : article 33 de la Loi sur la qualité de l'environnement

Référence légale : Avoir aménagé un terrain de camping, de roulottes et une plage publique sans qu'ils ne soient desservis par un système d'aqueduc et un système d'égout autorisés par le ministre selon l'article 32.

Atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain : Très faible risque d'atteinte (mineur) Explication : Malgré l'absence d'autorisation, l'aménagement du camping ne porte pas atteinte à la santé des gens.
Atteinte à la qualité de l'eau, du sol, de l'air, à la végétation ou à la faune : Atteinte à faible impact (mineur) Explication : L'aménagement du camping a occasionné la coupe de plusieurs arbres. Les conséquences sont : réversibles en tout ou en partie (modéré) Explication : La végétation détruite par les travaux mettra plusieurs années à se rétablir.
Vulnérabilité du milieu touché ou susceptible d'être touché : Peu sensible (mineur) Explication : Les terrains de camping autorisés antérieurement couvraient une faible superficie du site.

Manquement : article 194 al 1 du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère Référence légale : Avoir brûlé à l'air libre des matières résiduelles, tel que du plastique, du métal et des matières rendues méconnaissables par la combustion.
Atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain : Très faible risque d'atteinte (mineur) Explication : La fumée émise par brûlage de matières résiduelles à l'air libre peut incommoder les gens qui se trouvent à proximité.
Atteinte à la qualité de l'eau, du sol, de l'air, à la végétation ou à la faune : Atteinte à faible impact (mineur) Explication : Le volume de résidus de matières résiduelles calcinées étant petit, on peut déduire qu'une petite quantité de fumée a été émise à l'atmosphère. Les conséquences sont : réversibles (mineur) Explication : La fumée émise cesse dès que cesse le brûlage des matières.
Vulnérabilité du milieu touché ou susceptible d'être touché : Moyennement sensible, faible superficie (mineur) Explication : Étant donné le faible volume de fumée dégagée, la contamination est minime.
Manquement : article 18 al 1, 1 ^{er} paragraphe du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection Référence légale : Avoir exploité une installation de prélèvement d'eau souterraine sans que celle-ci soit munie d'un couvercle sécuritaire, résistant aux intempéries, aux contaminants, à la vermine et aux infiltrations d'eau.
Atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain : Très faible risque d'atteinte (mineur) Explication : Malgré que le puits ne soit pas muni d'un couvercle étanche, les échantillons prélevés sur place n'ont pas démontré de contamination bactériologique.
Atteinte à la qualité de l'eau, du sol, de l'air, à la végétation ou à la faune : Atteinte à faible impact (mineur) Explication : La présence d'un couvercle non étanche sur un puits ne porte pas atteinte à la qualité de l'eau ou du sol. Les conséquences sont : complètement réversibles (mineur) Explication : Un couvercle étanche peut facilement être installé sur la tête du puits.
Vulnérabilité du milieu touché ou susceptible d'être touché : Sans objet (nature administrative) Explication : -
Manquement : article 18 al 1, 2 ^e paragraphe du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection Référence légale : Avoir exploité une installation de prélèvement d'eau souterraine sans que la finition du sol autour de celle-ci empêche la présence d'eau stagnante et prévienne le ruissellement d'eau en direction de celle-ci sur une distance de 1 m autour de l'installation.
Atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain : risque d'atteinte inconnu Explication : Nous ne connaissons pas la qualité bactériologique de l'eau potable qui sera distribuée.
Atteinte à la qualité de l'eau, du sol, de l'air, à la végétation ou à la faune : aucune atteinte Explication : La présence d'eau stagnante autour du puits ne porte pas atteinte à la qualité de l'eau ou du sol. Les conséquences sont : Sans objet (nature administrative) Explication : Le puits pourrait être scellé de façon à être étanche.
Vulnérabilité du milieu touché ou susceptible d'être touché : Sans objet (nature administrative) Explication : -
Étant donné les nombreux manquements constatés, le degré de gravité des conséquences est modéré.

Facteurs aggravants		SO
☐	Un manquement ou des manquements de même gravité objective ou de gravité objective plus élevée ont été commis par le contrevenant dans les cinq dernières années et ont fait l'objet d'une communication écrite de la part du Ministère. Ce ou ces manquements sont les suivants :	
☐	Un constat d'infraction ou des constats d'infraction ont été signifié par un procureur au contrevenant pour une infraction ou des infractions de même gravité objective ou de gravité objective plus élevée dans les cinq dernières années. Cette infraction ou ces infractions sont les suivantes :	
☒	Plus d'un manquement commis par le contrevenant a été constaté le même jour. Voir ci-haut la liste des manquements.	
☒	Autre facteur aggravant à considérer : Après l'inspection et en dépit des avertissements formulés par le chef d'équipe et l'analyste de la DRAE, l'exploitant a contacté des puisatiers pour faire forer un puits sans autorisation.	

Facteurs atténuants		SO
---------------------	--	----

6 Recommandations	
Je recommande que le traitement à apporter à ce dossier soit le suivant : modéré avec facteurs aggravants Ainsi, je recommande d'envoyer un avis de non-conformité en vertu des articles 31.75, 32 al.1 partie 1, 32 al.1 partie 2, 33 de la <i>Loi sur la qualité de l'environnement</i>, 194 al.1 du <i>Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère</i>, 18 al.1 et 18 al.2 du <i>Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection</i>. <u>Eau potable</u> Transmettre la Déclaration de l'exploitant et la Preuve de conformité à l'article 44 en vertu de <i>Règlement sur la qualité de l'eau potable</i>, afin de les mettre à jour et de les compléter. Puisque trois puits et la réserve sont abandonnés depuis plusieurs années, leur demander de les obturer en vertu des articles 19 et 20 du <i>Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection</i> et de nous transmettre les preuves attestant des travaux. Étant donné que selon les informations recueillies, il est possible que le volume moyen quotidien d'eau utilisée excède 75 mètres³, leur transmettre les documents à compléter. Retourner vérifier la présence des deux puits devant l'hôtel, ainsi que celui possiblement situé derrière l'hôtel. S'assurer que la source possiblement située dans l'étang n'est pas en utilisation. <u>Installations septiques</u> Demander une évaluation par la DRAE pour déterminer si les deux installations septiques en place sont en mesure de traiter les volumes d'eaux usées qui leur sont acheminées. Aviser les responsables que la conduite de trop plein des champs de l'installation datant de 1978 devra être enlevée. Retourner vérifier s'il y a écoulement au bout des champs des deux installations septiques. <u>Piscines</u> Concernant la piscine et les jeux d'eau, transmettre l'information ayant trait au <i>Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels</i> (Q-2, r. 39) <u>Étang</u> Celui-ci n'étant pas assujéti au <i>Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels</i>, le suivi de la qualité de l'eau de baignade de ce plan d'eau peut se faire sur une base volontaire par le biais du Programme Environnement-Plage.	
Rédigé par : Micheline Delorme	
Signature : <i>Micheline Delorme</i>	Date de signature : 2016-06-03

7 Vérification du rapport d'inspection	
Approuvé par : Patrick Chevrete	Fonction : chef d'équipe <i>par intérim</i>
Signature : <i>Andrée-Anne Harte</i> pour	Date : 2016-08-17
Commentaires :	
OK. D'accord avec toutes les recommandations. ANC déjà envoyé le 2016-05-24, N/Réf. 401355444. Faire suivi terrain pour vérifier si manquements corrigés. → Inspection de suivi déjà réalisée le 2016-08-08.	

Evaluer la possibilité d'émettre une sanction administrative pécuniaire, suite aux constats faits lors de l'inspection de suivi.







Photo 1 – salle communautaire et restaurant/dépanneur (Bodequita)

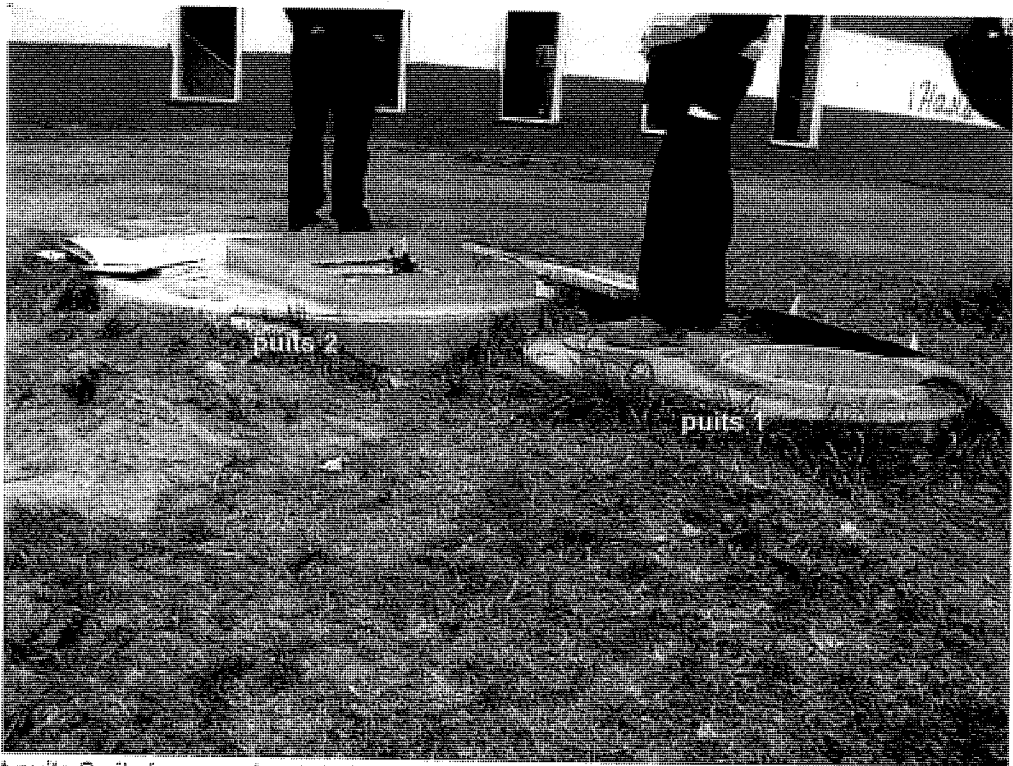


Photo 2 – puits 1 et puits 2 situés au sud-est de la salle communautaire

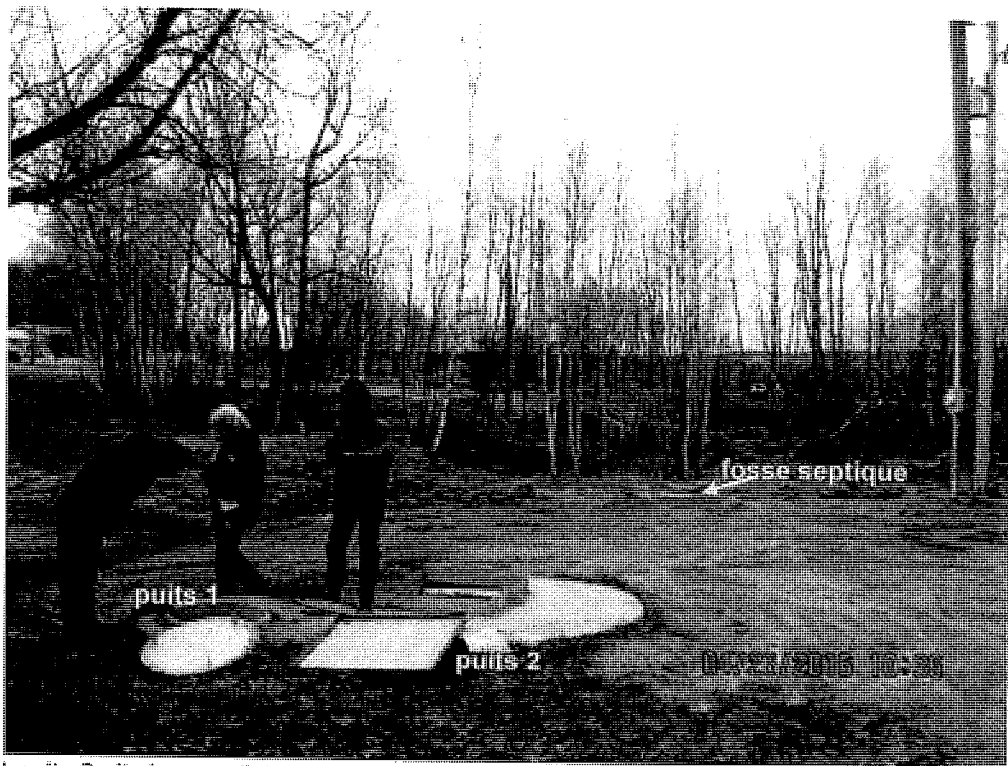


Photo 3 – puits 1 et puits 2 situés une distance de 12.6 mètres de la fosse septique de la salle communautaire

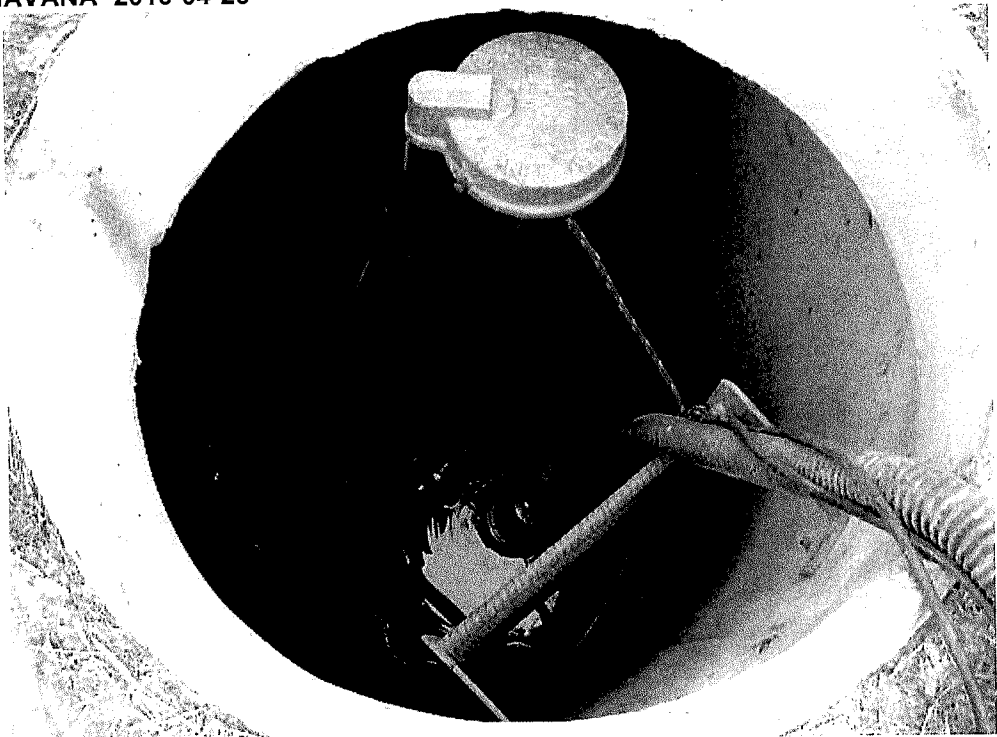


Photo 4 - puits 1 – eau stagnante et pompe dans le fond du ponceau



Photo 5 – puits 2 – couvercle sécuritaire

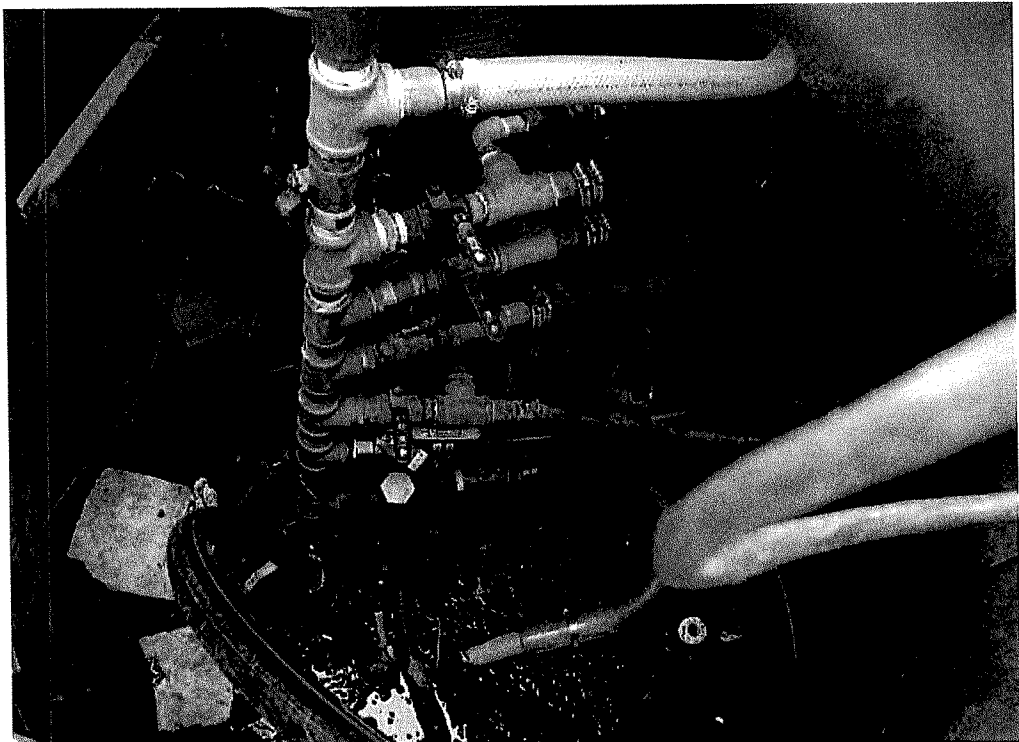


Photo 6 - puits 2 - plusieurs conduites indéterminées et eau stagnante dans le fond du ponceau

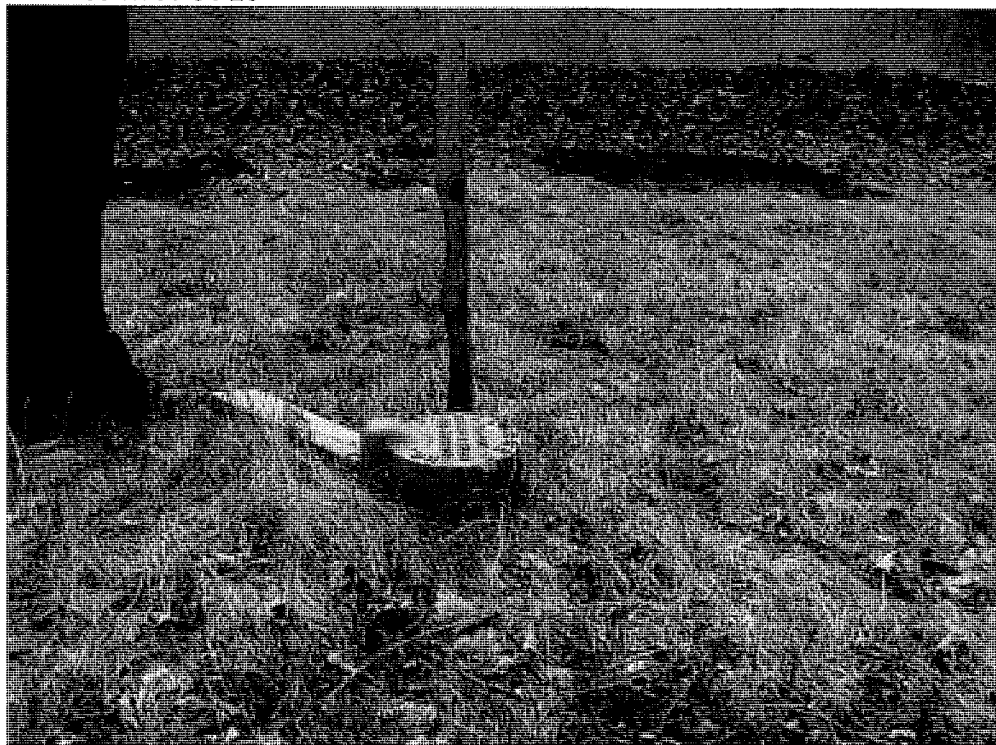


Photo 7 – puits situé au nord du garage

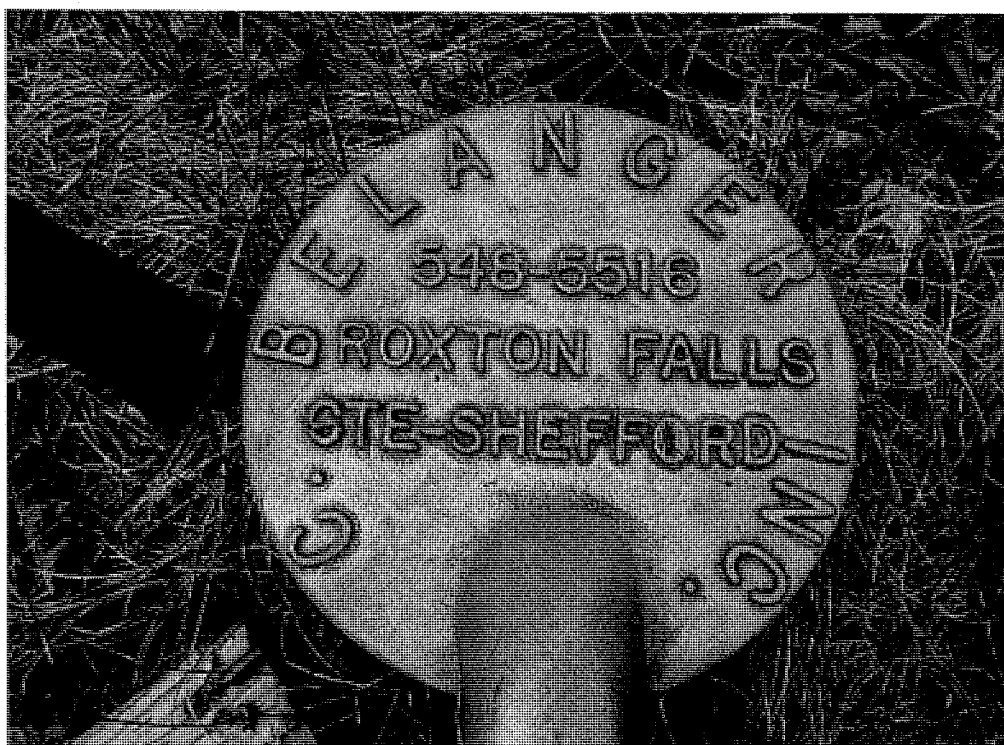


Photo 8 - puits situé au nord du garage et foré par Puisatier Bélanger



Photo 9 – puits situé à l'est du site 003



Photo 10 - hôtel de 20 appartements pouvant loger chacun 2 personnes

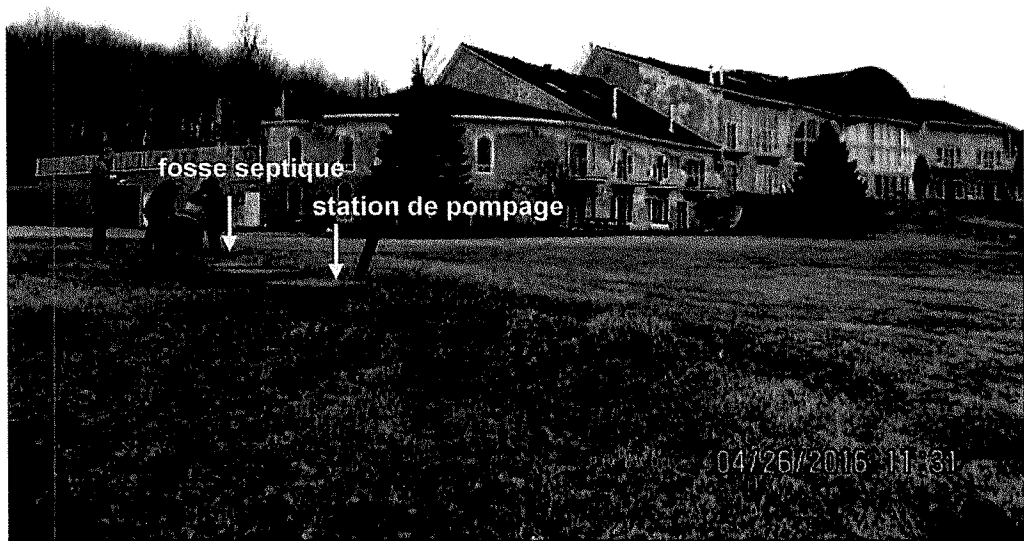


Photo 11- hôtel – emplacement de la fosse septique et de la station de pompage



Photo 12 – sous-sol de l'hôtel - adoucisseur et réservoir à pression



Photo 13 - bloc sanitaire 1



Photo 14 - bloc sanitaire 2 - aucune trace de l'ancien puits

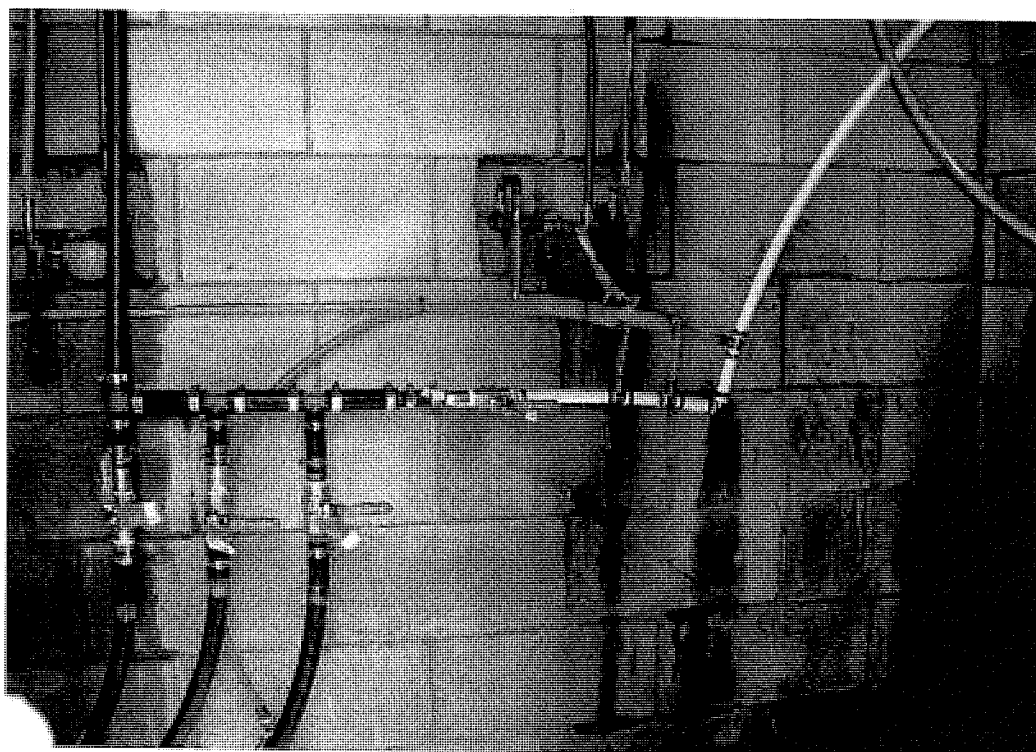


Photo 15 - bloc sanitaire 2 - conduites servant au chauffage radiant utilisées pour l'eau potable



Photo 16 - conduites d'eau potable et d'eaux usées ensemble dans un petit ponceau



Photo 17 - 14 chalets pouvant loger 6, 4 ou 2 personnes

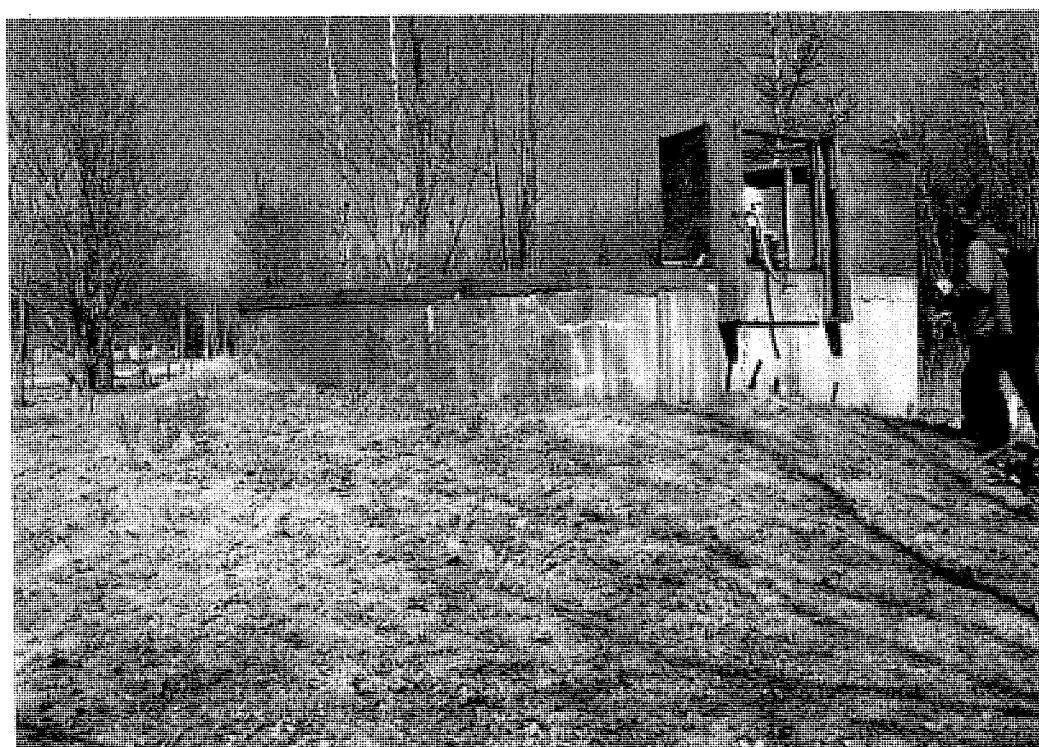


Photo 18 - ancienne réserve d'eau potable abandonnée

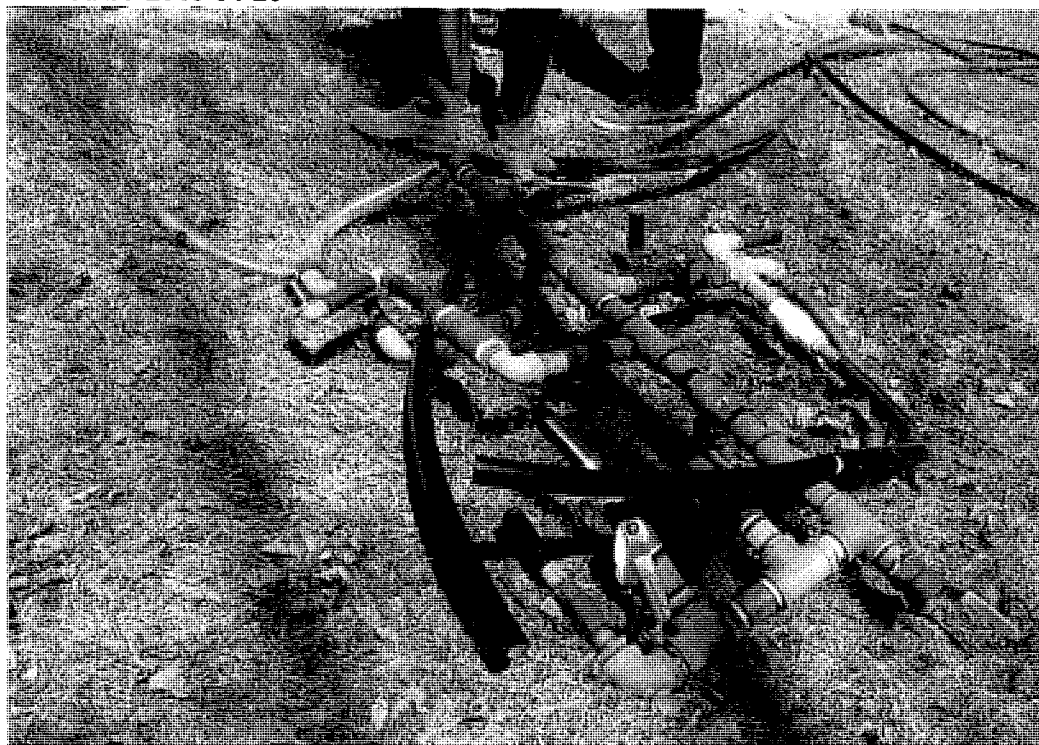


Photo 19 - ancienne réserve d'eau potable – anciennes conduites de distribution d'eau potable

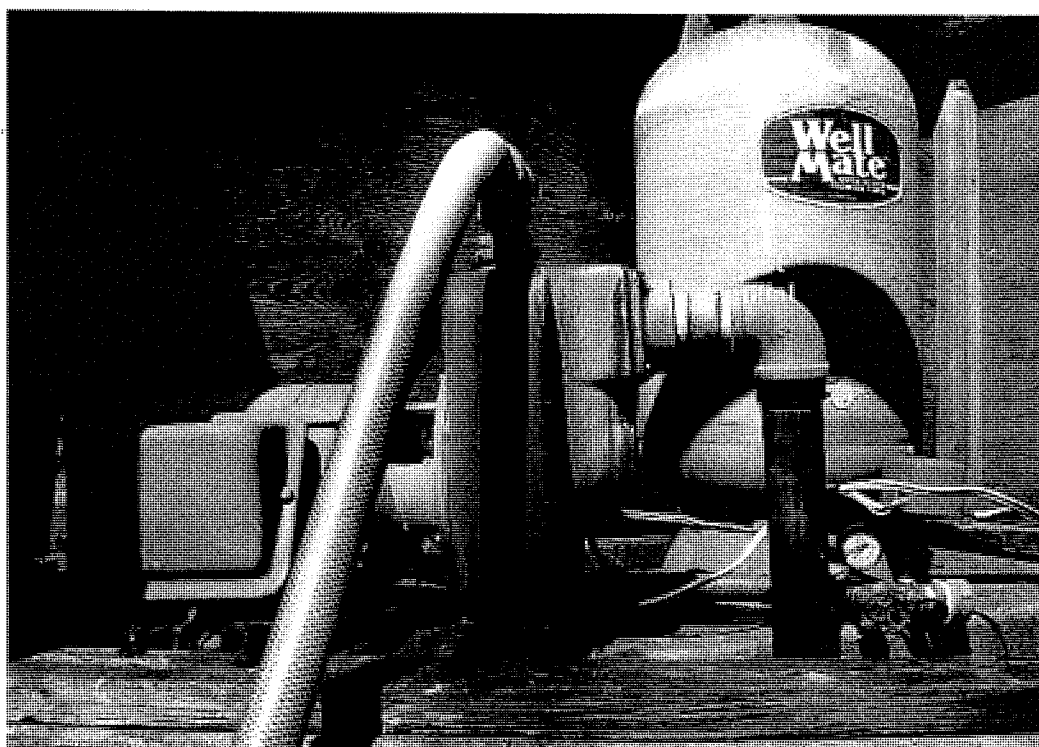


Photo 20 - ancienne réserve d'eau potable –réservoir à pression



Photo 21 EMPLACEMENT DU SITE 151

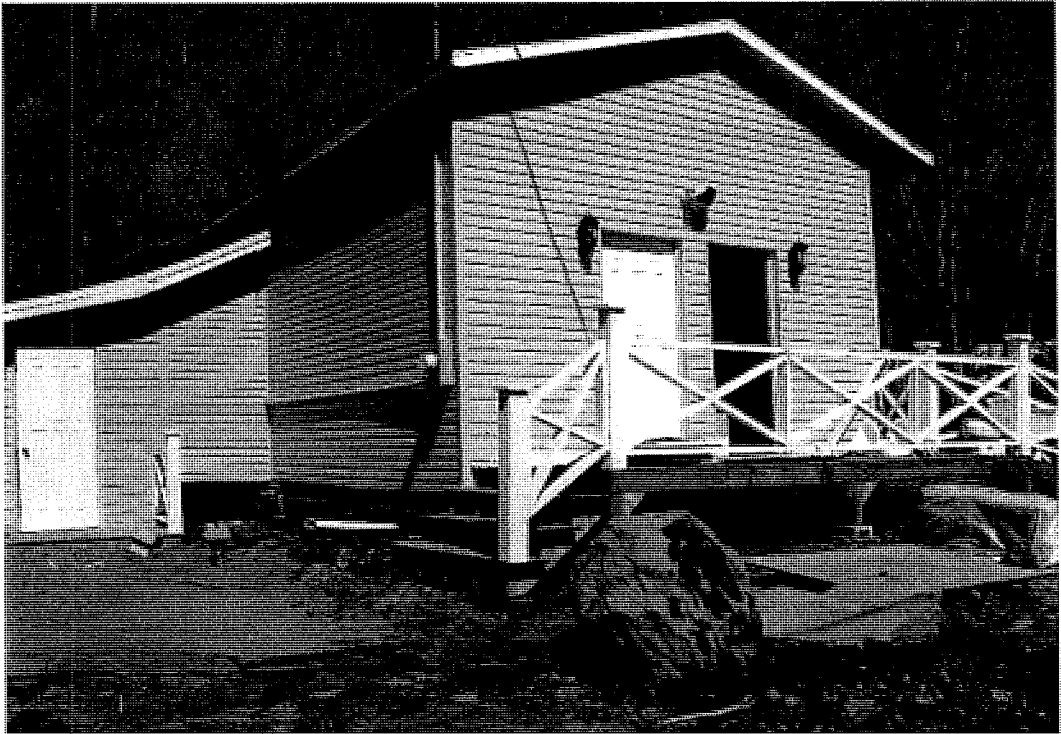


Photo 22 - bloc sanitaire 3



Photo 23 - puits se trouvant au sud du bloc sanitaire 3

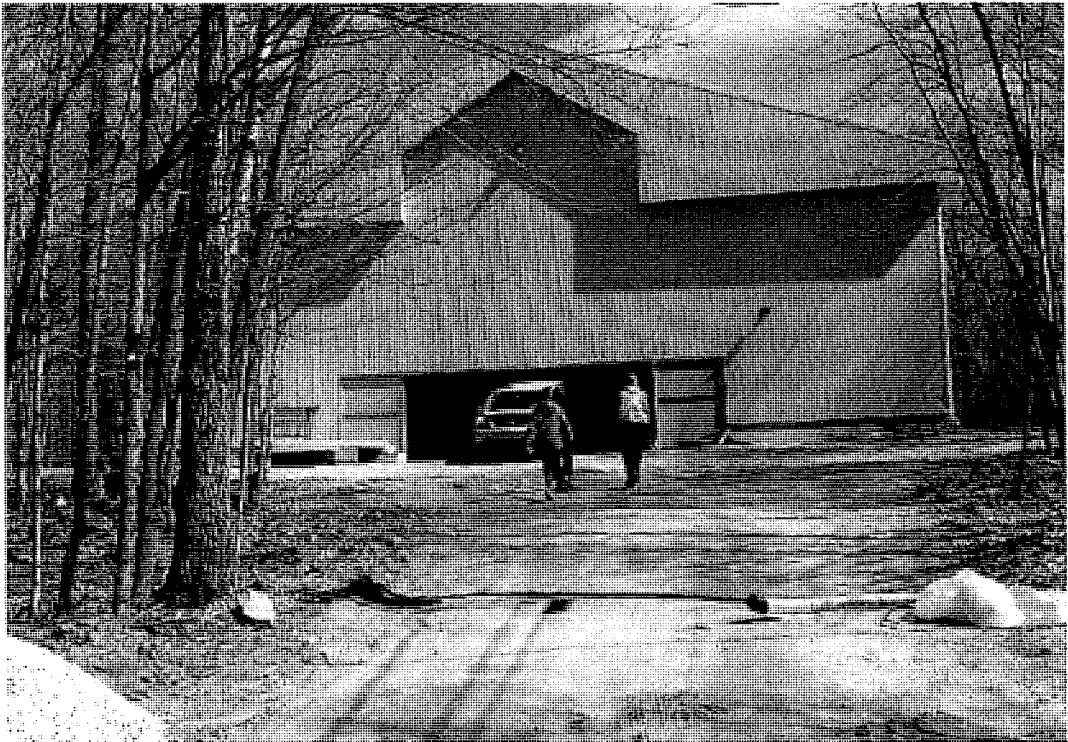


Photo 24- amphithéâtre de 460 sièges



Photo 25 - amphithéâtre de 460 sièges

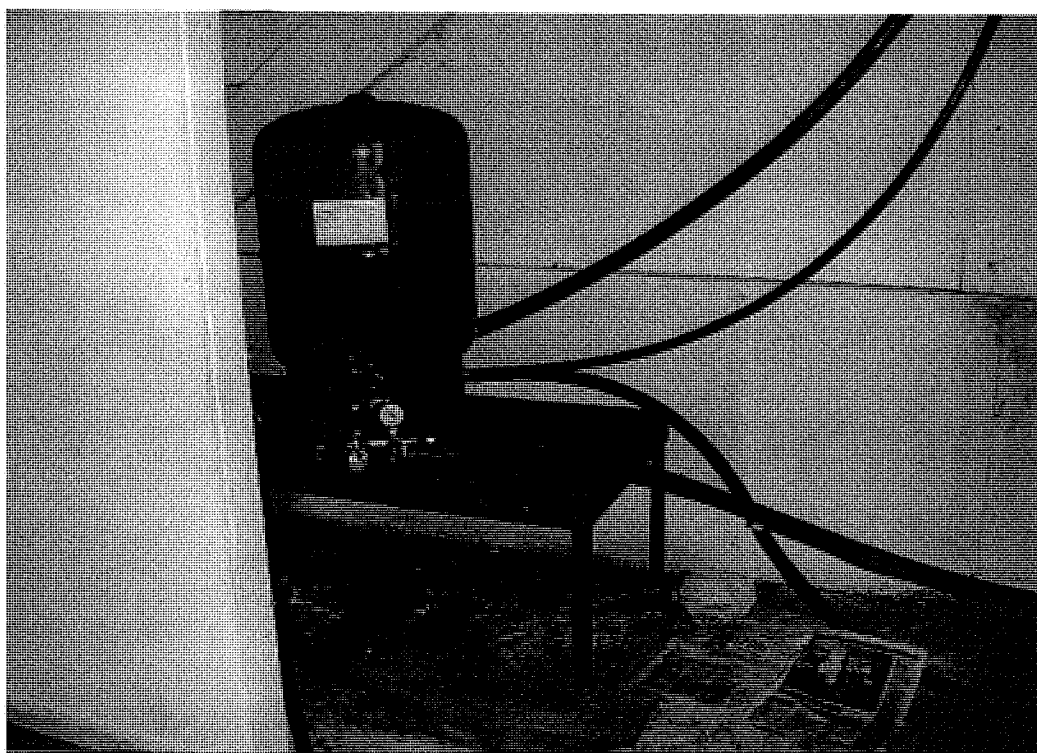


Photo 26 – amphithéâtre - nouveau réservoir à pression



Photo 27 - sites 513 à 529 non autorisés et situés à l'ouest de l'amphithéâtre



Photo 28 - sites 513 à 529 – filage électrique et conduites d'eau potable enchevêtrées



Photo 29 – sites 513 à 529 - mini station de pompage non fonctionnelle



Photo 30 - installation septique autorisée en 1978 se trouvant au nord du bloc sanitaire 2



Photo 31 - installation septique autorisée en 1978 se trouvant au nord du bloc sanitaire 2



Photo 32 – fosse septique - racines et terre visibles à l'intérieur de la cheminée d'accès



Photo 33 - station de pompage – couvercle non étanche



Photo 34 - station de pompage munie de deux pompes

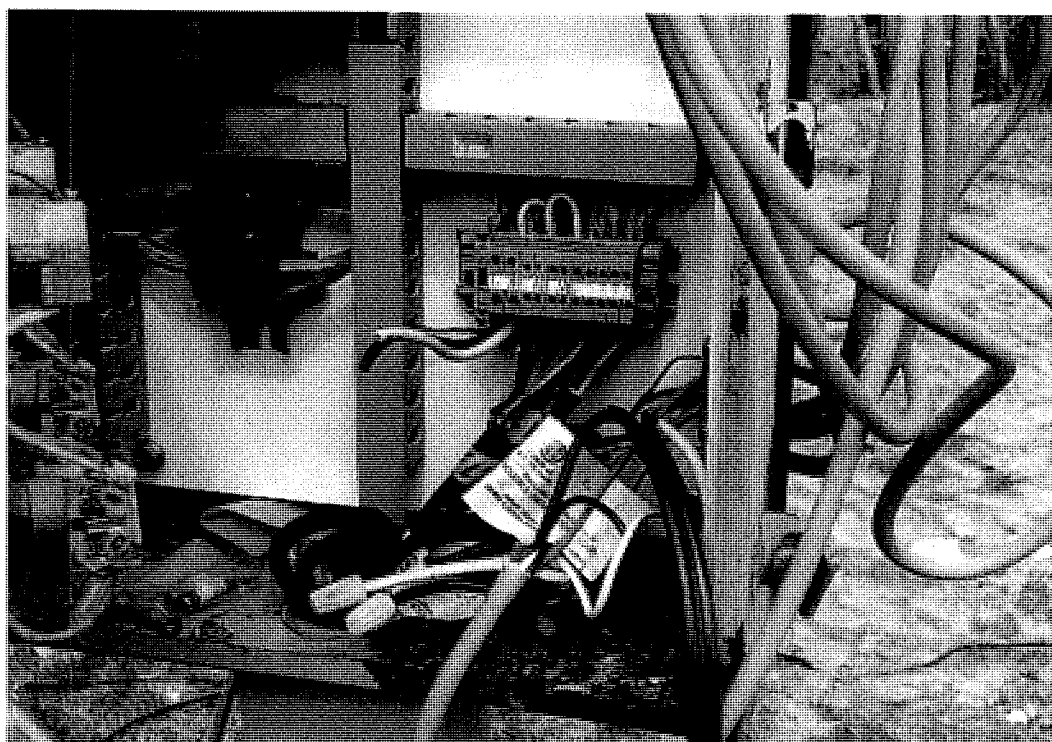


Photo 35 - station de pompage - filage semblant avoir été refait



Photo 36 - à l'extrémité nord des deux champs - zones d'eau stagnante et de milieux humides au bas du talus



Photo 37 - conduite d'évacuation en provenance du centre des deux champs



Photo 38 - à l'extrémité nord des deux champs - traces d'écoulement en provenance de la conduite d'évacuation

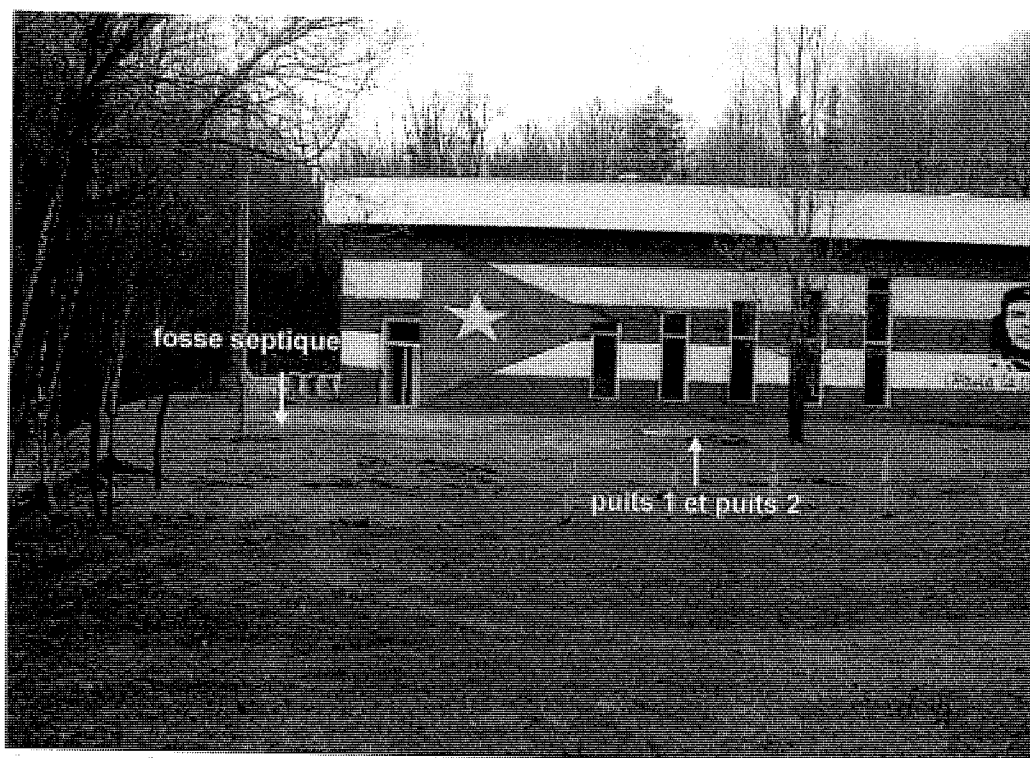


Photo 39 - salle communautaire - emplacement de la fosse septique



Photo 40 - salle communautaire – couvercles de la fosse septiques se trouvant à la surface du sol



Photo 41 – salle communautaire – deuxième compartiment de la fosse septique muni d'une flotte et d'une pompe



Photo 42 - motel raccordé à une fosse septique se trouvant au sud-ouest du bâtiment



Photo 43 - motel – couvercles de la fosse septique se trouvant sous la surface du sol



Photo 44 – motel – terre à l'intérieur du premier compartiment de la fosse septique



Photo 45 - présence de sols contaminés par de l'huile à chauffage derrière le motel



Photo 46 - sites 001 à 046



Photo 47 –sites 001 à 046 - fosse septique

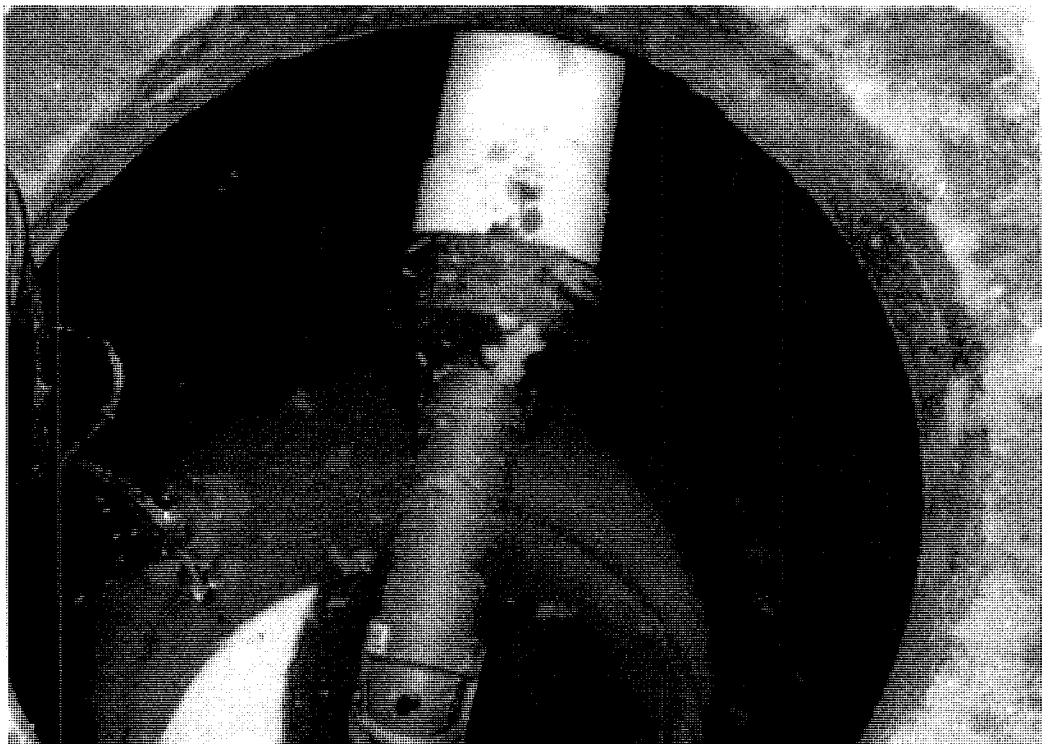


Photo 48 - sites 001 à 046 - deuxième compartiment de la fosse septique muni d'une pompe



Photo 49 - installation septique autorisée en 1993 se trouvant au sud-ouest de l'hôtel



Photo 50 – installation septique autorisée en 1993 se trouvant au sud-ouest de l'hôtel - champs

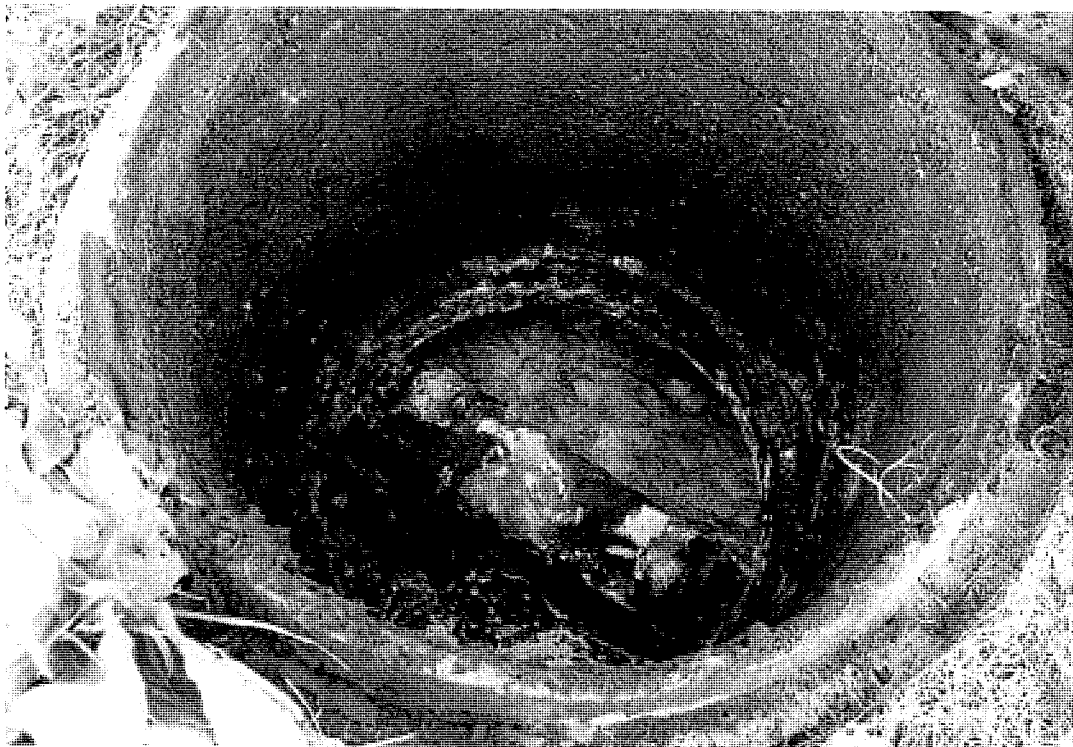


Photo 51 - fosse septique de l'hôtel – premier compartiment

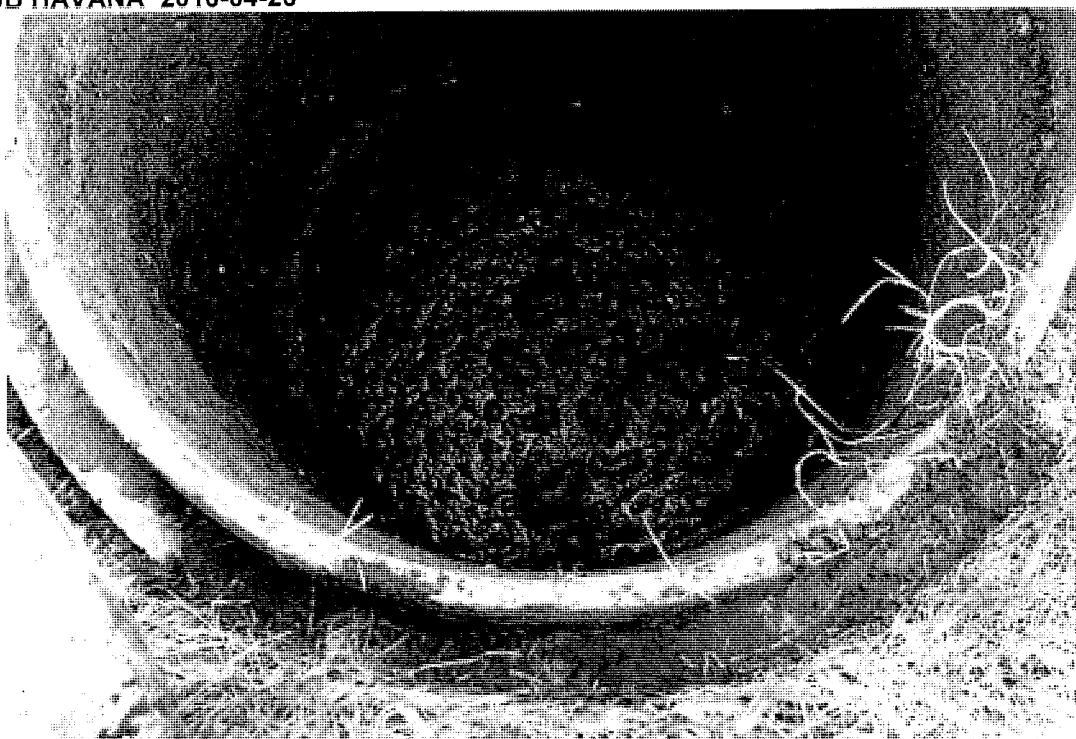


Photo 52 - fosse septique de l'hôtel - présence de boues dans le deuxième compartiment



Photo 53 – station de pompage de l'hôtel – aucune alarme



Photo 54 - station de pompage de l'hôtel

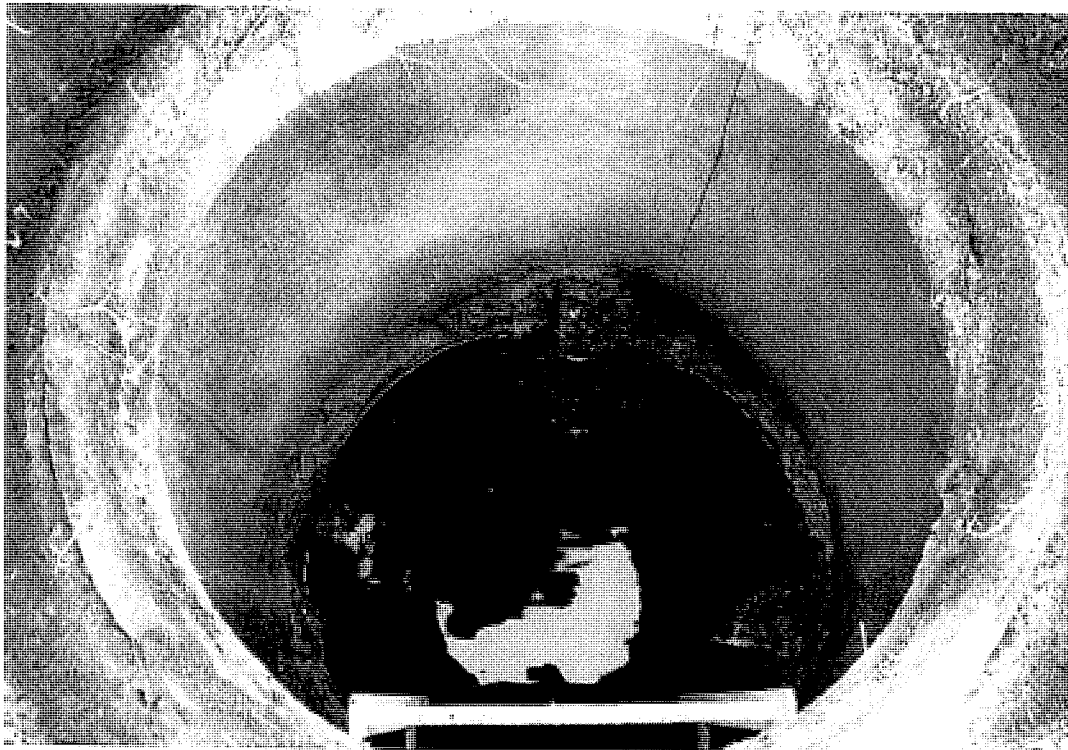


Photo 55 - répartiteur de l'hôtel



Photo 56 - à l'extrémité sud des deux champs de l'hôtel, superficie d'eau stagnante au bas du talus



Photo 57 - sites 401 à 452 sans égout et sans autorisation



Photo 58 - brûlage de matières résiduelles derrière la salle communautaire



Photo 59 - nouvelle piscine en construction au nord de la salle communautaire



Photo 60 - extrémité ouest de l'étang remblayée pour permettre la construction du restaurant à la carte



Photo 61 - travaux sur le pourtour de l'étang pour y aménager deux plages



Photo 62 - travaux d'excavation dans le cours d'eau







Sherbrooke, le 19 août 2016

AVIS DE NON-CONFORMITÉ

9324-7534 Québec inc.
Madame Véronique Alarie
Monsieur André Tremblay
631, 7e rang
Maricourt (Québec) J0E 2L2

N/Réf. : 7330-05-01-0005500
401381676

Objet : Non-respect de la Loi sur la qualité de l'environnement pour des travaux effectués sans autorisation au préalable sur le lot 1 824 912 du cadastre du Québec, au Camping Club Havana, à Maricourt

Lors de l'inspection réalisée le 8 août 2016 par des inspectrices de notre direction régionale, nous avons constaté les manquements suivants :

- Avoir émis, déposé, dégagé ou rejeté un contaminant ou avoir permis l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d'un contaminant, soit des eaux usées, dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer des dommages ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens

Loi sur la qualité de l'environnement, article 20 al. 2 partie 2

- Avoir entrepris l'exercice d'une activité susceptible d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement, sans avoir obtenu préalablement du ministre un certificat d'autorisation.

Loi sur la qualité de l'environnement, article 22 al. 1

...2

- Avoir procédé à l'exécution de travaux d'égout et l'installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées avant d'en avoir soumis les plans et devis au ministre et d'avoir obtenu son autorisation.
Loi sur la qualité de l'environnement, article 32 al. 1, partie 2
- Avoir aménagé ou exploité un terrain d'amusement, de camping, de roulotte, un parc de maisons mobiles, une colonie de vacances ou une plage publique sans qu'il soit desservi par un système d'aqueduc et un système d'égout autorisés par le ministre selon l'article 32.
Loi sur la qualité de l'environnement, article 33

Correctifs à prendre pour remédier à la situation

Nous vous demandons de prendre sans délai les mesures requises pour remédier à ce ou ces manquements.

Nous vous demandons aussi de nous transmettre **d'ici le 16 septembre 2016** un plan des mesures correctives qui ont été ou qui seront mises en œuvre pour vous conformer à la loi. Prenez note que certains correctifs pourraient exiger une autorisation préalable du Ministère.

Par ailleurs, nous vous informons que conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement, chaque jour d'exploitation sans autorisation constitue un manquement distinct et qu'à défaut de cesser immédiatement vos activités, vous vous exposez à des sanctions pour chaque journée. Il est illégal de poursuivre vos activités tant que vous n'aurez pas obtenu les autorisations requises.

Mesures administratives ou judiciaires

Par la présente, nous vous avisons que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute mesure administrative ou judiciaire à sa disposition pour faire respecter la loi et pour sanctionner le ou les manquements constatés, et ce, même si vous vous conformez au présent avis.

Si un avis de non-conformité vous a déjà été notifié par le passé, nous vous avisons par la présente que cela sera pris en considération dans toute décision relative à l'utilisation de toute mesure administrative ou judiciaire dont l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire. Une telle sanction pourrait vous être imposée pour un manquement à la Loi sur la qualité de l'environnement ou à ses règlements. En vertu de l'article 115.13 de la Loi sur la qualité de l'environnement, cette sanction serait de :

- 10 000 \$ - Loi sur la qualité de l'environnement, article 20 al. 2, partie 2
ou

- 5 000 \$ - Loi sur la qualité de l'environnement, article 22 al. 1
ou
- 5 000 \$ - Loi sur la qualité de l'environnement, article 32 al. 1, partie 2
ou
- 5 000 \$ - Loi sur la qualité de l'environnement, article 33

Communication avec le Ministère

Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec Mme Micheline Delorme au 819 820-3882, poste 226 ou à l'adresse courriel micheline.delorme@mddelcc.gouv.qc.ca.

De plus, pour obtenir plus d'informations sur les critères généraux guidant l'application des mesures administratives ou judiciaires, vous pouvez consulter le Cadre général d'application des sanctions administratives pécuniaires qui est disponible sur le site Web du Ministère (www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/index.htm).

AAH/MD/nf



Andrée-Anne Hallé
Chef d'équipe par intérim
Secteur municipal

c. c. 9267-1551 Québec inc., propriétaire

Certificat d'analyse

Direction de l'expertise et des études
2700 rue Einstein
Québec (Québec) G1P 3W8
Tél.: 418 643-1301
Fax: 418 528-1091

Client: CCEQ - Municipal - Bureau Contrôle de Sherbrooke
DRCE de l'Estrie et de la Montérégie
770, rue Goretti
Sherbrooke (Québec) J1E 3H4

Nom de projet: Camping Club Havana
Responsable: Delorme Micheline
Téléphone: (819) 820-3882
Code projet client:

Date de réception: 9 août 2016
Numéro de dossier: Q090522
Bon de commande:
Code projet CEAEQ: 6537

Numéro de l'échantillon : Q090522-01

Préleveur: Marie-Andrée Mongeau
Description de l'échantillon: CH-1
Description de prélèvement: Bas du talus à extrémité des champs 1 (centre)
Point de prélèvement:
Nature de l'échantillon: eaux usées, usagées, effluents et lixiviats

Date de prélèvement: 8 août 2016

Coliformes thermotolérants (fécaux) - dnb

Méthode: MA. 700 - Fec.Ec. 1.0
Date d'analyse: 9 août 2016

Résultat	Unité	LDM
----------	-------	-----

Coliformes thermotolérants (fécaux) - dénombrement
--

2400	UFC/100 ml	10
------	------------	----

Numéro de l'échantillon : Q090522-02

Préleveur: Marie-Andrée Mongeau
Description de l'échantillon: CH-2
Description de prélèvement: Bas du talus à extrémité des champs 1 (centre)
Point de prélèvement:
Nature de l'échantillon: eaux usées, usagées, effluents et lixiviats

Date de prélèvement: 8 août 2016

Coliformes thermotolérants (fécaux) - dnb

Méthode: MA. 700 - Fec.Ec. 1.0
Date d'analyse: 9 août 2016

Résultat	Unité	LDM
----------	-------	-----

Coliformes thermotolérants (fécaux) - dénombrement
--

1900	UFC/100 ml	100
------	------------	-----

Certificat d'analyse (suite de l'échantillon numéro : Q090522-03)

Numéro de l'échantillon : Q090522-03

Préleveur: Marie-Andrée Mongeau
Description de l'échantillon: CH-3
Description de prélèvement: Bas du talus à extrémité des champs 1 (un peu à gauche)
Point de prélèvement:
Nature de l'échantillon: eaux usées, usagées, effluents et lixiviats

Date de prélèvement: 8 août 2016

Coliformes thermotolérants (fécaux) - dnb

Méthode: MA. 700 - Fec.Ec. 1.0	Résultat	Unité	LDM
Date d'analyse: 9 août 2016			
Coliformes thermotolérants (fécaux) - dénombrement	390	UFC/100 ml	10

Numéro de l'échantillon : Q090522-04

Préleveur: Marie-Andrée Mongeau
Description de l'échantillon: CH-4
Description de prélèvement: Bas du talus à extrémité des champs 1 (gauche)
Point de prélèvement:
Nature de l'échantillon: eaux usées, usagées, effluents et lixiviats

Date de prélèvement: 8 août 2016

Coliformes thermotolérants (fécaux) - dnb

Méthode: MA. 700 - Fec.Ec. 1.0	Résultat	Unité	LDM
Date d'analyse: 9 août 2016			
Coliformes thermotolérants (fécaux) - dénombrement	1800	UFC/100 ml	100

Numéro de l'échantillon : Q090522-05

Préleveur: Marie-Andrée Mongeau
Description de l'échantillon: CH-5
Description de prélèvement: étang au sud des champs 2
Point de prélèvement:
Nature de l'échantillon: eau naturelle de surface

Date de prélèvement: 8 août 2016

Coliformes thermotolérants (fécaux) - dnb

Méthode: MA. 700 - Fec.Ec. 1.0	Résultat	Unité	LDM
Date d'analyse: 9 août 2016			
Coliformes thermotolérants (fécaux) - dénombrement	84	UFC/100 ml	2

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.

J'atteste avoir formellement constaté ces faits

Certificat approuvé le 12 août 2016



Manuela Villion, Ph.D., microbiologiste
Division biologie et microbiologie

Légende:
ABS: Absence
DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM
INT: Interférences - Analyse impossible

ND: Non détecté
ST: Sous-traitance
PR: Présence

RNF: Résultat non disponible
NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique
TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

VR: Voir remarque

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEG

Version 1 (1099113

Nom du demandeur : M. Gilbert Parent

Date : 31 mai 2016

Coordonnées du dossier

Intervenant du lieu: 9267-1551 Québec inc.

Nom du lieu : Camping Club Havana

N° du lieu d'intervention : 90236506

N° d'intervenant Y2175926

N° gestion documentaire : 7330-05-050005500

N° de l'avis scientifique : 401357700

1. Nature du manquement

Référence légale du manquement : Articles 31.75 et 32 de la LQE

N° de l'avis de non-conformité : n/a

2. Mandat

Décrire l'objet de l'avis à produire.

La présente vise à fournir au Centre de contrôle environnemental du Québec (CCEQ) mon opinion à savoir si l'agrandissement du terrain de camping actuel portant le nombre de sites desservis à 300 ainsi que l'ajout de restaurants, motel et autres, et ce, sans augmentation de la capacité des deux systèmes de traitement actuels des eaux usées, entraînera un risque de dommage à l'environnement de même qu'à la qualité de l'eau potable distribuée sur le terrain de camping.

3. Synthèse des faits

Énumérer les principaux faits à partir desquels l'avis est produit (observations de l'inspecteur, résultats d'analyse d'échantillons, etc.)

Les anciens propriétaires de ce terrain de camping ont obtenu en 1978 un certificat d'autorisation pour la mise en place d'un système de traitement des eaux usées ainsi que d'un réseau de canalisation reliant les sites au système de traitement. Plus spécifiquement ce certificat d'autorisation numéroté 65-06-T.C. et daté du 21 avril 1978 autorisait la mise en place des équipements suivants :

- 1 fosse septique d'un volume effectif de 35,16 mètres cubes;
- 1 élément épurateur de 1045 mètres carrés;
- 1 poste de pompage muni de 2 pompes d'une capacité de 37.8 litres/minute chacune;
- 366 mètres linéaires de tuyaux ABS de 15 cm de diamètre;
- 305 mètres linéaires de tuyaux ABS de 10 cm de diamètre.

Ce système autorisé permettait de desservir un terrain de camping ayant 45 sites pour tentes, 51 sites pour roulottes et 9 chalets soit un débit anticipé de l'ordre de 38 mètres cubes par jour.

Un nouveau propriétaire au début de l'année 1993 ayant l'intention de construire un édifice comptant une vingtaine de chambres-condo a obtenu le 11 novembre 1993 une nouvelle autorisation pour l'ajout d'un deuxième système de traitement des eaux usées pour un débit anticipé de 15,5 mètres cubes par jour. Cette autorisation numérotée 7330-05-01-0005500 permettait les ajouts suivants :

- 1 fosse septique d'un volume effectif de 44,5 mètres cubes;
- Un élément épurateur de 415 mètres carrés;
- 1 poste de pompage muni d'une pompe d'une capacité de 2,6 litres/minute;

Depuis 1993, aucune modification ou augmentation de capacité n'a été apportée à ces deux infrastructures de traitement des eaux usées.

Par ailleurs, lors de la dernière inspection du ministère en avril dernier, il a été constaté la présence de 2 puits d'alimentation en eau potable sur la propriété. Ces puits n'ont fait l'objet d'aucune autorisation auprès du MDDELCC. Ainsi, nous ne disposons d'aucune information technique sur ces aménagements (profondeur, diamètre, protection, proximité d'activités à risque ou du réseau d'égout sanitaire, capacité, type de sols, profondeur de la nappe, réseau de distribution, etc.)

Récemment, la direction régionale du MDDELCC était informée que de nouveaux propriétaires comptaient ouvrir au printemps 2016 un camping ayant 300 sites en plus de l'hôtel de 20 chambres-condo, 14 chalets, un motel de 9 chambres, un amphithéâtre, un centre communautaire ainsi que 3 restaurants.

Aucune demande d'autorisation n'a été formulée à la direction régionale du ministère par les nouveaux exploitants du camping en regard d'une augmentation de la capacité des filières de traitement des eaux usées et de l'alimentation en eau potable.

4. Analyse

Indiquer les principaux éléments de l'analyse faite du dossier.

4.1 Références pertinentes tirées de la législation environnementale, de documents administratifs produits par le Ministère (guide, ligne directrice, etc.) ou sur toutes autres références techniques ou scientifiques applicables

La mise en place d'un nouveau puits ou l'augmentation de capacité d'un ou plusieurs puits de captage nécessite l'autorisation du ministre en vertu de 31.75 de la *Loi sur la qualité de l'environnement*. L'un des puits a été mis en place en août 2002 soit après l'entrée en vigueur du *Règlement sur le captage des eaux souterraines* le 14 juin 2002. Légalement, il aurait donc dû être autorisé par le ministère.

De la même manière, la mise en place d'une nouvelle filière de traitement des eaux usées ou l'augmentation de capacité de l'une d'elle nécessite une autorisation en vertu de l'article 32 de la *Loi sur la qualité de l'environnement*. C'est également le cas pour la pose de conduites d'égout et d'aqueduc.

4.2 Milieu récepteur

La filière de traitement des eaux usées autorisée en 1978 prévoyait l'infiltration des eaux traitées dans le sol en place. Pourtant, lors d'une inspection réalisée en 2003, un consultant externe a constaté la présence d'un exutoire à la sortie du champ d'épuration. Aucune donnée de suivi ne permet de valider l'efficacité du traitement tandis que cet effluent rejoint un secteur humide sur la propriété pour finalement atteindre un petit ruisseau à proximité.

Le champ d'épuration de la filière de traitement autorisée en 1993 pour les 20 chambres-condos du bâtiment permet l'infiltration dans le sol en place. Aucune donnée de suivi n'est disponible.

4.3 Analyse

À la lecture de ce dossier, il est évident que plusieurs questions demeurent sans réponse et qu'à cet effet, il apparaît nécessaire que l'exploitant mandate un consultant expert afin de réaliser une inspection en profondeur de l'ensemble des infrastructures présentes sur la propriété. Les interrogations portent notamment, et sans s'y restreindre, sur les points suivants :

- Quel est l'emplacement précis de l'ensemble des infrastructures incluant les réseaux d'aqueduc et d'égouts ?
- Quel est l'état du réseau actuel d'aqueduc et d'égout sur la propriété ?
- Ces réseaux doivent-ils faire l'objet de prolongements ?
- Quel est l'état des filières de traitement ?
- Quels sont les débits et charges acheminés aux deux systèmes de traitement eaux usées ?
- Ces 2 filières de traitement ont-elles une capacité suffisante ?
- Quel est l'état des puits, leur capacité, leur aménagement ?
- Quels puits alimentent quel secteur ?
- Les distances entre les puits et les activités à risque comme les filières de traitement sont-elles suffisantes pour respecter la réglementation et la protection de l'eau potable ?

5. Conclusion (Avis)

Fournir un avis clair et précis en lien avec le mandat décrit au point 1

Le mandat consistait à savoir si l'agrandissement du camping constituait un risque pour l'environnement et les usagers.

Il est de mon avis que les 2 filières de traitement actuelles autorisées en 1978 et 1993, d'une part pour une centaine de sites de camping (environ 38 mètres cubes par jour) et le deuxième pour une vingtaine de chambres-condos (environ 15,5 mètres cubes par jour), ne seront pas en mesure de recevoir les débits et charges de 300 sites de camping en plus de toutes les autres infrastructures projetées (le tout estimé à plus de 120 mètres cubes/jour). Ce faisant, les débits et charges du nouveau camping seront plus du double des débits et charges de conception de 1978 et 1993. Sans compter que les eaux usées de restaurants nécessitent la présence de pièges à matières grasses afin d'éviter les risques de colmatage des conduites.

Il est fort probable que les deux systèmes laisseront s'échapper dans l'environnement des eaux usées insuffisamment traitées, lesquelles auront un impact négatif sur l'environnement et les usagers du camping notamment sur la qualité de l'eau potable si les puits utilisés ne sont pas suffisamment protégés. C'est pourquoi, il apparaît nécessaire, qu'un tiers expert inspecte rigoureusement les infrastructures et évalue précisément les débits et charges à venir ainsi que la capacité des deux systèmes en place. Une demande d'autorisation en vertu de l'article 32 de la *Loi sur la qualité de l'environnement* sera requise préalablement à l'augmentation de capacité de traitement, au prolongement du réseau d'égout et à l'exploitation entière du camping.

Il faut noter qu'un exutoire a été installé à la sortie de l'élément épurateur autorisé en 1978. Puisque le rejet des eaux traitées a lieu dans le réseau hydrographique de surface, il aurait été nécessaire de demander des objectifs environnementaux de rejets afin de préciser les exigences de rejet applicables. Cet exutoire n'a pas été autorisé au certificat d'autorisation de 1978 et devrait être enlevé immédiatement.

Concernant l'alimentation en eau potable, n'ayant aucune donnée sur les puits actuels, il est requis qu'un tiers expert valide la présence d'une aire de protection suffisante, l'aménagement et la capacité des 2 puits, s'assure que d'anciens puits inutilisés soient scellés adéquatement, établisse les débits quotidiens requis en fonction du nouveau projet et évalue la nécessité d'augmenter la capacité des puits en place ou d'en forer un nouveau, dans quels cas, une autorisation en vertu de l'article 31.75 de la *Loi sur la qualité de l'environnement* sera également requise avant la réalisation des travaux.


Le ministère doit également s'assurer que le suivi de la qualité de l'eau potable distribuée sur le terrain de camping est réalisé par l'exploitant.

6. Références bibliographiques

Faire la liste des principaux documents consultés, de même que des répertoires, systèmes, etc. utilisés.

7. Annexes

Faire la liste des documents joints (figures, tableaux, etc.)

Nom : Michel Grondin	
Titre et qualifications professionnelles : Ingénieur – Analyste à la DRAE	
Signature : 	Date : 31 mai 2016



Gouvernement du Québec
Ministère de l'Environnement
**Direction régionale
de l'Estrie**

CERTIFIÉ

Sherbrooke, le 11 novembre 1993

AUTORISATION

Design P.R.B. inc.
1009, rue Jolicoeur
MONTRÉAL (Québec)
H4E 1X4

N/Référence : 7330-05-01-0005500

Objet: Projet d'installation septique pour "Les Jardins du prophète," à Maricourt

Mesdames,
Messieurs,

À la suite de votre demande d'autorisation reçue le 17 juin 1993 et complétée le 5 novembre 1993, j'autorise, conformément à l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le titulaire ci-haut mentionné à réaliser le projet décrit ci-dessous :

Construction d'une installation septique comprenant:

- une fosse septique en béton armé d'une capacité effective de 44,25 mètres cubes;
- un système de dosage comprenant une chambre de pompage d'un volume effectif de 1,6 mètre cube, muni d'une pompe d'une capacité de 2,6 l/s, pour une tête d'environ 1 mètre;
- un élément épurateur muni d'un regard répartiteur et de deux champs d'épuration de type "modifié" de 10,8 m X 19,2 m chacun.

... 2



AUTORISATION

-2-

N/Réf. : 7330-05-01-0005500

Le 11 novembre 1993

Cette installation septique pourra desservir 20 unités d'appartements-hôtels.

La demande d'autorisation et les documents suivants font partie intégrante de la présente autorisation :


TYPE DE DOCUMENT	DATE	SIGNATAIRE
Plan no. 1/1 (MAR-861-001)	juin 1993	Marc Marin
Lettre, rapport et devis technique	16 juin 1993	Marc Marin
Plan no. 1/1	1 ^{er} septembre 1993	Claude Bellier
Devis de construction de la fosse septique	5 novembre 1993	Claude Bellier

Les travaux autorisés peuvent être entrepris à compter de la date des présentes.

Un certificat attestant la conformité des travaux signé par les ingénieurs devra nous être soumis lorsque les travaux seront complétés.

En outre, cette autorisation ne vous dispense pas d'obtenir toute autre autorisation requise par toute loi ou tout règlement le cas échéant. Avant d'effectuer tout changement au projet autorisé, une nouvelle demande d'autorisation devra être faite.


Pour le ministre de l'Environnement,

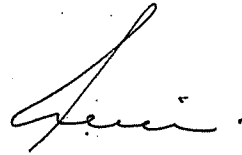


ROLLAND MERCIER
directeur régional

RM/DC/gl

c.c. M. Denys Jean, sous-ministre adjoint au Milieu urbain
M. Marc Marin, ing., Le Groupe Steica, Rock Forest
M. Claude Bellier, ing., Le Groupe-conseil Bellier inc.,
St-Hubert
Mme Lucille Boissonneault, sec.-trés., mun. de Maricourt

Reçu par 

Recommandé par 

Date: 93-11-10



QUEBEC, le 21 avril 1978

Camping La Belle Epoque
7e rang
Durham Sud
Cté Shefford
Québec

A l'attention de Monsieur Jean Labrie, propriétaire

SUJET: Certificat d'autorisation

N/dossier: 65-06-T.C.

Monsieur,

Suite à la demande d'autorisation que vous nous avez soumise le 2 février 1978, je vous annonce que, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Loi de la qualité de l'Environnement (1972, chapitre 49) j'autorise l'exécution des travaux décrits aux plans et devis mentionnés ci-dessous.

Les travaux autorisés par les présentes seront effectués sur les lots 623 et 624 de la municipalité de Durham Sud, comté Shefford et peuvent être décrits sommairement comme suit:

Réseau d'égout et traitement

Construction d'un réseau d'égout constitué de:

- 1200 pieds linéaires de tuyaux ABS, Norman d'un diamètre de 6 pouces.
- 1000 pieds linéaires de tuyaux ABS, Norman d'un diamètre de 4 pouces.

Construction d'une installation septique composée de:

- Une fosse septique d'un volume utile de 9290 gallons U.S. et ayant pour dimensions intérieures:

.../2



24 pieds de longueur,
11.5 pieds de largeur,
4.5 pieds de profondeur
liquide,
5.5 pieds de profondeur totale.

- Deux (2) éléments épurateurs
chacun composé de 15 rangées de
tuyaux P.V.C. rigide et perforé,
chacune d'une longueur de 75 pieds
et distancée de 5 pieds centre à
centre.
- Une chambre doseuse d'un volume
de 470 gallons U.S. dans laquelle
sera installée deux pompes chacune
d'une capacité de 100 U.S. G.P.M.

*probablement
10 uspm*

Ce système pourra desservir un terrain de camping
avec 51 emplacements pour roulottes, 45 emplacements pour tentes
ou tentes-roulottes et 9 chalets.

Le tout tel que représenté aux plans et devis pré-
parés par S.B.C.S. Consultants, en date du 27 janvier 1978 et re-
visés le 6 avril et 19 avril 1978 et suivant les modifications
apportées par la lettre du 6 avril et 19 avril 1978 et suivant les
modifications apportées par la lettre du 6 avril 1978 signée par
Marc Bissonnette, ingénieur.

Ces travaux peuvent être entrepris à compter de la
date des présentes et après avoir obtenu toute autre approbation ou
autorisation requise par toute loi ou tout règlement. Ils devront
être exécutés conformément aux plans et devis décrits ci-dessus et toute
modification éventuelle aux plans et devis doit être autori-
sée par le soussigné avant que les travaux ne soient exécutés.

De plus, vous voudrez bien avertir monsieur Robert
Lortie, ingénieur, au numéro de téléphone 418-643-3512, avant d'an-
ticiper les travaux afin que le service concerné puisse en faire la
vérification.

La présente autorisation ne vous soustrait pas à
l'application de toute loi et de tout règlement.

Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de
mes sentiments les meilleurs.


Le Directeur des Services de
Protection de l'Environnement

*COPIE SIGNÉE PAR
GILLES JOLICOEUR*

Gilles Jolicoeur, ing. M.Sc.

c.c. - S.B.C.S. Consultants
- M. Daniel Blanchard, i.h.p.

RL/fr

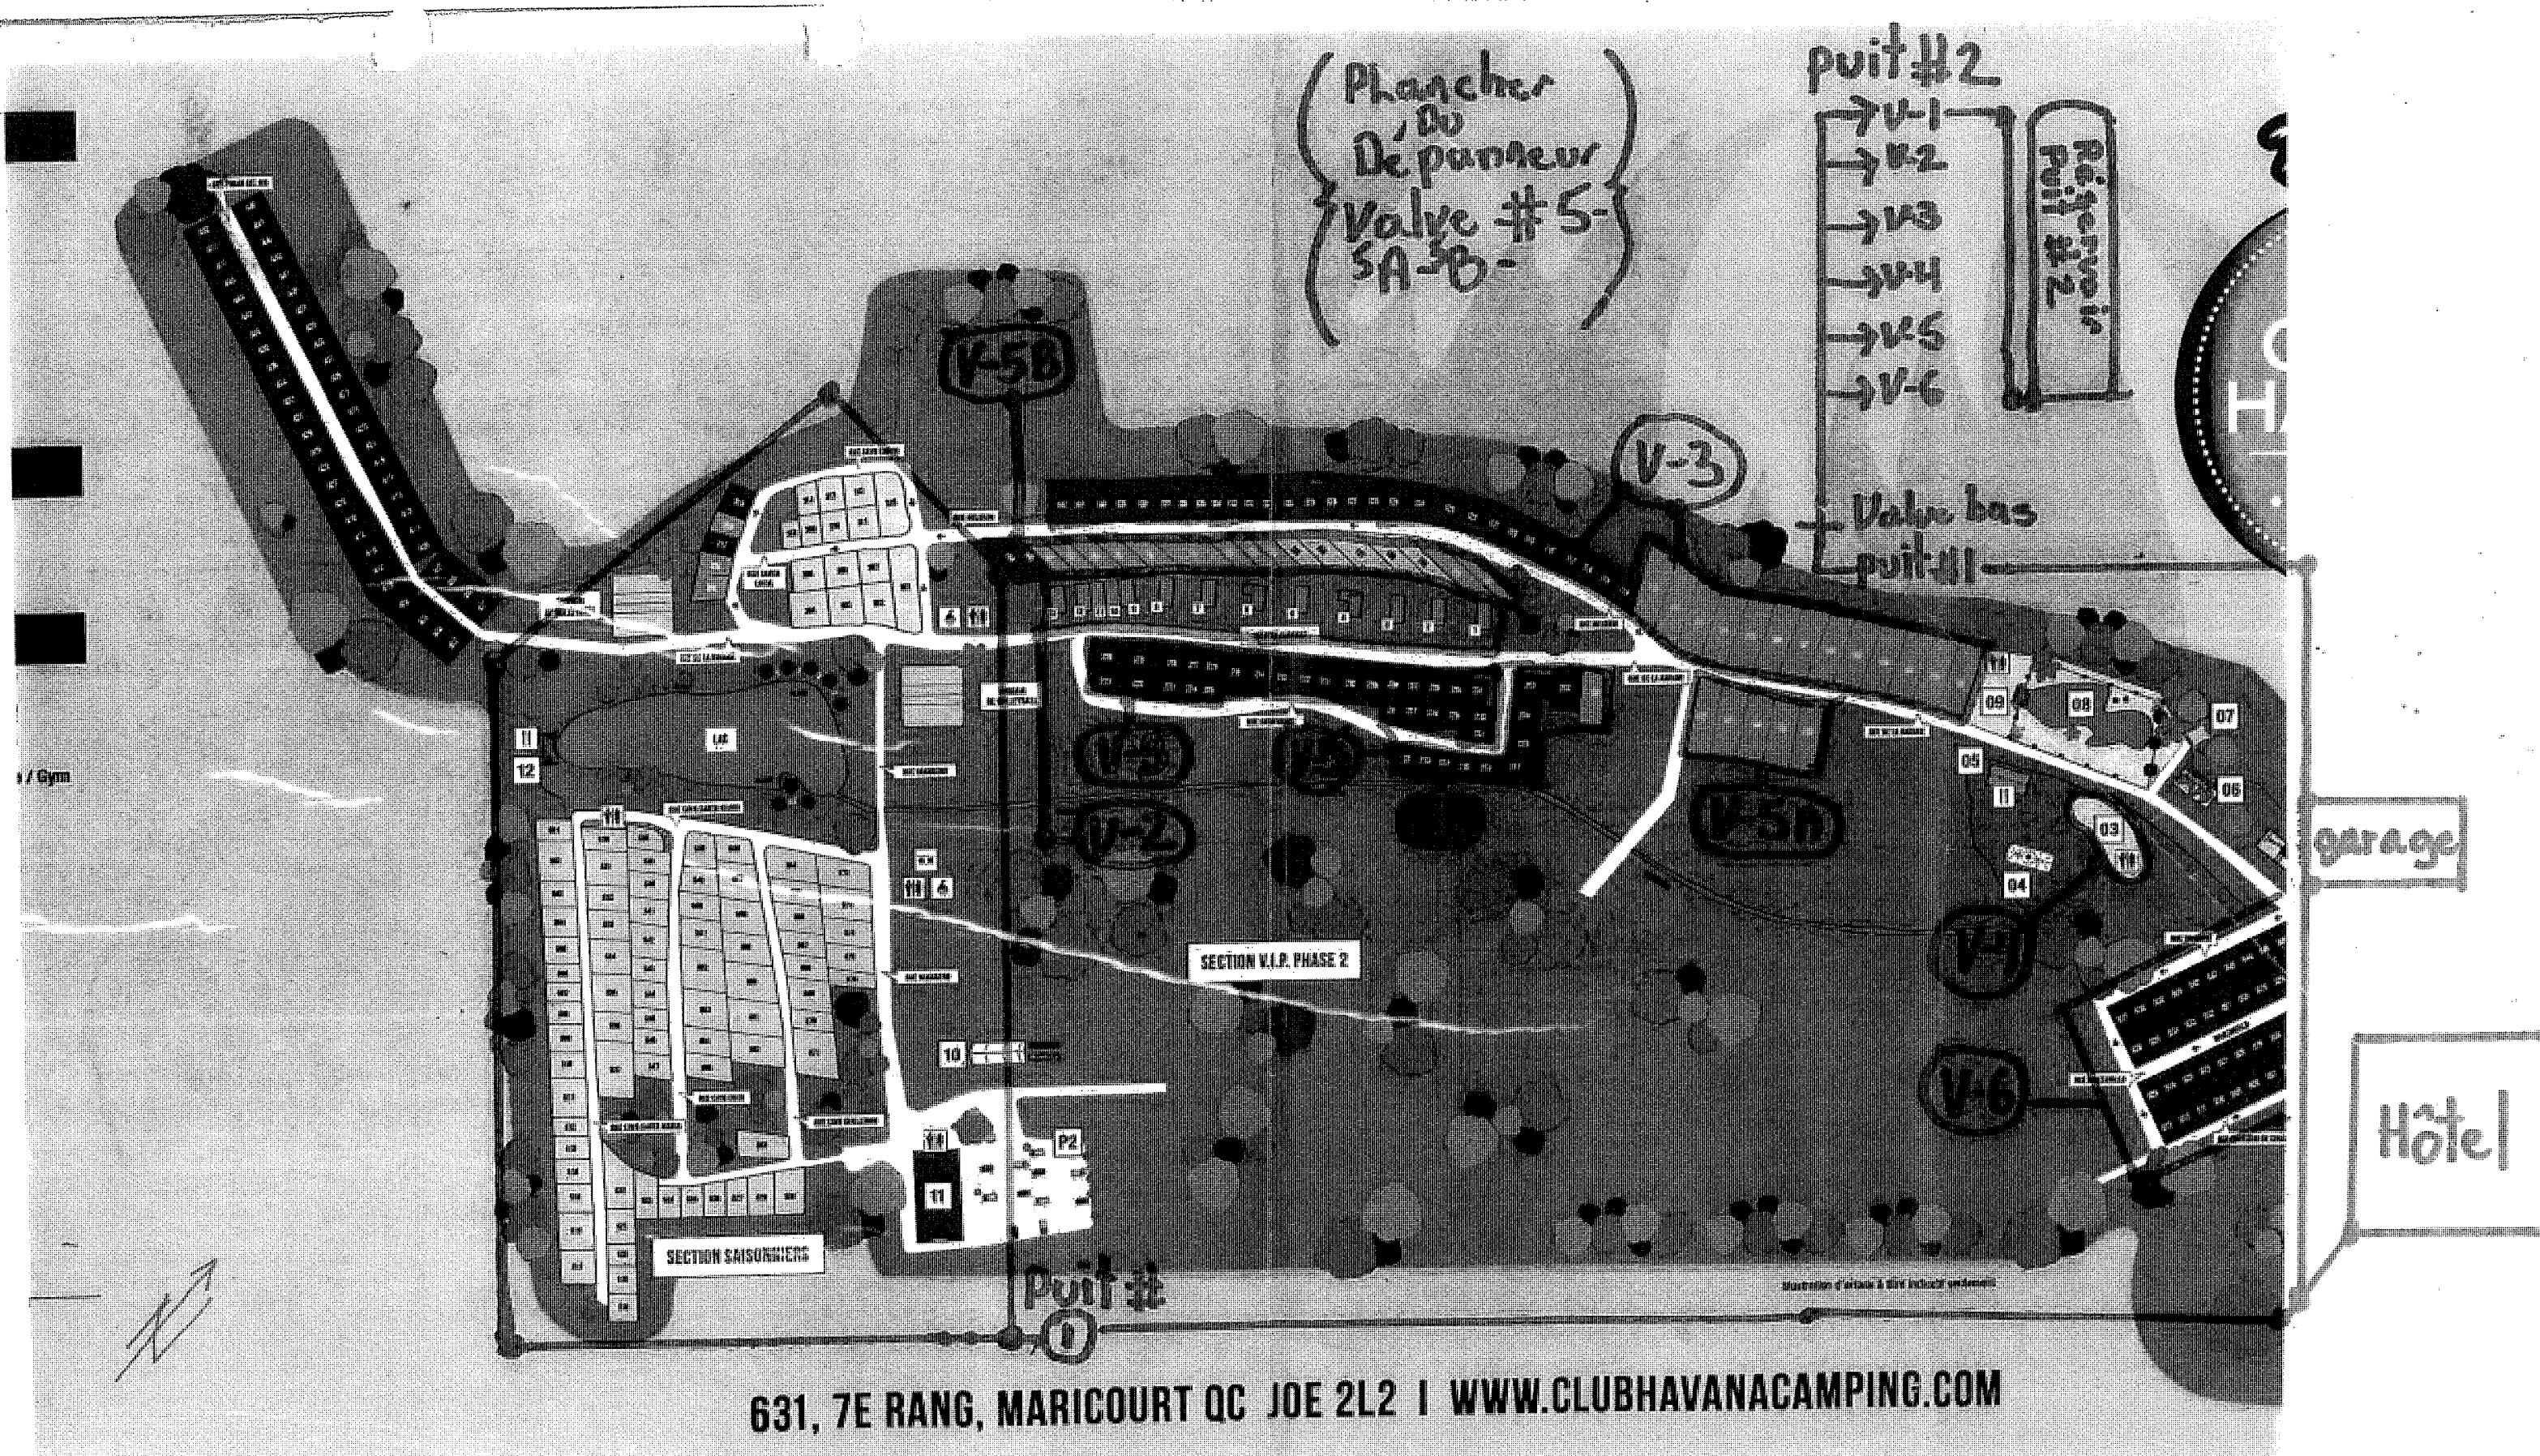

PLAN 2 SCHÉMA ÉCOULEMENT EAU POTABLE REMIS PAR L'EMPLOYÉ


REÇU PAR COURRIEL 2016-05-06 DE
STÉPHANE TRUCHON

Oreste Ioica

De: Oreste Ioica
Envoyé: 19 août 2016 14:18
À: 'demers06@gmail.com'
Objet: Demande d'accès à l'information - étude caractérisation sol - EES Phase I

Bonjour Monsieur Demers,

Dans le cadre d'une étude d'évaluation environnementale de site, phase I (caractérisation des sols) nous aurions besoin, d'informations relativement à un potentiel de contamination du terrain au 631, 7^e Rang dans la municipalité de Maricourt. Le terrain à l'étude occupe présentement les lots 5 626 900, 5 626 901 et 1 824 911 du cadastre du Québec. Le terrain est occupé présentement par le Camping Club Havana.

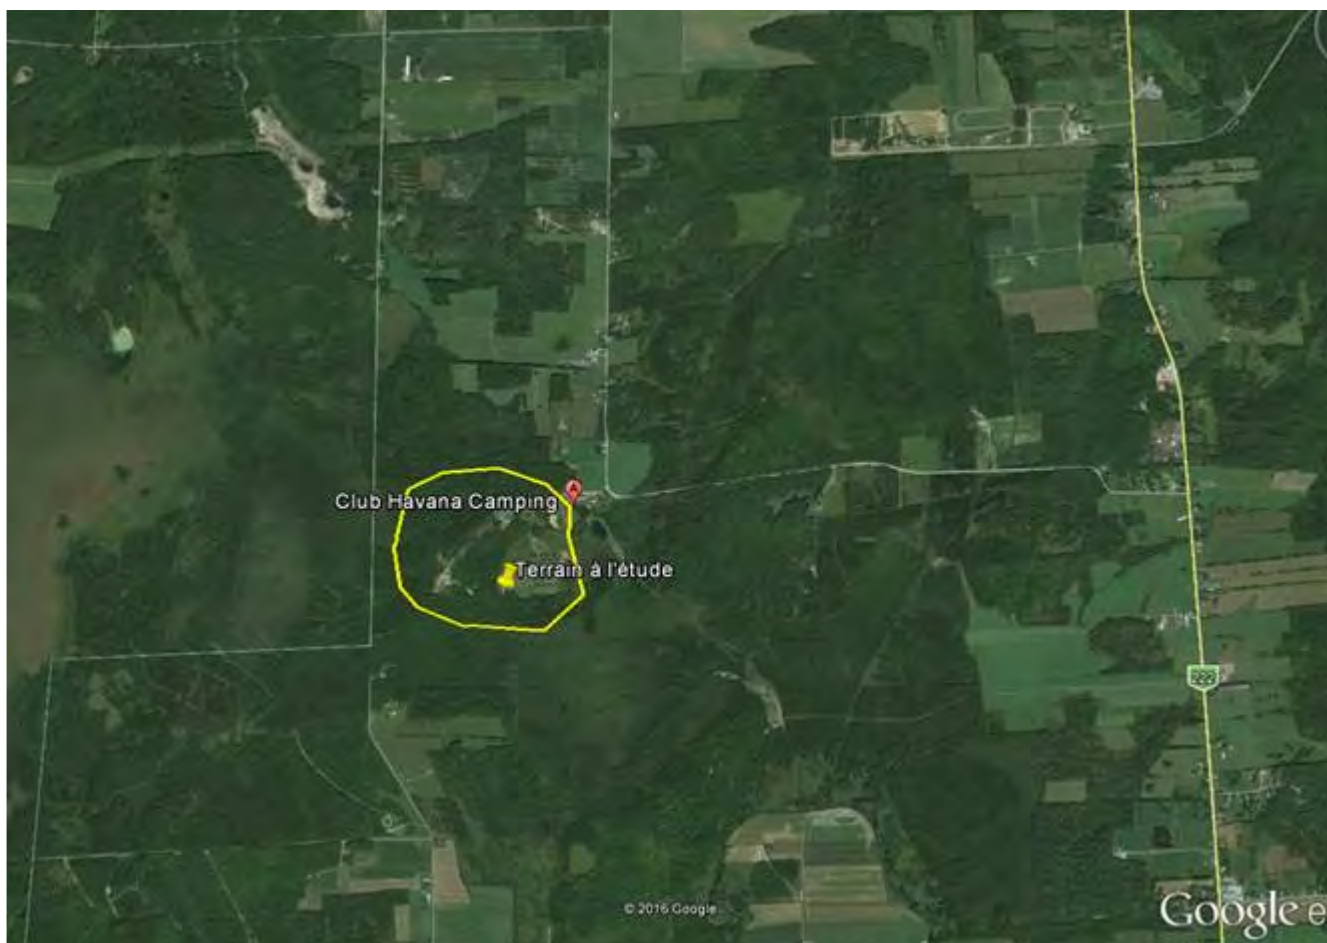

Au niveau des informations dont on a besoin, ce serait les enregistrements dans le dossier municipal du terrain ci haut mentionné, concernant :

- Incendie majeure;
- Activités (usages) présentes et antérieure sur le terrain (ex. résidentiels, commercial, industriel, garage, stations service, etc.)
- Zonage municipal, usage permises et numéro de cadastre;
- Non-conformités relativement à la réglementation municipale;
- Déversement des produits pétroliers;
- Réservoirs hors-sol ou souterraines (ex. : huile à chauffage);
- Accidents;

- Entreposage des déchets ou des matières dangereuses ou inconnues;
- Enfouissement résidus et déchets ;
- Problèmes de santé publique;
- Présence des terrains contaminés sur le site et/ou dans le voisinage;
- Problème de gestions des eaux usées;
- Toute autre information à caractère environnemental.

Dans le cas où des enregistrements relativement au passif environnemental des terrains faisant l'objet de l'étude sont disponibles au dossier municipal, veuillez nous le faire parvenir par la poste ou par courriel (email) en format pdf aux coordonnées indiquées ci-bas.

Dans le cas où il n'y a pas d'enregistrements au dossier municipal pour le terrain en question, veuillez nous faire parvenir un message SVP, par email (oreste@avizo.ca) ou par télécopieur (819-346-4112) qui attesterait cela (qu'il n'y a pas d'enregistrements).

En vous remerciant de votre collaboration, je vous prie , Monsieur Demers, de recevoir l'expression de mes sentiments distingués.

ORESTE IOICA, M.Env.,M.SC.,EESA.

Chargé de projets

Secteur environnement

Sans frais : 1-800-563-2005 | poste 422

oreste@avizo.ca | www.avizo.ca

Drummondville-Granby-Laval-Longueuil-Sherbrooke



AVERTISSEMENT CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ

Note : Ce message est destiné exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peut contenir de l'information privilégiée, confidentielle ou dispensée de divulgation aux termes des lois applicables. Si vous avez reçu ce message par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à l'expéditeur et effacer ce message.

WARNING CONCERNING CONFIDENTIALITY

Note: This message is intended only for the named recipient(s) above and may contain information that is privileged, confidential and/or exempt from disclosure under applicable law. If you have received this message by mistake, or are not the named recipient(s), please immediately notify the sender and delete this message.



Chemin Skiberine



Municipalité de
Maricourt

LÉGENDE

Limite municipale

Zone

Unité d'évaluation

Réseau Routier

Route Régionale

Route Collectrice

Route Locale

Autre chemin d'accès

Hydrographie

Étendue d'eau

Milieu humide

Cours d'eau permanent

Cours d'eau intermittent

Cours d'eau canalisé

0 25 50 100

Mètres

Échelle:

1:8 000

(Papier 8 1/2 x 11 po)

Source des données:

(c) Gouvernement du Québec
tous droits réservés

Projection: Min., zone 1

Datum: NAD, 83

Réalisation:



Service d'aménagement et d'urbanisme, © 2014

Grille des usages et des constructions autorisés par zones

	Sous-groupe	ZONES			
		AFI-1	AFR-1	AFC-1	MNP-1
6,2	A Résidentiel de faible densité				
	A.1 Habitation unifamiliale isolée	X ¹³	X ¹³	X ¹³	
6,3	B Résidentiel de moyenne densité				
	B.1 Habitation unifamiliale jumelée				
6,4	C Résidentiel de haute densité				
	C.1 Habitation unifamiliale en rangée				
6,5	C.2 Habitation bifamiliale jumelée				
	C.3 Habitation bifamiliale en rangée				
6,6	C.4 Habitation trifamiliale isolée				
	C.5 Habitation trifamiliale jumelée				
6,7	C.6 Habitation trifamiliale en rangée				
	C.7 Habitation multifamiliale				
6,8	D Chalet ou maison de villégiature	X ¹³	X ¹³	X ¹³	
	E Maison mobile	X ¹³	X ¹³	X ¹³	
6,9	A Commerce de détail				
	A.1 Commerce de vente de produits de l'alimentation				
6,10	A.2 Commerce de vente de produits de consommation				
	B Commerce de gros				
6,11	B.1 Entrepôts		X		
	C Commerce contraignant				
6,12	C.1 Commerce de vente lié aux véhicules motorisés	X		X	
	C.2 Commerce lié aux véhicules automobiles				
6,13	C.3 Cour de matériaux de construction, d'outillage ou de bois	X		X	
	C.4 Cour de feraille			X	
6,14	C.5 Piste de course de véhicules motorisés	X			
	C.6 Réservoir de combustible	X			
6,15	C.7 Dépôts extérieurs	X			
	C.8 Commerce lié au transport de marchandises				
6,16	D Établissement de services				
	D.1 Établissement de services personnels				
6,17	D.2 Établissement de services professionnels				
	D.3 Établissement de services d'affaires				
6,18	D.4 Établissement de services artisanaux				
	D.5 Établissement de services funéraires				
6,19	D.6 Autres services				
	E Établissement de récréation				
6,20	E.1 Activité de récréation extensive	X*	X*	X*	
	E.2 Activité de récréation intensive				
6,21	F Établissement lié à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées				
	F.1 Établissement de restauration			X	
6,22	F.2 Établissement de restauration rapide				
	F.3 Établissement de divertissement avec permis d'alcool				
6,23	F.4 Établissement de restauration champêtre	X	X	X	
	F.5 Établissement à caractère érotique				
6,24	G Établissement hôtelier				
	G.1 Établissement hôtelier limitatif	X	X	X	
6,25	G.2 Établissement hôtelier non limitatif				

X: Usages permis

*: Usages conditionnels

– usage interdit

Grille des usages et des constructions autorisés par zones

GROUPE D'USAGES	Sous-groupe Réf. classe d'usages	ZONES				
		AFI-1	AFR-1	AFC-1	MNP-1	
COMMUNAUTAIRE	6,4 A Institutionnel					
	A.1 Établissement d'enseignement					
	A.2 Établissement lié à la santé et aux services sociaux					
	A.3 Établissement lié à la sécurité publique					
	A.4 Établissement lié à l'administration publique					
	A.5 Parc, espace vert et terrain de jeux					
	B Activité éducative ou culturelle					
	B.1 Établissement lié à l'éducation					
	B.2 Établissement lié aux activités culturelles					
	C Activité religieuse ou communautaire					
	D Équipement ou infrastructure d'utilité publique					
	6,5 A Industriel I		X	X	X	X
	B Industriel II		X			
	C Industriel III					
	D Centre de recherche ou laboratoire		X			
INDUSTRIEL	E Abattoir		X			
	F Industrie de première transformation agro-alimentaire		X	X	X	
	G Industrie de première transformation de produits forestiers		X	X	X	
	H1 Gravière et sablière			X		
	H2 Gravière, sablière et carrière					
	I Atelier de fabrication et de réparation					
	6,6 A Exploitation agricole					
	A.1 Agriculture de type I		X	X	X	
	A.2 Agriculture de type II		X	X	X	
	A.3 Agriculture de type III		X	X	X	
AGRICOLE ET FORESTIER	A.4 Chenils		X	X	X	
	B Exploitation forestière					
	B.1 Érablière					
	B.2 Sylviculture		X	X	X	X
	C Matières résiduelles		X	X	X	X
	C.1 Ancien lieu d'enfouissement sanitaire					
	C.2 Dépôt de matériaux secs					
	C.3 Site de compostage					
	C.4 Entreposage et traitement de boues stabilisées					
	C.5 Centre de recyclage					
	USAGES SECONDAIRES					
	Établissement de services personnels (art. 6.8)		X	X	X	
	Établissement de services professionnels (art. 6.9)		X	X	X	
	Établissement de services d'affaires (art. 6.10)					
	Établissement de services artisanaux (art. 6.11)		X	X	X	
	Atelier de fabrication et de réparation (art. 6.12)		X	X	X	
	Commerce de vente de produits du terroir (art. 6.13)					
	USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS					
	Kiosque		X	X	X	
	Abri forestier		X	X	X	
	Éolienne domestique		X	X	X	
	Éolienne commerciale			X		
	Systèmes extérieurs de chauffage à combustion					
	Terrain de camping		X	X	X	
	Centre d'interprétation			X		
	Habitation intergénérationnelle			X		
	Milieu naturel protégé		X	X	X	
	USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS					
						X

X: Usages permis

*: Usages conditionnels

-- usage interdit

ANNEXE III

Rapport photos



Photo 1. Emplacement envisagé du nouveau système de traitement des eaux usées –
(photographie orientée S→N)



Photo 2. Vue d'un secteur aménagé pour des fins récréatives - camping
(photographie orientée SO→NE)



Photo 3. Station de caractérisation du milieu naturel – description de la végétation et la pédologie



Photo 4. Réservoirs de diesel et d'éthylène-glycol à proximité du garage (motel) –
(photographie orientée ESE→ONO)

ANNEXE VI

Titres de propriété

Index des immeubles

Circonscription foncière : Shefford		Dates de mise à jour du Registre	
Cadastre :	Cadastre du Québec	Droits :	2016-08-19 12:00
Lot :	5 626 900	Radiations :	2016-08-12 16:00
Date d'établissement :	2015-02-02 09:00	Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre	
Plan :	Liste des plans		
Concordance :	Partie du (des) lot(s) 1 824 912 .		

Date de présentation d'inscription	Numéro	Nature de l'acte	Qualité	Nom des parties	Remarques	Avis d'adresse	Radiations
2015-07-29	21 733 023	Préavis de résolution de la vente	Vendeur Débiteur	Les jardins du prophète inc. 9267-1551 Québec inc.	Réf. : 21 120 423		
2016-03-31	22 209 802	Hypothèque	Créancier Constituant	BEAUDOIN, Marc 9267-1551 QUÉBEC INC.	2 000 000,00 \$	6 806 840	
2016-07-26	22 508 143	Hypothèque légale	Créancier Débiteur	HYDRO-QUÉBEC 9267-1551 QUÉBEC INC.	25 018,86 \$	6 647 926	

Index des immeubles

Circonscription foncière : Shefford		Dates de mise à jour du Registre	
Cadastre :	Cadastre du Québec	Droits :	2016-08-19 12:00
Lot :	1 824 912	Radiations :	2016-08-12 16:00
Date d'établissement :	Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre		
Plan :	Liste des plans		
Concordance :			

Date de présentation d'inscription	Numéro	Nature de l'acte	Qualité	Nom des parties	Remarques	Avis d'adresse	Radiations
	Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 2003-09-29						
2013-02-15	19 745 240	Hypothèque légale (construction)	Créancier Débiteur	Bromont Terrasse Inc. 9234-9588 Québec Inc.	14 187,61 \$		T 20 582 229
2014-10-16	21 120 423	Vente	Vendeur Acquéreur	LES JARDINS DU PROPHÈTE INC 9267-1551 QUÉBEC INC.	1 000 000,00 \$		
2014-10-16	21 120 423	Hypothèque	Créancier Constituant	LES JARDINS DU PROPHÈTE INC 9267-1551 QUÉBEC INC.	950 000,00 \$	6 803 161	
2014-10-16	21 120 423	Droit de résolution	Vendeur Acheteur	LES JARDINS DU PROPHÈTE INC 9267-1551 QUÉBEC INC.			
2015-02-02	À 09:00.Lot inactif: voir nouveau(x) lot(s) 5 626 900 et 5 626 901 Voir plan(s) et/ou document joint : 1057424						

	Radiations	Mention
T	20 582 229	L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de la réquisition N° 19 745 240 est supprimée.

Index des immeubles

Section référence : Shefford - Cadastre du Québec - 1 824 912

Numéro d'inscription		Remarques	Avis d'adresse	Radiations
Acte au long				
437 658				I 14 710 904

INDEX DES IMMEUBLES

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE: Shefford

CONCORDANCE AVEC LE(S) LOT(S) SUR LEQUEL (LESQUELS) LE TITRE S'EXERÇAIT:

Canton d' Ely

623 ptie, 624 ptie, 625 ptie, Territoire sans désignation cadastrale

CADASTRE DU QUÉBEC

LOT N°: 1 824 912

N° DE FEUILLET CARTOGRAPHIQUE

ZONE DE REPÉRAGE

31H09-050-0203

D-1

DATE D'ÉTABLISSEMENT

2001 -10- 0 1 à 9 heures

SIGNATURE DE L'OFFICIER:

(Voir le document joint au plan pour le nom du propriétaire, le mode d'acquisition, le numéro d'inscription du titre de propriété et la concordance avec le lot mentionné au titre d'acquisition)

[illegible]

INDEX DES IMMEUBLES

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE

CADASTRE DU QUÉBEC

LOT N^o.

[illegible]

	Radiations	Mention
T	14 710 904	L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de la réquisition N° 437 658 est supprimée.

Index des immeubles

Circonscription foncière : Shefford		Dates de mise à jour du Registre	
Cadastre :	Cadastre du Québec	Droits :	2016-08-19 12:00
Lot :	5 626 901	Radiations :	2016-08-12 16:00
Date d'établissement :	2015-02-02 09:00	Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre	
Plan :	Liste des plans		
Concordance :	Partie du (des) lot(s) 1 824 912 .		

Date de présentation d'inscription	Numéro	Nature de l'acte	Qualité	Nom des parties	Remarques	Avis d'adresse	Radiations
2015-07-29	21 733 023	Préavis de résolution de la vente	Vendeur Débiteur	Les jardins du prophète inc. 9267-1551 Québec inc.	Réf. : 21 120 423		
2016-03-31	22 209 802	Hypothèque	Créancier Constituant	BEAUDOIN, Marc 9267-1551 QUÉBEC INC.	2 000 000,00 \$	6 806 840	
2016-07-26	22 508 143	Hypothèque légale	Créancier Débiteur	HYDRO-QUÉBEC 9267-1551 QUÉBEC INC.	25 018,86 \$	6 647 926	

Index des immeubles

Circonscription foncière : Shefford		Dates de mise à jour du Registre	
Cadastre :	Cadastre du Québec	Droits :	2016-08-19 12:00
Lot :	1 824 911	Radiations :	2016-08-12 16:00
Date d'établissement :	Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre		
Plan :	Liste des plans		
Concordance :			

Date de présentation d'inscription	Numéro	Nature de l'acte	Qualité	Nom des parties	Remarques	Avis d'adresse	Radiations
	Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 2003-09-29						
2004-06-01	11 370 508	Bail immobilier	Locataire Locateur	Mouvement Raëlien Canadien Fontaine, Ginette			
2006-09-21	13 664 353	Donation	Donateur Donataire	Fontaine, Ginette Bombardier, Stéphane			
2006-09-22	13 668 076	Vente	Vendeur Acheteur	Bombardier, Stéphane Stéphane Bombardier Inc.	81 475,00 \$		
2012-01-17	18 773 587	Hypothèque	Créancier Constituant	La Caisse Populaire de Waterloo STÉPHANE BOMBARDIER INC.	1 000 000,00 \$	6 073 268	

Index des immeubles

Section référence : Shefford - Cadastre du Québec - 1 824 911

Numéro d'inscription	Remarques	Avis d'adresse	Radiations
Aucune entrée n'a été effectuée dans cette section à ce jour. Voir section numérisée.			

INDEX DES IMMEUBLES

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE: Shefford

CONCORDANCE AVEC LE(S) LOT(S) SUR LEQUEL (LESQUELS) LE TITRE S'EXERÇAIT:

Canton d' Ely
623 ptie, 624 ptie

CADASTRE DU QUÉBEC

LOT N°: 1 824 911

N° DE FEUILLET CARTOGRAPHIQUE

ZONE DE REPÉRAGE

31H09-050-0203

D-2

DATE D'ÉTABLISSEMENT:

2001 -10- 0 1 à 9 heures

SIGNATURE DE L'OFFICIER:

(Voir le document joint au plan pour le nom du propriétaire, le mode d'acquisition, le numéro d'inscription du titre de propriété et la concordance avec le lot mentionné au titre d'acquisition)

[illegible]

INDEX DES IMMEUBLES

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE.

CADASTRE DU QUÉBEC LOT N^o:

[illegible]

ANNEXE V

Recherche répertoires

Développement durable,
Environnement et Lutte
contre les changements
climatiques

Québec



[Accueil](#)

[Plan du site](#)

[Nous joindre](#)

[Portail Québec](#)

[À propos du site](#)

[Recherche](#)



Répertoire des terrains contaminés

Les renseignements présentés sont ceux qui ont été portés à l'attention du Ministère avant le 15 août 2016.

L'ensemble du répertoire compte 10179 enregistrements.

Aucun enregistrement ne répond au critère suivant : Municipalité : Maricourt



Développement durable,
Environnement et Lutte
contre les changements
climatiques

Québec



[Accueil](#)

[Plan du site](#)

[Nous joindre](#)

[Portail Québec](#)

[À propos du site](#)

[Recherche](#)



Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels

Les renseignements présentés sont ceux disponibles au 14 août 2016

L'ensemble du répertoire compte 344 enregistrements.

Aucun enregistrement ne répond au critère suivant : Municipalité : Maricourt



| [Accueil](#) | [Plan du site](#) | [Accessibilité](#) | [Pour nous joindre](#) | [Quoi de neuf?](#) | [Sites d'intérêt](#) | [Recherche](#) | [Où trouver?](#) |

| [Accès à l'information](#) | [Politique de confidentialité](#) | [Réalisation du site](#) | [À propos du site](#) |  [Abonnement](#) |

Québec



© Gouvernement du Québec, 2016

Titulaire du permis (N° Dossier)	Site Adresse	Date Émission Expiration	Date Prochaine Vérif.	Capacité Autorisée (litres)	Nombre Réservoirs Autorisé
Magog					
2334-5580 Québec inc. (48041)	Magog Marine 675, Rue L'Archevêque Magog (Québec) J1X 3E9	2014/10/01 2016/09/30	2016/09/30	9 100	1
9046-2631 Québec inc. (56952)	Dépanneur M.P. 5, Saint-Patrice Est Magog (Québec) J1X 1T5	2014/12/01 2016/11/30	2016/11/30	80 000	2
9126-8383 Québec inc. (604301)	Dépanneur Omerville 3050, Rue Sherbrooke Magog (Québec) J1X 3W5	2015/06/27 2017/06/26	2017/06/26	100 000	2
9191-0836 Québec inc. (17186)	Station Calixa 1305, Rue Sherbrooke Magog (Québec) J1X 2T4	2015/12/13 2017/12/12	2019/12/12	80 000	2
9265-4250 Québec inc. (185009)	Marina Merry 201, Rue Merry Sud Magog (Québec) J1X 3L2	2015/06/01 2017/05/31	2017/05/31	50 000	1
9294-7522 Québec inc. (605999)	IGA Mini Magog (C80071) 1550, Rue Sherbrooke Magog (Québec) J1X 5Z3	2016/03/19 2018/03/18	2018/03/18	115 000	2
Maricourt					
Bombardier Produits Récréatifs inc. (447041)	Bombardier Produits Récréatifs inc. 917, Rte 222 Maricourt (Québec) J0E 2L0	2015/10/01 2017/09/30	2019/09/30	16 875	2
Martinville					
Marcel Jolin (154229)	Gas bar Marcel Jolin 188, Ch de l'Église Martinville (Québec) J0B 2A0	2015/06/01 2017/05/31	2017/05/31	32 804	2
Melbourne					
Couche-Tard inc. (605070)	Couche-Tard #1047 1035, Rte 243 Melbourne (Québec) J0B 2B0	2016/06/18 2018/06/17	2018/06/17	115 000	2
Milan					
Érablière Lapierre inc. (429616)	Érablière Lapierre inc. 839, Ch Tolsta Milan (Québec) G0Y 1E0	2015/04/01 2017/03/31	2019/03/31	20 000	1
Nantes					
Gestion Boulet inc. (605246)	Gestion Boulet inc. 2174, Rte 161 Nantes (Québec) G0Y 1G0	2015/02/26 2017/02/25	2019/02/25	85 000	2

No d'immeuble	Type de rue	Nom de la rue	No dossier RBQ
Magog			
65		Principale Est	403060
675	rue	L'Archevêque	48041
686	rue	Sherbrooke	117044
800		Thérroux	431814
831		rue de Hatley	431822
871	rue	Principale Ouest	73833
95		Sherbrooke	20693
991	rue	Sherbrooke	19869
	route	Cherry	86744
Maricourt			
917	route	222	447041
Martinville			
188	chemin	de l'Église	154229
335	rue	Principale Ouest	606754
Melbourne			
1035	route	243	605070
Milan			
839	chemin	Tolsta	429616
Nantes			
2174	route	161	605246
2266	rue	Laval Nord	32763
6346	route	Sainte-Cécile	415975
Newport			
458	route	132	136457
512	route	132	198515
North Hatley			
220		Mill Street	126649
3800	chemin	Dunant	417060
Notre-Dame-des-Bois			
41	rue	Principale Est	54569
Orford			

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada




Search

Activités du ministère | Politiques et surveillance | Fonction publique fédérale

Accueil > BCG > Gestion des biens immobiliers > RBIF/ISCF - Navigateur cartographique

RBIF/ISCF - Navigateur cartographique

Zone : Montérégie, Estrie Contenu : 2035 bâtiments fédéraux, 177 Sites contaminés fédéraux,

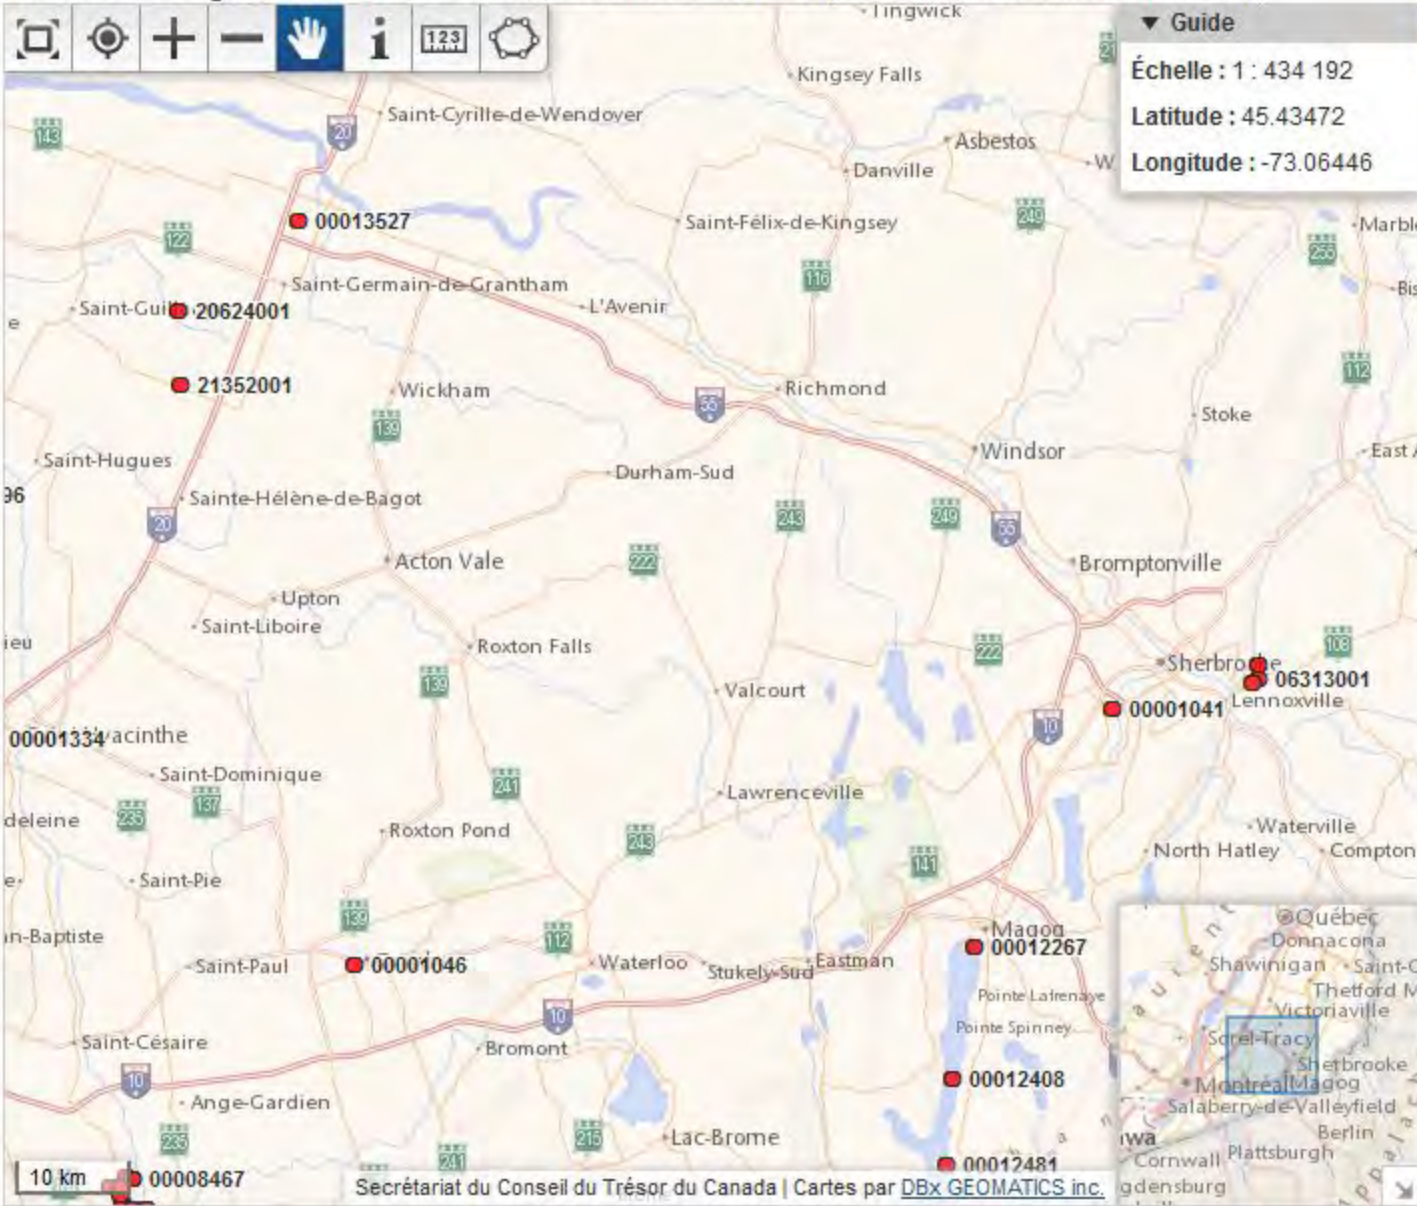

Couches

Recherche

Information

Contrôlez la visibilité des couches et des étiquettes avec les cases à cocher. Contrôlez le fond de carte avec la liste de sélection. Les actions vont automatiquement mettre la carte à jour.

	Biens immobiliers fédéraux	☐ Visibilité ¹	☐ Étiquettes
	Bâtiments fédéraux	☐ Visibilité ¹	☐ Étiquettes
	Sites contaminés fédéraux	☒ Visibilité ¹	☒ Étiquettes
	Régions économiques	☐ Visibilité	☐ Étiquettes
	Divisions de recensement	☐ Visibilité	☐ Étiquettes
	Subdivisions de recensement	☐ Visibilité	☐ Étiquettes
	Régions métropolitaines	☐ Visibilité	☐ Étiquettes
	Circonscriptions électorales fédérales	☐ Visibilité	☐ Étiquettes
	Régions des traités	☐ Visibilité	☐ Étiquettes

Fond de carte : Standard 2

¹ Cette couche est visible lorsque l'échelle de la carte est inférieure à 1 : 3 000 000.

² Les fonds de carte de Google sont disponibles lorsque l'échelle de la carte est inférieure à 1 : 60 000.