

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: OBF 03-26	Data abertura: 02/02/26				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☒ Preventiva	☐ Teste	☐ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: MR ARQUITETURA	Aplicadora: Própria		
Contato: Luis Calmom	Obra: ☒ Manutenção ☐ Nova		
E-mail: N.A			
Sector: Diretoria	Data de fechamento: 02/02/26		
Segmento: ☐ Powder	☐ Performance	☒ Protective	☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: AÇO CARBONO		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: _____		
Rugosidade: N.A		
Tipo de preparo de superfície: Lixamento Manual		
Tipo de abrasivo: Lixas de ferro		
Produto		
Produto / Descrição: RETHANE DHG 652 BRANCO N9,5		
Cor: BRANCO N9,5		
Código comp. A: 6529100		
Lote: 2.290.733	Fabricação: JAN/26	Validade: JAN/27
Código comp. B: 8520500		
Lote: 2.289.375	Fabricação: JAN/26	Validade: JAN/27
Código comp. C: N.A		
Lote: N.A	Fabricação: N.A	Validade: N.A
Diluyente: 4400000		
Lote:	Fabricação:	Validade:

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Obs. Adicional: N/A

Características de aplicação

Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): 7

Espessura seca (E.F.S μm): 60 μm

Primer: N.A

Intermediário: N.A

Acabamento: 60 μm (estimado)

T ($^{\circ}\text{C}$): 25

URA: 63%

Equipamento: Estruturas Metálicas

Método de Aplicação: Airless Elétrico

Condições de aplicação: Adequada

Obs. Adicional:

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:

1-OBJETIVO:

Realizar a avaliação da pintura das estruturas metálicas do teto do *Santuário Mãe de Deus*, atualmente em processo de revitalização, utilizando o produto **Rethane DHG 652**.

2- PARTICIPANTES:

Josué - Responsável pela pintura

JMC PINTURAS

Otávio - Assistência Técnica

RENNER COATINGS


3-ATIVIDADES REALIZADAS:



Produto utilizado.



Visão de parte das estruturas a serem pintadas.

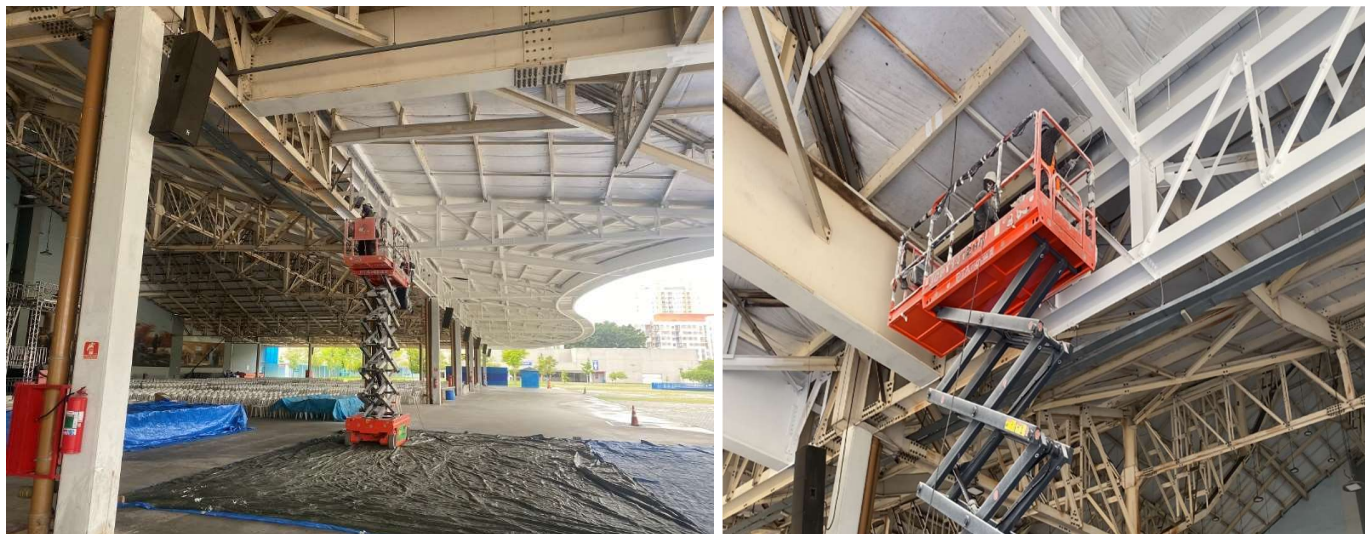

Estruturas mais próximas a área desabrigada sendo pintadas.

4- COMENTÁRIOS:

Conversando com Josué responsável pelas atividades de pintura, as aplicações estão dentro da normalidade, de acordo com ele o produto apresenta boa cobertura e está atendendo as expectativas com relação ao aspecto visual e camada aplicada.

A aplicação está sendo feita com airless elétrico comumente utilizado em pinturas decorativas, o equipamento está apresentando boa performance, mas requer a utilização de alta pressão na atomização devido as características do produto e os 10 metros de mangueira que estão sendo utilizados atualmente.

Durante a aplicação de tinta por pistola em estruturas ou superfícies localizadas em níveis elevados, é comum a ocorrência do fenômeno conhecido como *dry spray*. Esse efeito acontece quando parte da tinta atomizada percorre uma distância excessiva até o substrato ou até o piso, perdendo solventes no trajeto e iniciando o processo de secagem ainda em suspensão no ar. Como consequência, essas partículas atingem o piso já em estado semi-seco ou seco, depositando-se em forma de pó.

A remoção deve ser realizada preferencialmente por métodos mecânicos simples, como varrição industrial ou aspiração, evitando-se processos que levem a poeira excessiva. A limpeza periódica do piso contribui para melhores condições de trabalho.



Equipamento de aplicação e deposição do dry spray no piso.

Na visita técnica, ao avaliarmos as estruturas que estão sendo pintadas, foi constatado que grande parte da área apresenta a pintura antiga em boas condições, com boa adesão ao aço e desempenhando adequadamente a função de proteção do substrato. Nesses pontos, torna-se necessária apenas a repintura, desde que precedida de tratamento de superfície por lixamento, com o objetivo de promover ancoragem adequada da nova camada de tinta.

Entretanto, também foram identificados pontos com presença de corrosão, nos quais já ocorreu a exposição do aço. É importante ressaltar que o produto atualmente utilizado nesta manutenção se trata de uma tinta exclusivamente de acabamento, não sendo indicada para aplicação direta sobre aço exposto ou áreas corroídas.

Para esses pontos, o procedimento tecnicamente mais adequado seria a aplicação prévia de um primer epóxi ou, alternativamente, a utilização de um revestimento poliuretano com pigmentação anticorrosiva em sua formulação, garantindo a proteção do substrato e a durabilidade do sistema de pintura.



Pontos de exposição do substrato e corrosão identificados das estruturas.

5 – CONCLUSÃO:

O produto foi elogiado pelo aplicador Josué em função de sua boa aplicabilidade, cobertura e aspecto visual, além de não apresentar entupimento das mangueiras do equipamento, problema que ele havia enfrentado no início da obra.

De maneira geral, os trabalhos estão se desenvolvendo conforme o previsto, sem a ocorrência de desvios ou fatores negativos que comprometam o andamento das atividades. Orientações de aplicação, bicos e pressão, visando a diminuição de spray no piso foram destacadas e até mesmo a mudança de equipamento para um tanque de pressão que é mais robusto e muito utilizado para aplicação desse tipo de produto.


A área de piso está sendo coberta por plásticos e pequenos respingos fora desta área são de fácil remoção após secagem com simples varrição.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

N.A

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

BT 0852

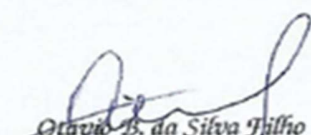
Otávio B. da Silva Filho
ASSIST. TÉCNICO
RENNER COATINGS
SNQC-CP-Nº 0476**Assistência Técnica**

Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 xxxxxxxxxx
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

