

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: OBF 10-26	Data abertura: 03/03/26				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☒ Teste	☐ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente FLEXNYL ZIPERES	Aplicadora: Própria		
Contato: Juliano	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova		
E-mail: N.A			
Sector: Produção	Data de fechamento: 03/03/26		
Segmento: ☐ Powder	☒ Performance	☐ Protective	☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: ZAMAC		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Abrasão e intemperismo		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: <u>N.A</u>		
Rugosidade: N.A		
Tipo de preparo de superfície: Jateamento Abrasivo		
Tipo de abrasivo: Microesferas de vidro		
Produto		
Produto / Descrição: EPÓXI TAMB BASE BRANCA		
Cor: BRANCA		
Código comp. A: RH00411095		
Lote 2.295.889	Fabricação: FEV/26	Validade: FEV/27
Código comp. B: RHC416		
Lote : 2.295.543	Fabricação: FEV/26	Validade FEV/27
Código comp. C / Descrição: RHS631 - SOLUÇÃO DESLIZANTE TAMB.1		
Lote: 2.295.753	Fabricação: FEV/26	Validade: FEV/27
Código comp. D / Descrição : RHS617 - SOLUÇÃO ACELERADORA PARA EPÓXI		
Lote: 2.295.911	Fabricação: FEV/26	Validade: FEV/27
Diluyente: RHR 475 – DILUENTE EPÓXI TAMB		
Lote: 2.295.713	Fabricação: FEV 26	Validade: FEV/27

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Obs. Adicional: N/A

Características de aplicação

Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): 182

Espessura seca (E.F.S μm): N.A

Primer: N.A

Intermediário: N.A

Acabamento: N.A

T ($^{\circ}\text{C}$): 23

URA: 59%

Equipamento: DESLIZADOR

Método de Aplicação: Pistola Convencional

Condições de aplicação: Adequada

Obs. Adicional:

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:

1-OBJETIVO:

Realizar a aplicação do produto EPÓX TAMB Base Branca por meio do método de tamboreamento. O produto já é utilizado pelo cliente; entretanto, passou recentemente por ajustes em sua formulação, visando melhorias no tempo de secagem e resistência ao amarelecimento da película.

2- PARTICIPANTES:

Juliano Augusto	Coord. Produção	FLEXNYL ZIPERES
Diego Henrique	Analista de Pintura	FLEXNYL ZIPERES
Naasom A. Carvalho	Vendas Técnicas	RENNER COATINGS
Otávio B. S. Filho	Assistência Técnica	RENNER COATINGS

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Na data da aplicação as peças foram preparadas através de jateamento abrasivo com microesferas de vidro para limpar a superfície e promover a aderência do produto.

Na sequência, foi realizada a preparação do produto com a relação de mistura abaixo, divididas em mililitros.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO			
CÓD RH00411095	EPÓXI TAMB BASE BRANCA	COMP A	500ml
CÓD RHC416095	AGENTE DE CURA POLIAMINA TAMB	COMP B	50ml
CÓD RHR475	DILUENTE PARA EPÓXI TAMB		1000ml
CÓD RHS631	SOLUÇÃO DESLIZANTE TAMB.1		30ml
CÓD RHS617	SOLUÇÃO ACELERADORA P/ EPÓXI		11ml

DADOS TÉCNICOS DE APLICAÇÃO	
Equipamento utilizado	Tamboreador de pintura
Bico utilizado na aplicação	1.5 mm
Temperatura de aquecimento interno do tambor	100°C a 120°C
Início da pintura: 11:12h	Término da Pintura: 12:15h

4- COMENTÁRIOS:

Importante salientar que, após a mistura dos componentes A e B do produto, foi respeitado um tempo de indução de aproximadamente 15 minutos. Somente após esse período foram adicionados à mistura os demais componentes necessários na mistura.

A pintura transcorreu normalmente dentro do tempo informado anteriormente. Durante o processo, a cada intervalo de 5 a 10 minutos foram coletadas amostras das peças que estavam sendo pintadas, com o objetivo de acompanhar a evolução da cobertura do produto, bem como o comportamento da secagem. O produto apresentou desempenho dentro do esperado, estando apto para retirada do equipamento após 1 hora e 3 minutos de pintura.

Na sequência, as peças pintadas foram posicionadas sob ventilação forçada (ventilador) para resfriamento por aproximadamente 10 minutos e, posteriormente, puderam ser manuseadas sem qualquer impedimento.


No período da tarde foi realizada uma nova aplicação do produto, seguindo a mesma formulação de mistura informada anteriormente, com exceção da Solução Aceleradora para Epóxi CÓD. RHS617, que não foi adicionada. O objetivo foi avaliar o comportamento do produto na ausência do acelerador. Nessa condição, o resultado não foi satisfatório, pois as peças apresentaram secagem lenta, permanecendo com pegajosidade mesmo após 1 hora de pintura com aquecimento, conforme havia sido realizado na aplicação anterior.

5 – CONCLUSÃO:

O produto foi aprovado na condição de mistura entre os componentes citados anteriormente, com a adição do acelerador de secagem. Ressalta-se que, quando o acelerador foi retirado da formulação, o sistema não apresentou tempo de secagem compatível com o processo produtivo do cliente.

Conforme informado pelo Sr. Juliano, as peças pintadas serão submetidas a ensaio em autoclave, com ciclo de 60 minutos a 120 °C, com o objetivo de avaliar a resistência da película ao amarelecimento. Após a conclusão dos testes, os resultados serão reportados à Renner para análise e definição dos próximos passos.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

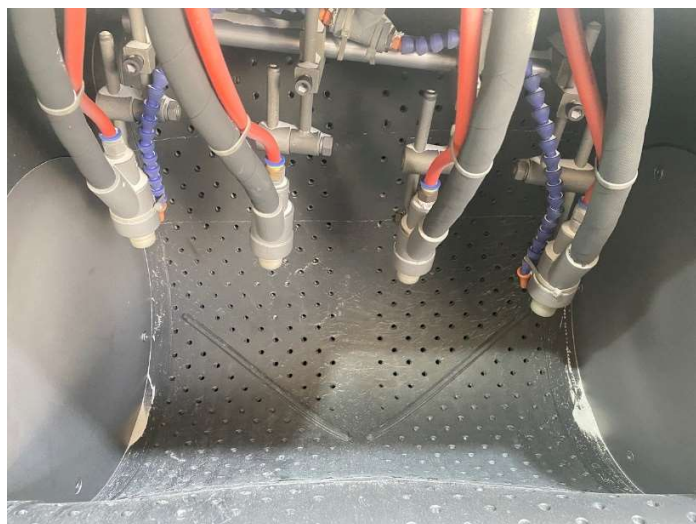


Equipamento de jateamento e peças após o preparo da superfície.



Produto e diluente utilizado.



Soluções deslizantes, aceleradora e preparação do produto.

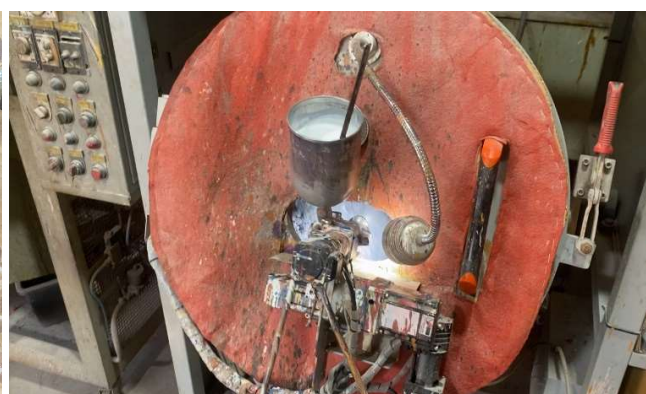

Aplicação do produto.



Temperatura interna de operação durante a aplicação.



Amostras de peças em degrade mostrando a evolução da pintura e sistema de ventilação pós pintura.



Peças após passarem por ventilação de 10 minutos, prontas para o manuseio.

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

N/A

A handwritten signature in blue ink, reading "Otavio B. da Silva Filho".

Otávio B. da Silva Filho
ASSIST. TÉCNICO
RENNER COATINGS
SNQC-CP-Nº 0476

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 xxxxxxxxxxxx
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br