

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: OBF 12-26	Data abertura: 04/03/26				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☒ Teste	☐ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: TONELLI CONSTRUÇÕES E MET. LTDA	Aplicadora: LEMASTER
Contato: Ivanete	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: N.A	
Setor: Produção	Data de fechamento: 04/03/26
Segmento: ☐ Powder	☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície			
Substrato: AÇO CARBONO			
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo			
Grau inicial da superfície:			
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D			
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: <u>N.A</u>			
Rugosidade: 60µm			
Tipo de preparo de superfície: Jateamento abrasivo			
Tipo de abrasivo: Granalha de Aço			
Produto			
Produto / Descrição: Rezinc PEZ 870 / Revran DST Plus Fast Cure 870 / Rethane ORG 650			
Cor:	Cinza	Cinza- N6,5	Branco RAL-9003
Código comp. A:	8701190 (primer)	8702197 (intermediário)	6500123 (acabamento)
Lote:	2294852 2291934	2294739	2294681
Código comp. B:	8220404	8702198	8400720
Lote:	2287925	2292476 2294680	2292874
Código comp. C:	N.A		
Lote:	N.A		
Diluyente:	4200000	4400000	
Lote:	2293739	2293495	

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Obs. Adicional: N/A

Características de aplicação

Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): 10%

Espessura seca (E.F.S μm):

Primer: 75 μm

Intermediário: 225 μm

Acabamento: 70 μm

T (°C): N.A

URA: N.A

Equipamento: Estruturas Metálicas

Método de Aplicação: Pistola Convencional

Condições de aplicação: Adequadas

Obs. Adicional:

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:

1-OBJETIVO: Realizar visita técnica à empresa Lemaster, responsável pela fabricação e pintura das estruturas metálicas destinadas ao cliente Tonelli Construções, referentes à obra Eneva.

2- PARTICIPANTES:

Ivanete	Produção	LEMASTER
Otávio	Assistência Técnica	RENNER COATINGS
Naasom	Vendas Técnicas	RENNER COATINGS

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

- Visita a fábrica e setor de pintura da Lemaster para fazer contato com Ivanete.
- Visita no setor de pinturas da RM Metalúrgica que está fabricando e pintando para a Lemaster.
- Medição de Espessuras Seca em peças pintadas com a 1ª demão
- Medição de Espessuras Seca em peças acabadas, com as 3 demãos aplicadas.


4- COMENTÁRIOS:

Na data da visita, inicialmente nos dirigimos à Lemaster, onde mantivemos contato com a Srta. Ivanete, com o objetivo de conhecer as instalações da empresa, tendo como foco principal o setor de pintura.



Entretanto, fomos informados que, no momento, os serviços de fabricação e pintura das peças destinadas à obra da Eneva encontram-se terceirizados e estão sendo executados nas instalações da RM Metalúrgica, empresa atualmente responsável pela prestação desses serviços, local que nos dirigimos em sequência, acompanhados da Srta. Ivanete.

No local havia diversas estruturas metálicas pintadas, em sua maioria treliças. Foram observadas peças com apenas a primeira demão aplicada e outras já finalizadas com as três demãos do sistema de pintura.


Na sequência, foi realizada inspeção visual das estruturas, onde o aspecto geral das peças foi considerado satisfatório, sem evidências aparentes de falhas relevantes no revestimento. Posteriormente, foram efetuadas medições de espessura de película seca, a fim de verificar a conformidade com as especificações do sistema de pintura.

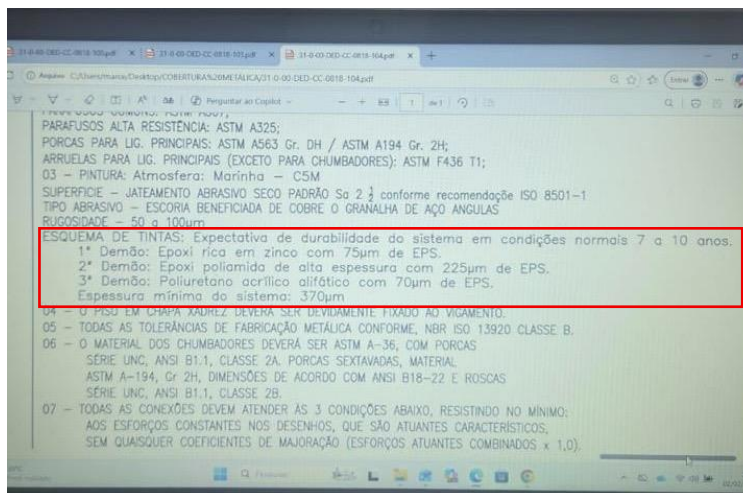

Esquema de pintura apresentado pelo cliente.

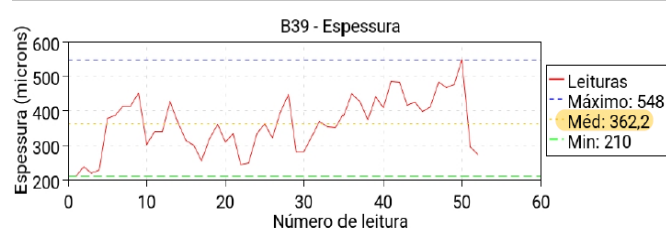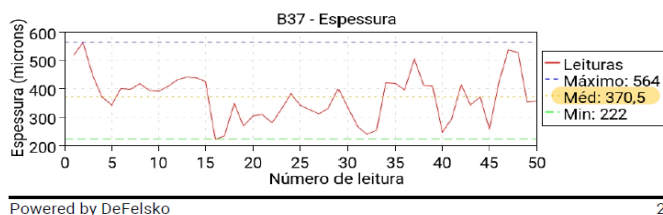

As medições de espessura seca realizadas nas peças finalizadas apresentaram valores médios de 370 μm e 362 μm , indicando uniformidade dentro do conjunto de peças avaliadas.

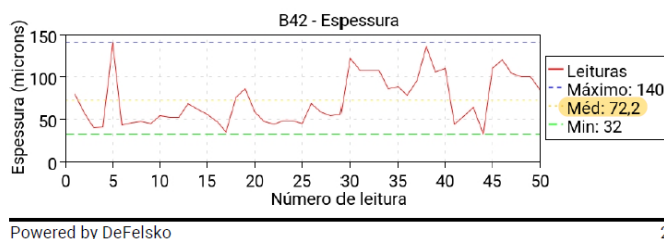

Espessura média de peças com apenas o primer aplicado, 72 μm .

5 – CONCLUSÃO:

Até a presente data, os trabalhos de pintura estão sendo executados de forma satisfatória, sem registro de quaisquer inconvenientes relacionados à utilização dos produtos Renner.

Em contato com a Srta. Ivanete, nos colocamos à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas que possam surgir futuramente, bem como para prestar suporte técnico em qualquer ocorrência que venha a demandar o apoio da equipe técnica da Renner.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Peças finalizadas, com o esquema de pintura completo.



Peças com a primeira demão aplicada.

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

N/A



Otávio B. da Silva Filho
ASSIST. TÉCNICO
RENNER COATINGS
SNQC-CP-Nº 0478

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 xxxxxxxxxxxx
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br