

RELATÓRIO DE VISITA SIMPLIFICADO

Relatório nº: OBF 20-26

Data: 09/04/26

DADOS CLIENTE

Cliente: CONSTRUTORA JL / BLAST BRAZIL	Contato: Gabriel
Aplicadora: Própria	Setor: Controle de Qualidade
Obra: SESC SÃO BERNARDO	
Segmento:	☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine

RELATÓRIO DESCRITIVO**1-ATIVIDADE REALIZADA:**

Por solicitação da CONSTRUTORA JL foi realizada uma visita técnica ao SESC São Bernardo para a medição da espessura seca em duas vigas que tiveram sua pintura recomposta, seguindo o esquema original, em razão de danos ocorridos durante o transporte e a instalação.

ESQUEMA DE PINTURA

Tintas	Nº de Demãos	Espessura mínima de película seca / demão (µm)
Revrán TF PNA HB Cinza N6,5	01	240
Rethane FLV 653 Cinza RAL 7024	01	60
Espessura película seca total (µm)		300

Participantes:

GABRIEL SANTOS DA PAIXÃO

Técnico da Qualidade

CONSTRUTORA JL

OTÁVIO B. DA SILVA FILHO


Assistente Técnico

RENNER COATINGS

2- COMENTÁRIOS GERAIS:

As medições das espessuras secas das vigas foram realizadas conforme a identificação apresentada no desenho a seguir. As faces das estruturas nas quais as medições foram efetuadas correspondem às mesmas visualizadas na orientação indicada no referido desenho.


3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

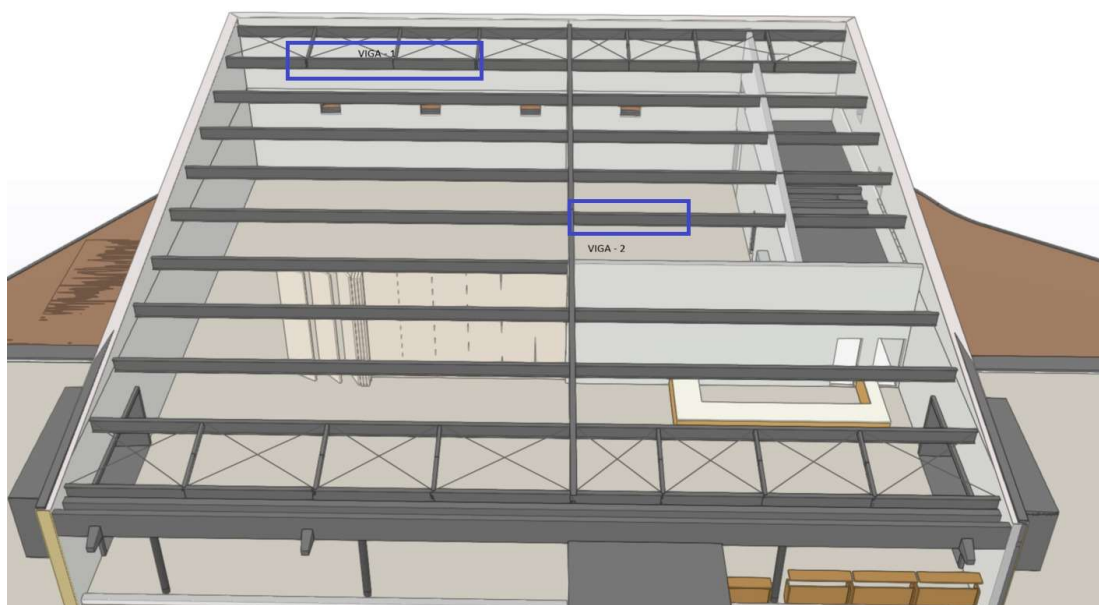


Identificação das vigas 1 e 2 e faces que foram realizadas as medições.



Medições de espessuras secas.

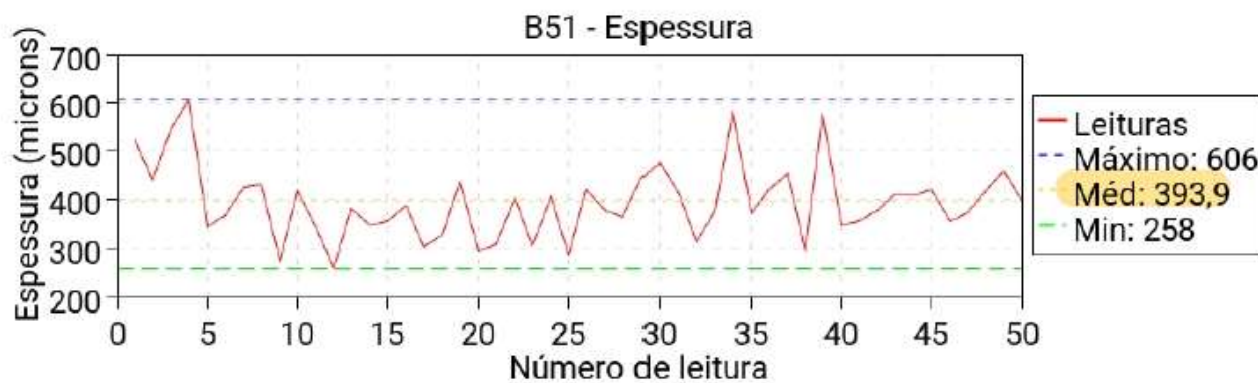


VIGA 1 - leitura de 50 pontos, com média de 393 μ m

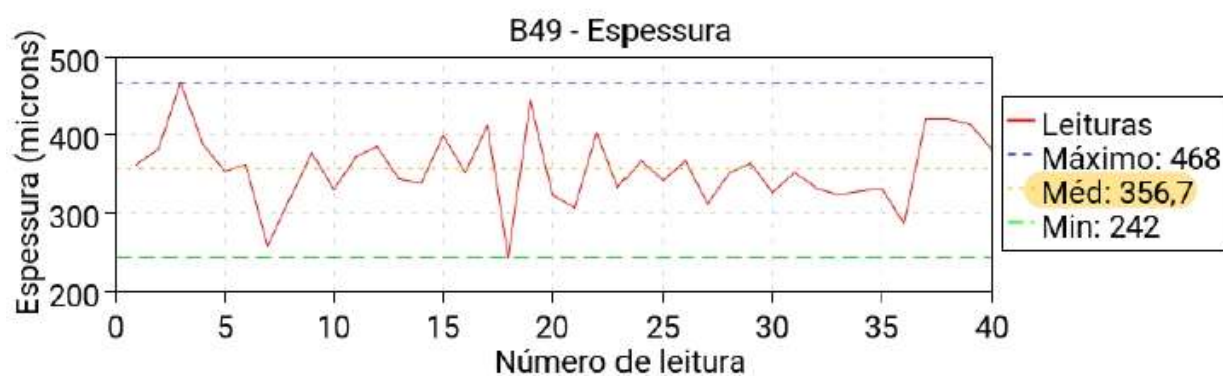

VIGA 2 – leitura de 40 pontos, com média encontrada de 356 μ m

RELATÓRIO DE VISITA SIMPLIFICADO

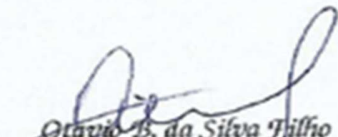

Otávio B. da Silva Filho
ASSIST. TÉCNICO
RENNER COATINGS
SNQC-CP-Nº 0478

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings