

RELATÓRIO DE VISITA SIMPLIFICADO



Relatório nº: OBF 22-26

Data: 12/04/26

DADOS CLIENTE

Cliente: BALDIN BIONERGIA	Contato: Ailton
Aplicadora: RBT SERVIÇOS	Setor: Manutenção
Obra: Manutenção de Tanques	
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

RELATÓRIO DESCRITIVO

1- ATIVIDADE REALIZADA:

Foi realizada visita técnica para avaliação do tratamento de superfície por meio de jateamento abrasivo seco com cobau, visando a manutenção do piso de um tanque que receberá pintura interna com o produto REVRAN TCA 537.

2- COMENTÁRIOS GERAIS:


O tratamento de superfície foi avaliado e encontrava-se dentro dos padrões adequados para o recebimento da pintura, apresentando grau de preparação Sa 2½, conforme a norma ISO 8501-1.

Antes do início da pintura, foi solicitado que fosse realizada a aplicação de stripe coat (camada de reforço) com trincha em todos os cordões de solda. Durante a inspeção, foram observados diversos respingos de solda.

Considera-se recomendável a remoção desses respingos, por se tratar de pontos suscetíveis ao início de processos corrosivos. No entanto, como essa etapa não foi executada, tais regiões também deverão receber aplicação adicional de reforço, por permanecerem como áreas críticas para o surgimento de corrosão.

A aplicação da primeira demão estava prevista para ocorrer no mesmo dia da inspeção do jateamento. Entretanto, devido a problemas operacionais no sistema de ar comprimido, não foi possível realizá-la. Diante disso, foi solicitada a preservação do tratamento de superfície, a fim de evitar contaminações. Ainda assim, no mesmo dia, iniciou-se a aplicação do stripe coat nos cordões de solda e em regiões de difícil acesso.

3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

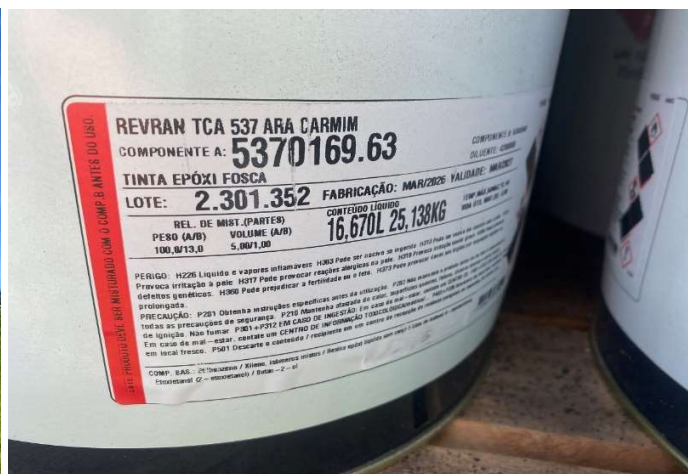



Visão externa do tanque 30 de vinhaça e produto que será utilizado na primeira demão.



Tratamento de superfície realizado no fundo do tanque, jateamento abrasivo ao padrão SA 2 ½.



Respingos de solda identificados no piso.

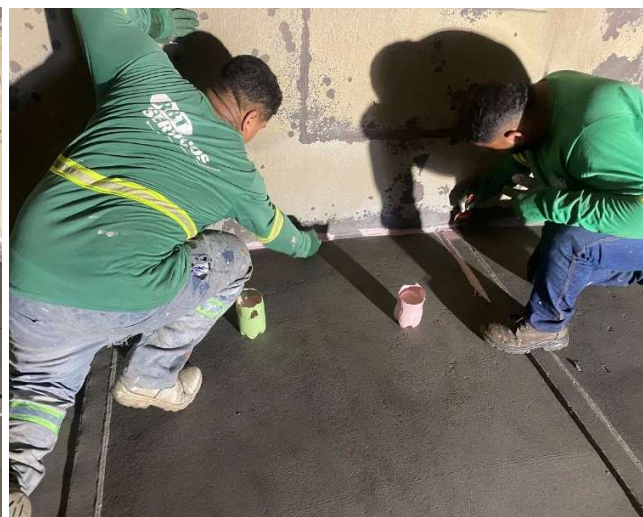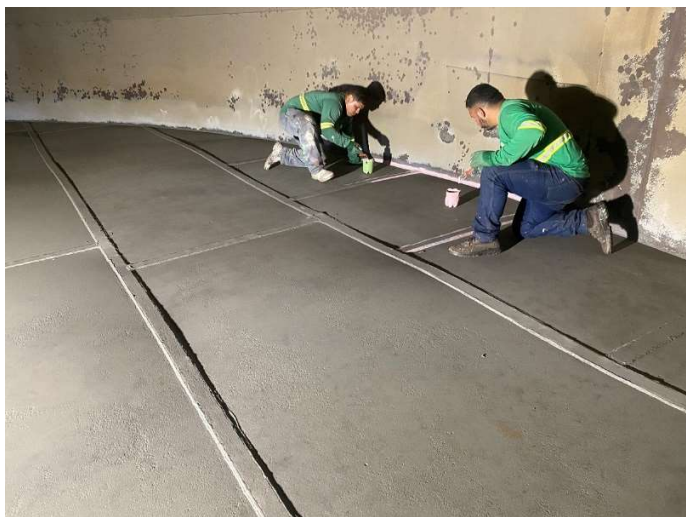

Início do stripe coat.



Otávio B. da Silva Filho
ASSIST. TÉCNICO
RENNER COATINGS
SNQC-CP-Nº 0478

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings