

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: ACS 0018-26	Data abertura: 28/05/2026
☐ Exigência ☐ Corretiva ☒ Preventiva ☐ Teste ☐ RC ☐ Outros	

DADOS CLIENTE

Cliente: Ream	Aplicadora: Norte Engenharia
Obra: Refinaria da Amazônia REAM	Tipo de obra: ☒ Manutenção ☐ Nova
Contato: 11 97787-3655	E-mail: N/A
Sector: Pintura	Data de fechamento: 28/05/2026
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço Carbono		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Agressividade moderada, com exposição à umidade e atmosfera industrial de refinaria.		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: _____		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: Jateamento Sa 2		
Tipo de abrasivo: Granalha de aço angular G40		
Produto		
Produto / Descrição: Revran TF PNA HB 870		
Cor: BRANCO		
Código comp. A: 8702295.63		
Lote: 2.301.455	Fabricação: MAR/26	Validade: MAR/28
Código comp. B: 8701861.63		
Lote: 2.301.842	Fabricação: MAR/26	Validade: SET/27
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: 420.0000		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A

Obs. Adicional: N/A

Características de aplicação

Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A

Espessura seca (E.F.S μm): 325 μm Primer: 325 μm

Intermediário: N/A

Acabamento: N/A

T ($^{\circ}\text{C}$): 25.2

URA: 90%

Equipamento: Interno de tanque de água bruta

Método de Aplicação: Air less

Condições de aplicação: VONDER NPA S40B Elétrica

Obs. Adicional:

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:**1-OBJETIVO:**

Realizar acompanhamento técnico em campo durante atividades de preparação de superfície e aplicação de revestimento em área da **Refinaria REAM**, com objetivo de orientar a equipe aplicadora quanto às boas práticas de pintura industrial, parâmetros adequados de aplicação, preparo de material, controle ambiental e técnicas de aplicação, visando melhoria do acabamento, desempenho do revestimento e redução de riscos de não conformidades durante o processo.

2- PARTICIPANTES:

Henrique Godoi – Representante Renner Coatings

Anderson – Assistente Técnico

Vilson – Inspetor de pintura

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

1. Acompanhamento do processo de preparação de superfície com padrão Sa 2;
2. Avaliação das condições de aplicação do revestimento em campo;
3. Verificação dos parâmetros de aplicação via equipamento airless;
4. Orientação técnica referente à regulagem de equipamento e seleção de bicos de aplicação;
5. Treinamento prático de homogeneização, diluição e catálise de produtos;
6. Orientação sobre armazenamento e manipulação adequada de materiais durante o processo de jateamento e pintura;
7. Avaliação das condições ambientais durante aplicação do revestimento;
8. Orientação técnica referente à execução de strip coat em regiões críticas;
9. Repasse de técnicas de aplicação visando melhor acabamento e redução de defeitos superficiais.

4- COMENTÁRIOS:

Durante a aplicação do revestimento, observou-se utilização de equipamento airless Vonder com bico 317 operando a aproximadamente 3500 psi. Em função da limitação de regulação da bomba, foram identificadas dificuldades relacionadas ao padrão de pulverização e formação de estrias. Como alternativa, foi sugerida a substituição para bico 321, condição em que foi observado melhor padrão de passe e maior uniformidade de aplicação, porém o equipamento não é o mais recomendado para esse tipo de aplicação, tendo em vista que a altura em que se encontrava a aplicação era de aproximadamente 15 metros e exige um equipamento mais avançado.

A equipe estava realizando aplicação em duas demãos de 150 µm, visando atingir espessura final de 300 µm. Após avaliação em campo, definiu-se aplicação em demão única de 300 µm, sem ocorrência de escorrimento, com diluição de 5%, proporcionando melhor aproveitamento operacional e ganho de produtividade no processo.

Durante acompanhamento das atividades de jateamento, observou-se a presença de embalagens de tinta abertas próximas à área operacional, gerando risco de contaminação do abrasivo e dos materiais utilizados no processo. Foi orientado que as atividades de preparação e catálise sejam realizadas em local limpo, distante de fontes de contaminação.

Foi realizado treinamento prático em campo referente à correta homogeneização do produto, diluição e procedimento de catálise. Durante o acompanhamento, observou-se que parte da equipe possuía pouca familiaridade com os procedimentos de preparação do material, sendo identificada improvisação de recipiente utilizando galão de água. No momento da catálise, foi constatada presença de água residual no interior do recipiente, condição que pode comprometer o desempenho e a integridade do revestimento. A equipe foi orientada quanto à necessidade de utilização de recipientes adequadamente limpos, secos e apropriados para manipulação da tinta.

No momento da aplicação no dia 25/05/26, as condições ambientais apresentavam URA de 89%, temperatura com diferença de apenas 2°C acima do ponto de orvalho no horário das 19h30. Considerando o elevado risco de condensação superficial e possíveis impactos na aderência e desempenho do revestimento, foi orientada a suspensão temporária da aplicação até que houvesse condições ambientais mais favoráveis. Entretanto, a operação teve continuidade conforme decisão da inspeção responsável pela atividade.

Foi reforçada junto à equipe a importância da execução de strip coat em regiões críticas, especialmente em cordões de solda, visando aumento da proteção anticorrosiva e melhor uniformidade de espessura nessas regiões.


Também foram repassadas algumas técnicas de aplicação visando melhoria no acabamento final, uniformidade de filme e melhor controle operacional durante a execução da pintura.



5 – CONCLUSÃO:

Durante o acompanhamento em campo, foram repassadas orientações técnicas relacionadas à preparação de superfície, manipulação de materiais, controle das condições ambientais e técnicas de aplicação. Recomenda-se maior atenção à limpeza dos recipientes, organização da área de pintura e monitoramento das condições ambientais, visando assegurar a qualidade e o desempenho do sistema de pintura. As orientações foram transmitidas à equipe com foco na melhoria contínua do processo e prevenção de não conformidades futuras.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



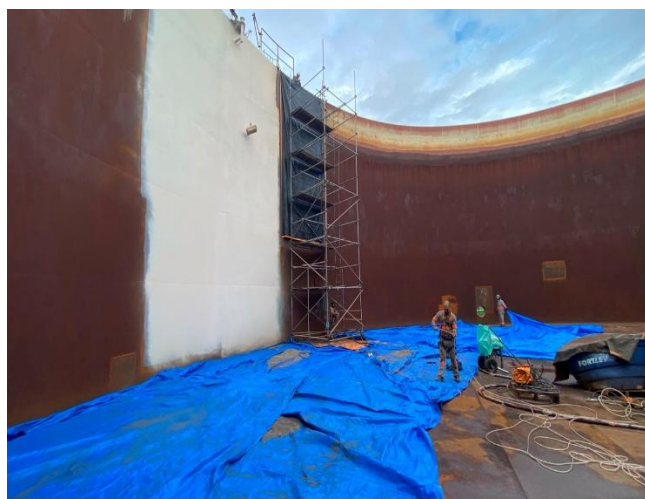

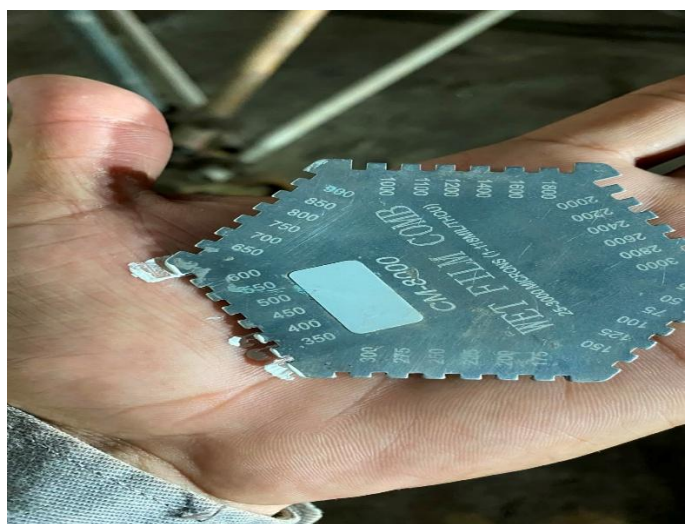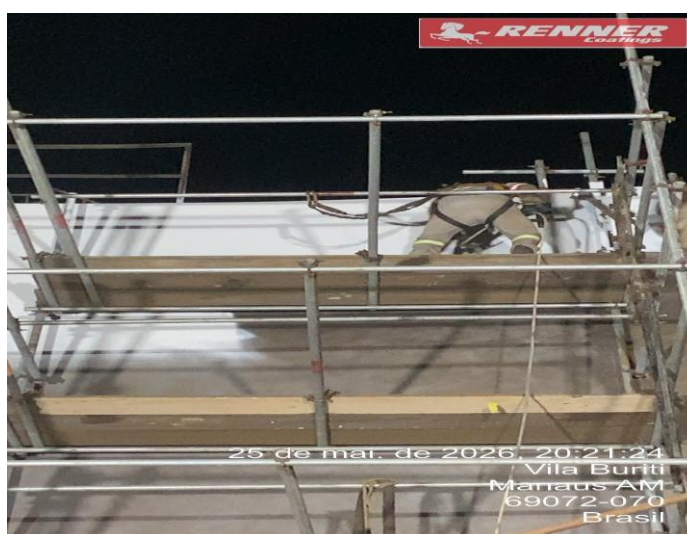

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

BT E-267, N-13



Anderson Carlos Santos
SNQC 2541

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 (94) 9 9276-3159
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br