OPERACIONES COMUNES

Operaciones comunes a todas las gráficas de visualización de la medida


1 Click en cualquiera de las dos leyendas de tiempo

Dando click en cualquiera de las dos leyendas de tiempo, se puede hacer un ajuste fino de la escala de tiempo a ser mostrada. Al cambiar la escala, los datos de la tabla se actualizan para mostrar los promedios, maximos y mínimos solo para esa escala




2 Caudro de ajuste de escala temporal

Se ajustan los tiempos en los controles para inicio y para final de la escala que se quiere ver

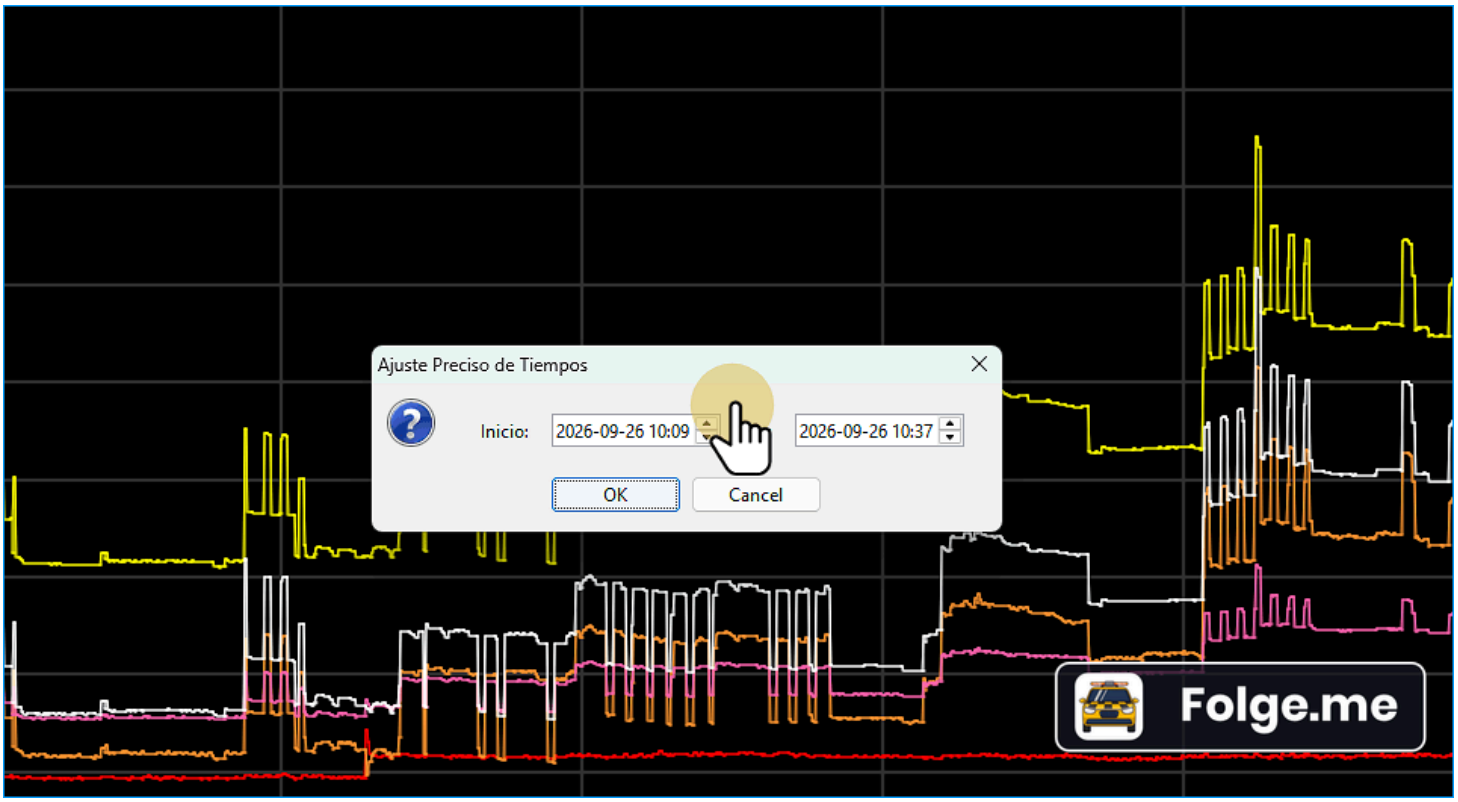


3 Al dar OK , la gráfica se acomoda a los tiempos establecidos

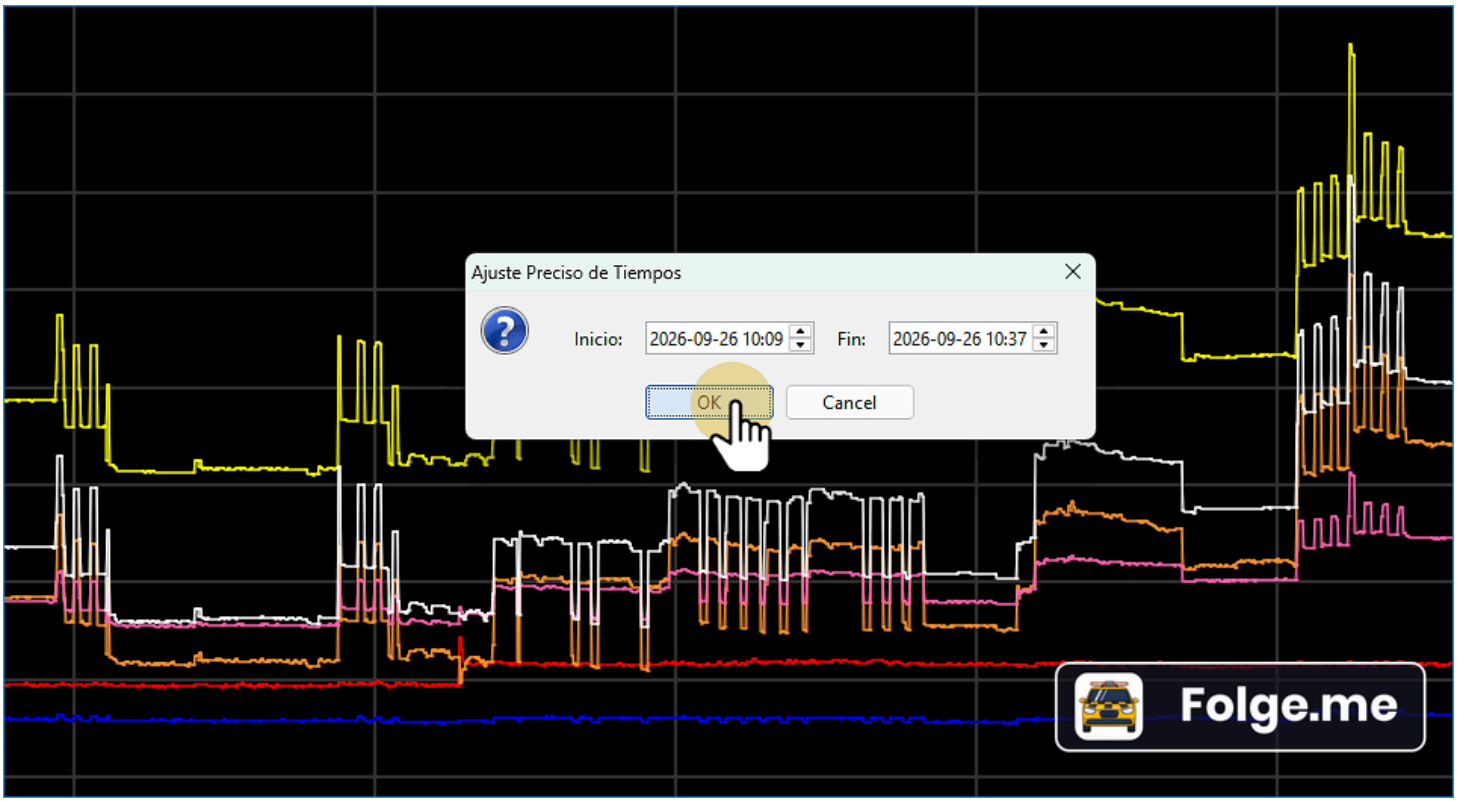


4 Haga clic aquí

Con estos dos controles se puede variar la escala del eje "Y" para visualizar con mas presición alguna de los parámetros graficados

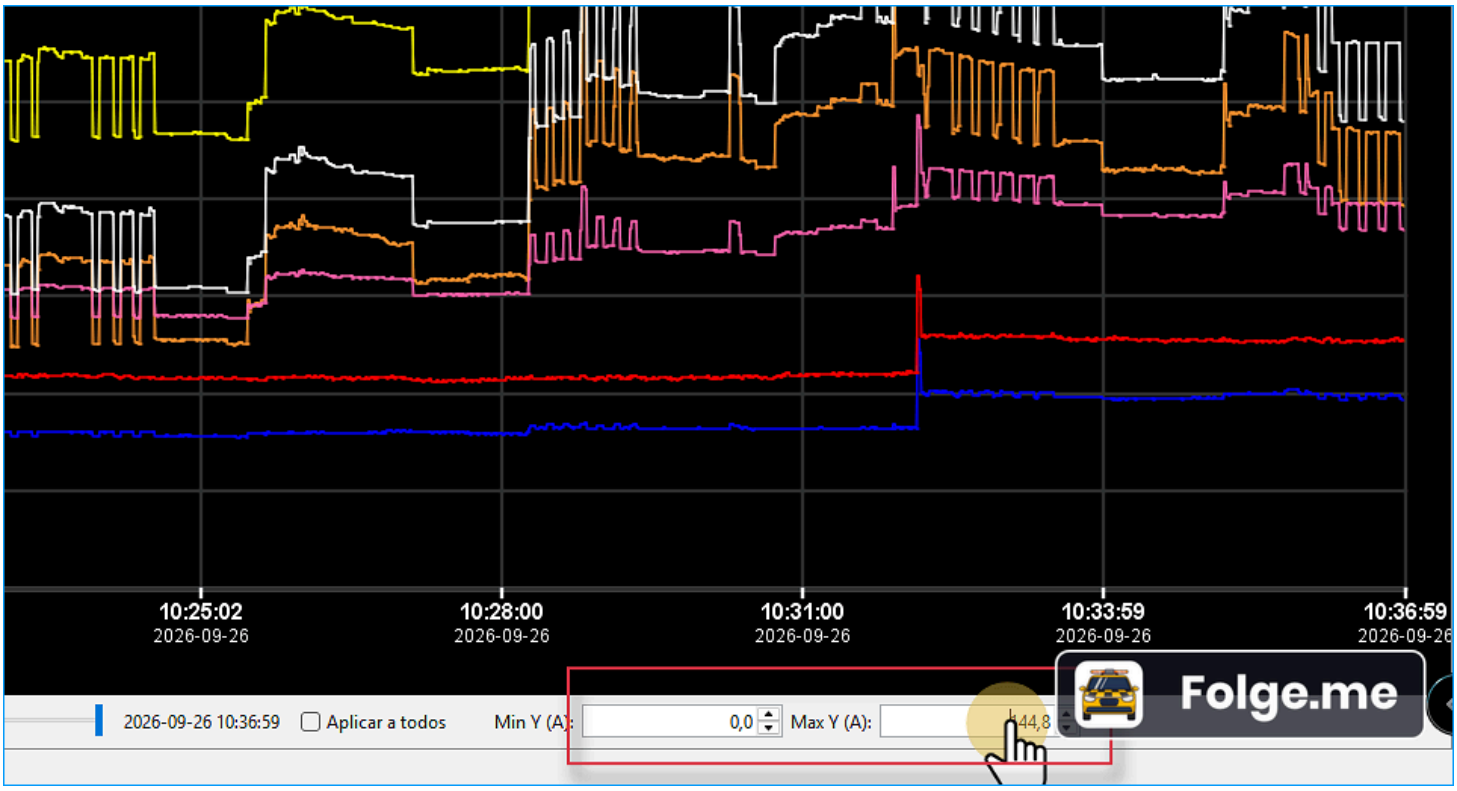


5 Varias escala temporal con el mouse sobre la grafica

Dando click derecho sobre un punto de la gráfica, y desplazando el mouse a otra posición

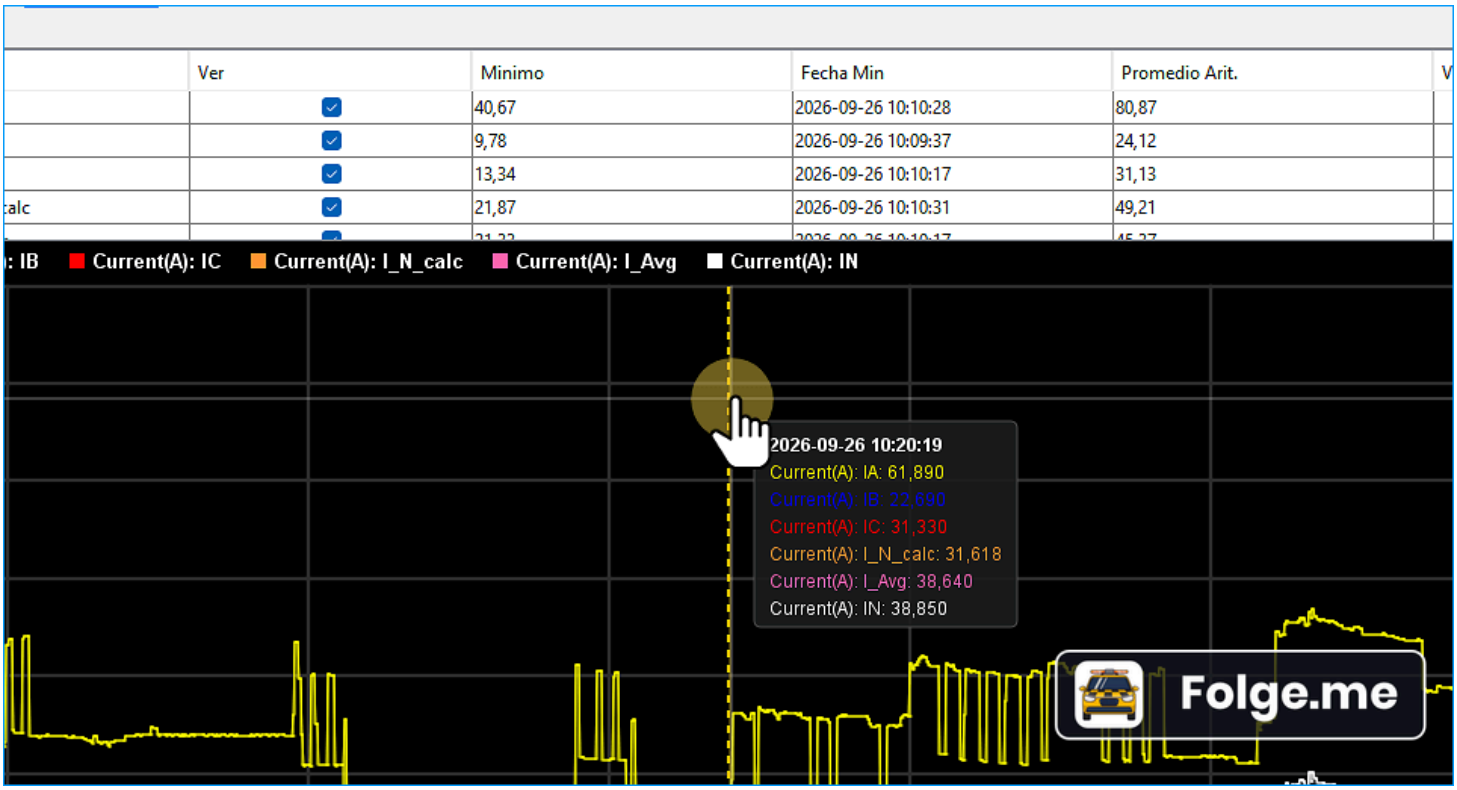


6 Completar zoom de escala con el mouse

Dando click en otro punto se hace un zoom sobre el area sombreada y los controles de tiempo en la parte inferior se actualizan a la escala seleccionada con el mouse. Doble click en cualquier parte de la gráfica restituye la escala original

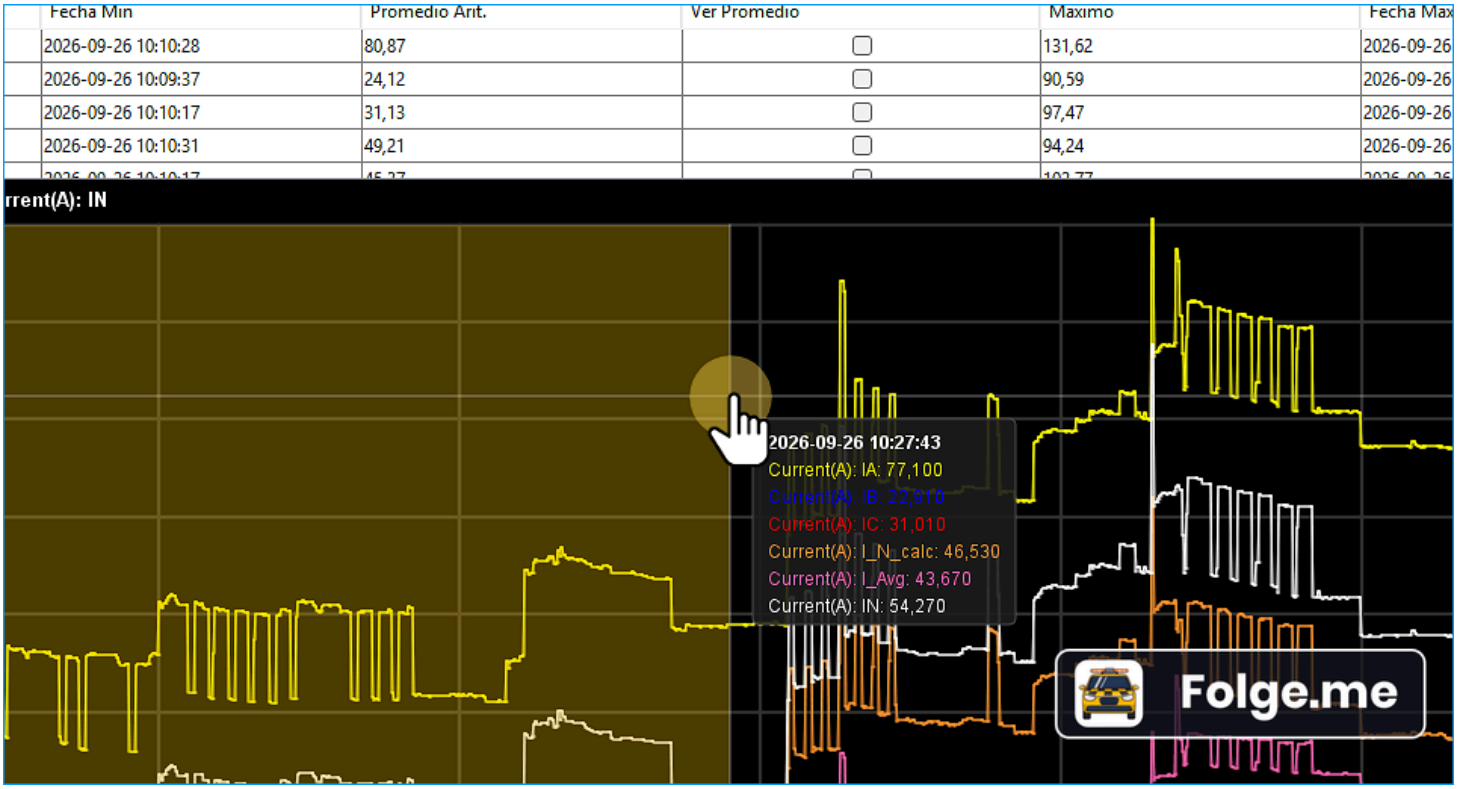


7 Cursor mantiene la información del el punto temporal

Al desplazar el curor este muestra la información completa de las tendencias que estan en la gráfica actual

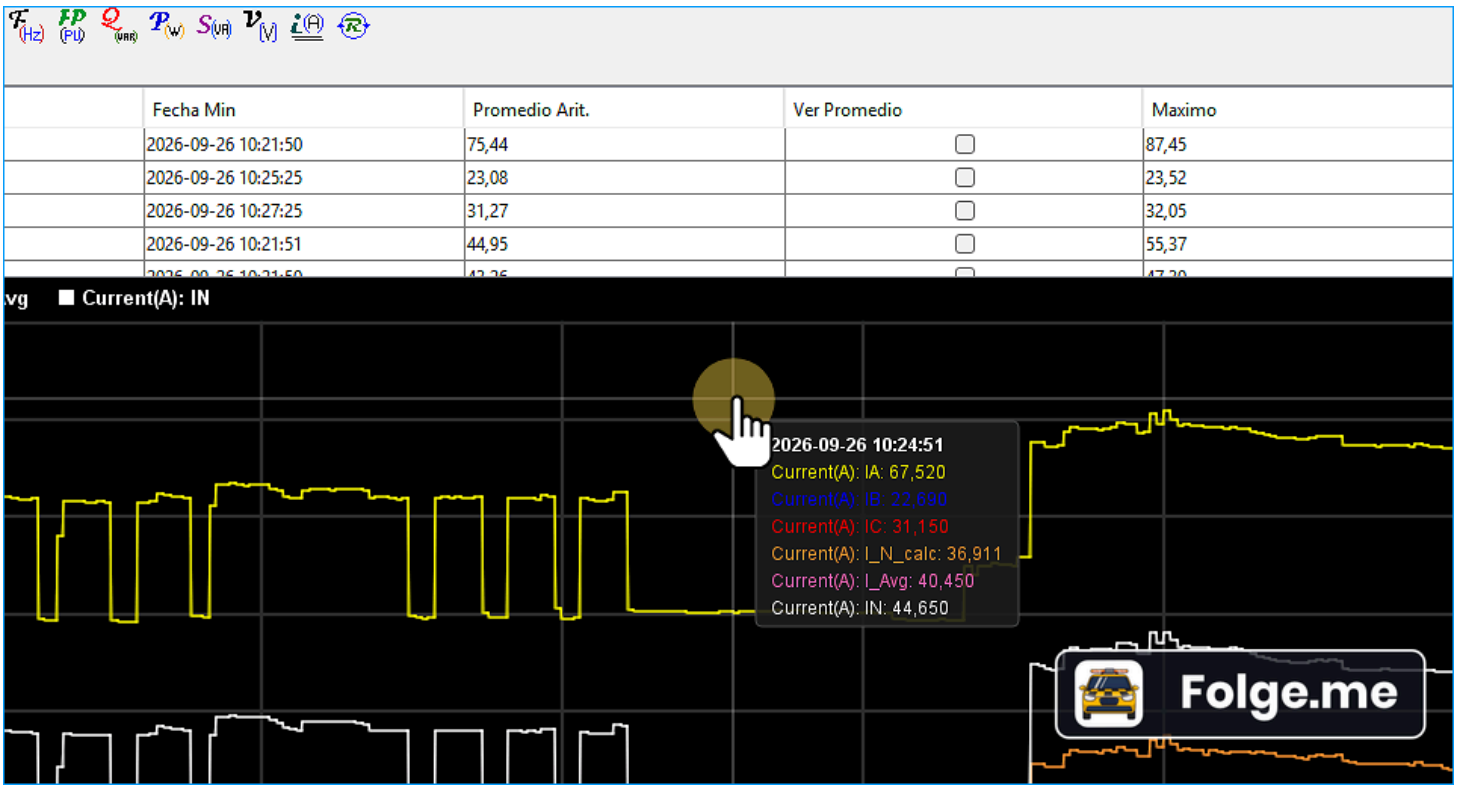


8 Activar ver promedio

Al seleccional la casilla de uan fila, se muestra la tendencia del promedio en la grafica

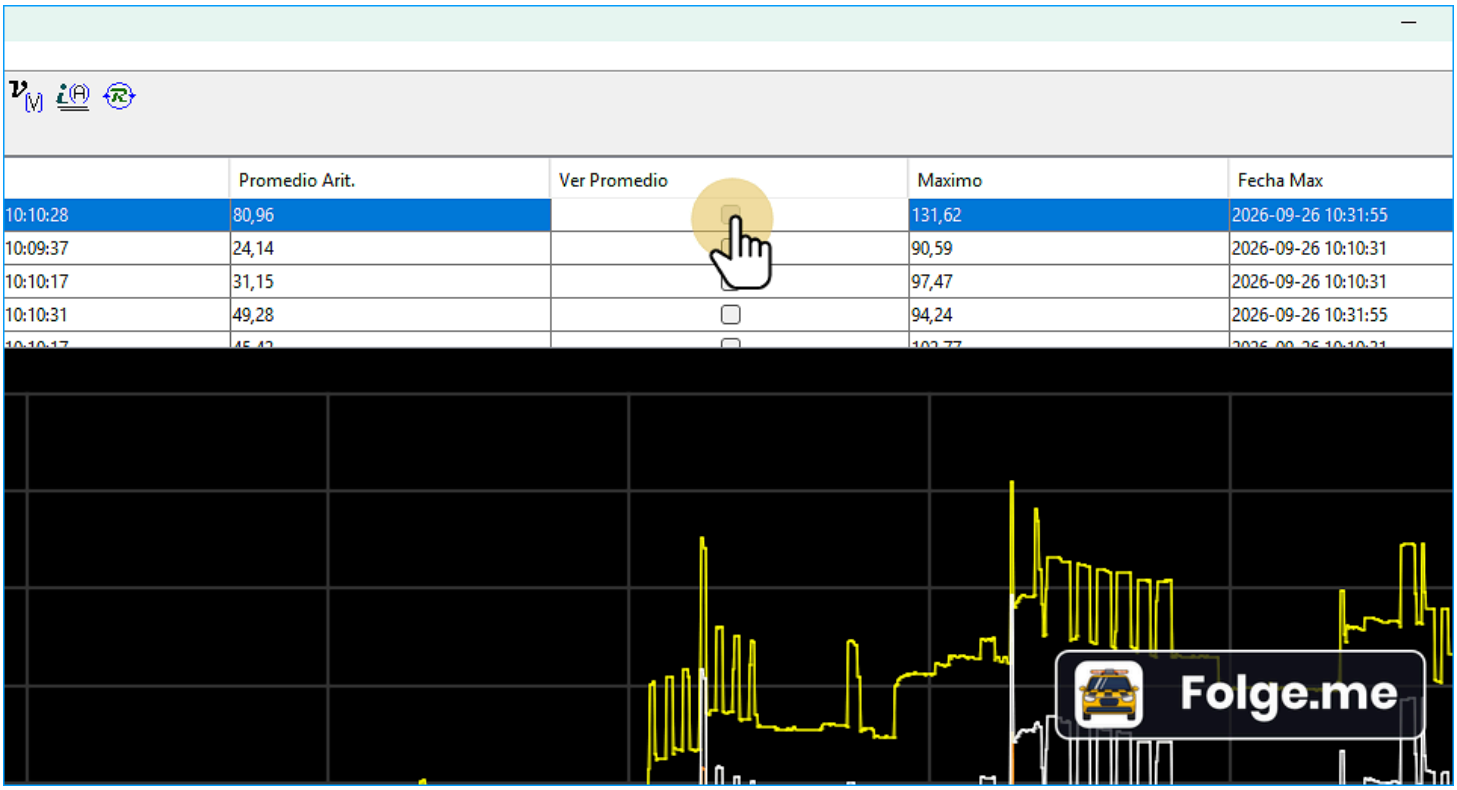


9 Linea de tendencia de promedio

Esta es la linea de tendencia que se muestra al activar el promediode determinado parámetro

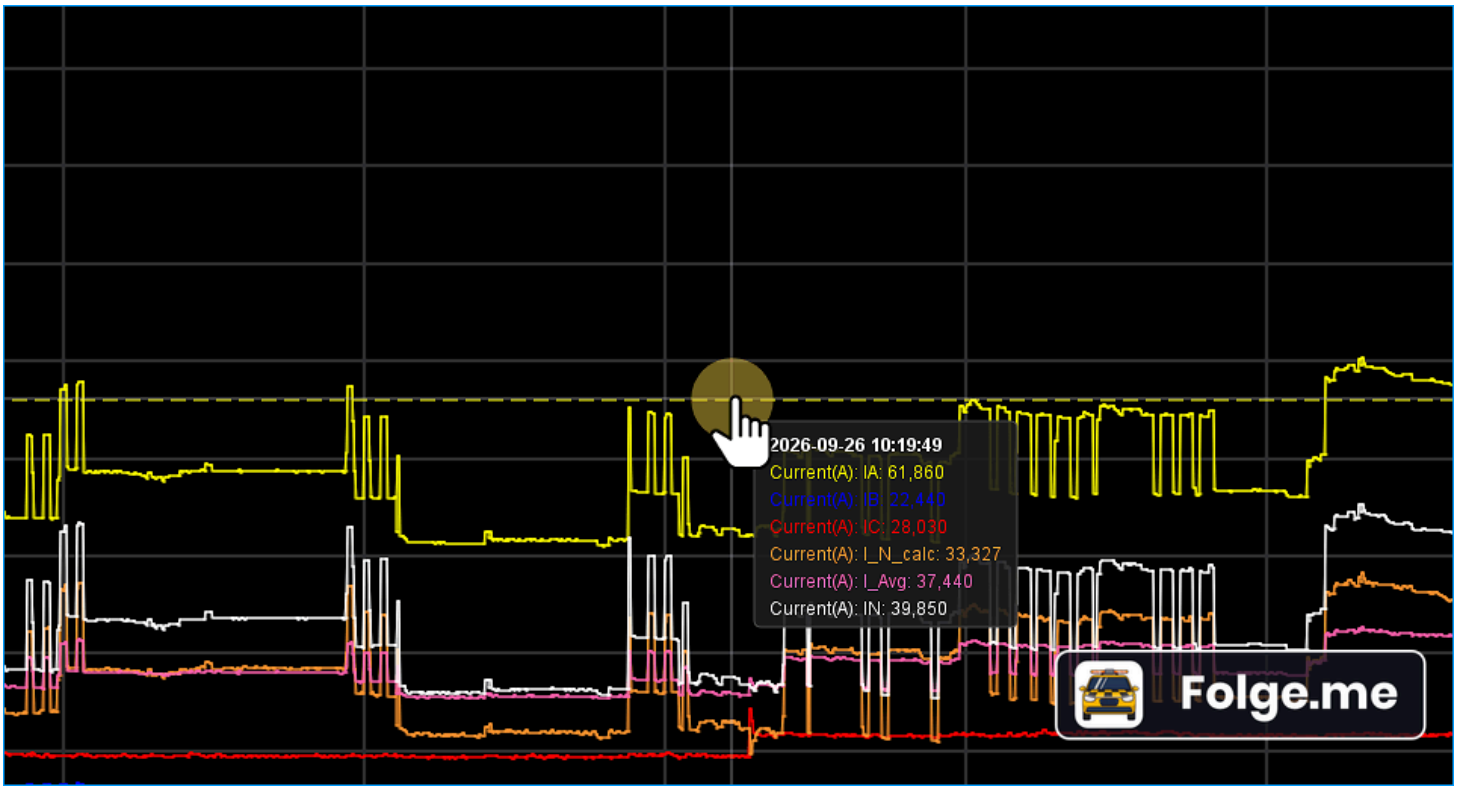


10 Ocultar lineas de tendencia

Seleccionando o des seleccionando estos controles se muestran u ocultan las lineas de tendencia correspondientes

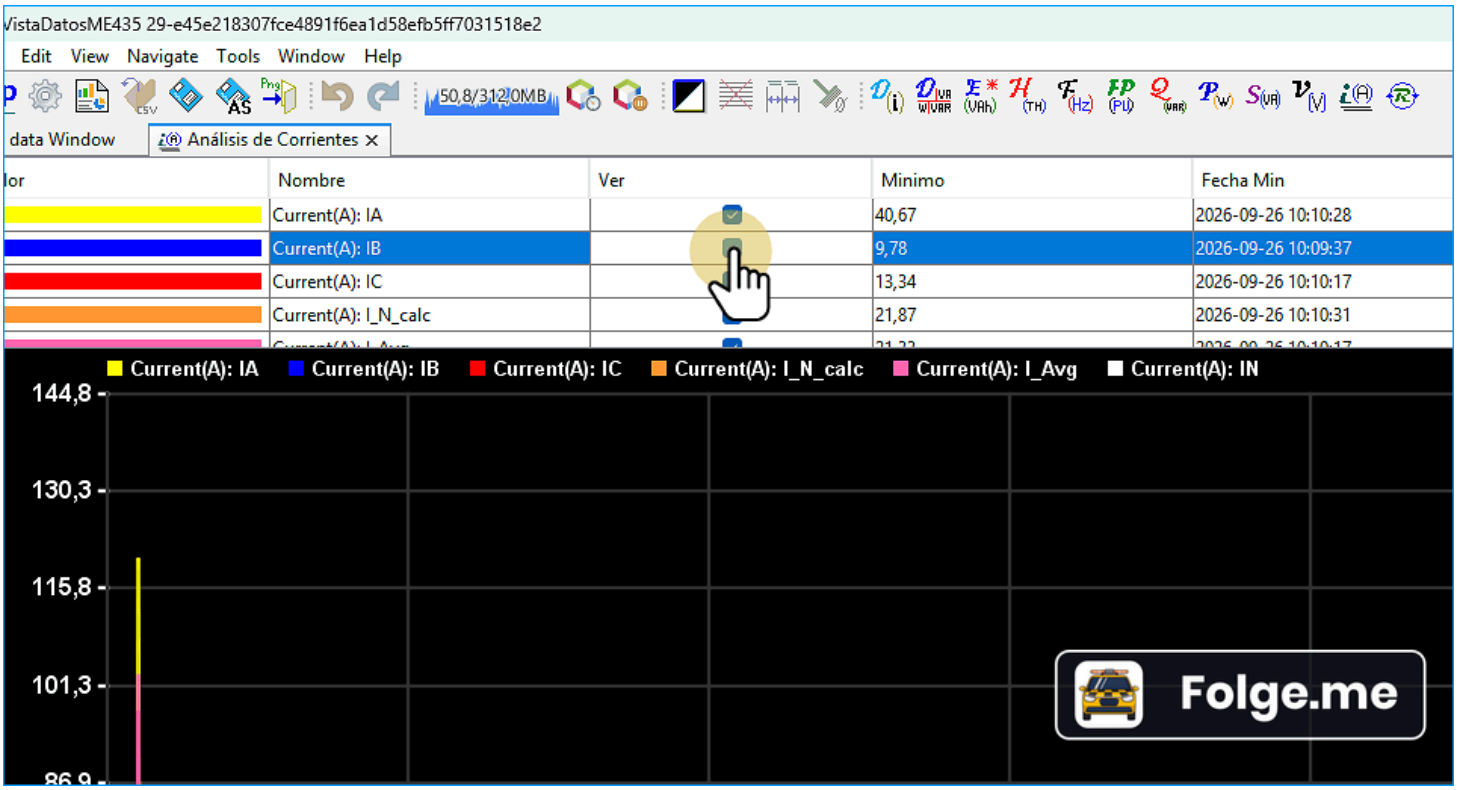


11 Se des selecciona para ocultar lineas de tendencia

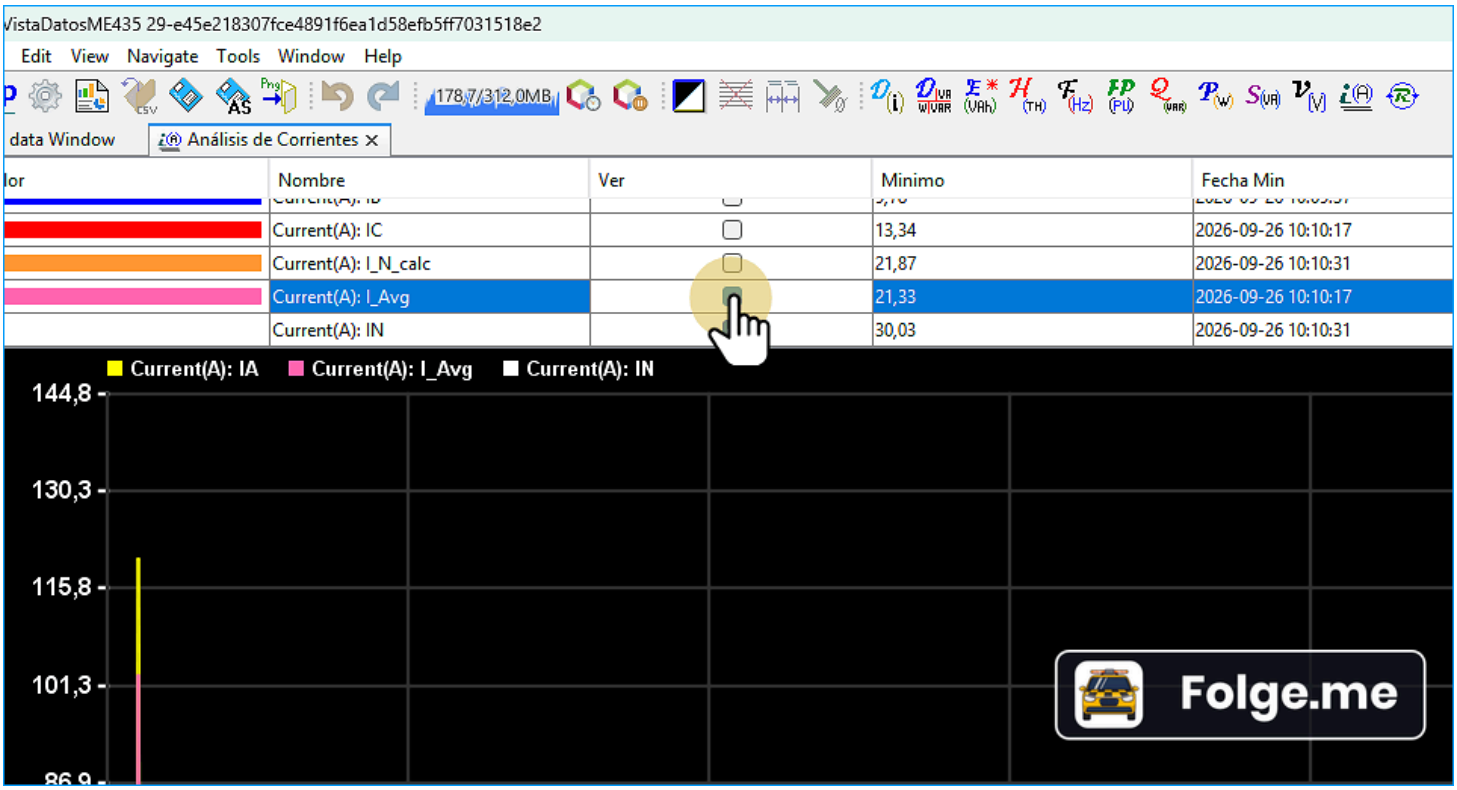


12 Mostrando solo una seleccionada

Se puede dejar solo una linea o varias mostrada en el lienzo

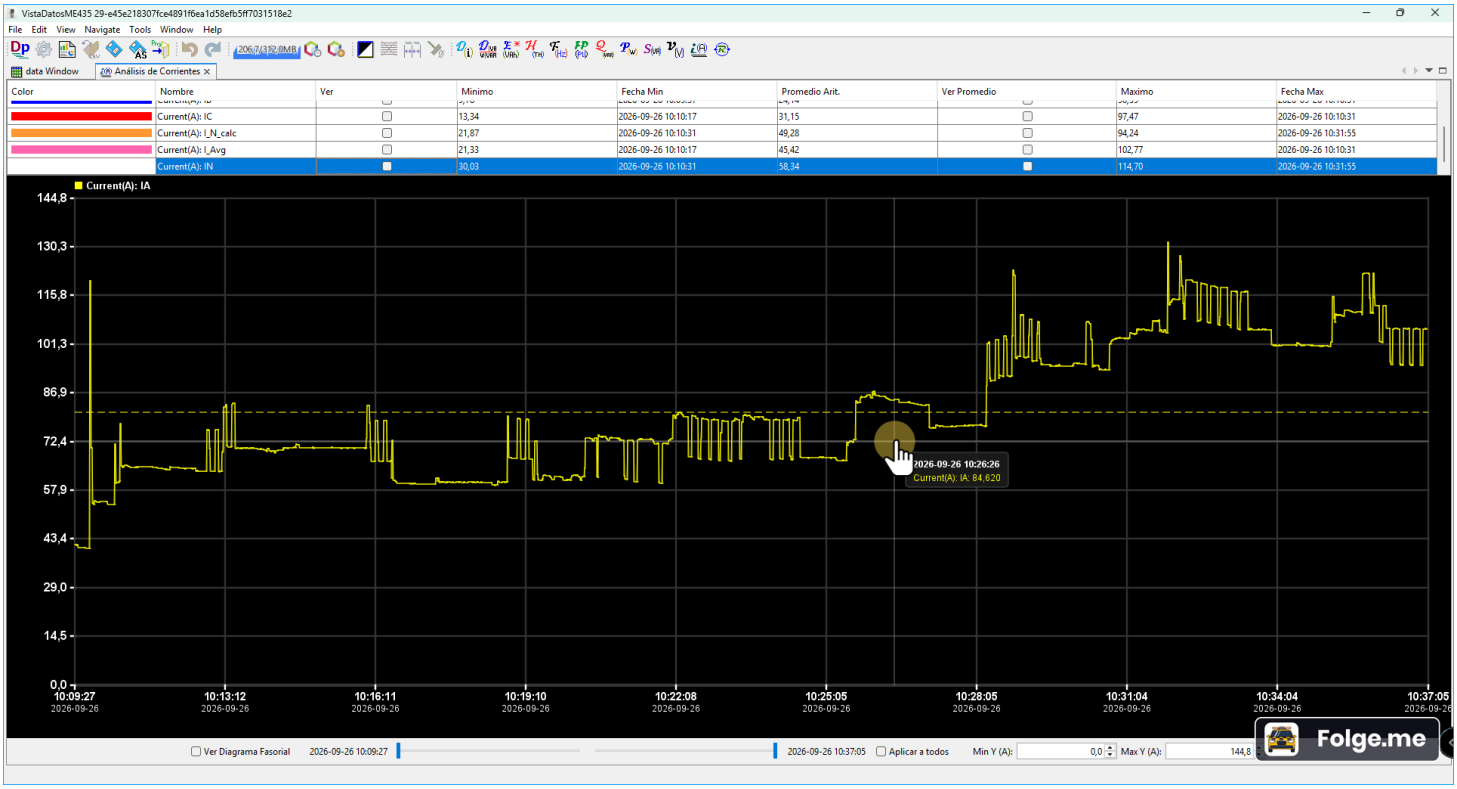


13 **Haga clic en "VistaDatosME435 29-e45e218307fce4891f6ea1d58efb5ff7031518e2"**

Se puede dar click para obtener otra gráfica del mismo parámetro para análsis de tiempos diferentes sobre la misma medida

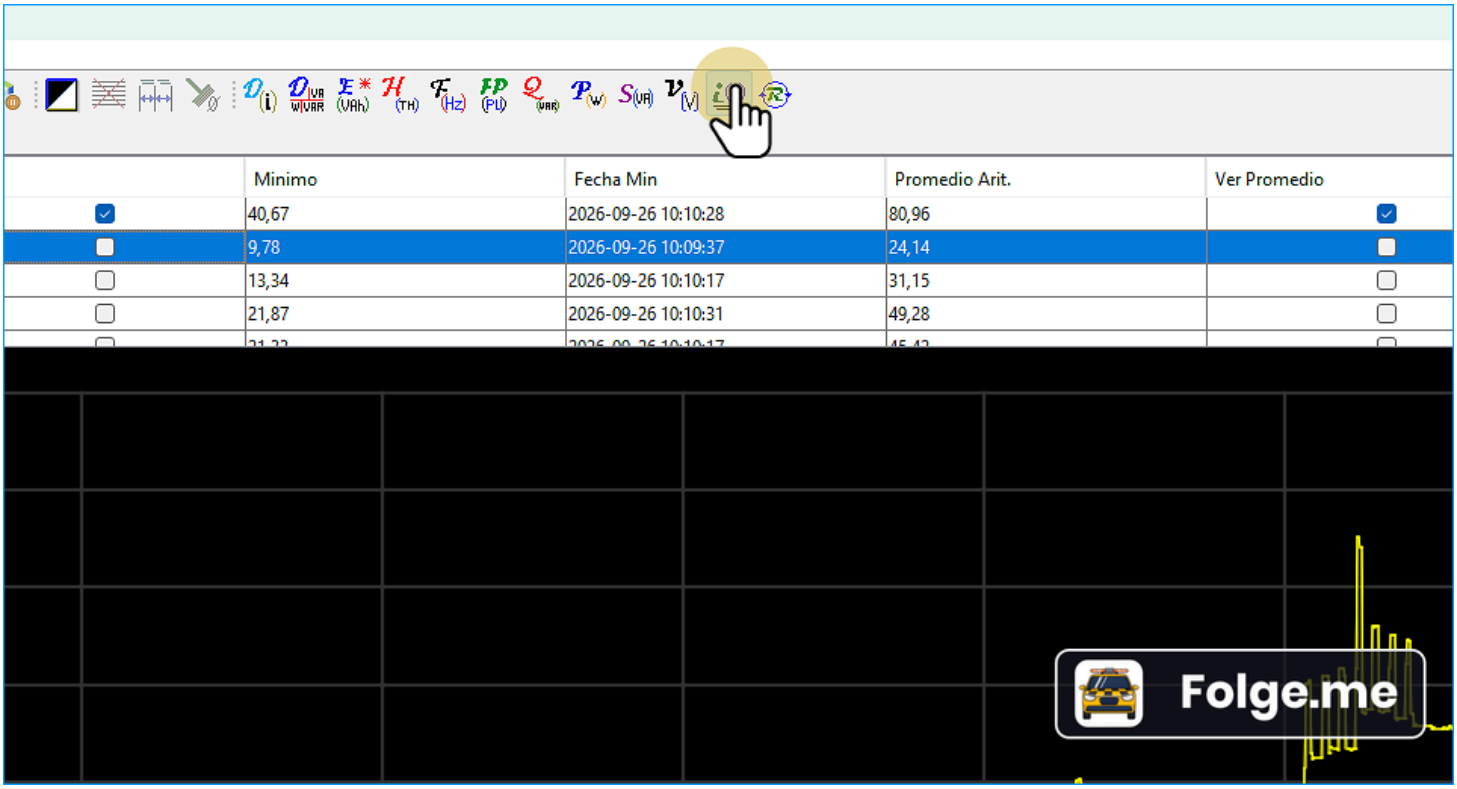


14 **Haga clic en "VistaDatosME435 29-e45e218307fce4891f6ea1d58efb5ff7031518e2"**

Se tiene dos vistas del mismo parámetros, pero se pueden trabajar de forma independiente

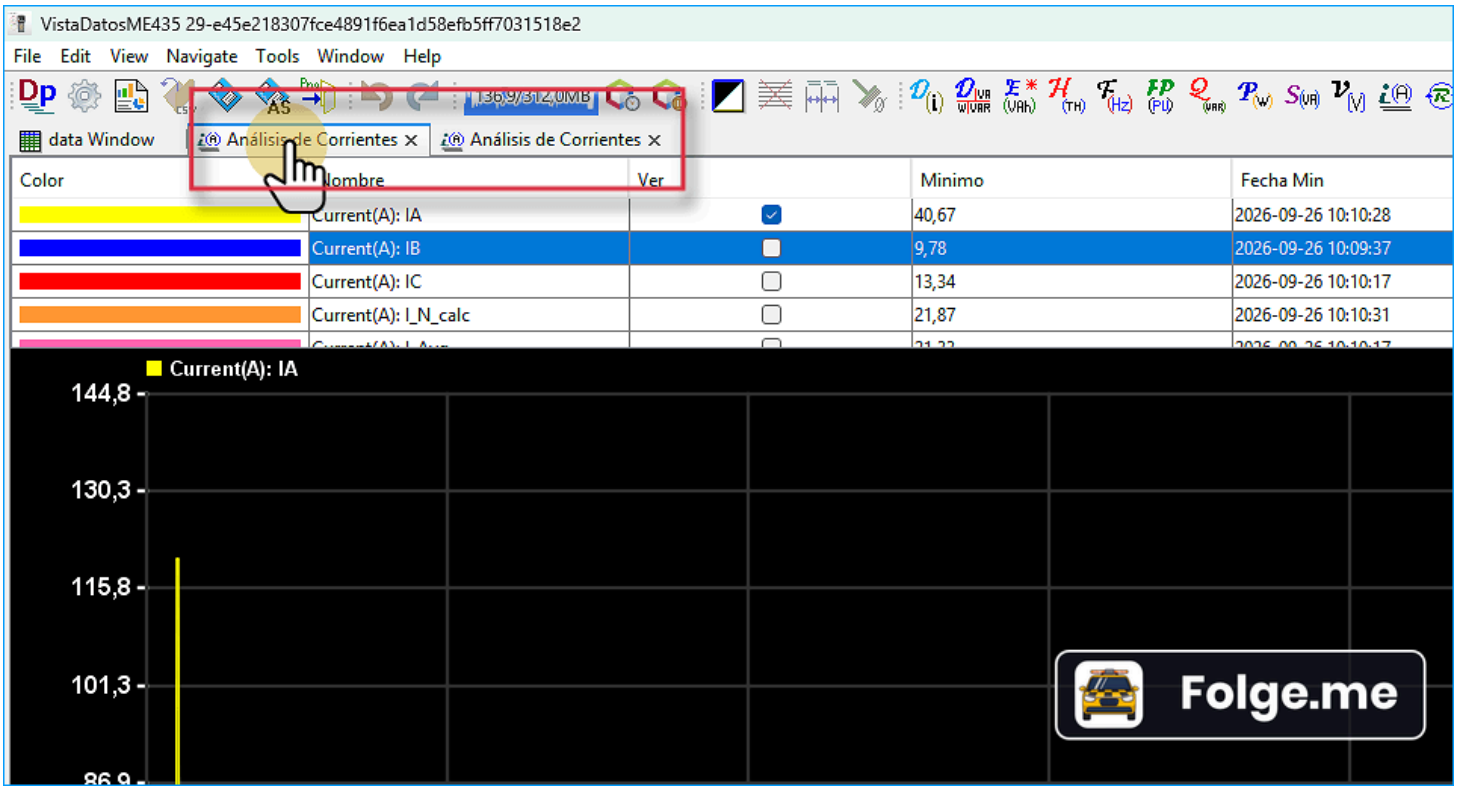


15 Click en boton refrescar

Si se han hecho cambios en la DATA, eliminar columnas de Ceros, o columnas donde la medida no es coherente por movimiento de las bobinas o desconexiones involuntarias, este botón refresca los datos nuevamente para que la gráfica se actualice a los cambios

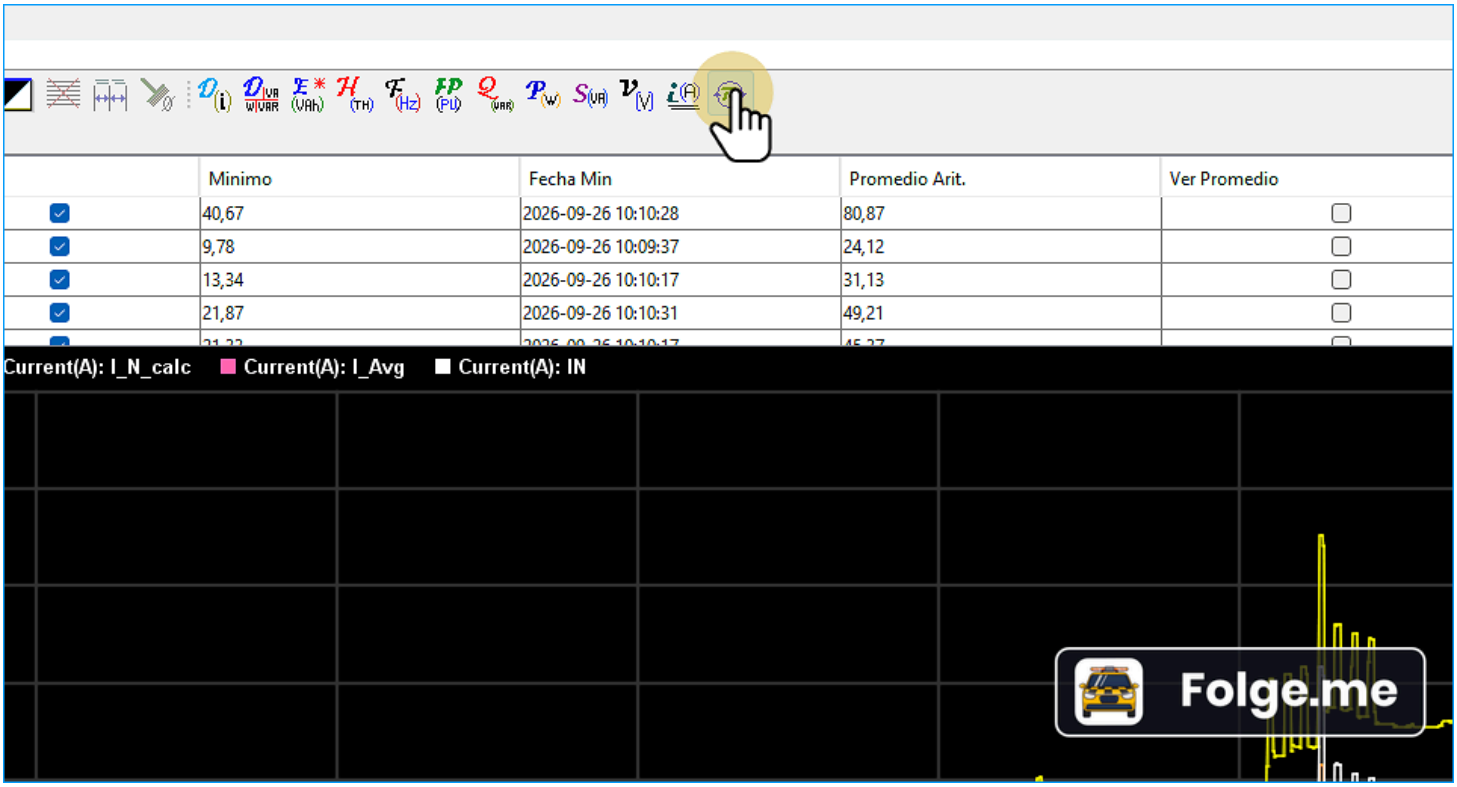

16 Haga clic en boton cambiar de fondo

Este boton cambia o alterna el fondo de la gráfica

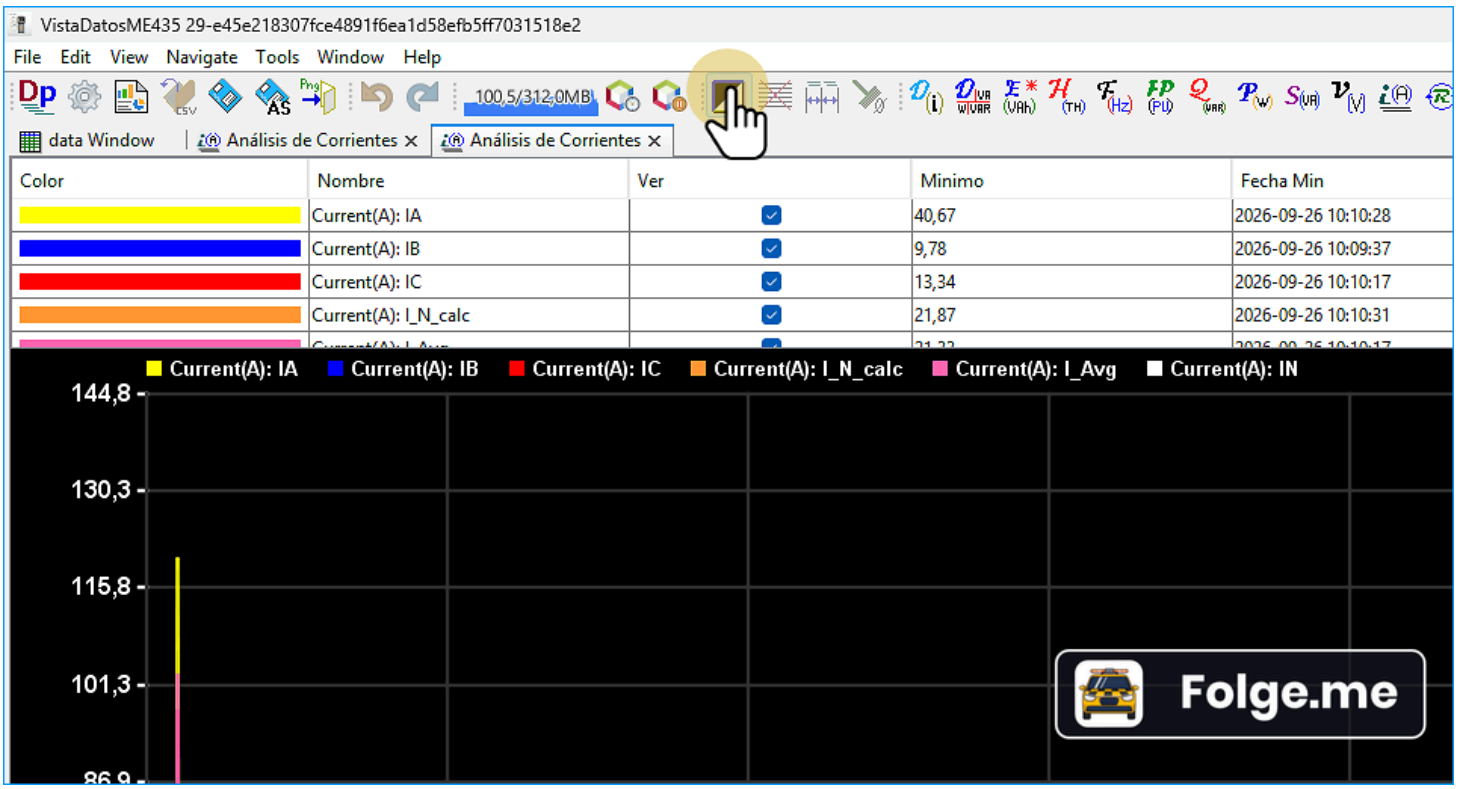

17 Gráfico con fondo blanco

La gráfica se dibuja en fondo blanco. Pulsando nuevamente el botón para a negro.

