

Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken = Klosterstraße 10 B = Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 = Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de

KFZ-Sachverständigenbüro Weber, Klosterstraße 10 B , 66125 Saarbrücken

Frau Alexandra Stöckel Schillerstrasse 3 66299 Friedrichsthal

Saarbrücken den 17.06.2025

Gutachten: 08606PW

Haftpflichtschaden

Versicherungs-Nr. Unfallgegner : xxx

Schadentag : 16.06.2025 Schadenort : Wellesweiler

Schaden-Nr. Unfallgegner : 25-11-511/524665-U

Anspruchsteller : Alexandra Stöckel

Schillerstrasse 3, 66299 Friedrichsthal

Versicherung : HUK-Coburg

Willi Hussong Straße 2 96442 Coburg

Amtliches Kennzeichen VN : NK-GH85 Auftrag vom : 17.06.2025

Auftrag durch : telefonisch durch Fahrzeughalter

Besichtigungsdatum : 17.06.2025 Besichtigungsort : Wohnadresse AS

Besichtigung anwesend : Anspruchsteller, Auftraggeber, Eigentümer, Fahrer,

Fahrzeughalter, Sachverständiger P.Weber

Besichtigt durch : KFZ-Sachverständiger Patric Weber



Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken • Klosterstraße 10 B • Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 • Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de

Gutachten-Nr.: 08606PW Datum: 17.06.2025

Zusammenfassung des Gutachtens

Voraussichtliche Reparaturkosten ohne MwSt.	EUR	11.256,76
Mehrwertsteuer 19,00 %	EUR	2.138,78
Voraussichtliche Reparaturkosten mit MwSt.	EUR	13.395,54
Wiederbeschaffungswert inkl. Zubehör MwStneutral.	EUR	16.800,00
Restwert inkl. Zubehör	EUR	1.210,00
An-Abmeldekosten	EUR	35,00
Reparaturdauer	ca. 12 A	rbeitstage
Wiederbeschaffungsdauer in	16 A	rbeitstage
Nutzungsausfallentschädigung p.Tag (Gruppe L) Mietwagenklasse	EUR Klasse	175,00 L



Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken = Klosterstraße 10 B = Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 = Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de

Gutachten-Nr.: 08606PW Datum: 17.06.2025

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen : SB-AT2008

Fahrzeugart : Pkw, SUV, Kleintransporter

Aufbauart : Kombi, 5-türig

Fabrikat : Audi 3.0 TDI quattro Typ / Untertyp : A6 Avant (4G5)(05.2011->)


Fahrzeug-Identifizierungsnummer : WAUZZZ4GXEN118122 Hubraum / Leistung : 2.967 ccm / 180,0 kW

Motorart : Allradantrieb

Schadstoffklasse : E5

Reifendimension : 225/55 R17 Reifenfabrikat : Pirelli M+S

Profiltiefe in (mm)

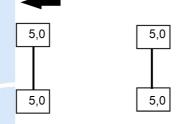

Erstzulassung : 11.03.2014 Letzte Zulassung : 13.06.2022

Nächste HU : 06.2025

Laufleistung abgelesen (km) : 179292 Laufleistung (km) : 179.292

Farbe : Gletscherweiß Metallic

Lackzustand : sehr gut

Allgemeinzustand : gepflegt

Besichtigungszustand : keine erkennbaren Veränderungen, fahrbereit nicht

verkehrssicher

Serienausstattung : siehe Kalkulation

Sonderausstattung : siehe Kalkulation

Vorschäden : keine erkennbar

Wartungszustand : Wartungen sind planmässig durchgeführt



Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken = Klosterstraße 10 B = Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 = Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de

Gutachten-Nr.: 08606PW Datum: 17.06.2025

Auftragserteilung:

Wir bestätigen dankend den erteilten Auftrag zur Besichtigung des auf Seite 2 näher beschriebenen Fahrzeuges. Aufgrund des uns erteilten Auftrages soll ein Haftpflichtgutachten erstellt werden.

Datennachweis/Identitätsprüfung

Die technischen Daten des Fahrzeuges wurden vorliegender Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und durch Feststellungen am Fahrzeug ergänzt. Die am Fahrzeug abgelesene Fahrgestellnummer und das amtliche Kennzeichen wurden mit der Eintragung in der Zulassungsbescheinigung Teil I verglichen und stimmen überein.

Untersuchungszustand:

Die Untersuchung erfolgte am keine erkennbaren Veränderungen Fahrzeug. Sollten nach Demontage beziehungsweise Vermessung weitere schadensursächliche Beschädigungen festgestellt werden, so bitten wir vor Weiterführung der Reparatur den Sachverständigen zu benachrichtigen.

Schadenhergang:

Einzelheiten über den Ablauf des Unfallereignisses sind dem Sachverständigen nicht bekannt. Diesbezüglich verweist der Sachverständige auf nähere Angaben des Anspruchstellers bzw. des Versicherungsnehmers.

Besichtigung:

Die Besichtigung des unfallbeschädigten Fahrzeuges erfolgte durch den Unterzeichner persönlich.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen reichten zur Schadensfeststellung aus.

Nach dem Unfall befand sich das Fahrzeug in einem fahrbereiten jedoch nicht verkehrssicheren Zustand.




Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken = Klosterstraße 10 B = Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 = Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de

Gutachten-Nr.: 08606PW Datum: 17.06.2025

Besichtigungsergebnis, Anstoss/Anstösse:

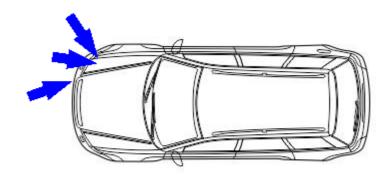

Schadensbild:

Der Umfang der Beschädigung ist weitgehend aus beiliegenden Lichtbildern zu ersehen. Dem Gutachten wurden die zur Schadenerkennung wesentlichen Bilder als Anlage beigefügt. Die Lichtbilder wurden digital gefertigt.

Zur Beweissicherung werden die Fotos in Originalgröße bei uns gespeichert und können ggf. zur Verfügung gestellt werden.

Die gefertigte Lichtbildanlage genießt urheberrechtlichen Schutz (BGH-Urteil 29.04.2010 AZ I ZR68/08) und darf nicht, ohne vorherige Zustimmung, anderweitig verwendet werden.

Schadenbeschreibung:

Die unfallbedingten Schäden am Fahrzeug betreffen im Einzelnen folgende Partien/Teile und/oder Baugruppen:

Rechter Frontschadenmit Stossfänger, Grill, Scheinwerfer, Frontmaske, Kotflügel, Motorhaube mit Scharnieren und Radkastenendspitze Airbags wurden nicht ausgelöst.



Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken = Klosterstraße 10 B = Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 = Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de

Gutachten-Nr.: 08606PW Datum: 17.06.2025

Reparaturweg:

Weitere Details ergeben sich aus der nach System DAT angefertigten Reparaturkostenkalkulation.

Die in der Reparaturkostenkalkulation ausgewiesenen Arbeitswerte (AW) und die Verbund-AW für die zu ersetzenden Konstruktionsteile entsprechen den Fahrzeugherstellerangaben bzw. wurden gegebenenfalls vom Sachverständigen vorgegeben. Die AW für Ausbeul-, Richt- und anderen Wiederherstellungsaufwendungen wurden aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben. Die Kalkulation beinhaltet die bei der Fahrzeugbesichtigung erkennbaren Schäden und die technisch aus dem Schadenbild zu folgernden Beschädigungen.

Reparatur- oder montagebedingt anfallende Kleinteile, wie Dichtungen oder Montagesätze wurden, soweit voraussehbar, berücksichtigt.

KEINE REGEL AUSGEFÜHRT! AKTUELLER WERT FÜR FELDNAME 'Schaden.Reparaturwuerdigkeit': 'undefiniert'

Allgemeine Angaben zur Reparaturkalkulation:

Bei den eingesetzten Arbeitszeiten handelt es sich, soweit vorhanden, um Vorgabezeiten des Herstellers; ebenso fanden Verbundzeiten Berücksichtigung. Der Zeitaufwand für die übrigen erforderlichen Arbeiten ist dem zu erwartenden Zeitaufwand angepasst. Vermessungs- Kontrollsowie Prüfarbeiten sind, falls erforderlich, in der Reparaturkalkulation enthalten.

Der Lackierungsumfang ist der beigefügten Reparaturkalkulation zu entnehmen. Bei den ausgewiesenen Lackierungskosten sind die zum Zeitpunkt der Schadenaufnahme erkennbaren beschädigten bzw. reparaturbedingt zu lackierenden Flächen berücksichtigt. Zumutbare und mögliche Lackansätze sowie Innenausspritzarbeiten sind einkalkuliert.

Unterbodenschutz sowie Hohlraumversieglung sind im erforderlichen Umfang vorgesehen.



Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken • Klosterstraße 10 B • Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 • Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de

Gutachten-Nr.: 08606PW Datum: 17.06.2025

SB-AT2008

Reparaturkosten-Kalkulation

08606 Auftragsnummer Anlagedatum 17 06 2025

97152982 20250617115539396 Ordnungsnummer

Fahrzeugdaten

Hersteller: Audi Amtliches Kennzeichen A6 Avant (4G5)(05.2011->)

Haupttyp: 3.0 TDI quattro 11 03 2014 Untertyp: Erstzulassung:

13.06.2022 VIN: WAUZZZ4GXEN118122 Letzte Zulassung DAT €uropa-Code®: 01 060 129 005 0001 Nächste 06.2025

KBA-Schlüssel: 0588/ARP Hauptuntersuchung Motor 3,0 Ltr. - 180 kW V6 24V TDI Laufleistung laut Tacho: 179.292 km Motor:

Karosserie: Karosserie: 4-türig Laufleistung geschätzt: 179.292 km Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe Getriebe:

S-tronic 5304 Bauzeit

Reifenprofiltiefe (mm)

vr 5 5

Halter

Frau Stöckel, Alexandra Schillerstrasse 3 66299 Friedrichsthal

Deutschland

Versicherungsdaten

HUK COBURG Allgemeine Versicherung Tag des Schadens 16.06.2025 17.06.2025

Versicherungsschein-Nr. Tag der Besichtigung

Schadennummer 25-11-511/524665-U Schadenart Kfz-Schaden mit/ohne sonstigem Sachschaden

Amtliches Kennzeichen Versicherungsart Haftpflicht des Unfallgegners NK-GH85 Selbstbeteiligung Nein

Abtretungserklärung liegt unterschrieben vor

Serienausstattung

26803 Airbag Fahrer-/Beifahrerseite 39307 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz 40000 Anti-Blockier-System (ABS) 10004 Karosserie: 4-türig

70303 Antriebs-Schlupfregelung (ASR) 26901 Kopf-Airbag-System (Sideguard)

70401 Antriebsart: Allradantrieb permanent 77411 Kraftstofftank: 75 Ltr. 42613 Audi Drive Select

69502 Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung 15804 Außenspiegel asphärisch, links 18909 Licht- und Regensensor

15700 Außenspiegel asphärisch, rechts 27302 Mittelarmlehne hinten mit Fach

15807 Außenspiegel Wagenfarbe 27202 Mittelarmlehne vorn

40320 Bremsanlage mit Rekuperationssystem 25605 Multifunktionsanzeige / Bordcomputer

40799 Bremsassistent 18301 Nebelscheinwerfer integriert 70108 Elektron. Differentialsperre (EDS) 04408 Raucher-Paket 70308 Elektron. Stabilitäts-Programm (ÉSP) 25906 Reifenkontroll-Anzeige

40906 Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) 77602 Rußpartikelfilter 37209 Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) 33508 Rücksitzlehne geteilt/klappbar

35003 Fensterheber elektrisch vorn + hinten 77225 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5



Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken • Klosterstraße 10 B • Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 • Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de

Gutachten-Nr.: 08606PW Datum: 17.06.2025

22506 Frontscheibe mit Bandfilter oben

33301 Gepäcknetz an Vordersitzlehne

27605 Gepäckraum-Abtrennung (Netz)

26708 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

74904 Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic

38906 Getränkehalter in Mittelkonsole

02809 Glanz-Paket

26228 Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic

26903 Seitenairbag vorn

69816 Servolenkung elektro-mechanisch

01702 Licht-Paket

77601 Start/Stop-Anlage 39007 Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

00504 Wartung: Longlife-Service 38106 Wegfahrsperre (elektronisch) 22304 Wärmeschutzverglasung grün getönt

48402 LM-Felgen 7,5x17 (6-Arm)

62007 Reifen 225/55 R17 .. H (M+S)

63405 Reifen 245/45 R18 ..Y

68707 Reserverad als Notrad

35301 Zentralverriegelung mit Fernbedienung

49232 LM-Felgen 8x18 (5-Doppelspeichen)

33401 Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

69304 Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion

24815 Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect

92360 Motor 3,0 Ltr. - 180 kW V6 24V TDI KAT (CDUD)

16711 Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest

19000 Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

35602 Servoschliessung für Kofferraumdeckel

25107 Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus

35508 Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)

30312 Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona mit Logo-Prägung in

25713 Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch

Sonderausstattung

01201 Ablage-Paket

18615 adaptive light

14204 Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) 03301 Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus

15002 Außenspiegel elektr. anklappbar

15208 Außenspiegel elektr. klappbar, mit Abblendautomatik

15308 Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit

Abblendautomatik und Memory

15802 Außenspiegel mit Abblendautomatik

15704 Außenspiegel mit Abblendautomatik und Memoryfunktion

15905 Außenspiegel mit Memoryfunktion

72903 Batterie 92 Ah

40823 Bremsscheiben hinten (330 mm x 22 mm)

40700 Bremsscheiben vorn (345 mm x 30 mm)

27805 Dachhimmel Stoff, schwarz

20935 Dachkantenspoiler S-line

16000 Dachreling

51299 Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)

25798 Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)

13202 Einstiegsleisten mit Schriftzug

04008 Exterieur-Paket S line

25809 Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay

39806 Frontkamera (Scheibe)

35604 Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)

25204 Head-up-Display

18802 Heckleuchten LED

37901 Innenspiegel mit Abblendautomatik 28811 Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen

22202 Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

31901 Sportsitze vorn 18913 Tagfahrlicht LED

42001 Sport-Fahrwerk S-line

29500 Sitzheizung vorn 24700 Sound-System BOSE

Vordersitzlehnen

68800 Winterreifen/M+S 18505 Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

32809 Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)

Ersatzteile

Preisdatum 01.06.2025

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
Е	42552	4G0821136A	KOTFLUEGELSTREBE V.R.	1	24,84	24,84
Е	42553	4G0807591B	STREBE V.L.	1	7,02	7,02
Е	42554	4G0807592B	STREBE V.R.	1	7,02	7,02
Е	43000	4G0805594C	SCHLOSSTRAEGER V.	1	282,01	282,01
Е	43310	(4G0853651 T94	KUEHLERGRILL	1	361,55	361,55
Е	43712	4G0821102	KOTFLUEGEL V.R.	1	465,25	465,25
Е		4G0098625	BEFSATZ KOTFLUEGEL R.	1	12,22	12,22
Е		4G0890906	STEINSCHLAGSCHUTZFOLIEN KOTFLUEGEL / TUER R.	1	28,20	28,20
Е	43864	4G0098629	BEFSATZ RADHAUSSCHALE V.R.	1	22,93	22,93
Е	44092	8N0853601A	SCHRIFTZUG S-LINE KOTFLUEGEL V.R.	1	31,82	31,82
Е	44210	4G0823029A	KLAPPE V.	1	1.125,51	1.125,51
Е		4G0098615	BEFSATZ KLAPPE V.	1	39,42	39,42
Е	44251	4G8823301E	KLAPPENSCHARNIER L.	1	36,85	36,85
Е	44252	4G8823302E	KLAPPENSCHARNIER R.	1	36,85	36,85
Е	44451	4G0823186A	VERSCHLUSSBUEGEL V.L.	1	11,70	11,70
Е	44452	4G0823186A	VERSCHLUSSBUEGEL V.R.	1	11,70	11,70



Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken • Klosterstraße 10 B • Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 • Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de

Gutachten-Nr.: 08606PW Datum: 17.06.2025

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
Е	45612	4G0941754F	SCHEINWERFER XENON KPL. R.	1	1.316,99	1.316,99
Е	46641	4G0955101B	HUBZYLINDER SCHEINWERFER-REINIGUNGSANLAGE L.	1	83,08	83,08
Е	46642	4G0955102B	HUBZYLINDER SCHEINWERFER-REINIGUNGSANLAGE R.	1	83,08	83,08
Е	47120	4G0898956	BEFSATZ STOSSFABDECKUNG	1	11,33	11,33
Е	47130	4G0807081	STOSSFABDECKUNG O.	1	28,79	28,79
E	47151	(4G0807065D GRU	ABDECKUNG STOSSFAENGER V.	1	731,69	731,69
Е	47152	4G0807611A	SCHLIESSTEIL STOSSFAENGER V.U.	1	49,74	49,74
Е	47199	(4G0807550E	FUELLSTUECK STOSSFAENGER V.	1	55,62	55,62
E	47202	(4G0807682D FKZ	LUFTFUEHRUNGSGITTER V.R.	1	67,29	67,29
Е	47227	(4G0807133F	HALTER AUFPRALLTRAEGER V.L.	1	61,20	61,20
Е	47228	(4G0807134F	HALTER AUFPRALLTRAEGER V.R.	1	61,20	61,20
Е	47230	(4G0807113A	AUFPRALLTRAEGER STOSSFAENGER V.	1	204,58	204,58
Е	47256	4G0807284	FUEHRUNGSSTUECK V.R.	1	8,88	8,88
E	47306	(1S0919275C GRU	EINPARKHILFE-SENSOR (GRUNDIERT) V.R.A.	1	111,82	111,82
Е	47371		EUROKENNZEICHEN V.	1	14,00	14,00
Е	47374		UNTERLAGE KENNZEICHEN	1	7,67	7,67

Arbeitslohn

RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Pr./Std.	Ges. Pr.
Α	20754	64 48 19 50	FENSTERSCHACHTDICHTUNG V.R.A. A+E * VERBUNDARBEIT	М	2	0,60	133,75	80,25
Α		70 59 19 00	TUERVERKLEIDUNG V.R. A+E	М	2	0,40	133,75	53,50
Α	23012	57 11 19 50	TUERGRIFF V.R. A+E * VERBUNDARBEIT	K	2	0,10	133,75	13,38
Е		ARBEITSAUFWA ND	BLENDE TUERGRIFF V.R. A+E	K	2	0,20	133,75	26,75
Е	42552	ARBEITSAUFWA ND	STREBE VORDERKOTFLUEGEL V.R. A+E * VERBUNDARBEIT	K	2	0,10	133,75	13,38
Α		ARBEITSAUFWA ND	KOTFLUEGEL V.R. A+E * VERBUNDARBEIT UMFASST: FUEHRUNGSSTUECK V.R.	К	2	0,50	133,75	66,88
0		51 01 75 50	KOTFLUEGEL R. HOHLRKONSERVIEREN * VERBUNDARBEIT	М	3	0,10	133,75	13,38
E	43000	50 38 55 50	SCHLOSSTRAEGER V. ERS. * VERBUNDARBEIT UMFASST: SCHEINWERFER L. A+E * STOSSFABDECKUNG AUSGEBAUT, SCHEINWERFER XENON KPL. R., STOSSFABDECKUNG O.	К	2	1,10	133,75	147,13
A		50 38 19 00	SCHLOSSTRAEGER A+E UMFASST: STREBE V.L., STREBE V.R., SCHEINWERFER L. A+E * STOSSFABDECKUNG AUSGEBAUT, STOSSFABDECKUNG O., STOSSFABDECKUNG V. A+E, SCHLIESSTEIL STOSSFAENGER V.U., FUELLSTUECK STOSSFAENGER V., HALTER AUFPRALLTRAEGER V.L., HALTER AUFPRALLTRAEGER V.R., AUFPRALLTRAEGER STOSSFAENGER V.	К	2	2,90	133,75	387,88
Е	43310	66 05 55 51	KUEHLERGRILL ERS. * VERBUNDARBEIT	М	2	0,40	133,75	53,50
Е	43712	50 55 55 50	KOTFLUEGEL V.R. ERS. * AUSGEBAUT	К	2	0,10	133,75	13,38



Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken • Klosterstraße 10 B • Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 • Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de

Gutachten-Nr.: 08606PW Datum: 17.06.2025

RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Pr./Std.	Ges. Pr.
			UMFASST: SCHRIFTZUG S-LINE KOTFLUEGEL V.R.					
Α		50 55 51 50	KOTFLUEGEL V.R. ABDICHTEN * IM BEREICH RADHAUSSCHALE * VERBUNDARBEIT	К	3	0,20	133,75	26,75
Е	44210	55 22 55 50	DECKEL V. ERS. * VERBUNDARBEIT UMFASST: VERSCHLUSSBUEGEL V.L., VERSCHLUSSBUEGEL V.R.	К	2	0,50	133,75	66,88
0		51 01 75 01	DECKEL V. HOHLRKONSERVIEREN	М	3	0,30	133,75	40,13
Е	44250+	55 25 20 50	KLAPPENSCHARNIER V. BD. A+E * VERBUNDARBEIT UMFASST: KLAPPENSCHARNIER L., KLAPPENSCHARNIER R.	К	2	0,40	133,75	53,50
E	47151	63 29 55 54	STOSSFABDECKUNG V. ERS. * AUSGEBAUT UMFASST: HUBZYLINDER SCHEINWERFER-REINIGUNGSANLAGE R., STOSSFABDECKUNG O., FRONTSPOILER V.R.U. A+E, LUFTFUEHRUNGSGITTER V.R., EINPARKHILFE-SENSOR (GRUNDIERT) V.R.A., EUROKENNZEICHEN V., UNTERLAGE KENNZEICHEN, HUBZYLINDER SCHEINWERFER-REINIGUNGSANLAGE L.	M	2	0,70	133,75	93,63
Т		#01 50 00 00	GFS/GEFUEHRTE FUNKTION	М	2	0,30	133,75	40,13
I			RADKASTENENDSPITZE RECHTS	K	1	* 1,00	133,75	133,75

Lackierung

Lackiermethode: Eurolack | Lackart: Metallic (2-Schicht)

LS	DVN	Stufe	Benennung	MP	MK	Std.	Lohn	Ges. Pr.
		ARBEITSAUFWA ND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			1,70	258,83	258,83
		ARBEITSAUFWA ND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG ZUSATZ FUER KUNSTSTOFFTEILE			0,50	76,13	76,13
		ARBEITSAUFWA ND	FARBMUSTER ANFERTIGEN (ANZAHL: 1 MAL)			0,30	45,68	45,68
		ARBEITSAUFWA ND	FARBTONANGLEICH MISCHANLAGE			0,30	45,68	45,68
1	20112	OBERFLAECHE	TUERGRUNDKOERPER V.R.	21	315,00	0,80	121,80	436,80
2		INNENTEIL	LAENGSTRAEGER RADHAUS V.R.	4	60,00	0,40	60,90	120,90
4	43712	NEUTEIL-M	KOTFLUEGEL V.R.	21	315,00	1,10	167,48	482,48
4	44210	NEUTEIL-M	DECKEL V.	94	1.410,00	2,90	441,53	1.851,53
4	44251	INNENTEIL	KLAPPENSCHARNIER V.L.	1	15,00	0,40	60,90	75,90
4	44252	INNENTEIL	KLAPPENSCHARNIER V.R.	1	15,00	0,40	60,90	75,90
3	47151	NEUTEIL-K-V	STOSSFABDECKUNG V.	45	675,00	1,10	167,48	842,48
3	47306	NEUTEIL-K-V	SENSOR PDC V.R.A.	1	15,00	0,10	15,23	30,23



Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken = Klosterstraße 10 B = Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 = Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de

Gutachten-Nr.: 08606PW Datum: 17.06.2025

_					_			
7ı	ısa	m	m	an	fa	00	ur	1
\sim L	130			C 1	10	00	u	u

Summenblock Ersatzteile			
			Gesamtpreis
laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise) + 2,00% Klein- bzw. Verbrauchsmaterial			5.401,85 108,04
Gesamtsumme			5.509,89
Summenblock Arbeitslohn			
	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Karosserie 1	1,00	133,75	133,75
Karosserie 2	5,90	133,75	789,13
Karosserie 3	0,20	133,75	26,75
Mechanik 2	2,40	133,75	321,00
Mechanik 3	0,40	133,75	53,50
Summe aller Arbeitslöhne	9,90		1.324,13

Summenblock Lackie	erung			
Lohn Lohn		Std. 10,00	Preis/Std. 152,25	Gesamtpreis 1.522,54
Material		Summe Materialpun kte	Preis je Materialpun kt	Gesamtpreis

Oberfläche 21 15,00 315,00 Instandsetzung 15,00 60,00 163 Neuteil 15,00 2.445,00 Konstante 54,40 Konstante-K 20,60 Konstante Musterblech (Anzahl: 1) 5,20 Summe Material 2.900,20

Vorbereitungszeit Blech zu 100 % Vorbereitungszeit Kunststoff 100 % Sonstige Vorbereitung 100 % Materialindex zu 100 %

Summe Lackierung

		Gesamtpreis
Summe Lohn		1.522,54
Summe Material		2.900,20
Summe Lackierung		4.422,74

Gesamtsummen	
	Gesamtpreis
Summe Ersatzteile	5.509,89
Summe Arbeitslöhne	1.324,13
Summe Lackierung	4.422,74
Reparaturkosten netto	11.256,76
Mehrwertsteuer (19,00%)	2.138,78
Reparaturkosten brutto	13.395,54

Alle Beträge in EUR



Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken = Klosterstraße 10 B = Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 = Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de

Gutachten-Nr.: 08606PW Datum: 17.06.2025

Legende

SYSTEM DAT-Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden. DAT System / SD3 CalculateExpert)

#=Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe (=ETN nicht zur Bestellung geeignet

)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar

»=Fremdleistung

IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste

d=Preis aus DMS

T=Technische Prüfung

>=Ausstattung wurde manuell hinzugefügt

□=Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt

^=Steuerneutral Position APN=Arbeitspositionsnummer

ETN=Ersatzteilnummer

Pr.=Preis

ME=Materialeinheit MP=Materialpunkte Std =Stunde

ZE=Zeiteinheit

+=neue Position aus Reparaturlogik

*=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn

ein * am Anfang steht)

!=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet

□=Position ist nicht für aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen

A=Zeit gemäß Ausbeulformel

BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste

Anz.=Anzahl AW=Arbeitswert

DVN=Datenverarbeitungsnummer

Ges. Pr.=Gesamtpreis
Pr./Stk.=Preis pro Stück
MK=Materialkosten
RC=Reparaturcode

Lohn inkl. Mat.=Lohn inkl. Material



Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken = Klosterstraße 10 B = Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 = Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de

Gutachten-Nr.: 08606PW Datum: 17.06.2025

Stundenverrechnungssätze

Mittlerer Stundenlohn

Gemäß beiliegender Schadenkalkulation und dem Gutachtenblatt 1 werden folgende Beiträge ausgewiesen:

Reparaturkosten ohne MwSt.EUR11.256,76MwSt. aus ReparaturkostenEUR2.138,78Gesamtsumme Reparaturkosten inkl. MwSt.EUR13.395,54

Abzüge NfA / Wertverbesserung:

Aufgrund der schadensbedingt erforderlichen Reparaturarbeiten erfährt das Fahrzeug keine Wertverbesserung.

Reparaturdauer:

ca. 12 Arbeitstag(e)

Bei der Beurteilung der Reparaturdauer wird davon ausgegangen, dass die Instandsetzung des Fahrzeuges zügig und ohne Unterbrechung durchgeführt wird.

Bei der angegebenen Reparaturdauer handelt es sich um Arbeitstage, ohne Samstage, Sonnund Feiertage. Wartezeiten infolge von Ersatzteilbeschaffung, Überprüfung des Fahrzeuges zur Durchführung von Fremdleistungen oder Auslastung der Werkstattkapazität wurden nicht berücksichtigt.

Nutzungsausfall:

Für den geschätzten bzw. tatsächlichen Zeitraum, der zur Ausführung der unfallbedingten Reparaturarbeiten bzw. der Ersatzbeschaffung benötigt wird, ist das hier in Rede stehende Fahrzeug aus technischer Sicht der Nutzungsausfallentschädigungsgruppe Gruppe L zuzuordnen.

(Gemäß Entschädigungssatz Sanden/ Danner/ Küppersbusch entspricht dies einer Nutzungsausfallentschädigung von 175,00 €/Tag).



Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken = Klosterstraße 10 B = Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 = Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de

Gutachten-Nr.: 08606PW Datum: 17.06.2025

Wiederbeschaffungswert steuerneutral

EUR

16.800,00

Wiederbeschaffungswert für Fahrzeuge, die aufgrund des Fahrzeugalters oder aufgrund des Fahrzeugzustandes im Kfz-Handel nicht mehr zu erwerben sind.

Der Wiederbeschaffungswert für ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug beträgt wie oben angegeben ohne MWSt.. Der Wiederbeschaffungswert berücksichtigt das Fahrzeugalter, die Lauf- leistung, die Besitzverhältnisse, den festgestellten Fahrzeugzustand, evtl. festgestellte Alt- oder Vorschäden, Sonderausstattungen und Zubehör. Die Fälligkeiten von Haupt- und Abgasuntersuchungen sowie alle übrigen im Wesentlichen den Wert des Fahrzeuges beeinflussenden Faktoren einschließlich der regionalen und saisonalen Marktlage sind in die Wertermittlung eingeflossen.

Üblicherweise sind vergleichbare Fahrzeuge aufgrund des Fahrzeugalters nicht im seriösen Kfz-Handel erhältlich. Berücksichtigt wurde daher der für derartige Fahrzeuge maßgebende so genannte Privatmarkt.

Mehrwertsteuer fällt bei derartigen Fahrzeugen in der Regel nicht an.

Wiederbeschaffungsdauer:

Für die Beschaffung eines gleichwertigen Ersatzfahrzeuges sind unter Berücksichtigung von Typ und Ausführung sowie der örtlichen Marktlage ca. 16 Kalendertage angemessen.

Restwert des höchstbietenden Aufkäufers:

EUR

Angebot Restwert:

EUR 1210,-

DIE GÜLTIGKEIT DES GEBOTS BETRÄGT 30 TAGE AB GEBOTSABGABE!

Fa. X-Cars

Felsenstr. 3

66424 Homburg

Tel.: 0176-83053447



Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken = Klosterstraße 10 B = Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 = Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de

Gutachten-Nr.: 08606PW Datum: 17.06.2025

Gesendet mit der GMX iPhone App1.210,00

EUR Für das im Gutachten beschriebene Fahrzeug, geben wir ein

Kaufangebot in Höhe von: EURO 0,-

ab.

Wir möchten gleichzeitig darum bitten, dass Sie im Falle der Gebotsannahme, uns schriftlich (per E-Mail) darüber informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Unfall-Saarpfalz Team.

Unfall-Saarpfalz

Eichelscheiderstraße

66914 Waldmohr

Handy: 015175305882



Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken • Klosterstraße 10 B • Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 • Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de

Gutachten-Nr.: 08606PW Datum: 17.06.2025

EUR 0

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erlauben wir uns ein Angebot in Höhe von 0,- € abzugeben.

Unser Angebot hat eine Gültigkeit von 30 Tagen.

MfG

K-Motors

Fa. K-Motors & Bikes

Am Mühlenwald 5-7

66540 Neunkirchen

Fon: +49 177 2612546

, EUR



Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken = Klosterstraße 10 B = Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 = Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de

Gutachten-Nr.: 08606PW Datum: 17.06.2025

Der Veräußerungswert des beschädigten Fahrzeugs (Restwert) wurde ermittelt unter Berücksichtigung der Grundzüge der Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 04.06.1993, AZ: vi zu 181/92, z.B. Njw 1993, s. 1849 ff. Nach der Rechtsprechung des BGHs hat der Sachverständige auf den Kaufpreis abzustellen, der auf dem regionalen allgemeinen Markt für das unfallbeschädigte Kraftfahrzeug üblicherweise zu erzielen ist.

Im hiesigen Fall wurde von den regionalen Restwertaufkäufern die im Anhang beigefügten Restwerte ermittelt.

Das vorliegende Angebot des regionalen, allgemeinen Marktes wurde sachverständigenseits überprüft und kann nachvollzogen werden.

Bezüglich der Restwertangebote bitten wir um entsprechende Beachtung der verbindlichen Angebotseinhaltung seitens der Aufkäufer von 14 Tagen ab Gebot.

Bitte kontaktieren Sie, bei Interesse der Veräußerung, den höchstbietenden Restwertaufkäufer so bald als möglich.

Stellungnahme zur merkantilen Wertminderung:

Unter Berücksichtigung aller entscheidenden Faktoren tritt aufgrund der durchzuführenden Fahrzeugreparatur keine merkantile Wertminderung an.



Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken = Klosterstraße 10 B = Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 = Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de

Gutachten-Nr.: 08606PW Datum: 17.06.2025

Schlussbemerkung:

Dieses Gutachten wurde als neutrales und unabhängiges Gutachten, sowie unter Berücksichtigung der aktuellen einschlägigen höchstrichterlichen Rechtssprechung erstellt.

Das Gutachten wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die abschließende Überprüfung des Gutachtens erfolgte durch den Sachverständigen.

Das Gutachten wurde an die HUK-Coburg Versicherung, Willi Hussong Straße 2 in 96442 Coburg Rechtsanwälte Hertwig und Auer Rechtsanwälte, Bismarckstrasse 122 in 66121 Saarbrücken sowie an den Anspruchsteller versendet.

Saarbrücken, den 17.06.2025

Sachverständigenbüro W E B E R Inhaber: Patric Weber





Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken • Klosterstraße 10 B • Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 • Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de

Gutachten-Nr.: 08606PW Datum: 17.06.2025

Lichtbildanlage



Foto-Nr. 1:



Foto-Nr. 2:



Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken • Klosterstraße 10 B • Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 • Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de



Foto-Nr. 3:



Foto-Nr. 4:



Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken • Klosterstraße 10 B • Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 • Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de



Foto-Nr. 5:



Foto-Nr. 6:



Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken • Klosterstraße 10 B • Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 • Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de



Foto-Nr. 7:

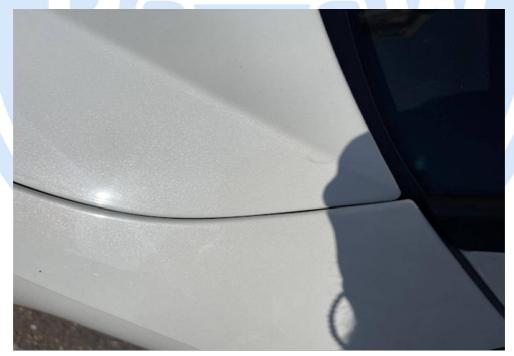


Foto-Nr. 8:



Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken • Klosterstraße 10 B • Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 • Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de



Foto-Nr. 9:



Foto-Nr. 10:



Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken • Klosterstraße 10 B • Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 • Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de



Foto-Nr. 11:



Foto-Nr. 12:



Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken • Klosterstraße 10 B • Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 • Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de

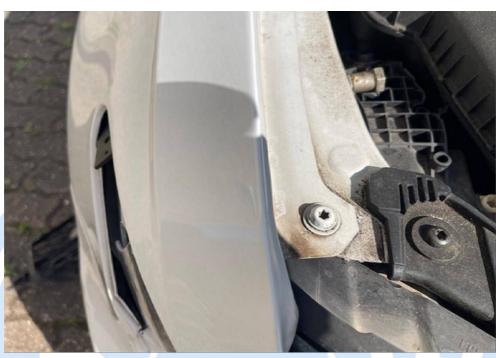


Foto-Nr. 13:



Foto-Nr. 14:



Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken • Klosterstraße 10 B • Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 • Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de



Foto-Nr. 15:

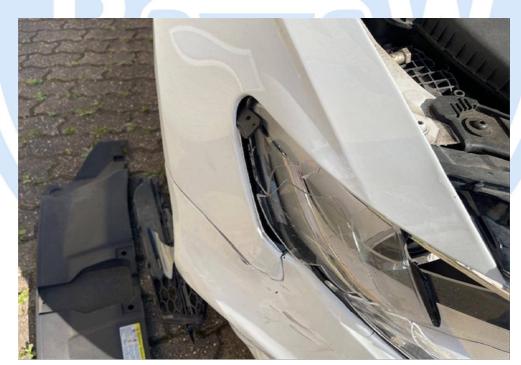


Foto-Nr. 16:



Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken • Klosterstraße 10 B • Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 • Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de



Foto-Nr. 17:



Foto-Nr. 18:



Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken • Klosterstraße 10 B • Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 • Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de



Foto-Nr. 19:



Foto-Nr. 20:



Kfz.-Technikermeister u. Motorengutachter - Mitglied des BVSK Experte für ClassicCars, Young- & Oldtimer



66125 Saarbücken • Klosterstraße 10 B • Tel. 0681 - 3 10 73 / 74 • Fax 0681 - 39 76 82 Email: info@svb-weber.de - www.svb-weber.de

Gutachten-Nr.: 08606PW Datum: 17.06.2025



Foto-Nr. 21: