



- 1. 分接出头包厚2mm.
- 2. 用直纹布带将分接引线绑扎在一起.

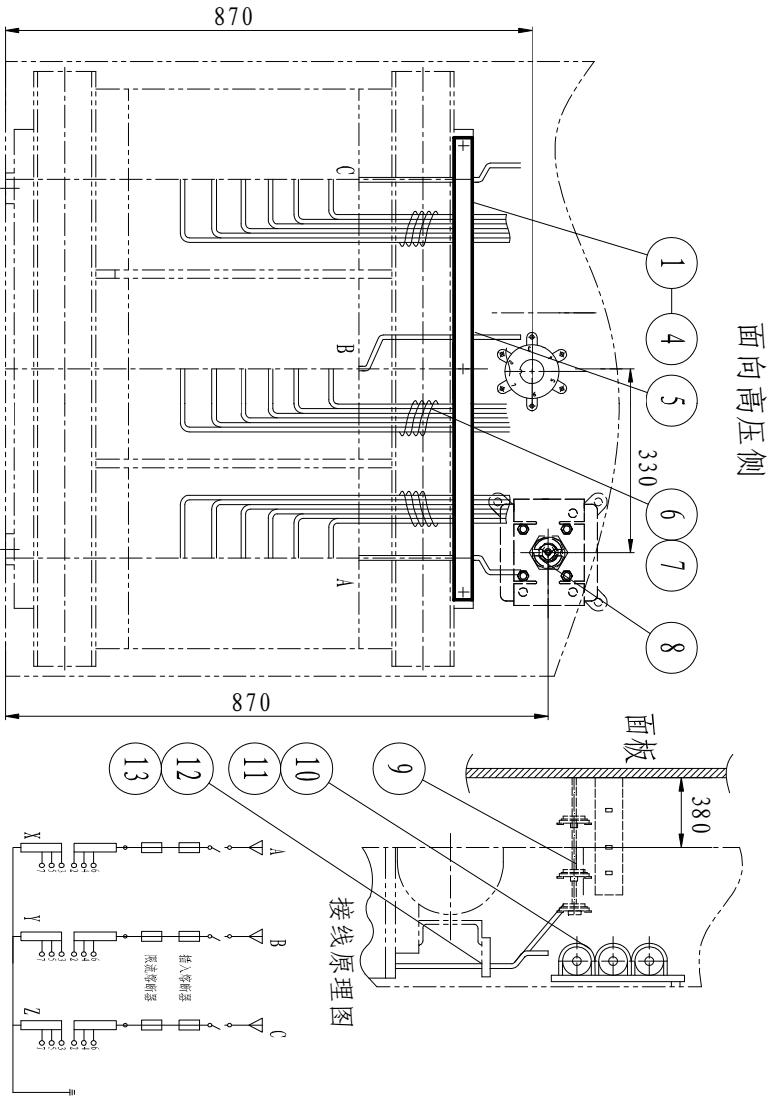

		13		皱纹纸	足量					
		12		布带	足量	直纹布带20				
		11	CBUC08100C100	限流后备保护熔断器	3					
		10	8JZ. 043. 100	限流熔断器固定板	1		3. 4		通用件	
		9	WSL II 3 63/20-6 × 5	分接开关	1					
		8	FYN33-24/630-25-T	四位置负荷开关	1					
借(通)用件登记		7		接线铜端子	30	SC6-8			配 做	
		6		引线(长度配作)	18	6mm ² 电缆线单边包厚3mm		1. 2	分接引线	
描 图		5		引线(长度配作)	3	6mm ² 电缆线单边包厚3mm		0. 2	A. B. C相线	
		4	GB/T97. 2-2002	垫圈 10	6				发 黑	
描 校		3	GB/T6170-2000	螺母 M10	3				发 黑	
		2	GB/T5782-2000	螺栓 M10 × 70	3				发 黑	
		1	8JZ. 111. 2449. 1-2	导线夹	1					
旧底图总号		序 号	代 号	名 称	数 量	材 料	料		备 注	
							单件重量	总计重量		
底图总号										
签 字		标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期	ZGS-H-500/12. 47			
		设 计					高压引线			
		校 对					5JZ. 517. 2449. 1			
日 期		审 核		审 定			图样标记			
		工 艺		批 准			S	数量	重量	比 例
				日 期	2024/6/24		1	4. 8		
						共 1 页		第 1 页		
						节奏变压器(江苏)有限公司				

5JZ.517.2449.2

技术条件

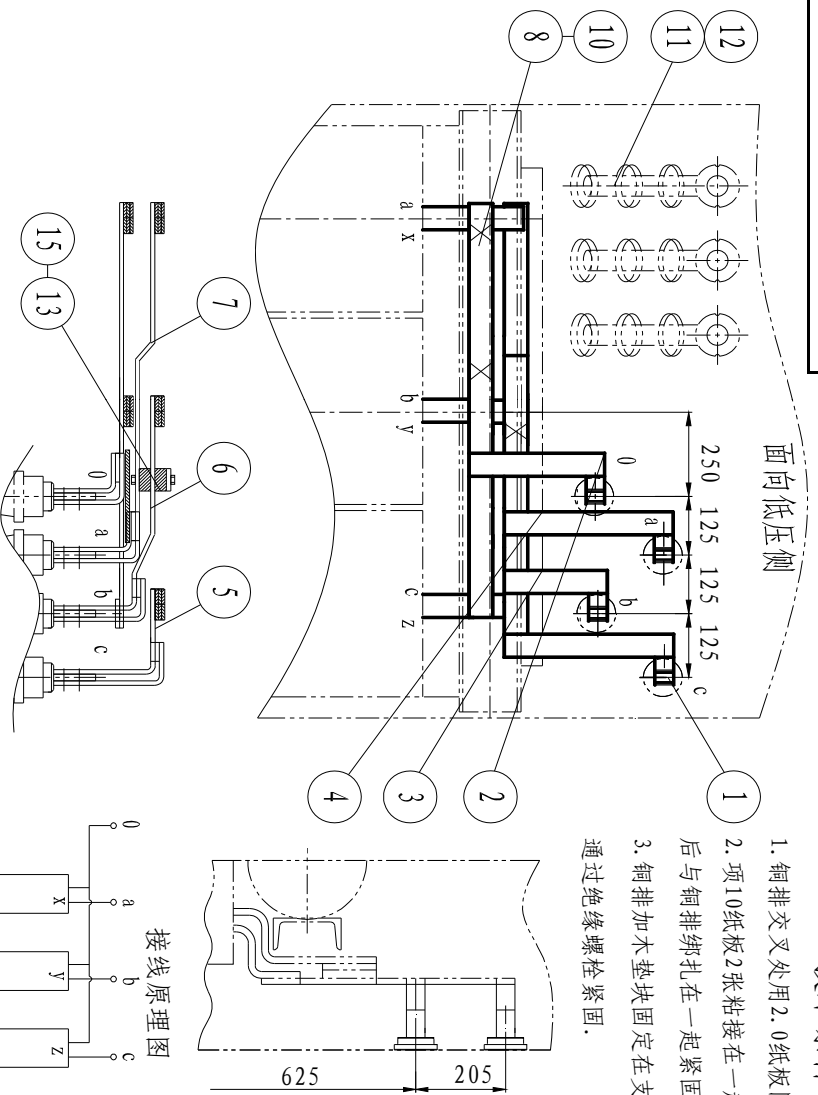

	15		绝缘螺母 M10	2				
	14		绝缘螺杆 M10×70	1				
	13	8JZ. 111. 2449. 3	导线夹	2			0.1	
	12	4000353C12M	插入熔断器熔丝	3				
	11	4000361C99FV	插入熔断器支架	3				
	10		纸板 2. 0 × 50 × 670	1	2. 0 纸板100/00		0.1	隔开铜排
	9		紧缩带	足量				
	8	5JZ. 511. 2449. 3	导电排	1	5 × 40 铜排 TMY			0相连接
	7	5JZ. 511. 2449. 4	导电排	1	5 × 40 铜排 TMY			a相横排
	6	5JZ. 511. 2449. 5	导电排	1	5 × 40 铜排 TMY			b相横排
	5	5JZ. 511. 2449. 6	导电排	1	5 × 40 铜排 TMY			c相横排
	4		导电排 L=245	2	5 × 40 铜排 TMY		0.9	a,c相引出
	3		导电排 L=0	0	5 × 40 铜排 TMY			b相引出
	2		导电排 L=105	1	5 × 40 铜排 TMY		0.2	0相引出
	1	8JZ. 516. 2449. 1-8	接线片	1			0.3 0.3	a,b,c, 0相
旧底图总号	序号	代 号	名 称	数 量	材 料	单件重量	总计重量	备 注
底图总号					ZGS-H-500/12. 47		5JZ. 517. 2449. 2	
签 字	标记处数	更改文件号	签字日期		低压引线			
	设计	标准化						
	校对	审 定			yn接法			
	审核	批 准						
日 期								
	工 艺		日 期	2024/6/24				节奏变压器（江苏）有限公司