

ÖN TASARIM VE YATIRIM DOSYASI

MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU

MALTEPE / İDEALTEPE · İSTANBUL

Net iç kullanım alanı 103,78 m² · ön bahçe 24,39 m² · arka bahçe 32,82 m²

REVİZYON

Rev C

TARİH

13 Eylül 2026

DURUM

Ön tasarım — yerinde doğrulanacak

ÖLÇÜ DAYANAĞI

Raster paftadan ölçeklendirme ±%3

Bu dosya ruhsat başvurusu yerine geçmez; uygulama öncesi proje müellifi onayı ve kurum izinleri zorunludur.



Maltepe / İdealtepe'de kirası imzalanmış, hâlen mobilya mağazası olarak kullanılan 103,78 m² net kullanım alanlı ticari birim, mevcut TRIMODE yerleşimi korunarak butik bir fonksiyonel antrenman stüdyosuna dönüştürülmektedir. Ekipman işverence satın alınmış olduğundan yerleşim mevcut ekipman ölçülerine göre çözülmüş, ekipman bedeli bütçe dışında bilgi satırı olarak gösterilmiştir. Tasarım ilkesi: duvar hareketini asgaride tutmak ve bütçeyi ıslak hacim, zemin ve aydınlatma-havalandırma olmak üzere üç başlıkta yoğunlaştırmak. Dosyanın en kritik çıktısı 3. sayfadaki uygunluk kontrolüdür: kira imzalanmış olduğundan mekânın fiziki uygunluğu artık bir seçim değil, yönetilmesi gereken bir risktir.

1 MEVZUAT SIRASI

Önce İstanbul GSİM tesis açılış izni ve komisyon tetkiki, sonra Maltepe Belediyesi işyeri açma ruhsatı. Belediye GSİM uygunluk yazısını ister; sıra ters kurulursa süreç başa döner.

2 ISLAK HACİM

Maliyetin kalbi. Mevcut iki blok korunur, içleri komple yenilenir: her blokta 1 duş + 1 WC → toplam 2+2. Gider kotu yerçekimiyle çözülmezse Seçenek A (zemin yükseltme) devreye girer.

3 ZEMİN STRATEJİSİ

Üç bölge: arena/serbest ağırlıkta 40 mm kauçuk + 10 mm titreşim matı, fonksiyonel-kardiyo alanında 20 mm kauçuk, dinlenme ve girişte LVT. Islak hacim R11 kaymaz seramik.

4 BÜTÇE YAKLAŞIMI

Tek m² fiyatı kullanılmadı; 106 poz üzerinden kalem bazlı, düşük-yüksek bantlı kuruldu. %9 şantiye genel gideri ve %15 beklenmedik payı ayrıca eklendi.

NET İÇ ALAN

103,78 m²

salon 87,05 + ıslak 16,73

KAPASİTE

12 kişi

seans başı eşzamanlı · 65,14 m² serbest sirkülasyon

TADİLAT BÜTÇESİ

1,95-3,39 M₺

önerilen senaryo · Seçenek A · Eylül 2026 piyasa mertebesi

RUHSAT ZİNCİRİ

16-28 hafta

ön görüşten belediye ruhsatına, adım 0-10

ŞANTİYE SÜRESİ

11 hafta

14 adımlık iş programı · kritik yol ıslak hacim

BEKLENMEDİK PAY

%15

+ %9 şantiye genel gideri

EN KRİTİK TEK BULGU — ÖNCE BUNU ÇÖZ

Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri mevzuatının il müdürlüklerince yaygın uygulanan biçiminde spor salonlarında en az 125 m² çalışma alanı, 15'er m² kadın/erkek soyunma odası ve 15 m² dinlenme salonu ile toplam en az 170 m² ve 2,50 m tavan yüksekliği aranmaktadır. Bu birimin net iç alanı 103,78 m²'dir. Kapalı alanı artırmak için bahçelerin kapatılması işveren kararıyla kapsam dışıdır: ön (24,39 m²) ve arka bahçe (32,82 m²) açık kullanımda kalır ve hiçbir alan hesabına girmez. Buna karşılık yönetmelik metninin kendisi salon için asgari m² şartı getirmez — yalnızca soyunma odası için 8 m² ve dinlenme salonu için 15 m² der; bu iki şart mevcut planda sağlanmaktadır (8,24 / 8,49 ve 17,33 m²). Karar bu nedenle teknik değil idaridir ve tek çözüm yolu İstanbul GSİM'den YAZILI ÖN GÖRÜŞ almaktır. Aşağıdaki üç rota, ön görüşün üç olası sonucuna karşılık gelir.

R1 ÖN GÖRÜŞ OLUMLU

GSİM yönetmelik metnini esas alır ve mevcut alanı yeterli görür. Bu dosya olduğu gibi uygulanır; ek maliyet yoktur. En hızlı senaryo — tadilat 3. adımda başlar.

R2 KAPSAM REVİZYONU

Tesis, çok kullanıcıli 'spor salonu' yerine randevulu kişisel antrenman / özel ders stüdyosu olarak konumlanır; ring zaten bire bir ve küçük grup çalışmasına uygundur. GSİM tescil kapsamı ve belediye NACE kodu buna göre seçilir. Hukuki görüş şarttır; yanlış kodla açılış denetimde kapatma riski taşır.

R3 SÖZLEŞME YOLU

İki rota da kapanırsa mesele mimari değil ticarîdir: kira sözleşmesindeki fesih veya indirim imkânı avukatla değerlendirilir, gerekirse mal sahibiyle yeniden görüşülür. Bu yüzden ön görüş başvurusu ilk aydan geç kalmamalıdır — sözleşmede manevra alanı süreyle daralır.

Her üç rotada da ortak olan tek şey şudur: yazılı ön görüş alınmadan imalata başlanması, tescil reddi hâlinde harcanan tüm tadilat bedelini geri dönüşü olmayan biçimde riske atar. Bahçelerin kapatılması yoluyla alan kazanımı işveren kararıyla değerlendirme dışıdır.

5 madde · KIRMIZI

Projeyi durdurabilir. Çözülmeden imalata başlanmamalıdır.

14 madde · SARI

Tasarım veya bütçeyle çözülür; veri eksikliği nedeniyle açık.

9 madde · YEŞİL

Bu dosyadaki tasarım ve BoQ ile karşılanmaktadır.

YÖNETMELİK / UYGULAMA ŞARTI	MEVCUT DURUM	GEREKLİ AKSİYON	RİSK
Çalışma (salon) alanı — GSİM uygulamasında yaygın olarak ≥125 m²	Salon 87,05 m² · net iç toplam 103,78 m²	GSİM'den YAZILI ÖN GÖRÜŞ al. Olumsuzsa tescil kapsamının daraltılması (randevulu stüdyo) veya kira sözleşmesinin yeniden görüşülmesi. Bahçeler kapatılmayacaktır — işveren kararı	KIRMIZI
Toplam tesis alanı — uygulamada ≥170 m² (125+15+15+15)	103,78 m² · açık 66,22 m² eksik	Aynı karar ağıacı. Kapalı alan artırımını GÜNDEMDE DEĞİL: ön ve arka bahçe açık kullanımda kalır, hiçbir alan hesabına dâhil edilmez	KIRMIZI
İki ayrı soyunma odası (kadın + erkek)	VAR — 8,24 m² (erkek) / 8,49 m² (kadın) blok	Korunuyor; iç bölme yenilenecek	YEŞİL
Soyunma odası kullanım alanı ≥8 m²	Blok toplamı sağlıyor; duş+WC hariç net 4,48 / 5,59 m²	Ölçümün blok toplamı üzerinden mi yapıldığı GSİM'e yazılı sorulacak	SARI
Soyunma odalarının İÇİNDE en az 2 duş + 2 tuvalet	Konsept planda her blokta 1 duş + 1 WC → toplam 2+2	İmalat BoQ 03.05 / 03.06 ile karşılanıyor	YEŞİL
Çalışma boyunca sürekli sıcak su	Kaynak bilinmiyor (doğalgaz / elektrik?)	2 × 6 kW elektrikli ani ısıtıcı — poz 06.40. Doğalgaz varsa kombi daha ekonomik	SARI
Dinlenme salonu ≥15 m², zemini halıfleks/parke vb.	Kuzey kol → 17,33 m², LVT/laminat parke	Sağlanıyor — plan sabitlenmeli	YEŞİL
Sporcu sayısı kadar soyunma dolabı / askılık	Mevcut yok	24 göz dolap + 2 bank — poz 08.02	YEŞİL
Salon ısısı ≥18 °C	Mevcut ısıtma bilinmiyor	Bölge bazlı split küme — 4 iç ünite, 66.000 BTU kurulu (57.000 BTU hesaplandı) — poz 06.20–06.22	YEŞİL
Sporcu sayısına göre yeterli havalandırma	Mekanik havalandırma yok	1.000 m³/h taze hava = 3,0 hava değişimi/saat = 71 m³/h-kşi — poz 06.01–06.16	YEŞİL
Zeminin spor dalına uygun malzemeyle kaplanması	Mağaza zemini — çıplak/mobilya kaplaması	3 bölgeli kauçuk (40/20 mm) + LVT + ıslak hacim R11 seramik	YEŞİL
Yangın söndürme ekipmanı · itfaiye uygunluk raporu	Mevcut değil	4 adet 6 kg KKT (poz 09.01) + 2 zonlu algılama paneli ve 6 dedektör (poz 05.37–05.39); IBB İtfaiye denetim başvurusu	SARI
Keskin köşe ve kolonların darbe hafifletici kaplanması	Kolonlar çıplak	18 m köşe/kolon kaplaması — poz 09.03	YEŞİL
Engellilere ve can güvenliğine yönelik tedbirler	Giriş eşiği ve WC uygunluğu bilinmiyor	Rampa, tutamak, kapı genişliği düzenlemesi — poz 09.04	SARI
Tavan yüksekliği (uygulamada ≥2,50 m)	VARSAYIM 3,20 m — ÖLÇÜLMEDİ	Yerinde ölçüm — tüm mekanik/aydınlatma hesabının girdisi	SARI
Bağımsız bölüm niteliği · yapı kullanma izni (iskân)	Bilinmiyor	Tapu kaydı + iskân belgesi kontrolü — ruhsatın ön şartı	KIRMIZI
Kat malikleri muvafakatnamesi (bina bağımsız değilse)	Bilinmiyor	Yönetim planı incelenmeli; spor salonu için muvafakat gerekebilir — ruhsatı bloke eder	KIRMIZI
Mevcut pis su bağlantı kotu ve konumu	Bilinmiyor	Islak hacim Seçenek A (zemin yükseltme) / B (pompa) kararını belirler	KIRMIZI
Elektrik pano gücü ve trifaze durumu	Bilinmiyor	Bağlı güç 26,59 kW / talep 17,03 kW — trifaze 3×32 A abonelik gerekir (elektrik projesi s.5)	SARI
Mimar onaylı 1/100 vaziyet ve yerleşim planı	Yok	GSİM ve belediye dosyasının zorunlu eki — proje müellifi tayini	SARI
Anlaşmalı doktor / sağlık memuru / klinik sözleşmesi	Yok	GSİM dosya eki — açılış öncesi imzalanır	SARI
Federasyon veya il müdürlüğü onaylı antrenör sözleşmesi	Yok	Her spor dalı için ayrı; işletmeci bizzat ders verecekse SGM antrenörlük belgesi	SARI
Üst katta konut — gürültü / titreşim şikâyeti riski	VARSAYIM: üstte konut var	Arena altında 40 mm kauçuk + 10 mm titreşim matı — poz 04.01 / 04.02	SARI
Soyunma ve dinlenme odalarında aydınlatma, havalandırma, 18 °C ısı ve hijyen	Tasarımda karşılanıyor: 6 IP44 armatür, 240 m³/h egzoz, klima kümesi	Yönetmelik bu şartı salon için değil ODALAR için ayrıca arıyor — komisyon tetkikinde her hacim tek tek bakılır. Temizlik protokolü yazılı hâle getirilmeli	YEŞİL
Birimin kat konumu — bodrum katta mı?	BİLİNİYOR — paftada kot bilgisi yok	Bodrum konumundaki salonlarda ÖZEL havalandırma donanımı zorunludur; bu durumda poz 06.02 yeniden boyutlandırılır	SARI
İlçe Sağlık Müdürlüğü denetim ve onay raporu · personel hijyen eğitimi belgesi	Yok	GSİM dosyasının ve belediye ruhsatının zorunlu eki — yol haritası adım 5	SARI
Çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu (müzik yayını yapılacaksa)	Değerlendirilmedi	Belediye, müzik yayını yapan işletmelerden isteyebilir. Üst katta konut varsa talep olasılığı yüksek — ölçüm ve rapor bedeli bütçeye alınmalı	SARI
Otopark / sığınak yükümlülüğü (kullanım değişikliği nedeniyle)	Değerlendirilmedi	Mağazadan spor salonuna kullanım değişikliği belediyede otopark yükümlülüğü doğurabilir; Ruhsat Müdürlüğü'ne adım 0'da sorulmalı	SARI

KIRMIZI MADDELER — ÇÖZÜM VE MALİYET ETKİSİ

KIRMIZI MADDE	ÇÖZÜM YOLU	MALİYET / TAKVİM ETKİSİ
Çalışma alanı / toplam tesis alanı eşiği	GSİM'den yazılı ön görüş (R1). Olumsuzsa kapsam revizyonu (R2) veya kira sözleşmesi yolu (R3). Bahçe kapatarak alan kazanımı işveren kararıyla kapsam dışıdır	Ön görüş: harç dışında maliyetsiz · R2: hukuki görüş bedeli · R3: sözleşme müzakeresi
Bağımsız bölüm niteliği / iskân	Tapu ve yapı kullanma izin belgesinin çıkarılması; niteliği uygun değilse tapu tashihi	Belge temini düşük bedelli; tashih gerekirse süre etkisi 4–10 hafta
Kat malikleri muvafakatnamesi	Yönetim planının incelenmesi, muvafakat toplanması; gürültü önlemlerinin argüman olarak sunulması	Doğrudan bedeli yok; alınamazsa ruhsat çıkmaz — projeyi durdurur
Pis su bağlantı kotu	Söküm sonrası ilk iş kot ölçümü; Seçenek A (zemin yükseltme) hazır, olmazsa Seçenek B (pompa)	A: 14.220–23.422 TL · B: 72.000–128.000 TL (aradaki fark bütçenin %2–4'ü)

Yerel uygulama farklılık gösterebilir; Maltepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden güncel liste teyit edilmelidir.

MEVCUT DURUM VE ALAN DAĞILIMI

TRIMODE yerleşim / duvar / alan dağılımı paftalarından üretilmiştir

04

Gym Dönüşüm Dosyası · Rev C



ALAN DAĞILIMI

BÖLÜM	M²	KAYNAK / NOT
Salon (açık satış alanı)	87,05	Pafta etiketi · gri
Erkek soyunma bloğu	8,24	Pafta etiketi · mavi
Kadın soyunma bloğu	8,49	Pafta etiketi · pembe
NET İÇ KULLANIM ALANI	103,78	Tüm hesapların temeli
Ön bahçe (açık)	24,39	Kapalı alana dâhil değil
Arka bahçe (açık)	32,82	Kapalı alana dâhil değil
Bahçe toplamı	57,21	Kapatma senaryosunun konusu

SÖKÜM KAPSAMI (mobilyacıdan kalan imalatlar)


İŞ	METRAJ
Raf, vitrin, teşhir podyumu, tezgâh sökümü	103,78 m²
Mevcut zemin kaplaması sökümü ve şap tesviyesi	103,78 m²
Islak hacim seramik + vitrifiye sökümü	16,73 m²
Mevcut aydınlatma, kablaj ve zayıf akım sökümü	komple
Moloz yükleme, indirme, nakliye (konteyner)	götürü

ÖLÇÜ DAYANAĞI VE DOĞRULUK

Teslim edilen DWG dosyası AutoCAD 2018 (AC1032) formatındadır ve bu ortamda açılmamıştır; PDF paftaları ise vektör değil JPEG raster olarak üretilmiştir. Bu nedenle geometri, alan dağılımı paftasındaki renk alanları izlenerek vektörleştirilmiş ve paftanın kendi m² etiketleriyle kalibre edilmiştir; üç bölgede sapma %3'ün altındadır. Uygulama projesi için işverenden DXF (R2010) export istenmelidir.

YERİNDE TESPİT LİSTESİ — ölçüm günü doldurulacak

TESPİT EDİLECEK	BİRİM	ŞU ANKI KABUL
Tavan yüksekliği (salon / ıslak hacim)	m	VARSAYIM 3,20
Pis su bağlantı kotu ve konumu	cm / kroki	—
Elektrik pano gücü · trifaze var mı	kW / E-H	—
Doğalgaz bağlantısı var mı	E-H	—
Üst katta konut var mı	E-H	VARSAYIM: var
Kolon sayısı, kesiti ve konumu	adet / cm	—
Cephe doğrama genişliği ve kapı açıklığı	cm	—
Zemin kotu farkı (giriş eşiği)	cm	—
Mevcut aydınlatma ve pano konumu	kroki	—

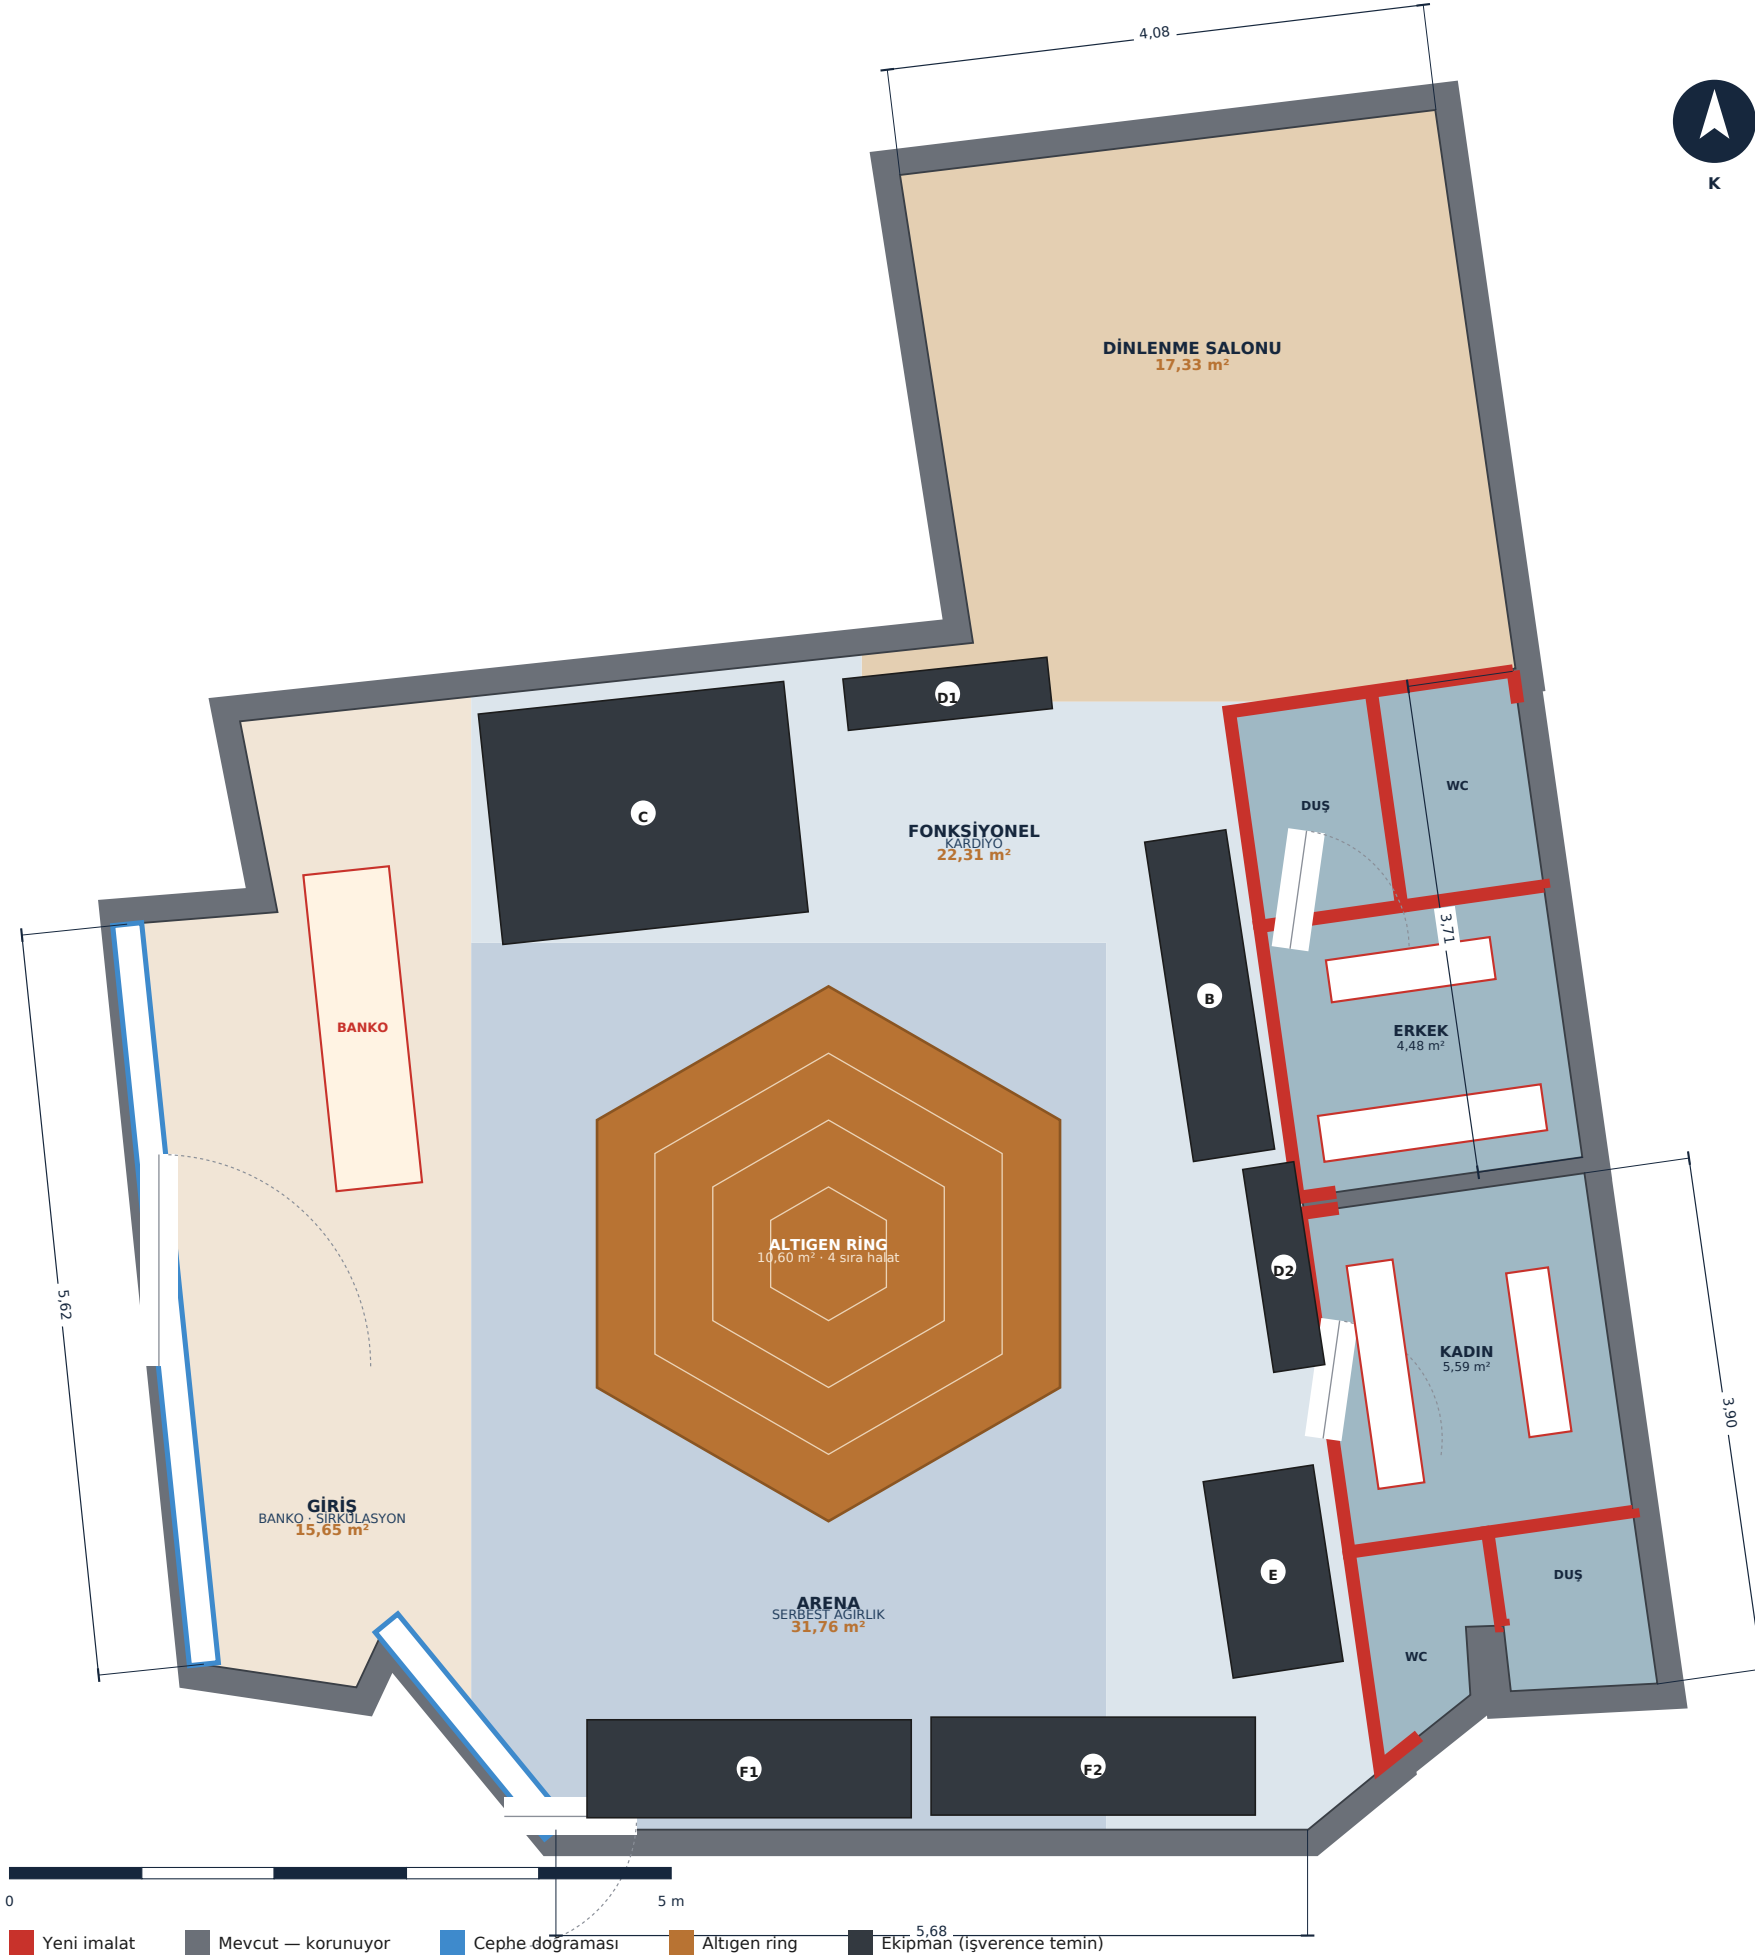

EKİPMAN YERLEŞİMİ — mevcut ölçüler

KOD	EKİPMAN	ÖLÇÜ (CM)	YÜK. (M)	AD.
A	TRIMODE ARENA — altıgen ring, 4 sıra halat	altıgen · 10,60 m²	1,80	1
B	Çok fonksiyonlu kuvvet istasyonu (ağırlık takozlu)	244×62	2,10	1
C	Kablo çapraz / functional trainer	175×232	2,15	1
D	Dambıl rafı / sehpa	155×39	0,95	2
E	Kardiyo — kondisyon bisikleti	84×150	1,25	1
F	Koşu bandı	245×74	1,45	2

SİRKÜLASYON VE ACİL ÇIKIŞ ANALİZİ

ÖLÇÜT	DEĞER
Salon brüt alanı	87,05 m²
Ekipman + arena footprint	22,27 m²
Serbest sirkülasyon / çalışma alanı	65,14 m²
Eşzamanlı kapasite kabulü	12 kişi (≈5,4 m²/kişi)
Ana sirkülasyon koridoru (asgari)	1,20 m
Ekipman önü serbest mesafe (asgari)	0,90 m
Ana giriş — batı cephe	2×80 cm çift kanat
İkinci çıkış — güneybatı cephe	100 cm
En uzak noktadan çıkışa mesafe	≈ 16,5 m

TASARIM KARARLARI VE GEREKÇELERİ

- MEVCUT YERLEŞİM KORUNDU. Altıgen arena merkezde, ekipman çeperde, soyunma blokları doğu cephede, banko girişte. Salon çeperinde tek bir duvar bile hareket etmiyor — bu, hem bütçeyi hem de tadilat ruhsatı riskini aşağı çekiyor.
- YENİ DUVAR YALNIZCA İKİ BLOĞUN İÇİNDE. Duş ve WC hacimlerini soyunmadan ayıran alçıpan bölmeler; toplam yeni bölme metrajı 44,6 m². Kırmızı ile gösterilmiştir.
- KUZEY KOL = DİNLENME SALONU. Yönetmeliğin aradığı 15 m² dinlenme salonu şartı 17,33 m² ile karşılanıyor; aynı bir hacim olması gürültüden uzak bir bekleme alanı da sağlıyor.
- ARENA MERKEZDE, KARDİYO GÜNEY CEPHEDE. Koşu bantları doğal ışık alan güneybatı cephesine, serbest ağırlık ise komşu duvardan uzak merkeze yerleştirildi — titreşim iletimi azalır.
- İKİ ÇIKIŞ NOKTASI. Batı cephesinden ana giriş (2×80 cm) ve güneybatı cephesinden ikinci çıkış (100 cm); en uzak noktadan çıkışa mesafe yaklaşık 16,5 m.
- BANKO GİRİŞTE, GÖRÜŞ HÂKİM. Resepsiyon bankosu hem girişi hem arenayı görür; tek personelle işletmeyi mümkün kılar.

DOĞRULANACAK

Kolon konumları paftada net okunamamıştır; yerinde tespit sonrası ekipman yerleşimi ve keskin köşe kaplama metrajı revize edilebilir.



ZEMİN BÖLGELERİ VE KESİT KURULUŞU

BÖLGE	M²	KAPLAMA	KALINLIK
DİNLENME SALONU	17,33	LVT / laminat parke	8 mm
GİRİŞ · BANKO · SİRKÜLASYON	15,65	LVT / laminat parke	8 mm
ARENA · SERBEST AĞIRLIK	31,76	Kauçuk karo + titreşim matı	40+10 mm
FONKSİYONEL · KARDİYO	22,31	Kauçuk karo	20 mm
ISLAK HACİM (2 blok)	16,73	Seramik R11 kaymaz + su yalıtımı	—

KESİT — ARENA / SERBEST AĞIRLIK ZEMİNİ



KESİT — ISLAK HACİM ZEMİNİ (SEÇENEK A)



Seçenek B uygulanırsa hafif dolgu katmanı çıkar, kot değişmez.

AKUSTİK VE TİTREŞİM — NEDEN AYRI KALEM

Üst katta konut bulunduğu VARSAYILMIŞTIR (yerinde doğrulanacak). Serbest ağırlık alanında ağırlık düşürme darbesi taşıyıcı döşemeden yapısal ses olarak iletilir; bu, ruhsat sonrası şikâyet ve kapatma riskinin bir numaralı kaynağıdır. Önlem: 40 mm kauçuk karonun altına 10 mm titreşim matı serilmesi (poz 04.02) ve işletme kuralı olarak ağırlık düşürmenin yasaklanması. Üstte konut olmadığı tespit edilirse poz 04.02 bütçeden çıkarılabilir.

MALZEME SEÇİM GEREKÇELERİ

SEÇİM	GEREKÇE
Kauçuk 40 mm (arena)	100 kg üzeri yüklerde düşürme darbesini karşılayan asgari kalınlık; ince kaplamada döşeme ve ekipman zarar görür
Kauçuk 20 mm (fonksiyonel)	Ağırlık düşürülmeyen alanda yeterli; 40 mm'e göre m² maliyeti yaklaşık %40 düşük — bütçe bu ayrımla korunuyor
LVT (dinlenme + giriş)	Yönetmelik dinlenme salonu için halıfleks/parke ve benzeri istiyor; LVT ıslak temizliğe kauçuktan daha uygun ve fotojenik
Seramik R11 (ıslak hacim)	Islak zeminde kaymazlık sınıfı; R10 duş önünde yetersiz kalır

MEKÂN PROGRAMI VE YÖNETMELİK KARŞILIĞI


HACİM	M ²	DONANIM	YÖNETMELİK KARŞILIĞI
ERKEK soyunma	4,48	12 göz dolap + bank	Dolap/askılık şartı
ERKEK duş	1,76	Duş teknesi + cam kabin	Soyunma içinde duş
ERKEK WC	1,75	Klozet + lavabo	Soyunma içinde tuvalet
KADIN soyunma	5,59	12 göz dolap + bank	Dolap/askılık şartı
KADIN duş	1,39	Duş teknesi + cam kabin	Soyunma içinde duş
KADIN WC	1,29	Klozet + lavabo	Soyunma içinde tuvalet
TOPLAM ISLAK HACİM	16,73	2 duş + 2 WC + 2 soyunma	Karma kullanım şartı sağlanır

GİDER KOTU — SEÇENEK KARŞILAŞTIRMASI

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ	SEÇENEK A — ZEMİN YÜKSELTME	SEÇENEK B — ATIK SU POMPASI
Kalem bedeli	14.220 - 23.422 TL	72.000 - 128.000 TL
Toplam bütçeye etkisi	1.952.855 - 3.390.129 TL	2.025.282 - 3.521.218 TL
Kot serbestliği	Sınırlı — mevcut kota bağımlı	Tam serbest
Kullanım etkisi	15-20 cm basamak / rampa doğar	Kot değişmez, eşiksiz
Tavan yüksekliği etkisi	Islak hacimde 15-20 cm kayıp	Etkisi yok
Bakım / arıza riski	Yok — mekanik parça içermez	Var — pompa arızası kullanımı durdurur
Elektrik bağımlılığı	Yok	Var — kesintide kullanılamaz
Gürültü	Yok	Öğütücü çalışma sesi
ÖNERİ	TERCİH EDİLEN — kot elverirse	Yalnız A uygulanamazsa

TESİSAT ŞEMASI — İLKE

Her iki blokta duş ve WC bitişik; tek düşey şaft, tek gider hattı.



Sıcak su: blok başına 6 kW elektrikli ani ısıtıcı — bekleme süresi yok.

KRİTİK SIRA

Her iki blokta duş ve WC bitişik konumlandırılmış, tek bir düşey tesisat şaftı ve tek gider toplama hattı ile mevcut bağlantıya yönlendirilmiştir; böylece kırım ve hat uzunluğu asgaride kalır. Sıcak su, iki blok için ayrı ayrı 6 kW elektrikli ani ısıtıcı ile üretilir — yönetmeliğin 'çalışma boyunca sürekli sıcak su' şartı boiler bekleme süresi olmadan karşılanır. Binada doğalgaz bulunduğu tespit edilirse yoğunmalı kombi hem işletme gideri hem de elektrik abonelik gücü açısından daha ekonomiktir; bu durumda poz 03.07 revize edilir. SÖKÜM SONRASI İLK İŞ: mevcut pis su bağlantısının kotunun ve konumunun ölçülmesi — A/B kararı bu ölçüme bağlıdır ve zemin imalatlarının tamamını kilitler.

0 2 m

Soyunma Duş WC Yeni bölme



AYDINLATMA — LUX HEDEFİ VE ARMATÜR ADEDİ

BÖLGE	M²	LUX	GEREKLİ LÜMEN	ARMATÜR TİPİ	ADET
Arena / serbest ağırlık	31,76	500	28.357	Lineer 40 W	7
Fonksiyonel / kardiyo	22,31	300	11.951	Lineer 40 W	3
Dinlenme salonu	17,33	300	9.283	Lineer 40 W	3
Giriş / banko	15,65	300	8.383	Lineer 40 W	2
Soyunma + duş + WC (6 hacim)	16,73	200	5.975	IP44 18 W	6
TOPLAM				15 lineer + 6 downlight	21

HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME

PARAMETRE	DEĞER
Tasarım kullanıcı sayısı	14 kişi (12 sporcu + 2 personel)
İç hacim (tavan 3,20 m varsayımı)	332,1 m³
Taze hava debisi — tasarım	1.000 m³/h
Kişi başı taze hava	71 m³/h-kşi (yasal asgari 30)
Hava değişim sayısı	3,01 h ⁻¹
Islak hacim egzozu	240 m³/h (2 duş × 80 + 2 WC × 40)
Soğutma yükü — hesaplanan	16.672 W = 57.000 BTU/h
Klima çözümü	4 bölge · 66.000 BTU kurulu (%16 marj)
Salon ısısı — yönetmelik / tasarım	≥18 °C / 20–22 °C

ELEKTRİK YÜK TABLOSU

YÜK KALEMİ	KW
Aydınlatma (LED + acil)	0,77
Priz ve ekipman	6,30
Klima (4 iç ünite)	6,20
Elektrikli sıcak su (2 × 6 kW)	12,00
Havalandırma fanları	0,57
Zayıf akım ve yangın algılama	0,75
TOPLAM KURULU GÜÇ	26,6
TALEP GÜCÜ (eşzamanlılık 0,75)	17,0
ÖNERİLEN ABONELİK	Trifaze 3×25 A · ≥16 kW

AYRINTI: DİSİPLİN PROJELERİ

Bu sayfa mekanik ve elektriğin özetidir. Kanal güzergâhları, menfez debileri, klima yerleşimi, sıhhi tesisat kolon şeması, aydınlatma ve priz planları, zayıf akım planı ve pano tek hat şeması ayrı dosyalardadır: Gym_Mekanik_Proje_A3.pdf (6 pafta) ve Gym_Elektrik_Proje_A3.pdf (6 pafta). Bunların birim fiyat sütunu boş BoQ karşılıkları Gym_Mekanik_BoQ.xlsx ve Gym_Elektrik_BoQ.xlsx dosyalarıdır.

DOĞRULANACAK — HESABIN TEK BİLİNMEYENİ

Mevcut pano gücü ve trifaze durumu BİLİNİYOR. Hesaplanan 12,1 kW talep gücü mevcut abonelikte karşılanamazsa dağıtım şirketine güç artırım başvurusu yapılır; bu başvuru 3–8 hafta sürebilir ve takvime eklenmelidir. Tavan yüksekliği de varsayımdır (3,20 m): 2,80 m çıkarsa armatür adedi artar, 3,60 m çıkarsa taze hava debisi yükselir. Her iki değer de yerinde ölçüm günü netleşir.



#	KURUM	YAPILACAK İŞ	KİM	SÜRE	ÖN KOŞUL
0	İşveren / avukat	Tapu bağımsız bölüm niteliği, iskân, yönetim planı ve muvafakat durumunun tespiti	İşveren	1-2 hafta	—
1	İstanbul GSİM	Tesis fiziki şartları için YAZILI ÖN GÖRÜŞ talebi (m², soyunma ölçümü, kapsam)	İşveren + müellif	2-4 hafta	0
2	Proje müellifi	Mimar onaylı 1/100 vaziyet + yerleşim planı, tadilat projesi	Mimar	2-3 hafta	1
3	Şantiye	Tadilat uygulaması (söküm → tesisat → zemin → mekanik → boya → montaj)	Müteahhit	8-11 hafta	2
4	İBB İtfaiye	Yangın güvenlik önlemleri açısından işyeri denetimi ve uygunluk raporu	İşveren	2-4 hafta	3
5	İlçe Sağlık Md.	Sağlık denetim ve onay raporu	İşveren	2-3 hafta	3
6	İstanbul GSİM	Tesis açılış izni başvurusu: dilekçe, vaziyet planı, antrenör sözleşmesi, doktor sözleşmesi, itfaiye + sağlık raporu	İşveren	—	4, 5
7	GSİM Komisyonu	En az 5 kişilik komisyonun YERİNDE TETKİKİ ve tutanak düzenlenmesi	Komisyon	2-5 hafta	6
8	GSİM / Valilik	Yeterlilik belgesi, il başkanlığı / vali onayı, bir defaya mahsus TESCİL ÜCRETİ	İşveren	1-3 hafta	7
9	Maltepe Belediyesi	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurusu (GSİM uygunluk yazısı eki ile)	İşveren	3-6 hafta	8
10	Vergi D. / SGK	Mükellefiyet, SGK işyeri dosyası, hijyen belgesi, personel sözleşmeleri	Mali müşavir	1-2 hafta	9

EVRAK KONTROL LİSTESİ

- ☐ Kimlik / şirket evrakı (imza sirküleri, ticaret sicil)
- ☐ Vergi levhası
- ☐ Kira sözleşmesi veya tapu fotokopisi
- ☐ Yapı kullanma izin belgesi (iskân)
- ☐ Bina bağımsız değilse KAT MALİKLERİ MUVAFAKATNAMESİ
- ☐ Mimar onaylı 1/100 vaziyet ve yerleşim planı
- ☐ İtfaiye yangın güvenlik uygunluk raporu
- ☐ İlçe/İl Sağlık Müdürlüğü denetim ve onay raporu
- ☐ Her spor dalı için federasyon/il onaylı antrenör sözleşmesi
- ☐ Anlaşmalı doktor / sağlık memuru / klinik sözleşmesi
- ☐ İşletmeci ders verecekse SGM onaylı antrenörlük belgesi
- ☐ GSİM tesis açılış izni ve tescil belgesi (belediye bunu ister)

HARÇ · ÜCRET KALEMLERİ

KALEM	TUTAR
GSİM tesis tescil ücreti (bir defaya mahsus)	Genel Müdürlükçe belirlenir
İBB itfaiye denetim / rapor ücreti	m² esaslı yıllık tarife
Belediye işyeri açma ve çalışma ruhsatı harcı	Meclis tarifesi
Sağlık müdürlüğü denetim / rapor	Tarifeye göre
Proje müellifi ve müşavirlik	Sözleşmeye göre

Tutarlar her yıl güncellenir; başvuru öncesi ilgili kurumdan teyit alınmalıdır. Nakit planında 85.000-175.000 TL bandı öngörülmüştür.

SÜREÇTE SIK YAPILAN HATALAR

1 SIRAYI TERS KURMAK

Önce belediyeye gidilmesi. Belediye GSİM uygunluk yazısını istediği için dosya geri döner ve harç ile zaman kaybedilir. Doğru sıra: GSİM → belediye.

2 MEKÂNİ KONTROL ETMEDEN KİRALAMAK

Kaynaklarda en sık anılan hata. Tavan yüksekliği, m² ve havalandırma kontrol edilmeden sözleşme imzalanıyor. Bu projede kira imzalanmış durumda — bu yüzden 3. sayfa hazırlandı.

3 KOMİSYON TETKİKİNE ERKEN GİRMEK

Komisyon tesisi bitmiş hâlde görmek ister. Eksik tesisle yapılan tetkik olumsuz tutanakla sonuçlanır ve ikinci tur için yeniden sıra beklenir.


Toplam ruhsat zinciri tahmini 16-28 hafta. Tadilat (adım 3) ile evrak süreçlerinin paralel yürütülmesi bu süreyi kısaltır; ancak adım 1 tamamlanmadan imalata başlanması, tescil reddi hâlinde yapılan tüm harcamayı riske atar.

MALİYET BAŞLIĞI	DÜŞÜK (TL)	YÜKSEK (TL)	PAY
YIKIM · SÖKÜM	80.021	145.283	%5
DUVAR · ALÇIPAN	69.432	114.946	%4
ISLAK HACİM	141.777	241.647	%9
ZEMİN	91.248	151.406	%6
ELEKTRİK	401.420	680.700	%25
MEKANİK	417.749	698.873	%26
BOYA · DEKOR	82.175	155.676	%6
MARANGOZ	118.000	212.400	%8
YANGIN · GÜVENLİK	82.100	158.600	%6
TABELA · DIŞ	74.000	145.000	%5
İMALAT ARA TOPLAMI	1.557.922	2.704.531	%100
Şantiye genel giderleri (%9)	140.213	243.408	
Beklenmedik giderler (%15)	254.720	442.191	
GENEL TOPLAM — ÖNERİLEN	1.952.855	3.390.129	

SENARYO KARŞILAŞTIRMASI

SENARYO	DÜŞÜK (TL)	YÜKSEK (TL)	TL/M²
MİNİMUM — yalnız zorunlu kalemler	1.771.564	3.039.381	17.070–29.287
ÖNERİLEN — akustik, ayna, zayıf akım, tabela dâhil	1.952.855	3.390.129	18.817–32.666
ÖNERİLEN + Seçenek B (pompa)	2.025.282	3.521.218	19.515–33.930

MALİYET DAĞILIMI — BAŞLIK BAZINDA BANT

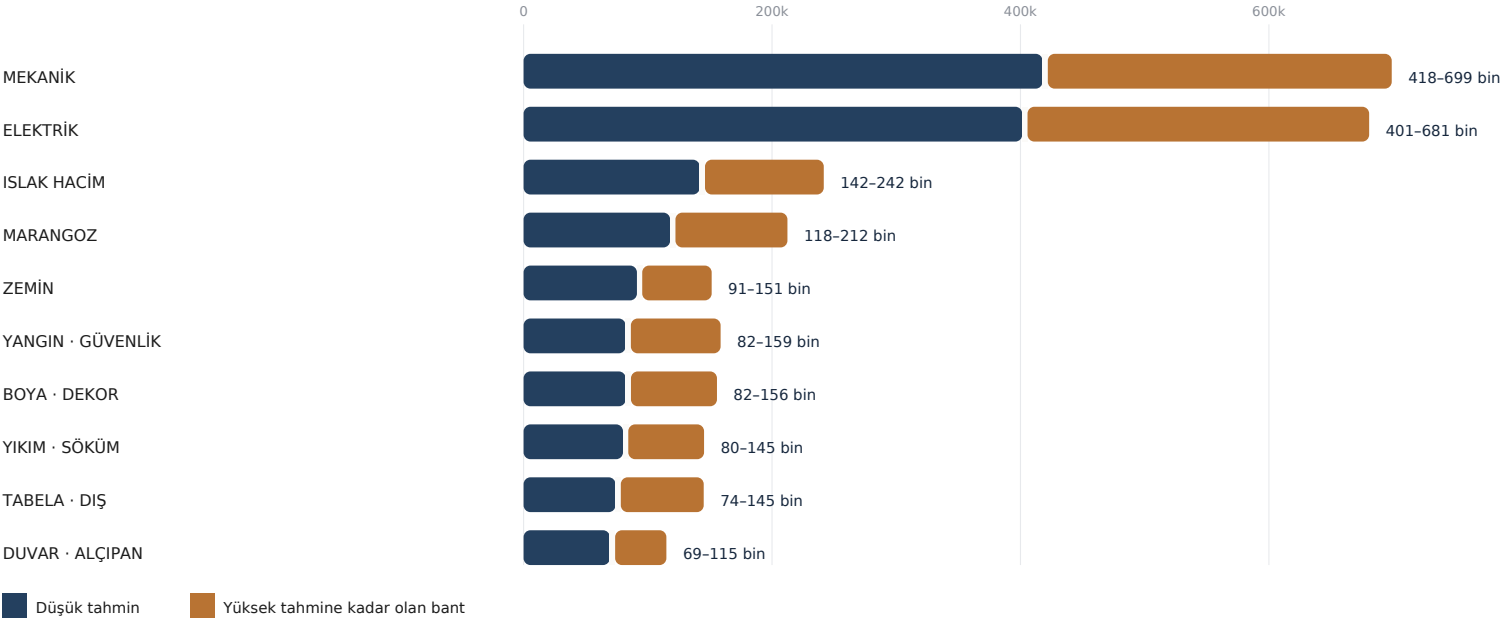

TL/M² NEDEN YÜKSEK GÖRÜNÜYOR?

2026 İstanbul konut yenilemesi için sıkça anılan 5.500–8.500 TL/m² çıpası bu projeye doğrudan uygulanamaz. Birinci neden: bu bir ticari dönüşümdür — ıslak hacmin komple yenilenmesi, mekanik havalandırma, yangın algılama, engelli düzenlemesi ve spor zemini konut yenilemesinde bulunmayan kalemlerdir. İkinci ve daha belirleyici neden ölçek: pano, yangın algılama, havalandırma seti, tabela ve tesisat gibi götürü kalemler alandan büyük ölçüde bağımsızdır ve bu 103,78 m²'lik birimde imalat bedelinin yaklaşık %40'ını oluşturur. Aynı işler 250 m²'lik bir birimde yapılsaydı TL/m² yarıya inerdi. Bu nedenle tek m² fiyatı kullanılmamış, 106 poz kalem bazlı kurulmuştur.

AÇILIŞ ÖNCESİ NAKİT İHTİYACI

KALEM	DÜŞÜK (TL)	YÜKSEK (TL)
Tadilat (önerilen senaryo, Seçenek A)	1.952.855	3.390.129
Ruhsat · harç · GSİM tescil · itfaiye · sağlık raporu	85.000	175.000
Proje / mimari onaylı 1/100 vaziyet planı · müşavirlik	45.000	95.000
İlk 3 ay kira	84.000	156.000
Depozito (3 ay)	84.000	156.000
Personel (açılış öncesi 2 ay · 2 kişi)	160.000	280.000
Pazarlama · açılış kampanyası · dijital	95.000	210.000
Yazılım (üyelik/POS), sarf, ilk stok	55.000	120.000
TOPLAM AÇILIŞ ÖNCESİ NAKİT	2.560.855	4.582.129


KARŞILAŞTIRMA ÇIPALARI (kendi hesabın yerine geçmez)

REFERANS	TUTAR
Butik salon başlangıç bütçesi — 2026 kaynakları	500.000 – 1.000.000 TL
Orta ölçekli salon — 2026 kaynakları	1.500.000 – 3.000.000 TL (ekipman dâhil)
Bu projenin tadilat bandı (önerilen)	1.952.855 – 3.390.129 TL
Bu projenin açılış öncesi toplam nakdi	2.560.855 – 4.582.129 TL

EKİPMAN — BÜTÇE DIŞI

TRIMODE arena ve tüm antrenman ekipmanı işverence temin edilmiştir; bu dosyadaki hiçbir maliyet kaleminde yer almaz. Ekipman yerleşimi mevcut ölçüler (244×62, 175×232, 155×39 ×2, 84×150, 245×74 ×2 cm ve 10,60 m² altıgen arena) üzerinden çözülmüştür. Marka/model listesi işverenden alındığında BoQ'nun 3. sayfasına bilgi amaçlı işlenmelidir. Nakliye, montaj ve devreye alma bedelleri tedarikçi kapsamında değilse ayrıca bütçelenmelidir.

UYGULAMA SIRASI

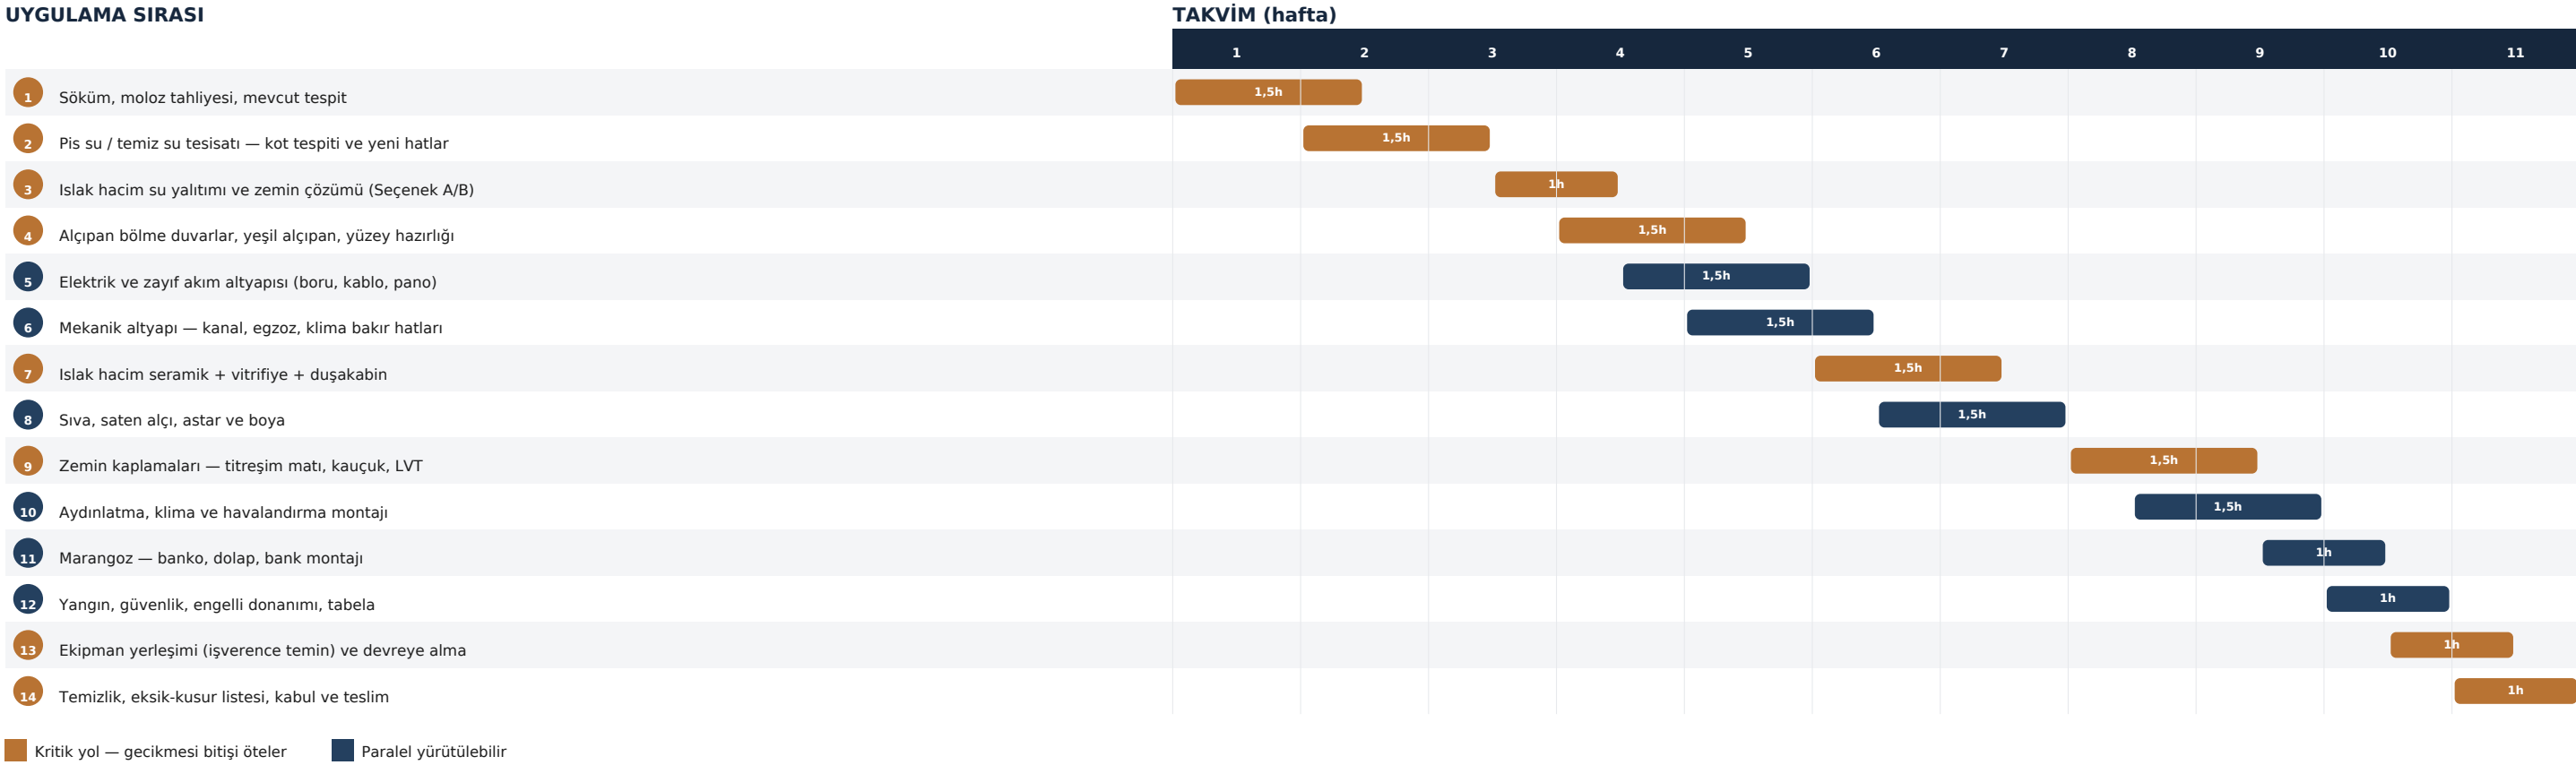

1 SIRAYI BELİRLEYEN KURAL

Islak hacim tesisatı ve gider kotu çözülmeden hiçbir zemin imalatına başlanamaz. Söküm biter bitmez kot ölçülür; Seçenek A/B kararı 2. haftada verilmelidir. Zemin kaplaması (adım 9) en sona bırakılır — kauçuk ve LVT, boya ve montaj sırasında zarar görmemelidir.

2 PARALEL YÜRÜTÜLECEK EVRAK

Tadilat sürerken itfaiye ve sağlık başvuruları hazırlanır, antrenör ve doktor sözleşmeleri imzalanır, mimar onaylı vaziyet planı tamamlanır. GSİM komisyonu ancak tesis bitmiş hâlde tetkik ettiğinden, başvuru 13. adımdan önce yapılmamalıdır.

3 KABUL VE TESLİM

Son hafta: eksik-kusur (punch) listesi, tesisat basınç testi, elektrik topraklama ölçümü, havalandırma debi ölçümü, aydınlatma lux ölçümü ve tüm garanti belgelerinin teslimi. Bu ölçüm tutanakları GSİM komisyon tetkikinde işverenin lehine kanıttır.

KABUL KRİTERLERİ — son hafta tutanakla belgelenecek ölçümler

BAŞLIK	ÖLÇÜM / KABUL KRİTERİ
Tesisat	Temiz su hattı basınç testi · pis su akış ve sızdırmazlık kontrolü
Elektrik	Topraklama direnci ölçümü · kaçak akım rölesi testi · pano etiketleme
Havalandırma	Menfez debi ölçümü — tasarım 1.000 m³/h taze hava, 240 m³/h ıslak hacim egzozu
Aydınlatma	Lux ölçümü — arena 500, çalışma alanı 300, soyunma 200, ıslak hacim 150 lux
Zemin	Kauçuk karo ek yerleri · titreşim matı sürekliliği · ıslak hacim eğim ve süzgeç kontrolü
Yangın	Söndürücü yerleşimi ve etiketleri · algılama paneli devreye alma · acil aydınlatma testi

RİSK	OLASILIK	ETKİ	ÖNLEM	SAHİP
GSİM'in 125 m² / 170 m² uygulamasını bu tesise de uygulaması → tescil reddi	Yüksek	Çok yüksek	Adım 1'deki yazılı ön görüş; reddi hâlinde tescil kapsamının randevulu kişisel antrenman stüdyosu olarak daraltılması; kira sözleşmesindeki fesih/indirim imkânının avukatla değerlendirilmesi. Bahçe kapatma seçeneği işveren kararıyla kapsam dışıdır	İşveren
Kat malikleri muvafakatnamesi alınamaması → belediye ruhsatı çıkmaz	Orta	Çok yüksek	Yönetim planının hemen incelenmesi; komşularla erken temas; gürültü önlemlerinin (titreşim matı) muvafakat görüşmesinde argüman olarak kullanılması	İşveren
Pis su kotunun yerçekimiyle çözülememesi	Orta	Orta	Seçenek A (zemin yükseltme, +%2-4 bütçe) hazır; olmazsa Seçenek B pompa. Söküm sonrası ilk iş kot tespiti	Müteahhit
Tavan yüksekliğinin 2,50 m altında çıkması	Düşük	Yüksek	Yerinde ölçüm ilk hafta. Asma tavan adası iptal edilir, açık tavan endüstriyel çözüme geçilir	Mimar
GSİM komisyon tetkikinde eksik tespiti → ikinci tur	Orta	Orta	Tetkik öncesi bu dosyanın uygunluk sayfasının madde madde kapatılması; eksik evrakın önceden tamamlanması	İşveren
Islak hacim kaynaklı bütçe saptması	Yüksek	Orta	%15 beklenmedik payı bütçede ayrıldı; sökümden sonra keşif revizyonu ve BoQ'nun güncellenmesi	Müteahhit
Üst kat gürültü şikâyeti → ruhsat sonrası kapatma riski	Orta	Yüksek	Arena altına 40 mm kauçuk + 10 mm titreşim matı; ağırlık düşürmenin kural olarak yasaklanması; çalışma saatlerinin sınırlandırılması	İşletme
Takvim saptması — ruhsat zinciri uzarsa boş kira yükü	Yüksek	Orta	Tadilat ile evrak süreçlerinin paralel yürütülmesi; ilk 3 ay kira nakit planına alındı	İşveren

RİSK MATRİSİ

		OLASILIK →		
		DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK
ETKİ ↑	ORTA		2	2
	YÜKSEK	1	1	
	ÇOK YÜKSEK		1	1

8 risk kaydı

- Yüksek olasılık × çok yüksek etki hücreesindeki tek risk, 125/170 m² uygulamasıdır — bu yüzden yatırımın ilk adımı yazılı ön görüştür.
- Matristeki risklerin yarısı veri eksikliğinden kaynaklanıyor; yerinde ölçüm günü matrisin sol-üst köşesini büyük ölçüde boşaltır.

RENDER PROMPT SETİ VE 3D MODEL

Bu dosyanın eki olarak: (a) plana sadık Three.js kütle modelinden alınmış dört sabit kamera açısı, (b) bu görsellerin image-to-image yöntemiyle fotogerçekleştirilmiş iki stil varyantı (ham endüstriyel / sıcak minimal), (c) tek dosya offline Gym_Model.html (WhatsApp'tan paylaşılabilir, render galerisi gömülü) ve (d) Render_Promptlari.md üretilmiştir. İşverenden mevcut durum fotoğrafları geldiğinde aynı kamera açılarıyla gerçek ÖNCE/SONRA çiftleri üretilebilir — bu, kredi ve ortak görüşmelerinde en ikna edici çıktıdır. Tüm görseller temsildir; imalat ölçüsü değildir.

SONRAKİ 5 ADIM

1 YERİNDE ÖLÇÜM GÜNÜ

Tavan yüksekliği, pis su kotu ve konumu, elektrik pano gücü/trifaze, kolon konumları, mevcut durum fotoğrafları. Yarım gün, maliyeti yok, her şeyin girdisi.

2 TAPU · İSKÂN · YÖNETİM PLANI DOSYASI

Bağımsız bölüm niteliği ve muvafakat gerekliliği netleşmeden hiçbir imalata başlanmamalı.

3 İSTANBUL GSİM'E YAZILI ÖN GÖRÜŞ BAŞVURUSU

Bu projenin tek kritik belirsizliği. Dilekçe ekine bu dosyanın 3. ve 5. sayfası konulabilir.

4 PROJE MÜELLİFİ (MİMAR) TAYİNİ

1/100 onaylı vaziyet planı olmadan ne GSİM ne belediye dosyası açılabilir.

5 BOQ İLE 3 MÜTEAHHİTTEN TEKLİF

Birim fiyat sütunları boş .xlsx dosyası hazır; teklifler aynı metraj üzerinden karşılaştırılabilir.

İŞVERENDEN İSTENECEK BİLGİ

- DXF export (AutoCAD R2010)
- Mevcut durum fotoğrafları (salon, giriş, soyunma)
- Ölçülmüş net m² ve tavan yüksekliği
- Satın alınan ekipman listesi (marka/model/ölçü/ağırlık)
- Pis su bağlantısı fotoğrafı ve kotu
- Elektrik pano gücü ve trifaze durumu
- Tapu bağımsız bölüm niteliği ve iskân
- Bina bağımsız mı; değilse yönetim planı
- Hedeflenen açılış tarihi ve üye kapasitesi