

감사결과처분(요구)서

일련번호	26	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원△△△ (△△△국립공원△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처리요구일로부터 1개월 이내

△△△국립공원△△△

(행정상 권고)

제 목 고령보행자를 배려한 진입도로 개선 필요

관 계 기 관 △△△국립공원△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 국토교통부는 고령자의 안전하고 편리한 도로 이용을 위하여 『고령자를 위한 도로설계 가이드라인(국토교통부, 2014.12.)』을 마련하여 도로설계 기준의 방향과 원칙을 제시하고 있음. 이 가이드라인은 지역특성이나 교통사고 유형 등에 따라 차등하여 적용할 수 있으며, 도로설계 시 세부사항은 가이드라인을 준수하여 행정기관 및 지방자치단체 장이 별도로 정할 수 있음
- 고령보행자 사고 및 고령운전자 사고를 구분하여 해당 사고나 대상 구간이 고령자 특성과 연관성이 있는지를 비교 검토하고 대상 구간이 고령자 교통관련 특성과 연관성이 있을 경우 해당 가이드라인을 적용함

구분	사고원인	고령자 특성	대응시설
고령 운전자	교차로 추돌사고	복잡한 동시 작업 수행시 인지·판단·동작의 속도나 정확성이 저하	도로표지 안내지명 최소화 방향유도용 유색포장 설치 그루빙 또는 미끄럼 방지 포장
	야간교통사고	빛에 대한 민감도 및 동체 시력의 저하	지방부(현광방지시설, 시선유도시설 등) 도시부(점등형 표지병 등)
고령 보행자	무단횡단사고	인지·판단·행동 속도가 느림	무단횡단금지시설, 보행자용 방호울타리 설치
	낙상사고	근력과 순발력이 약하고 균형감각 저하	보도의 노면마찰력 증대

- 특히, 고령보행자는 일반인에 비해 근력이 약하고 균형감각이 떨어져 낙상 사고의 위험이 높기 때문에 보도포장의 평탄성 및 미끄럼 마찰력을 확보해야 하며,

- 보도포장 및 연석상단, 맨홀뚜껑, 점자블록 등의 미끄럼 마찰력은 40BPN* 이상을 확보한다.

* BPN(British Pendulum Number) : 미끄럼 마찰저항을 BPT(British Pendulum Tester)로 측정하며 이 값이 클수록 마찰력이 큼

- 보도의 종단경사가 1/12을 초과하는 급경사보도에는 보행자의 낙상사고 예방을 위해 보도 설치 유무와 보도 유효폭에 따라 미끄럼방지포장 및 안전손잡이, 계단 등을 설치한다.

2. 현황 및 지적내용

○ △△△ 진입로 현황


- 진입도로(△△분소~△△광장): 연장 2.0km, 폭 10.0m
- 탐방로(△△문~△△광장): 연장 1.5km, 폭 1.5~2.0m

※ △△△~△△광장 탐방로 구간: 연장 340m

- △△△국립공원내 △△△ 진입도로는 △△분소부터 △△광장 주차장까지 2.0km 구간으로서 『고령자를 위한 도로설계 가이드라인(국토교통부, 2014.12.)』의 설계기준 의무 적용 대상에는 해당되지 않으나, △△△(사찰)을 방문하는 탐방객의 다수가 고령층으로 이루어져 있어, 상기 구간 중 △△광장에서 △△△ 구간의 경우 고령 보행자 특성과 연관성을 검토하여 해당 가이드라인의 적용을 검토할 필요가 있음

- 목재데크 등 일부구간의 경우 보도의 종단경사가 1/12를 초과하며 바닥은 목재로 되어 있어 노면에 습기가 있을 경우 고령보행자 등의 미끄럼 낙상사고 위험이 높아질 것으로 우려됨에 따라 보도의 노면 마찰력 증대를 위한 시설 개선이 필요하며,

- 고령보행자가 횡단보도 옆에서 잠시 앉아서 신호대기할 수 있도록 횡단보도의 반대편에 간이의자를 설치하는 등 고령 보행자를 배려한 시설 개선이 필요할 것으로 판단됨

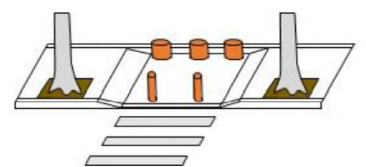

<횡단보도 간이의자(예시)>

3. 조치할 사항

○ 행정상 권고 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원△△△】

- 횡단보도 간이의자 설치 등 고령보행자를 배려한 안전·편의시설 개선 방안 검토

