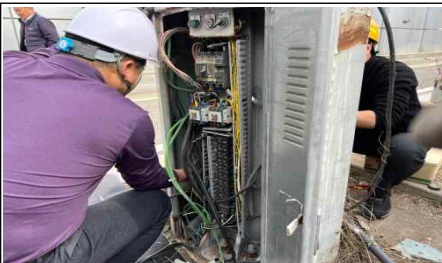


□ 부서명 : ○○○○본부 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆시설단 항행전자부

구 분	주 요 내 용	비 고				
제 목	◆◆◆◆◆시스템 관제지원모니터의 종합 관리방안 수립을 통한 예산절감 실현 및 현장 근로자 안전사고 예방					
추진배경	○ 관제지원모니터의 내용연수 초과 및 노후화에 따른 지속적인 교체 수요가 발생하고 있으며, 최초 설치자산 중 36대 교체필요 ○ ◆◆◆◆◆시스템 개량(30)까지 관제지원모니터의 주기적 소모가 예상됨에 따라 적정 예비품 보유를 위한 추가구매 발생 <table><tr><td>자산 내역</td><td>크기: 47인치, 무게: 15.4kg, 설치연도: 2016년, 내용연수: 5년(조달청고시 기준) · 재고수준(B등급) 13대(안전수준 4대+운영수준 9대)</td></tr><tr><td>운영 내역</td><td>· 75대 설치운영 * (관제실) 45대, (비행정보실) 10대, (교육훈련실) 20대 · 39대 교체완료 * (2019) 1대, (2020) 12대, (2021) 10대, (2022) 12대, (2023) 4대</td></tr></table>	자산 내역	크기: 47인치, 무게: 15.4kg, 설치연도: 2016년, 내용연수: 5년(조달청고시 기준) · 재고수준(B등급) 13대(안전수준 4대+운영수준 9대)	운영 내역	· 75대 설치운영 * (관제실) 45대, (비행정보실) 10대, (교육훈련실) 20대 · 39대 교체완료 * (2019) 1대, (2020) 12대, (2021) 10대, (2022) 12대, (2023) 4대	
자산 내역	크기: 47인치, 무게: 15.4kg, 설치연도: 2016년, 내용연수: 5년(조달청고시 기준) · 재고수준(B등급) 13대(안전수준 4대+운영수준 9대)					
운영 내역	· 75대 설치운영 * (관제실) 45대, (비행정보실) 10대, (교육훈련실) 20대 · 39대 교체완료 * (2019) 1대, (2020) 12대, (2021) 10대, (2022) 12대, (2023) 4대					
현황	○ 재고수준 대비 예비품 부족시 차년도 사업예산 반영(기타유형자산) ○ 47인치 모니터 제품의 단종에 따른 49, 50인치 모니터 대체취득 중					
문제점	○ 유형자산 성격의 관제지원모니터 예비품을 연 주기로 취득하고있기 때문에 잦은 예비품 소모에 대한 신속한 대응이 어려움 ○ 관제지원모니터 설치환경 상(지면으로부터 1.8m, 15kg의 고중량 제품) 모니터 교체작업 시, 추락 등 작업자 안전사고 발생 상존					
개선사항	○ (자산관리) 관제지원모니터 예비품 취득방식을 기존 기타유형자산(연간구매)에서 저장품(분기구매)으로 변경하여 재고수준(예비품 최소 보유수준) 감소(13대→6대)로 물품의 예산집행 경제성 확보 ○ (운용관리) 관제실, 비행정보실 및 교육훈련실 내 비운영 관제석의 관제지원모니터 전원 OFF, 운영 관제석 밝기·명암 40% 이내로 적용하여 모니터 수명 증대 ○ (교체관리) 기존 고정거치대와 모니터를 볼트로 체결하는 운용방식에서 사전제작된 모니터 거치형 브라켓 설치로 변경함으로써 작업자 위험사항 경감효과 기대					
개선성과	○ 계량성과 - 예산절감: 6,360천원 = 7대(재고수준 감소분) * 908천원(단가) - 작업시간감소: 67% (교체시간 1대당 60분 → 20분 소요) ○ 비계량성과 - 주요 예비품에 대한 자산 취득방식 변경으로 물품구매 유연성 확보 - 위험성 높은 필수작업에 대한 안전방안 마련을 통해 작업자 안전 관리 선순환 구조 조성					

□ 부서명 : ◆◆◆◆◆시설단 지원총괄부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	테니스장 조명탑 시설 개선을 통한 직원 복지시설 마련	
추진배경	○ ACC청사 내 테니스장의 장기간 미사용에 따른 시설 노후화	
현 황	○ 테니스장 조명탑의 메탈등 고장으로 인한 적정조도 기준 미흡   메탈등 고장 상태 전기설비 노후 상태	
문제점	○ 조명탑 전기설비 및 분전반 노후화 - 전선 노후, 절연 불량으로 인한 누설전류로 차단기 기능 저하 ○ 메탈등 및 안정기의 교체시기 도래 - 내용연수(12,000시간) 초과로 인한 점등불량, 장애 발생	
개선사항	○ 조명탑 노후 전기설비 및 메탈등 일괄 교체시행 - 메탈등, 안정기, 누전차단기 및 전자접촉기, 전선 등   메탈등 교체 전기설비 교체	
개선성과	○ 계량성과 - (위탁시행) 10백만원, (자체시행) 3백만원 - 전기공사업체 위탁시행의 경우 10백만원의 견적을 받았으나, 예산절감을 위해 물품 자체취득 후 직접 개보수를 시행하여 3백만원으로 시설개선 완료 → 시설관리비 7백만원 예산절감 ○ 비계량성과 - 자체 유지보수를 통한 시설물관리 능력 향상 및 예산 절감 - 테니스장 내 적정조도 확보를 통한 직원 편의 복지시설 제공	구체적으로 작성 (단위: 백만원)

□ 부서명 : ◆◆◆◆◆◆시설단 항행통신부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	“AI-딥러닝·Web서비스 기반” 비행검사 데이터 분석프로그램 고도화	
추진배경	○ 비행검사 수검 후 수기 작성된 결과자료를 일일이 컴퓨터로 옮겨 입력 - 기존 자체 개발한(21년) 관제주파수 비행검사 결과 시각화 프로그램의 비효율적인 데이터 입력방식(수기 결과 → 컴퓨터 입력) ○ 기존 프로그램의 데이터 오류 방지 및 데이터 분석 기능(항공기 비행경로, 거리, 각도 계산) 등 유지관리자 편의 기능 필요	
현 황	○ 항행통신부 내 서버(PC 1대) 자체 구축하여 운용 중	
문제점	○ 비행검사 결과 데이터를 수작업으로 업로드 시 번거로움과 오기재로 인한 데이터 오류 발생 가능성 존재 ○ 프로그램 개발자가 아닌 근무자가 섹터 및 항로 변경 사항을 항공로 지도에 즉각적으로 반영하기 어려움(프로그램 소스코드 수정사항)	
개선사항	○ OCR(광학 문자 판독) AI-딥러닝 기술 구현 - 수기 작성된 비행검사 결과 데이터를 OCR AI딥러닝 모델을 통해 한 번에 데이터 값으로 변환(자료입력시간 20분 → 1분 단축) ○ 비행검사 자료 DataBase화 - AIP 등재된 항공로, 픽스점, 비행검사자료(방위, 거리, 고도, 송수신상태) 등 자료 DB화 ○ 웹 UI 개발하여 프로그램을 잘 모르는 근무자들도 쉽게 섹터 구역, 픽스점, 주파수, 표지소 등을 추가/삭제/수정 가능 ○ Web서비스 구축 - 사내망에 웹사이트 구축을 통해 누구나 공간 제약없이 프로그램 활용 가능(https://flycheck.airport.co.kr) 전국공항 적용 가능	
개선성과	○ 계량성과 - 비행검사 수검 결과자료 입력시간 95% 단축 (20분 → 1분) - 스캔 비행검사 결과자료 이미지 변환 정확도 97.785%(mAP-50기준) ○ 비계량성과 - 총 2900여건의 비행검사 데이터 DB화 통해 조건별 검색 및 시각화하여 비행검사 데이터 분석 가능. 비행검사 수검업무 효율성 향상 - Web서비스 구축·배포를 통해 전국 항행안전시설 유지관리자가 쉽고 효율적으로 비행검사 데이터 관리 및 활용 가능	