

平面図

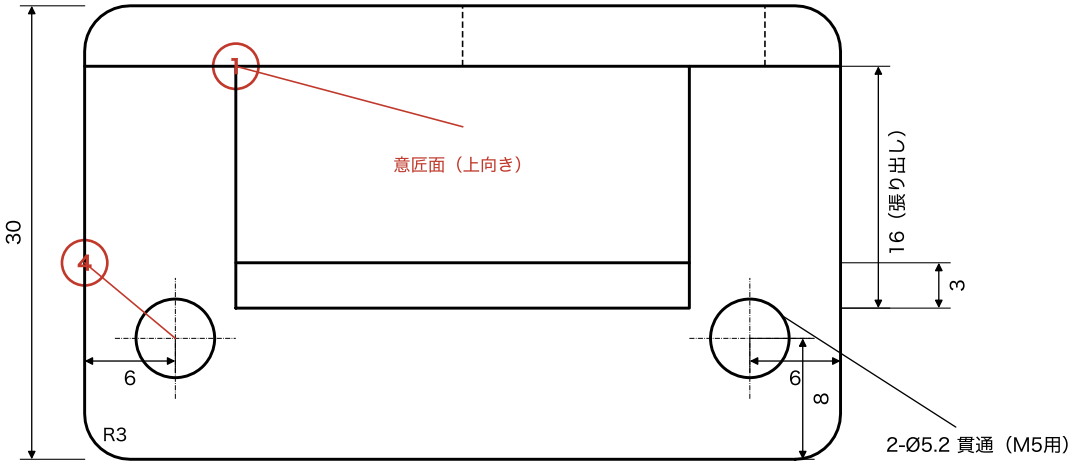


分かれ目（守らないと失敗する条件）

1. 向き：底板をベッドに。アーム上面・立ち上がりは意匠面。逆さや横置きにすると意匠面にサポート跡が付く。
2. 張り出し角：35°はサポートなしでOK、60°は荒れる、90°（アーム右1/3）はサポートが要る。目安は45°。
3. ブリッジ20mm：冷却ファン強め・速度控えめ。「ブリッジにはサポートしない」にしないと窓に入る。
4. 穴Ø5.2：縦の穴は細く仕上がりやすい。M5が通るか確かめ、きつければ穴補正かドリル5.2で整える。
5. サポート外し：ニッパーの平らな面を部品側に、根元から。意匠面に当たる側は当て板。400番で軽く。

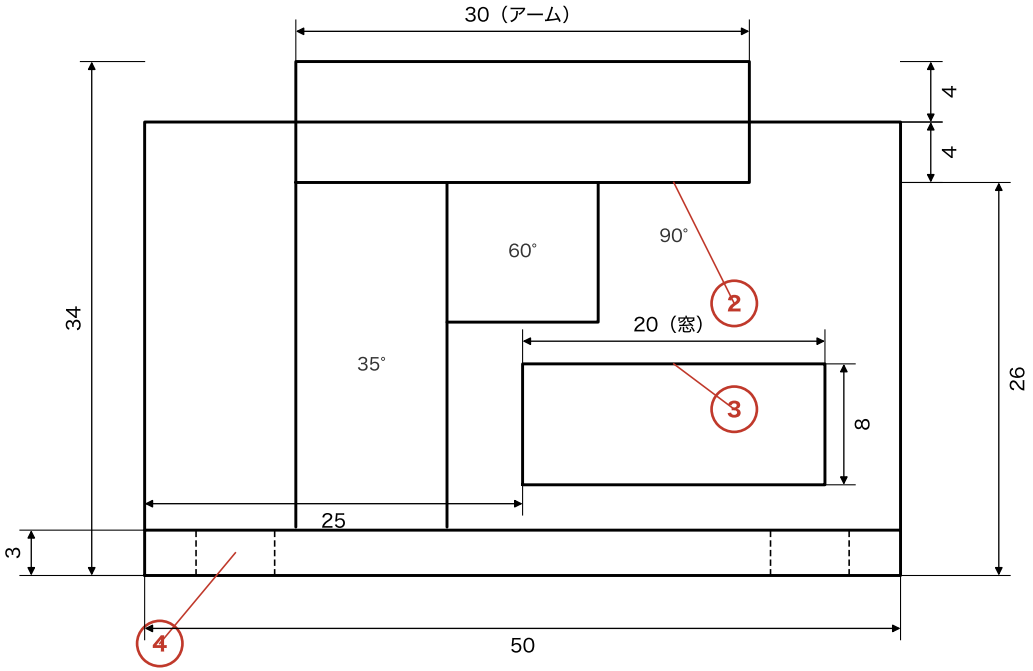

正面図

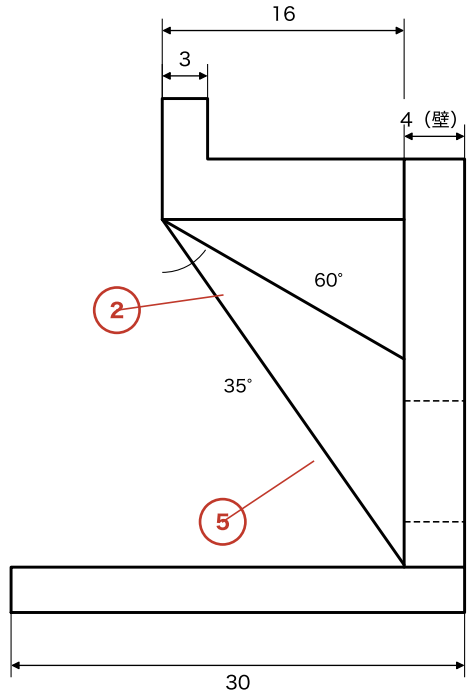

右側面図

品名	WAKAREME テストピース WK-01
図番	WK-01
材料	PLA ／ ノズル0.4・積層0.2
尺度・単位	2:1 ／ mm
投影法	第三角法
作成	2026-11-08　WAKAREME AI