INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	CENTRIFUGA	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	CENTRIF-35686	Fecha de revisión	30/10/2026
Marca	CENTR?F. MACRO PRESVAC	Sede	Sanatorio
Modelo	DCA-300 #35686 DCA-300 RVT	Sector	LABORATORIO
Número de serie	35686	Ubicación	IG-LL-SLL-PB-LAB-LL-EXTR

INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Chasis	No debe haber daños en la carcasa del equipo	Pasó	
Montaje y apoyo	Revisar integridad y disposición de la superficie de apoyo, evaluando si es seguro	Pasó	
Cable de alimentación y enchufe	No debe apreciarse suciedad ni desgaste excesivos	Pasó	
Etiquetado	Inspeccionar el estado de las etiquetas	Falló	Etiqueta anteior, se debe actualizar
Display e indicadores	Realizar inspección visual y funcional de display, serigrafía, indicadores y teclado de membrana	Pasó	
Motor y rotor	Revisar las condiciones físicas y el correcto funcionamiento de estos componentes	Pasó	
Tapa y sistema de traba	Revisar el estado físico de la tapa, bisagras y cerradura. Comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad	Pasó	
Freno	Chequear la acción del freno mecánico o eléctrico, con desaceleración uniforme y en un tiempo adecuado	Pasó	
Accesorios	Verificar presencia y estado de los accesorios. No debería existir dificultad en la colocación de estos	Pasó	

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	CENTRIFUGA	ID Informe

EQUIPAMIENTO USADO PARA MEDIR

Equipamiento	Detalle	Fecha de calibración
Tacómetro	DT-2234C+	-

PRUEBAS CUANTITATIVAS

Ítem	Evaluación	Resultado	V1	M1	V2	M2	V3	M3
Velocidad [rpm]	Verificar, mediante un tacómetro, que la velocidad real (M) del rotor no difiera más de un 10% respecto a la programada (V).	Pasó	2500	2482	3000	2795	3500	3442

Técnico responsable: Milagros Casademunt



Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	CENTRIFUGA	ID Informe

IMAGENES

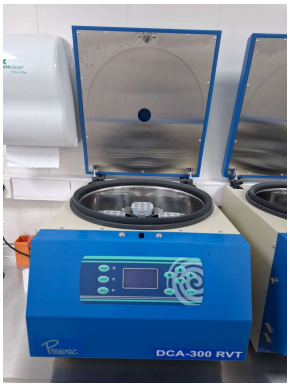


Figura 1: Estado general del equipo

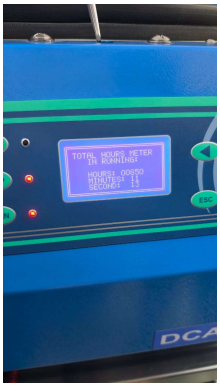


Figura 2: Horas de funcionamiento



Figura 3: 3500 rpm



Figura 4: Seguridad electrica

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	CENTRIFUGA	ID Informe

Realiza el ensayo: Milagros Casademunt	Ensayo antes de poner en servicio (valor de referencia) ☐
	Ensayo recurrente ☒
Fecha: 02/11/2026	Ensayo después de la reparación ☐

Datos del equipo

Código de identificación: CENTRIF-35686	Número de serie: 35686
Fabricante: PRESVAC	Ubicación: LABO-PB-SLL
Modelo: DCA-300	Clase de protección: I

Parte aplicable

Nombre	Tipo	Número
TRABA Y TORNILLERIA	B	1

Datos del Analizador

Fabricante: Fluke	Estándar: IEC62353-Direct
Modelo: ESA-615	Versión de firmware: 3.01.03
Número de serie: 5453505	Última calibración: 25/02/2026

Ensayo

Medición	Valor Medido	Unidad	Valor Máximo	Valor Mínimo	Apto
Vivo a neutro	225.7	V	-	-	P
Resistencia de aislación entre vivo y parte aplicable	999	MOhm	-	-	P
Corriente del equipo	0.1	A	-	-	P
Corriente de fuga del chasis a tierra abierta	33.3	uA	500	-	P
Corriente normal TRABA Y TORNILLERIA	-	-	-	-	-
Corriente invertida TRABA Y TORNILLERIA	-	-	-	-	-

Valoración Global

Equipo pasa satisfactoriamente el ensayo de Seguridad Eléctrica.

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

