INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	ECOGRAF-B14Y3924	Fecha de revisión	20/04/2026
Marca	Toshiba	Sede	CID
Modelo	Xario 200	Sector	Ecografía
Número de serie	99B14Y3924	Ubicación	CID-Consult-Cons8

INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Chasis	No debe haber daños en la carcasa del equipo	Pasó	
Filtros	Revisar y limpiar filtros	Pasó	
Teclado y trackball	Revisar funcionamiento y limpiar los mismos	Pasó	
Ruedas	Verificar buen desplazamiento y estado	Pasó	
Transductores	Verificar imágen obtenida en todos los transductores	Falló	3 en mal estado
Impresora	Imprimir imagen de prueba	Pasó	Sin papel
Limpieza	Realizar limpieza exterior e interior del equipo	Pasó	
Cable de alimentación	Inspeccionar el estado de cable y enchufe	Falló	Se coloca nuevo
UPS	Verificar conexión a UPS/UPS central	Pasó	Central
Conectividad	Verificar conexión a PACS y MWL	Pasó	

BASE DE DATOS

Ítem	%/Gb
Memoria	165Gb libre

ACCESORIOS

Tipo	Modelo	SN	Estado
TRA-ECO-A14884303	PVU375BT	99A14884303	Membrana dañada
TRA-ECO-A14X3784	PLU704BT	99A14X3784	OK
TRA-ECO-A1553218	PSU30BT	99A1553218	Sectorial con mala imagen
TRA-ECO-B1594071	PLU1005BT	9B1594071	Carcasa partida
TRA-ECO-A1462880	PVU781VT	99A1462880	OK

Técnico responsable: Milagros Casademunt 	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES



Figura 1: ECOGRAFO



Figura 2: FILTROS



Figura 3: TRACKBALL

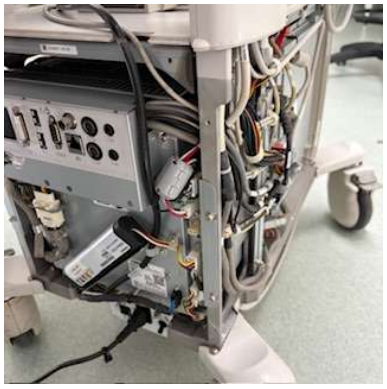


Figura 4: LIMPIEZA



Figura 5: TRANSDUCTOR SECTORIAL



Figura 6: TRANSDUCTOR CONVEXO

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES



Figura 7: TRANSDUCTOR LINEAL



Figura 8: IMAGEN CON SECTORIAL



Figura 9: IMPRESORA

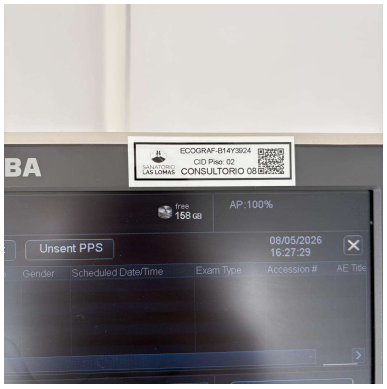


Figura 10: ETIQUETA

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

Realiza el ensayo: Milagros Casademunt	Ensayo antes de poner en servicio (valor de referencia) ☐
	Ensayo recurrente ☒
Fecha: 20/04/2026	Ensayo después de la reparación ☐

Datos del equipo

Código de identificación: ECOGRAF-B14Y3924	Número de serie: 99B14Y3924
Fabricante: TOSHIBA	Ubicación: CID-CONS8
Modelo: XARIO200	Clase de protección: I

Parte Aplicable - NO APLICA

Datos del Analizador

Fabricante: Fluke	Estándar: IEC62353-Direct
Modelo: ESA-615	Versión de firmware: 3.01.03
Número de serie: 5453505	Última calibración: 25/02/2026

Ensayo

Medición	Valor Medido	Unidad	Valor Máximo	Valor Mínimo	Apto
Resistencia de protección a tierra	0.106	Ohm	0.3	-	P
Resistencia de aislación entre vivo y tierra	999	MOhm	-	-	P
Vivo a neutro	225.1	V	-	-	P
Neutro a tierra	1.7	V	-	-	P
Vivo a tierra	227.5	V	-	-	P
Corriente del equipo	0.5	A	-	-	P
Corriente de fuga del chasis a tierra abierta	145.2	uA	500	-	P

Valoración Global

Equipo pasa satisfactoriamente el ensayo de Seguridad Eléctrica.

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez

