

COMUNE DI CAMAIONE
Settore 5° "Lavori Pubblici"

Viale Oberdan, 52 - 55041 Camaione (LU)

RAPPORTO DI ISPEZIONE CONCLUSIVO

Progetto Esecutivo Strutturale

*Servizio di Verifica Preventiva del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e del Progetto Esecutivo dell'intervento di "Ricostruzione dell'edificio Arlecchino".***STAZIONE APPALTANTE****Responsabile Unico del Progetto (RUP):** Ing. Saveria Bartelloni**ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A.****Responsabile Tecnico (RT):** Arch. Sergio RaejntrophSignatory of EA and IAF
Multilateral Agreements

00219

07.08.2025	Emissione	Arch. Stefano Arcangelelli	Arch. Sergio Raejntroph
Data	Descrizione	Redatto	Approvato (RT)

INDICE

1. PREMESSA.....	3
1.1. Contesto di riferimento.....	3
1.2. Obiettivo dei controlli	3
2. OGGETTO DELLE ISPEZIONI.....	4
3. CAMPIONAMENTI	4
4. ESCLUSIONI.....	4
5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	4
5.1. Normativa generale	4
5.2. Documenti specifici.....	5
6. PROCESSO DI VERIFICA	5
7. VERIFICHE PRELIMINARI.....	5
7.1. Verifica nominativi Progettisti e sottoscrizione documenti	5
7.2. Verifica esaustività del Progetto in funzione del "quadro esigenziale"	6
7.3. Verifica di coerenza del progetto ai requisiti espressi nella fase progettuale precedente	6
8. CONTROLLO COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	6
9. CONTROLLO DEL CONTENUTO DEGLI ELABORATI.....	6
9.1. ELABORATI DI PROGETTO (2D)	6
9.2. MODELLI BIM (3D)	6
10. NOTE CONCLUSIVE	6
11. ELENCO NOMINALE DEL GRUPPO DI VERIFICA	7
12. DATA/PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ISPEZIONE.....	7
13. ALTRI REQUISITI UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012	7
13.1. Eventuali modifiche rispetto all'incarico ricevuto	7
13.2. Eventuali strumenti di misura/prova/programmi di calcolo utilizzati	7
13.3. Eventuali parti dell'incarico affidate in subappalto.....	7
14. ALLEGATI	7

1. PREMESSA

1.1. Contesto di riferimento

Il Comune di Camaione con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 13/04/2022 ha approvato, in linea tecnica, il progetto relativo all'intervento di "Recupero e riqualificazione immobile denominato "Ex Arlecchino"".

L'intera iniziativa è suddivisa in tre distinti interventi, inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026 e per la "Ricostruzione dell'edificio "Ex Arlecchino", il Comune ha determinato di attivare un processo di *verifica preventiva* della progettazione sia per il PFTE che per il successivo Progetto Esecutivo.

In esito alla procedura di gara ITS Controlli Tecnici Spa (nel seguito anche ITS e/o Odl) è risultata aggiudicataria del servizio e a seguito della sottoscrizione del Contratto avvenuta in data 10.07.2024, facendo seguito al *Verbale di consegna del Servizio* controfirmato in data 24.07.2024, ha avviato l'attività di verifica (inizialmente del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ed attualmente del progetto esecutivo).

1.2. Obiettivo dei controlli

Con l'attività d'Ispezione si accerta la rispondenza degli elaborati progettuali alla normativa vigente ed alla verifica dell'effettivo recepimento delle prescrizioni scaturite in sede approvativa.

In particolare, i criteri generali della verifica rispettano quanto dettato dalla Norma (D.Lgs. 36/2023).

I controlli sono, inoltre, mirati ad evidenziare aspetti che potrebbero essere d'ostacolo alla successiva appaltabilità dell'opera ed alla corretta esecuzione della stessa nei tempi e costi previsti.

I rilievi formulati sono stati distinti in "Non Conformità" e "Osservazioni" con la sola finalità di distinguere rilievi a carattere sostanziale da quelli a carattere formale:

Non conformità (NC): attengono ai rilievi sostanziali che si riscontrano quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera.

Osservazioni (OSS): attengono ad aspetti progettuali non sufficientemente approfonditi, senza che questi si configurino come "non conformità" o indicazioni di tipo prescrittivo.

Le Osservazioni non devono essere riferibili ad un potenziale errore progettuale e cioè non devono pregiudicare l'opera, il suo utilizzo, e la gestione dell'Appalto.

Tale criterio di distribuzione dei rilievi è stato adottato per quelli a carattere generale che per quelli a carattere puntuale, sia nel presente rapporto che nelle schede d'ispezione progetto allegate al rapporto di ispezione.

2. OGGETTO DELLE ISPEZIONI

La presente relazione è il **resoconto finale dei controlli effettuati sul progetto esecutivo strutturale** redatto dall'Appaltatore relativo alla ricostruzione dell'edificio denominato ex Arlecchino sito in Piazza Castruccio Castracani a Lido di Camaione. Gli interventi da realizzare sono finalizzati alla realizzazione di un nuovo polo multifunzionale.

I documenti progettuali esaminati sono quelli indicati nella Scheda di Ispezione allegata al presente rapporto e ricevuti in data **06.08.2025** (cfr. Nota di Ricezione Elaborati n. **24003AR-PE0-RE-0005-0**).

3. CAMPIONAMENTI

È stato istruito il 100% degli elaborati di progetto.

4. ESCLUSIONI

Nel corso delle verifiche non sono state effettuate esclusioni rispetto alla documentazione di progetto.

5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

5.1. Normativa generale

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" successivamente al 1 luglio 2023;
- Legge 5 novembre 1971 n° 1086 "Norma per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica";
- D.M. 17.01.2018 Aggiornamento "Norme Tecniche per le Costruzioni";
- Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP "Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17.01.2018";
- Norma UNI EN ISO 17020 "Valutazione della conformità. Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni";
- RT-07 "Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni";
- Norma UNI 10721 "Servizi di controllo tecnico applicati all'edilizia e alle opere di ingegneria civile";
- Norma UNI 10722-1 "Edilizia – Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni – Principi, criteri generali e terminologia";
- Norma UNI 10722-2 "Edilizia – Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni – Definizione del programma del singolo intervento";
- Norma UNI 10722-3 "Edilizia – Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni – Pianificazione del progetto e pianificazione ed esecuzione delle verifiche del progetto di un intervento edilizio";
- Norma UNI 11337 Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni (per le parti pubblicate alla data delle attività)

- Norma UNI EN ISO 19650 Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information Modelling (per le parti pubblicate alla data delle attività)

5.2. Documenti specifici

- Contratto controfirmato in data 10.07.2024;
- Verbale di consegna del Servizio controfirmato in data 24.07.2024;
- Rapporto di Ispezione Conclusivo n. 24003AR-PFT-RC-0001 del 04.12.2024 relativo al PFTE;
- Rapporto di Ispezione Intermedio n. 24003AR-PE0-RI-0001 del 02.07.2025 e relative Schede di Ispezione;
- Rapporto di Ispezione Intermedio n. 24003AR-PE0-RI-0002 del 31.07.2025 e relative Schede di Ispezione;
- Norme tecniche di riferimento specifiche;
- Procedura ITS CONTROLLI TECNICI 09.01 "Svolgimento delle commesse di controllo tecnico/ispezione";
- Istruzioni Operative ITS CONTROLLI TECNICI IO-01 "Modalità operative per lo svolgimento delle attività di ispezione",
- Istruzioni Operative ITS CONTROLLI TECNICI IO-03 "Metodologia di verifica dei progetti",
- Piani di sorveglianza utilizzati per le verifiche: PS-PE-VP.

6. PROCESSO DI VERIFICA

In data **18.06.2025** è stato trasmesso il progetto esecutivo (cfr. Nota di Ricezione Elaborati n. **24003AR-PE0-RE-0002-0**). ITS, a valle della verifica svolta sulla documentazione progettuale, ha emesso, in data 02.07.2025 il Rapporto di Ispezione Intermedio n. **24003AR-PE0-RI-0001**.

La documentazione progettuale aggiornata è stata ricevuta a tutto il **29.07.2025** (cfr. Nota di Ricezione Elaborati n. **24003AR-PE0-RE-0003-0** e Nota di Ricezione Elaborati n. **24003AR-PE0-RE-0004-0**) e il Rapporto Intermedio n. **24003AR-PE0-RI-0002** è stato emesso in data **31.07.2024**.

Il Progettista, in data 06.08.2025, ha inviato la **documentazione progettuale aggiornata del progetto strutturale**, al fine di risolvere i rilievi residui (cfr. Note di Ricezione Elaborati n. **24003AR-PE0-RE-0005-0**), sulla quale si è conclusa l'attività di verifica su tale parte progettuale i cui esiti sono riportati nel presente Rapporto di Ispezione Conclusivo.

7. VERIFICHE PRELIMINARI

7.1. Verifica nominativi Progettisti e sottoscrizione documenti

I documenti di progetto, ricevuti in formato pdf, non risultano timbrati né firmati dal Progettista.

In vista della consegna finale del pacchetto progettuale completo i Progettisti e l'Appaltatore dovranno firmare digitalmente tutti i documenti.

7.2. Verifica esaustività del Progetto in funzione del "quadro esigenziale"

Il progetto già durante la fase di PFTE ha ottenuto dai VVF *parere positivo con prescrizioni*, rilasciato in data 19.07.2024 nonché Autorizzazione Paesaggistica ordinaria in data 15.07.2024.

7.3. Verifica di coerenza del progetto ai requisiti espressi nella fase progettuale precedente

Il Progetto Esecutivo oggetto verifica è stato redatto nell'ambito di un appalto integrato e in fase di gara l'impresa ha proposto 58 migliorie approvate dalla Stazione Appaltante. Inoltre, all'interno della Relazione Generale vengono descritte anche alcune varianti richieste sempre dalla Stazione Appaltante ed inserite all'interno del Progetto. A tal proposito è stato consegnato il documento *Relazione illustrativa delle differenze tra PFTE e PE - Migliorie, varianti e richieste SA*.

8. CONTROLLO COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Limitatamente allo stralcio progettuale considerato ai fini del presente report, la documentazione risulta essere completa.

9. CONTROLLO DEL CONTENUTO DEGLI ELABORATI

La verifica accerta la conformità degli elaborati progettuali a quanto previsto dalla vigente normativa.

Sulla base degli elaborati ricevuti ITS ha svolto il controllo riportando poi, per ciascun elaborato, gli specifici rilievi nella Scheda di Ispezione n. 24003AR-PE0-SP-0004-2 che nella seguente tabella mostra, nella colonna "Esito della verifica", l'eventuale presenza di *Non Conformità*.

Come precedentemente indicato, la verifica, in questa fase, ha riguardo la sola disciplina strutturale. La Scheda di Ispezione allegata al presente Rapporto è la seguente:

ELENCO SCHEDE DI ISPEZIONE			
N° DOCUMENTO	ARGOMENTO	DATA DI EMISSIONE	ESITO DELLA VERIFICA
24003AR-PE0-SP-0004-2	PROGETTO STRUTTURALE	06.08.2025	Assenza di NC*

* La verifica della disciplina strutturale si è conclusa con esito positivo. Vista la consegna a stralci del progetto aggiornato non è stato possibile svolgere la verifica di congruenza interdisciplinare (cfr. NC9 e NC10 della scheda d'ispezione)

9.1. ELABORATI DI PROGETTO (2D)

CONFORME (limitatamente alla disciplina esaminata)

9.2. MODELLI BIM (3D)

N.A.

10. NOTE CONCLUSIVE

Per quanto sopra detto e come più dettagliatamente riportato nella Scheda di Ispezione allegata, il progetto esaminato è rispondente ai requisiti previsti dalla normativa vigente per il livello progettuale esecutivo limitatamente alla disciplina progettuale strutturale. ITS si riserva di verificare la congruenza con le altre discipline alla ricezione dei relativi documenti.

11. ELENCO NOMINALE DEL GRUPPO DI VERIFICA

Si riportano di seguito i nominativi dei singoli componenti il gruppo di verifica che, per la disciplina di loro competenza, hanno svolto la verifica dei documenti oggetto del presente Rapporto di Ispezione.

<i>Descrizione Ruolo</i>	<i>Disciplina</i>	<i>Firma per esteso</i>
➤ Responsabile Tecnico (RT):		
Arch. Sergio Raejntroph	Coordinamento generale	
➤ Assistente al Responsabile Tecnico (RT):		
Arch. Stefano Arcangelelli	Coordinamento generale	
➤ Ispettori Tecnici (IT):		
Ing. Edoardo Oddo Casano	Progetto strutturale e relativa documentazione economica	

12. DATA/PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ISPEZIONE

La documentazione progettuale in prima stesura è stata ricevuta a tutto il **18.06.2025** e il relativo primo Rapporto Intermedio è stato emesso in data **02.07.2024**, pertanto con una tempistica di **14** giorni nn.cc. a fare data dalla ricezione del progetto completo.

La documentazione progettuale aggiornata è stata ricevuta a tutto il **29.07.2025** e il presente Rapporto Intermedio è stato emesso in data **31.07.2024**, pertanto con una tempistica di **2** giorni nn.cc. a fare data dalla ricezione del progetto completo.

Infine, il progetto strutturale aggiornato è stato ricevuto il **06.08.2025** e il presente Rapporto Conclusivo viene emesso in data **odierna**, pertanto con una tempistica di **1** giorni nn.cc.

Il tempo totale della verifica è di **17** giorni.

13. ALTRI REQUISITI UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012

13.1. Eventuali modifiche rispetto all'incarico ricevuto

NESSUNA.

13.2. Eventuali strumenti di misura/prova/programmi di calcolo utilizzati

NESSUNO.

13.3. Eventuali parti dell'incarico affidate in subappalto

NESSUNA.

14. ALLEGATI

- Scheda di Ispezione n. 24003AR-PE0-SP-0004-2.



SCHEDA DI ISPEZIONE

PROGETTO STRUTTURALE

Signatory of EA and IAF
Multilateral Agreements



00219



2	07.08.2025	Terza emissione – Riscontri	Arch. Sergio Raejntroph
1	31.07.2025	Seconda emissione – Riscontri	Arch. Sergio Raejntroph
0	02.07.2025	Prima emissione – Rilievi	Arch. Sergio Raejntroph
Rev.	Data	Descrizione	Approvato (RT)

24003AR-PE0-SP-0004-2

Progetto Esecutivo sensi del D.Lgs. 36/2023
PNRR Missione 5, Componente 1 "Politiche del lavoro", Investimento 1.1
"Potenziamento dei Centri per l'impiego" – Ricostruzione edificio denominato ex
Arlecchino sito in Piazza Castruccio Castracani a Lido di Camaiore

PROGETTO ESECUTIVOSTAZIONE APPALTANTE

Comune di Camaiore

Sezione N°	Oggetto	Nota di Ricezione Elaborati	Data Ricezione Elaborati	Nome redattore	FIRMA
1	PROGETTO STRUTTURALE	24003AR-PE0-RE-0005-0	06.08.2025	Ing. Edoardo Oddo Casano	

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO:

- Piani di Sorveglianza: PS-PE-VP: Documenti del Progetto Esecutivo

Il presente documento riporta nelle colonne specifiche:

- I rilievi dell'Organismo di Ispezione (OdI);
- L'azione intrapresa dal Progettista per risolvere o giustificare il rilievo;
- L'esito del riscontro svolto da ITS sugli elaborati ricevuti in revisione.

- **A FINE DOCUMENTO SI ALLEGA L'ELENCO DEGLI ELABORATI VERIFICATI CON L'ESITO DELLA VERIFICA.**



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI (*) NC = Non Conformità OSS = Osservazioni	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (07.08.2025)
	RILIEVI GENERALI		
NC1.	L'intervento prevede il posizionamento di palancole e di un sistema di drenaggio verticale volto ad abbassare il livello della falda per la durata delle operazioni di scavo e realizzazione della platea di fondazione. Al netto di una brevissima descrizione, il progetto strutturale non riporta informazione dettagliate circa questo sistema, né negli elaborati grafici (es. tipologia, lunghezza e modalità di infissione delle palancole, tipo e posizionamento del sistema di drenaggio) né nelle relazioni di calcolo (es. calcolo della lunghezza delle palancole, valutazione di fenomeni di sifonamento del terreno vista la sua natura incoerente). Inoltre, non è chiaro che tipo di valutazioni sono state condotte per la fase in cui la platea è stata realizzata e, da quello che si evince, si interromperà l'utilizzo del drenaggio verticale.	Si procederà ad integrare l'elaborato rappresentando il sistema di palancole. Il sistema di drenaggio verticale si interromperà al termine del montaggio della struttura prefabbricata	Non conformità superata. Sono state inserite le rappresentazioni grafiche delle palancole e delle fasizzazioni dello scavo. Inoltre, è stata fornita la verifica delle palancole, inserita all'interno della relazione geotecnica REL.203.01. Infine, il documento "ex Arlecchino Integrazioni Quesiti ITS SpA" fornisce una valutazione delle caratteristiche che il sistema wellpoint dovrà avere per consentire la realizzazione delle opere di fondazione.
NC2.	Vista la natura incoerente dei terreni e la presenza di falda superficiale, è necessario eseguire la verifica a liquefazione.	Considerando che la relazione geologica posta a base di gara nel PFTE è ritenuta esaustiva sotto tutti i punti di vista, sentito il parere del RUP, sono state richieste le integrazioni al documento iniziale, anche perché non ricompreso nelle prescrizioni professionali del progetto esecutivo.	Non conformità superata. il documento "ex Arlecchino Integrazioni Quesiti ITS SpA" contiene quanto richiesto.
NC3.	Poiché, come riportato nella relazione geologica al § 9, in base al Piano Strutturale Comune di Camaiore il sito è classificato con Pericolosità Sismica Elevata S3, si chiede se è stata condotta un'analisi di risposta sismica locale.	Considerando che la relazione geologica posta a base di gara nel PFTE è ritenuta esaustiva sotto tutti i punti di vista, sentito il parere del RUP, sono state richieste le integrazioni al documento iniziale,	Non conformità superata. il documento "ex Arlecchino Integrazioni Quesiti ITS SpA" contiene quanto richiesto.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI (*) NC = Non Conformità OSS = Osservazioni	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (07.08.2025)
		anche perché non ricompreso nelle prescrizioni professionali del progetto esecutivo.	
NC4.	Poiché l'edificio è in classe d'uso III, come si evince dalle tabelle di input dell'azione sismica, è necessario eseguire le verifiche sismiche degli impianti in termini di funzionamento e stabilità (cfr. § 7.3.6 - tab. 7.3.III delle NTC2018).	La verifica dipende dal sistema scelto per il fissaggio degli impianti, non potendo essere individuato un fornitore in fase di progettazione esecutiva. Si provvederà a integrare la relazione evidenziando l'accelerazione massima che il fissaggio dovrà sostenere rimandando la verifica alla fase di esecuzione dell'opera che rientra nella progettazione esecutiva di dettaglio a cura dell'impresa installatrice, ai sensi del DM 37/2008. È inoltre previsto che gli staffaggi saranno realizzati comunque con elementi certificati CE forniti con idonea documentazione tecnica e prestazionale dai produttori.	Non conformità risolta. Nella relazione REL.204.01 è stata inserita la forza da utilizzare per il dimensionamento degli impianti.
NC5.	Mancano le carpenterie delle scale in c.a. con lo sviluppo delle armature.	Si procederà ad integrare gli elaborati grafici	Non conformità risolta. È stato fornito l'elaborato con quanto richiesto.
NC6.	Nelle viste in pianta manca l'etichetta che indichi la soletta di chiusura del vano ascensori/scala. Inoltre, della stessa porzione, manca la carpenteria con lo sviluppo dell'armatura.	Si procederà ad integrare gli elaborati grafici	Non conformità risolta.
NC7.	All'interno della relazione tecnica generale REL.200, nella descrizione della struttura al paragrafo 2.1, si parla di "parapetti posti al di sopra del secondo piano" e di "porzioni di parapetto in vetro". Si chiede di	Si procederà ad integrare gli elaborati grafici	Non conformità non risolta. Non si ha evidenza del calcolo.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI (*) NC = Non Conformità OSS = Osservazioni	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (07.08.2025)
	dare evidenza di tali elementi all'interno degli elaborati grafici e di fornire dettagli tipologici e il relativo calcolo strutturale.	Il parapetto è costituito dalla facciata continua che prosegue oltre il solaio del piano secondo come riportato nella tavola strutturale PE.2S.GN.GE.SEZ.211.01 che il richiamo al dettaglio architettonico della tavola PE.1A.GN.GE.PNT.113.01. Si rimanda pertanto la verifica dell'elemento al fornitore della facciata continua che, in fase di accettazione del materiale, dovrà fornire idonea certificazione del sistema e calcoli a prova delle caratteristiche statiche della struttura. Si procederà ad integrare tale richiamo anche al p.to 2.1 del Doc. PE.2S.GN.GE.REL.200.01	Non conformità superata sulla base della risposta del progettista e del chiarimento fornito nella riunione del 04.08.2025.
NC8.	Si segnala che gli elaborati grafici non riportano, al piano interrato, sia le pareti prefabbricate di sp. 30 cm che delimitano le zone di scannafosso sui due lati del complesso, sia quelle trasversali di sp. 30 cm da gettare in opera per le vasche antincendio. Mancano anche le pareti prefabbricate che creano gli scannafossi più interni, in prossimità delle rampe di accesso. Infine, si segnala che dette pareti nel progetto architettonico sono realizzate in muratura e non prefabbricate.	Le pareti sono realizzate in blocchi in cls garantendo la stessa prestazione. Tale soluzione garantirà la stessa prestazione delle pareti previste nel PFTE. La parete sarà realizzata in blocchi Poroton come correttamente indicato nella tavola architettonica PE.1A.GN.PI.PNT.118.01, il cui riferimento è riportato anche nella tavola strutturale PE.2S.GN.GE.PNT.203.01	Non conformità risolta in parte. L'elaborato 203.01 del piano interrato mostra la presenza di pareti realizzate in muratura Poroton, in contrasto con la risposta del progettista che riporta blocchi di cls. Si chiede di chiarire. Non conformità risolta sulla base della risposta del progettista
NC9.	Si chiede di rappresentare negli elaborati grafici tutte le aperture per funzioni impiantistiche e di accesso agli ambienti.	Si procederà ad integrare gli elaborati grafici	Non conformità risolta in parte.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI (*) NC = Non Conformità OSS = Osservazioni	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (07.08.2025)
		Si procederà ad integrare gli elaborati con le forometrie non rappresentate nei setti S10 e S14	Gli elaborati non contengono tutte le aperture di accesso agli ambienti rappresentate nel progetto architettonico. Non conformità non risolta. ITS si riserva di verificare la congruenza con le altre discipline alla ricezione dei relativi documenti (cfr. § 9 del Rapporto d'Ispezione Conclusivo n. 24003AR-PE0-RC-0001).
NC10.	Si chiede di allineare le discipline architettonico e strutturale poiché, da un primo controllo, non sembrano essere congruenti (ad esempio mancanza delle quote altimetriche nelle viste in pianta, elementi che nel progetto architettonico al piano interrato sono rappresentati in muratura mentre nel progetto strutturale non sono riportate e nelle relazioni tecniche vengono descritte come prefabbricate o gettate in opera, etc.).	Rilievo accolto, saranno allineate le varie discipline coinvolte Si chiede chiarimenti puntuali sugli elementi di disallineamento tra le discipline architettonico e strutturale	Non conformità risolta in parte. Permane il non allineamento delle due discipline. Non conformità non risolta. ITS si riserva di verificare la congruenza con le altre discipline alla ricezione dei relativi documenti (cfr. § 9 del Rapporto d'Ispezione Conclusivo n. 24003AR-PE0-RC-0001).
NC11.	Il PFTE prevedeva la presenza di pannelli fotovoltaici in copertura, non presenti nel progetto esecutivo. Si chiede di chiarire.	Il carico permanente portato considerato ai fini del progetto pari a 80kg/mq (come riportato all'interno della tavola 201-Pinate dei carichi). Per la disposizione dei pallelli fare riferimento alla tavola PE.3I.GN.P2.PLN.307.00)	Non conformità risolta.
NC12.	Con riferimento al solaio S05 "Pavimento industriale zona tecnica controterra" si segnala che il progetto strutturale riporta isolante XPS	Rilievo accolto, saranno da aggiornare le varie discipline.	Non conformità risolta.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI	RISPOSTA DEL PROGETTISTA	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI
	(*) NC = Non Conformità OSS = Osservazioni	(09.07.2025) (05.08.2025)	(31.07.2025) (07.08.2025)
	da 10 cm nell'analisi dei carichi, mentre il progetto architettonico mostra massetto alleggerito da 10 cm. nell'abaco stratigrafie orizzontali e verticali (elab. 131). Si chiede di chiarire.		
NC13.	Con riferimento al solaio S10 "Marmo Interpiano", si segnala che non è presente il peso e lo spessore dello strato di marmo nell'analisi dei carichi, in congruenza con quanto riportato nel progetto architettonico nell'abaco stratigrafie orizzontali e verticali (elab. 131). Si chiede di chiarire.	Sarà reso congruente al file Architettonico, considerato pari a 60kg/mq	Non conformità risolta. L'analisi dei carichi del solaio S10 è stata aggiornata con l'inserimento di spessore e peso dello strato di marmo.
NC14.	Dato che trattasi di progettazione esecutiva, non si ritiene corretto che gli elaborati progettuali delle opere prefabbricate riportino diciture del tipo "non a cura di Manini" oppure "a cura e carico del committente".	Generalmente individuiamo cosa non è a carico MANINI per evitare ogni tipo di incomprensione (ad esempio solette, fondazioni ecc.).	Non conformità superata.
	PE.2S.GN.GE.REL.200.00 - Relazione tecnica generale delle opere strutturali		
OSS1.	Si segnala nella premessa la presenza del seguente refuso: "La presente documentazione si inserisce nel contesto di progettazione di fattibilità tecnica ed economica" mentre il livello di progettazione è esecutivo.	Rilievo accolto, il refuso sarà corretto	Osservazione risolta.
NC15.	Si prescrive l'impiego di "additivo in polvere per l'impermeabilizzazione del calcestruzzo per cristallizzazione X TRA MIX". Si chiede di chiarire e specificare se tale additivo è da impiegarsi solo per le pareti perimetrali o anche per la platea. Inoltre, sembra che il sistema a vasca bianca sia prevista solo per le pareti perimetrali e non per la platea. Si chiede di chiarire.	Tali additivi devono essere utilizzati anche per tutta la platea. Si provvederà a chiarire all'interno dell'elaborato l'utilizzo.	Non conformità risolta.
NC16.	Si segnala che lo spessore di 20 cm dei pannelli in c.a.v. è incongruente con i 30 cm presenti nella relazione di calcolo 204.	Si corregge l'elaborato	Non conformità risolta.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI (*) NC = Non Conformità OSS = Osservazioni	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (07.08.2025)
	3) Elementi da parete (UNI EN 14992): Pannelli in c.a.v. - Verticali/ orizzontali alleggerito di spessore 20 cm.		
	PE.2S.GN.GE.REL.204.00 - Relazione di calcolo delle opere strutturali		
OSS2.	Si segnala nella premessa la presenza del seguente refuso: "La presente documentazione si inserisce nel contesto di progettazione di fattibilità tecnica ed economica" mentre il livello di progettazione è esecutivo.	Si corregge l'elaborato	Osservazione risolta.
NC17.	Si prescrive l'impiego di "additivo in polvere per l'impermeabilizzazione del calcestruzzo per cristallizzazione X TRA MIX". Si chiede di chiarire e specificare se tale additivo è da impiegarsi solo per le pareti perimetrali o anche per la platea. Inoltre, sembra che il sistema a vasca bianca sia prevista solo per le pareti perimetrali e non per la platea. Si chiede di chiarire.	Tali additivi devono essere utilizzati anche per tutta la platea. Si provvederà a chiarire all'interno dell'elaborato l'utilizzo.	Non conformità risolta.
NC18.	Sembra che alcuni pilastri della copertura siano in falso sul solaio del secondo piano. Si chiede di chiarire se sia stato tenuto conto della componente verticale del sisma.	L'azione del sisma verticale non è stato considerato in quanto non dimensionante. Nei confronti di carichi di trazione verticale sui pilastri in acciaio l'azione del vento sottovento (v.di tabelle riassuntive della relazione di calcolo) è superiore all'azione verticale sismica considerando una forza verticale totale valutata come Massa sismica $\times ag_v \times S \times F_0$, in modo cautelativo, che risulta pari a 530KN.	Non conformità superata. Si prende atto della risposta del progettista.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI (*) NC = Non Conformità OSS = Osservazioni	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (07.08.2025)
NC19.	Manca una chiara dichiarazione della classe d'uso della struttura e della vita nominale, a cui sono associati i parametri spettrali dei diversi Stati Limite.	Si rimanda al punto 6.6 della relazione di calcolo che tuttavia sarà integrata riportando la classe d'uso della struttura e la vita nominale	Non conformità risolta.
NC20.	Stante la scelta di una progettazione Non Dissipativa, si ritiene necessario dettagliare come sia stato definito il fattore di comportamento posto pari a 1,33 e indicare quale sia la corrispondente tipologia strutturale CD"B" sulla base della quale è stata utilizzata la formula 7.3.2 delle NTC2018.	Trattandosi di struttura torsionalmente deformabile regolare in altezza (in accordo con risposta NC23) si è assunto, considerando un comportamento non dissipativo, un fattore di struttura pari a $2/3 \cdot q_{CDB}$ come previsto al punto 7.3.1 delle NTC18. Si procederà a integrare la relazione inserendo in paragrafo specifico con l'identificazione e spiegazione del fattore di struttura adottato.	Non conformità risolta.
NC21.	Nelle tabelle delle analisi dei carichi è necessario indicare la destinazione d'uso dei carichi variabili, in accordo con le NTC2018, così come riportato nell'elaborato grafico "PNT.201 pianta dei carichi".	Si procederà ad integrare l'elaborato	Non conformità risolta.
NC22.	Si chiede di fornire una rappresentazione grafica del modello di calcolo che indichi, con apposita legenda cromatica, le diverse tipologie di calcestruzzo impiegate.	Si procederà ad integrare l'elaborato	Non conformità risolta.
NC23.	Si chiede di motivare la scelta di eseguire due modellazioni separate per la parte in elevazione fino al secondo piano (modello globale) e per la copertura. Inoltre, con riferimento modello globale, nell'analisi dei carichi del solaio S14 si chiede di dettagliare come è stato calcolato il peso complessivo delle strutture della copertura spalmato sui solai del secondo piano.	Nella fase di progettazione esecutiva, poiché la struttura metallica presenta una rigidità trascurabile e non contribuisce significativamente al meccanismo resistente globale dell'edificio, sono stati elaborati due modelli di calcolo separati. In questi	Non conformità superata.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI (*) NC = Non Conformità OSS = Osservazioni	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (07.08.2025)
		modelli, la copertura è stata considerata esclusivamente in termini di massa, senza attribuirle rigidità, ai fini del dimensionamento della struttura in calcestruzzo armato. La scelta di adottare modelli distinti risponde anche alla volontà di garantire un maggiore controllo e una più chiara interpretazione del comportamento strutturale dei due sistemi. Le sollecitazioni sui pilastri in acciaio sono state valutate, come descritto nella relazione di calcolo, mediante un'analisi statica lineare. In tale analisi è stata applicata, al baricentro della copertura, una forza orizzontale e un momento torcente pari a Massa sismica $\times a_g \times S \times F_0$, in modo cautelativo. Inoltre, considerando il comportamento isostatico della struttura prefabbricata, risulta giustificato il dimensionamento dei pilastri metallici sulla base delle reazioni ottenute dal modello di calcolo della sola copertura.	
NC24.	Relativamente al modello di calcolo della copertura, non si ha evidenza delle rappresentazioni grafiche delle sollecitazioni N,T,M con opportuna legenda cromatica e indicazione della combinazione di riferimento.	Si procederà ad integrare l'elaborato	Non conformità risolta.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI (*) NC = Non Conformità OSS = Osservazioni	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (07.08.2025)																																																																																																																																																												
NC25.	Si chiede di dare evidenza della verifica dei pannelli di vetro strutturale.	Si procederà ad integrare l'elaborato con la verifica Si procederà a riportare la verifica del pannello in vetro strutturale non riportata nella precedente emissione della PE.2S.GN.GE.REL.204.00 - Relazione di calcolo delle opere strutturali	Non conformità non risolta. Non si ha evidenza della verifica dei pannelli di vetro strutturale. Non conformità risolta. Al paragrafo 8.2.2 è presente la verifica richiesta.																																																																																																																																																												
	PE.2S.GN.GE.REL.205.00 - Relazione di calcolo delle opere prefabbricate																																																																																																																																																														
NC26.	Si chiede di verificare l'elenco dei carichi superficiali riportati al paragrafo 7 e la tabella dei carichi inseriti nel modello, poiché non tutti i valori sono congruenti con le analisi dei carichi contenute nella relazione di calcolo delle opere strutturali 204. <table><tr><th>ID Arch.</th><th>Tipo</th><th>G1</th><th>G2</th><th>Q</th><th>Fatt. A</th><th>s sis.</th><th>Psi 0</th><th>Psi 1</th><th>Psi 2</th><th>Psi S 2</th><th>Fatt. Fi</th></tr><tr><td>1</td><td>Variab.</td><td>495.00</td><td>385.00</td><td>400.00</td><td></td><td>1.00</td><td>0.70</td><td>0.70</td><td>0.60</td><td>0.60</td><td>1.00</td></tr><tr><td>2</td><td>Variab.</td><td>605.00</td><td>270.00</td><td>400.00</td><td></td><td>1.00</td><td>0.70</td><td>0.70</td><td>0.60</td><td>0.60</td><td>1.00</td></tr><tr><td>3</td><td>Variab.</td><td>465.00</td><td>435.00</td><td>400.00</td><td></td><td>1.00</td><td>0.70</td><td>0.70</td><td>0.60</td><td>0.60</td><td>1.00</td></tr><tr><td>4</td><td>Variab.</td><td>495.00</td><td>435.00</td><td>300.00</td><td></td><td>1.00</td><td>0.70</td><td>0.50</td><td>0.30</td><td>0.30</td><td>1.00</td></tr><tr><td>5</td><td>Variab.</td><td>465.00</td><td>435.00</td><td>300.00</td><td></td><td>1.00</td><td>0.70</td><td>0.50</td><td>0.30</td><td>0.30</td><td>1.00</td></tr><tr><td>6</td><td>Variab.</td><td>465.00</td><td>365.00</td><td>400.00</td><td></td><td>1.00</td><td>0.70</td><td>0.70</td><td>0.60</td><td>0.60</td><td>1.00</td></tr><tr><td>7</td><td>Variab.</td><td>495.00</td><td>690.00</td><td>400.00</td><td></td><td>1.00</td><td>0.70</td><td>0.70</td><td>0.60</td><td>0.60</td><td>1.00</td></tr><tr><td>8</td><td>Variab.</td><td>495.00</td><td>630.00</td><td>400.00</td><td></td><td>1.00</td><td>0.70</td><td>0.70</td><td>0.60</td><td>0.60</td><td>1.00</td></tr><tr><td>9</td><td>Variab.</td><td>90.00</td><td>135.00</td><td>400.00</td><td></td><td>1.00</td><td>0.70</td><td>0.70</td><td>0.60</td><td>0.60</td><td>1.00</td></tr><tr><td>10</td><td>Neve</td><td>1.00</td><td></td><td>80.00</td><td></td><td>1.00</td><td>0.50</td><td>0.20</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>1.00</td></tr><tr><td></td><td>Variab.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.70</td><td>0.50</td><td>0.30</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Variab.</td><td>750.00</td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td>0.70</td><td>0.50</td><td>0.30</td><td>0.30</td><td>1.00</td></tr></table>	ID Arch.	Tipo	G1	G2	Q	Fatt. A	s sis.	Psi 0	Psi 1	Psi 2	Psi S 2	Fatt. Fi	1	Variab.	495.00	385.00	400.00		1.00	0.70	0.70	0.60	0.60	1.00	2	Variab.	605.00	270.00	400.00		1.00	0.70	0.70	0.60	0.60	1.00	3	Variab.	465.00	435.00	400.00		1.00	0.70	0.70	0.60	0.60	1.00	4	Variab.	495.00	435.00	300.00		1.00	0.70	0.50	0.30	0.30	1.00	5	Variab.	465.00	435.00	300.00		1.00	0.70	0.50	0.30	0.30	1.00	6	Variab.	465.00	365.00	400.00		1.00	0.70	0.70	0.60	0.60	1.00	7	Variab.	495.00	690.00	400.00		1.00	0.70	0.70	0.60	0.60	1.00	8	Variab.	495.00	630.00	400.00		1.00	0.70	0.70	0.60	0.60	1.00	9	Variab.	90.00	135.00	400.00		1.00	0.70	0.70	0.60	0.60	1.00	10	Neve	1.00		80.00		1.00	0.50	0.20	0.0	0.0	1.00		Variab.						0.70	0.50	0.30			11	Variab.	750.00				1.00	0.70	0.50	0.30	0.30	1.00	Si allega la risposta del progettista delle opere prefabbricate con la giustificazione dei carichi considerati (vedi Doc RISPOSTA INTEGRAZIONE - APULIA CAMAIORE - 2025-07-22)	Non conformità non risolta. Manca una risposta del progettista. Non conformità superata. All'interno del documento "RISPOSTA INTEGRAZIONE - APULIA CAMAIORE - 2025-07-22" sono presenti i chiarimenti del progettista circa i carichi riportati nella tabella della relazione delle opere prefabbricate REL.205. Inoltre, all'interno dello stesso documento, è presente una dichiarazione del progettista secondo cui "i carichi corretti e aggiornati sono quelli della relazione di calcolo del prefabbricato".
ID Arch.	Tipo	G1	G2	Q	Fatt. A	s sis.	Psi 0	Psi 1	Psi 2	Psi S 2	Fatt. Fi																																																																																																																																																				
1	Variab.	495.00	385.00	400.00		1.00	0.70	0.70	0.60	0.60	1.00																																																																																																																																																				
2	Variab.	605.00	270.00	400.00		1.00	0.70	0.70	0.60	0.60	1.00																																																																																																																																																				
3	Variab.	465.00	435.00	400.00		1.00	0.70	0.70	0.60	0.60	1.00																																																																																																																																																				
4	Variab.	495.00	435.00	300.00		1.00	0.70	0.50	0.30	0.30	1.00																																																																																																																																																				
5	Variab.	465.00	435.00	300.00		1.00	0.70	0.50	0.30	0.30	1.00																																																																																																																																																				
6	Variab.	465.00	365.00	400.00		1.00	0.70	0.70	0.60	0.60	1.00																																																																																																																																																				
7	Variab.	495.00	690.00	400.00		1.00	0.70	0.70	0.60	0.60	1.00																																																																																																																																																				
8	Variab.	495.00	630.00	400.00		1.00	0.70	0.70	0.60	0.60	1.00																																																																																																																																																				
9	Variab.	90.00	135.00	400.00		1.00	0.70	0.70	0.60	0.60	1.00																																																																																																																																																				
10	Neve	1.00		80.00		1.00	0.50	0.20	0.0	0.0	1.00																																																																																																																																																				
	Variab.						0.70	0.50	0.30																																																																																																																																																						
11	Variab.	750.00				1.00	0.70	0.50	0.30	0.30	1.00																																																																																																																																																				
	PE.2S.GN.GE.ELB.200.00 - Prescrizioni iniziali																																																																																																																																																														
NC27.	Si ritiene necessario riportare anche le caratteristiche del calcestruzzo relativo alle opere prefabbricate.	Si procederà ad integrare l'elaborato	Non conformità risolta.																																																																																																																																																												
NC28.	Si ritiene necessario indicare che i setti di contenimento sono realizzati con la tecnologia di vasca bianca, e che si prescrive l'utilizzo	Si procederà ad integrare l'elaborato	Non conformità risolta.																																																																																																																																																												




(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI	RISPOSTA DEL PROGETTISTA	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI
	(*) NC = Non Conformità OSS = Osservazioni	(09.07.2025) (05.08.2025)	(31.07.2025) (07.08.2025)
	dell'additivo in polvere per l'impermeabilizzazione del calcestruzzo per cristallizzazione X TRA MIX.		
	PE.2S.GN.GE.REL.201.00 - Relazione sui materiali delle opere strutturali		
NC29.	Si ritiene necessario indicare che i setti di contenimento sono realizzati con la tecnologia di vasca bianca, e che si prescrive l'utilizzo dell'additivo in polvere per l'impermeabilizzazione del calcestruzzo per cristallizzazione X TRA MIX.	Si procederà ad integrare l'elaborato	Non conformità risolta.
	PE.2S.GN.GE.PNT.209.00 - Scavi e opere geotecniche		
NC30.	Manca una rappresentazione delle palancole e del sistema di drenaggio verticale. Inoltre, si ritiene necessario implementare la tavola con le rappresentazioni delle varie fasi di realizzazione delle fondazioni.	Si procederà ad integrare l'elaborato	Non conformità risolta.
	PE.0G.GN.GE.REL.008.00 - Relazione geologica		
NC31.	Non si ha evidenza della verifica a liquefazione del terreno.	Vedi risposta N02	Non conformità superata. il documento "ex Arlecchino Integrazioni Quesiti ITS SpA" contiene quanto richiesto.
	PE.2S.GN.GE.REL.202.00 - Relazione di calcolo delle fondazioni PE.2S.GN.GE.REL.203.00 -Relazione geotecnica		
NC32.	Mancano informazioni dettagliate circa tipologia, lunghezza e modalità di infissione delle palancole, tipo e posizionamento del sistema di drenaggio, calcolo della lunghezza delle palancole, valutazione di fenomeni di sifonamento del terreno vista la sua natura incoerente. Inoltre, non è chiaro che tipo di valutazioni sono state condotte per la fase in cui la platea è stata realizzata e, da quello che si evince, si interromperà l'utilizzo del drenaggio verticale.	Vedi risposta N01	Non conformità risolta.




(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI (*) NC = Non Conformità OSS = Osservazioni	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (07.08.2025)
NC33.	Non si ha evidenza della verifica a liquefazione del terreno.	Vedi risposta N02	Non conformità superata. il documento "ex Arlecchino Integrazioni Quesiti ITS SpA" contiene quanto richiesto.
NC34.	Manca il calcolo dei cedimenti.	Si procederà ad integrare l'elaborato	Non conformità risolta.
	PE.2S.GN.GE.REL.207.00 - Piano di manutenzione strutture in opera		
NC35.	Manca il Programma di Manutenzione.	Si procederà ad integrare l'elaborato	Non conformità risolta. Il documento oggetto della NC risulta stralciato dal progetto. Tuttavia, quanto richiesto è stato inserito nell'elaborato "PE.0G.GN.GE.ELB.009.01_Piano di manutenzione".
	PE.2S.GN.GE.REL.208.00 - Piano di manutenzione strutture prefabbricate		
NC36.	Il documento deve essere strutturato in Manuale di Manutenzione, Manuale d'uso e Programma di Manutenzione.	Si procederà ad integrare il piano di manutenzione come da voi richiesto	Non conformità risolta. Il documento oggetto della NC risulta stralciato dal progetto. Tuttavia, quanto richiesto è stato inserito nell'elaborato "PE.0G.GN.GE.ELB.009.01_Piano di manutenzione".
	PE.2S.GN.GE.CAP.206.00 - Capitolato speciale d'appalto - Parte tecnica - Opere strutturali		
NC37.	Ai paragrafi 4.3 e 4.4 è riportato l'impiego di cls C28/35 per le strutture verticali (pilastri e setti) ed orizzontali (travi), incongruente con la classe C35/45 indicata nella relazione materiali REL.201 e nell'elaborato ELB.200 Prescrizioni Iniziali.	Si corregge il refuso presente nella relazione per conformare a quanto riportato all'interno della relazione dei materiali.	Non conformità risolta.
	PE.2S.GN.GE.PNT.201.00 - Piante dei carichi		

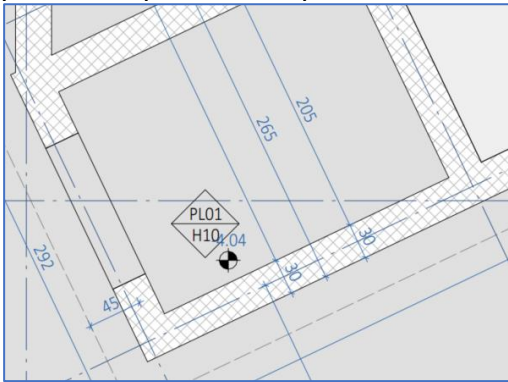

(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI (*) NC = Non Conformità OSS = Osservazioni	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (07.08.2025)
NC38.	Con riferimento al solaio S14, si segnala che il $G1=2,05 \text{ kN/mq}$ è incongruente con il $G1=2,35 \text{ kN/mq}$ riportato nella tabella delle analisi dei carichi all'interno delle relazioni tecniche REL.200 e REL.204. Inoltre, l'elaborato grafico mostra un $G2=0,80 \text{ kN/mq}$ non presente nella suddetta tabella.	Si corregge il refuso in modo da rendere conformi gli elaborati <i>Si procederà a correggere il refuso</i>	Non conformità non risolta. Nella pianta dei carichi è ancora indicato il valore $2,05 \text{ KN/mq}$. <i>Non conformità superata.</i>
NC39.	Per il solaio S15 della pensilina manca la corrispondente tabella di analisi dei carichi all'interno delle relazioni REL.200 e REL.204.	Si procederà ad integrare l'elaborato <i>Si procederà ad integrare le due relazioni</i>	Non conformità non risolta. Le relazioni REL.200.01 e REL.204.01 non contengono le analisi dei carichi del solaio S15. <i>Non conformità superata.</i>
	PE.2S.GN.GE.PNT.203.00 - Pianta piano interrato		
NC40.	Si chiede di chiarire le immagini seguenti che mostrano la presenza di porzioni di platea con spessore 10 cm. 	Il Tag riporta erroneamente lo spessore del magrone. Sarà corretto il tag riportando la corretta dicitura dello spessore della platea	Non conformità risolta.

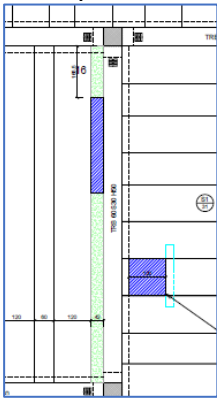

(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI (*) NC = Non Conformità OSS = Osservazioni	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (07.08.2025)
			
	PE.2S.GN.GE.PNT.204.00 - Pianta piano terra PE.2S.GN.GE.PNT.205.00 - Pianta piano primo		
NC41.	Si chiede di chiarire cosa rappresentino le porzioni campite e denominate come "vuoto", riportate nell'immagine seguente, presenti sia al piano terra che al piano primo. 	Le zone denominate "vuoto" indicano delle zone aperte dove non è previsto né solaio prefabbricato né solette in opera per il passaggio degli impianti	Non conformità superata.
	PE.2S.GN.GE.PRO.221.00 - Prospetto 1 e 3 - Vista 2		



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI (*) NC = Non Conformità OSS = Osservazioni	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (07.08.2025)
	PE.2S.GN.GE.PRO.223.00 - Vista 4 e 5 - Prospetto 6 e 7 - Assonometria		
NC42.	Negli elaborati è presente la seguente nota: N.B.: NEI PANNELLI PREFABBRICATI VERRA' APPLICATO UN RIVESTIMENTO (non a cura Manini) DEL PESO DI Pacchetto esterno di facciata di 70kg/mq Pacchetto interno di facciata di 40kg/mq Si chiede di chiarire se i pannelli prefabbricati siano stati verificati e calcolati considerando i carichi dei rivestimenti esterno ed interno, e di darne evidenza all'interno delle relazioni di calcolo.	Confermiamo che è stato tenuto conto anche del rivestimento dei pannelli i quali sono stati modellato con un peso specifico analogo a quello del cls pieno, e pari a 2500 kg/m3 e uno spessore fittizio di 20cm. Si procederà ad integrare la relazione con un calcolo esplicativo Si procederà ad integrare il calcolo nel PE.2S.GN.GE.REL.205.00 - Relazione di calcolo delle opere prefabbricate	Non conformità non risolta. Non si ha evidenza del calcolo esplicativo. Non conformità superata. All'interno del documento "RISPOSTA INTEGRAZIONE - APULIA CAMAIONE - 2025-07-22" il progettista chiarisce come è stato valutato il sovraccarico dovuto ai rivestimenti esterno ed interno.
NC43.	Negli elaborati grafici si chiede di rappresentare un keyplan che consenta di ripercorre quali sono i prospetti e quali le viste.	Si procederà ad inserire una pianta chiave nelle tavole	Non conformità risolta.
NC44.	Si chiede di fornire un abaco dei pannelli prefabbricati.	In fase di redazione del progetto costruttivo sarà prodotta e sottoposta all'approvazione della DL i disegni esecutivi ogni singolo elemento con un codice che corrisponde alla scheda di produzione; questo permetterà di individuare gli elementi che arrivano in cantiere e sapere dove andranno montato (a corredo c'è sempre anche un fascicolo di montaggio).	Non conformità risolta. Abaco presente nella tavola PRO.221.01.
	PE.2S.GN.GE.PNT.207.00 Pianta copertura - quota +12,09		



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI	RISPOSTA DEL PROGETTISTA	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI
	(*) NC = Non Conformità OSS = Osservazioni	(09.07.2025) (05.08.2025)	(31.07.2025) (07.08.2025)
	PE.2S.GN.GE.PNT.208.00 Pianta copertura - quota +12,79		
NC45.	Manca un dettaglio tipologico della copertura da realizzare con lamiera grecata e getto di completamento.	Si procederà ad integrare l'elaborato grafico con il dettaglio mancante	Non conformità risolta.
	NUOVI RILIEVI		
	PE.2S.GN.GE.CRP.216.D_00 - Carpenteria e armatura scale		
NC46.	Si segnala che l'alzata dei gradini di entrambe le rampe, pari a 19 cm, non risulta essere a norma.	Si procederà a correggere l'elaborato rendendo le dimensioni dei gradini e la pendenza delle rampe conformi alle indicazioni normative	Non conformità superata. Le scale sono state riprogettate considerando un'alzata dei gradini pari a 17 cm.
	PE.2S.GN.GE.CRP.216.E_00 - Carpenteria e armatura rampa		
NC47.	Si chiede di chiarire perché le rampe abbiano una pendenza anche trasversale oltre che longitudinale, come si evince dalle sezioni.	Si procederà a correggere l'elaborato rendendo le dimensioni dei gradini e la pendenza delle rampe conformi alle indicazioni normative	Non conformità superata. L'elaborato è stato revisionato e le rampe carrabili di accesso all'interrato presentano una pendenza solo in direzione longitudinale.



CODICE ELABORATO	REV.	TITOLO ELABORATO	Presenza di Non conformità/ Osservazioni	Assenza di Non conformità/ Osservazioni
PE.0G.GN.GE.REL.008	00	Relazione geologica		X
		ex Arlecchino integrazioni quesisti ITS SpA		X
PE.2S.GN.GE.REL.200	02	Relazione tecnica generale delle opere strutturali		X
PE.2S.GN.GE.REL.201	01	Relazione sui materiali delle opere strutturali		X
PE.2S.GN.GE.REL.202	00	Relazione di calcolo delle fondazioni		X
PE.2S.GN.GE.REL.203	01	Relazione geotecnica		X
PE.2S.GN.GE.REL.204	02	Relazione di calcolo delle opere strutturali		X
PE.2S.GN.GE.REL.205	02	Relazione di calcolo delle opere prefabbricate		X
PE.2S.GN.GE.CAP.206	01	Capitolato speciale d'appalto - Parte tecnica - Opere strutturali		X
PE.2S.GN.GE.ELB.200	01	Prescrizioni iniziali		X
PE.2S.GN.GE.PNT.201	01	Piante dei carichi		X
PE.2S.GN.GE.PNT.202	01	Pianta dei fili fissi		X
PE.2S.GN.GE.PNT.203	01	Pianta piano interrato		X



CODICE ELABORATO	REV.	TITOLO ELABORATO	Presenza di Non conformità/ Osservazioni	Assenza di Non conformità/ Osservazioni
PE.2S.GN.GE.PNT.204	02	Pianta piano terra		X
PE.2S.GN.GE.PNT.205	02	Pianta piano primo		X
PE.2S.GN.GE.PNT.206	02	Pianta piano secondo		X
PE.2S.GN.GE.PNT.206.A	01	Pianta piano secondo - Copertura in vetro		X
PE.2S.GN.GE.PNT.207	01	Pianta copertura - quota +12,09		X
PE.2S.GN.GE.PNT.208	01	Pianta copertura - quota +12,79		X
PE.2S.GN.GE.PNT.209	01	Scavi e opere geotecniche		X
PE.2S.GN.GE.PNT.209.A	00	Impermeabilizzazione struttura interrata		X
PE.2S.GN.GE.SEZ.210	01	Sezioni generali edifici 1/2		X
PE.2S.GN.GE.SEZ.211	01	Sezioni generali edifici 2/2		X
PE.2S.GN.GE.CRP.212	01	Carpenteria e armatura Platea di fondazione 1/3		X
PE.2S.GN.GE.CRP.213	01	Carpenteria e armatura Platea di fondazione 2/3		X
PE.2S.GN.GE.CRP.214	01	Carpenteria e armatura Platea di fondazione 3/3		X



CODICE ELABORATO	REV.	TITOLO ELABORATO	Presenza di Non conformità/ Osservazioni	Assenza di Non conformità/ Osservazioni
PE.2S.GN.GE.CRP.215	01	Carpenteria e armatura Muri di sostegno		X
PE.2S.GN.GE.CRP.216.A	02	Carpenteria e armatura Setti in elevazione 1/2		X
PE.2S.GN.GE.CRP.216.B	01	Carpenteria e armatura Setti in elevazione 2/2		X
PE.2S.GN.GE.CRP.216.C	02	Carpenteria e armatura Setti in elevazione e pilastri		X
PE.2S.GN.GE.CRP.216.D	01	Carpenteria e armatura scale		X
PE.2S.GN.GE.CRP.216.E	01	Carpenteria e armatura rampa		X
PE.2S.GN.GE.CRP.217	01	Carpenteria e Armatura travi prefabbricate		X
PE.2S.GN.PI.CRP.218	02	Pianta piano interrato - strutture prefabbricate		X
PE.2S.GN.GE.SEZ.219	02	Sezione A-A - Sezione B-B - Sezione C-C		X
PE.2S.GN.GE.CRP.220	01	Carpenteria e Armatura pilastri prefabbricati		X
PE.2S.GN.GE.PRO.221	02	Prospetto 1 e 3 - Vista 2		X
PE.2S.GN.GE.DET.222	01	Dettagli strutture prefabbricate		X
PE.2S.GN.GE.PRO.223	02	Vista 4 e 5 - Prospetto 6 e 7 - Assonometria		X



CODICE ELABORATO	REV.	TITOLO ELABORATO	Presenza di Non conformità/ Osservazioni	Assenza di Non conformità/ Osservazioni
PE.2S.GN.GE.MET.224	01	Sezioni copertura metallica		X
PE.2S.GN.GE.DET.225	01	Dettagli copertura metallica		X