



SCHEDA DI ISPEZIONE

PROGETTO ARCHITETTONICO

Signatory of EA and IAF
Multilateral Agreements



00219

			
2	01.09.2025	Terza emissione – Riscontri	Arch. Sergio Raejntroph
1	31.07.2025	Seconda emissione – Riscontri	Arch. Sergio Raejntroph
0	02.07.2025	Prima emissione – Rilievi	Arch. Sergio Raejntroph
Rev.	Data	Descrizione	Approvato (RT)

24003AR-PE0-SP-0003-2


Progetto Esecutivo ai sensi del D.Lgs. 36/2023
PNRR Missione 5, Componente 1 "Politiche del lavoro", Investimento 1.1
"Potenziamento dei Centri per l'impiego" – Ricostruzione edificio denominato ex
Arlecchino sito in Piazza Castruccio Castracani a Lido di Camaiore

PROGETTO ESECUTIVO

STAZIONE APPALTANTE



Comune di Camaiore

Sezione N°	Oggetto	Nota di Ricezione Elaborati	Data Ricezione Elaborati	Nome redattore	FIRMA
1	PROGETTO ARCHITETTONICO	24003AR-PE0-RE-000X-0	XX.08.2025	Arch. Stefano Arcangelelli <i>In affiancamento Ing. Flavia Della Torre</i> (SA)	
				Arch. Veronica Laino (VL)	

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO:

- Piani di Sorveglianza: PS-PE-VP: Documenti del Progetto Esecutivo

Il presente documento riporta nelle colonne specifiche:

- I rilievi dell'Organismo di Ispezione (OdI);
- L'azione intrapresa dal Progettista per risolvere o giustificare il rilievo;
- L'esito del riscontro svolto da ITS sugli elaborati ricevuti in revisione.

- **A FINE DOCUMENTO SI ALLEGA L'ELENCO DEGLI ELABORATI VERIFICATI CON L'ESITO DELLA VERIFICA.**





(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
	RILIEVI GENERALI				
NC1.	Il progetto, a tutti i piani, riporta la generale indicazione “pannelli di vetro” sia in zone oggetto d’appalto sia in zone escluse. Si chiede di fornire maggiori informazioni di livello esecutivo, un dettaglio nonché le caratteristiche tecnico-prestazionali.		SA	Verrà integrato Vedere risposta alla NC relativa alla PE.1A.GN.GE.ABA.132.01	Non Conformità risolta in parte. Si rimanda alle NC relative all’elaborato PE.1A.GN.GE.ABA.142 – 00 ABACO DELLE PARTIZIONI VERTICALI VETRATE. Si segnala inoltre che non sono state fornite le caratteristiche tecnico-prestazionali Non conformità risolta.
NC2.	Si chiede di dare evidenza nel progetto architettonico degli elementi strutturali.		SA	Verrà integrato Verrà integrato	Non Conformità risolta in parte. Il progetto architettonico è stato integrato con gli elementi strutturali gettati in opera mentre i prefabbricati non sempre risultano visibili e/o corretti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, al piano interrato alcuni pilastri hanno dimensioni differenti, alcuni non sono rappresentati, al piano terra i pilastri in




(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
					corrispondenza del blocco bagni non risultano visibili. Non Conformità risolta.
NC3.		Si chiede di allineare le informazioni tra progetto architettonico e progetto strutturale dato che da un primo controllo risultano incongruenti (ad es. il progetto strutturale non riporta aperture sui setti in cls né i setti in cls al piano interrato, il progetto architettonico non presenta quote altimetriche utili alla verifica né si ha evidenza degli elementi strutturali, etc..)	SA	Verrà evidenziato nelle tavole Verrà integrato	Non Conformità risolta in parte. I cavedi individuati nel progetto strutturale non risultano tutti rappresentati nel progetto architettonico. Non Conformità risolta in parte. Alcuni cavedi risultano incongruenti a tutti i piani tra progetto architettonico e strutturale. Si chiede di verificare dato che il progetto strutturale riporta alcuni cavedi di dimensioni differenti e cavedi aggiuntivi rispetto al progetto architettonico. Inoltre, si chiede di verificare le aperture di accesso al cavedio grande al piano interrato in quanto risultano incongruenti tra le due discipline.

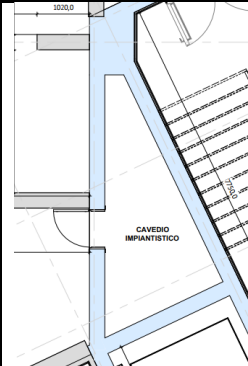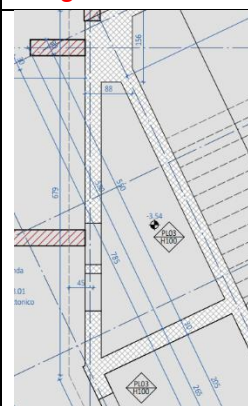

(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
					 <i>Progetto architettonico</i>  <i>Progetto strutturale</i>
NC4.		Si chiede di chiarire le motivazioni di creare un cavedio come quello sotto riportato completamente chiuso da setti in cls e di conseguenza non accessibile.	SA	Il cavedio è stato eseguito in cls per un'esigenza strutturale,	Non Conformità risolta in parte.

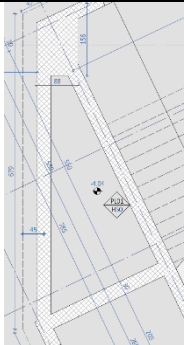


(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
				verrà aggiunta una botola per l'ispezione Verrà integrato	Si chiede di specificare se l'apertura sia una botola o una porta e di indicarne le dimensioni oltre che inserirla in un abaco. Si chiede inoltre di chiarire se all'interno del cavedio sia previsto un grigliato di ispezione e di fornire gli opportuni calcoli strutturali. Non Conformità risolta in parte. La porta non è stata inserita all'interno dell'abaco degli infissi e nella planimetria relativa al piano interrato manca l'etichetta. Inoltre, il grigliato di ispezione è rappresentato solo in alcune planimetrie. Si chiede quindi di chiarire se sia previsto ad ogni piano e di dare evidenza della contabilizzazione (sono oggetto di appalto?) Infine, si chiede di dare evidenza, all'interno del progetto strutturale, del



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
					dimensionamento e rappresentazione grafica dei grigliati.
NC5.		Mancano riferimenti di dettaglio agli ascensori, in particolare nelle sezioni, nei prospetti e nella planimetria della copertura, non risultano rappresentati gli extracorsa degli stessi. Inoltre, mancano riferimenti al fondo fossa. Pertanto, si chiede di fornire il modello degli ascensori previsti, anche non oggetto di appalto, rispetto ai quali sono stati dimensionati i vani ascensore.	VL	Verranno integrati i dettagli dell'ascensore. Il modello scelto non ha extracorsa. La soluzione prevista nel progetto esecutivo risulta essere debitamente e congruamente rappresentata nella voce di elenco prezzi del PFTE di cui al codice ARC-029.01	Non Conformità non risolta. Semberebbero ancora mancare i dettagli sull'ascensore, per cui non risulta possibile verificare il vano ascensore nel dettaglio. La descrizione riportata nel CME non corrisponde alle dimensioni riportate nel grafico, p.e. la dimensione della cabina e della fossa, oltre che dell'apertura della porta telescopica. VELOCITÀ 1,00 m/sec. con livellamento, FOSSA 1.500 mm. Circa, FERMATE/SERVIZI 2 unico accesso, MANOVRA Prenotazione S/D, montato in VANO CORSA in cemento armato, LOCALE MACCHINA In alto, FORZA MOTRICE Corrente alternata 380 volt 50 p., DIMENSIONI CABINA 1.500 x 2.200 mm. Circa, PORTE Automatiche telescopiche

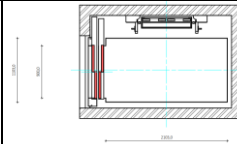

(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
					 Non Conformità declassata a osservazione. È opportuno che la voce descritta sia congruente con quanto rappresentato negli elaborati grafici.
NC6.	Manca un elaborato grafico relativo agli scavi, con relative sequenze e fasi di esecuzione.		VL	Verrà aggiunto nella sezione strutture	Non conformità risolta.
NC7.	Per la realizzazione dell'opera si chiede di fornire i seguenti dettagli esecutivi: - Pavimento vetrato (ancoraggio e punto di contatto con il resto del solaio); - Grigliati metallici al di sopra dell'intercapedine; - Dettagli scala (finiture di pedata e alzata, corrimano e parapetto, battiscopa, numerazione dei gradini, verso di salita, quote altimetriche dei pianerottoli, quote dimensionali ed altro); - Parapetti e corrimani di tutte le tipologie; - Impermeabilizzazioni e risvolti; - Nodo a terra dell'edificio; - Nodi copertura - Nodi significativi		SA	Verranno integrati	Non conformità risolta. Tutti dettagli sono stati forniti. Si rimanda alle nuove NC specifiche.
NC8.	Manca un elaborato grafico in cui sia rappresentato il posizionamento, corretto e aggiornato, dell'edificio, calato nel rilievo topografico, come descritto nella		SA VL	Verrà aggiunto Verrà redatto appositamente elaborato	Non conformità non risolta. Non conformità declassata a osservazione.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA		RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni		(09.07.2025)	(05.08.2025)	(31.07.2025) (01.09.2025)
		relazione generale. È necessario evidenziare i capisaldi rispetto ai quali è stato fissato il posizionamento.				Non risulta essere stato consegnato un apposito elaborato. Nella Relazione Generale, a pag. 18, viene scritto "nuovo posizionamento del fabbricato a seguito del suo corretto montaggio su rilievo piano altimetrico (per rilievo topografico vedi elaborato PE.1A.GN.P0.PNT.102.02_Stato attuale - Pianta piano terra)". Nell'elaborato citato non viene però individuato il posizionamento dell'edificio di nuova realizzazione.
NC9.		È necessario inserire la maglia dei fili fissi nei grafici in piano e in alzato, al fine di facilitare la lettura del progetto in maniera univoca, anche con gli elaborati strutturali.	VL	Dove risultassero mancanti, si procederà con l'inserimento della maglia dei fili fissi sia nei grafici in pianta sia negli alzati Verrà integrato		Non Conformità risolta in parte La maglia dei fili fissi non è stata inserita negli elaborati grafici degli alzati. Non Conformità risolta.
NC10.		Per opportuno chiarimento, si chiede di graficizzare le interferenze riscontrate con i sottoservizi esistenti, come riportato nella relazione generale.	VL	Verrà specificato meglio per renderlo più leggibile Come ampiamente ribadito durante il contraddittorio, non sono disponibili le mappe dei		Non Conformità risolta in parte. Si prende atto del censimento delle interferenze e delle ipotesi sostenute dal



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
		Ricollocazione del fabbricato a seguito del posizionamento su rilievo topografico, con effettivo ingombro dello stesso, manifestato incongruo all'interno del PFTE e pertanto spostato nell'angolo sud ovest del lotto, con evidente onere incrementale delle interferenze dei vari sottoservizi nel sottosuolo		sottoservizi con i relativi tracciati, seppur richieste ai vari enti gestori. Di concerto con la stazione appaltante, e al momento debito coinvolto anche il DL, sarà cura dello scrivente integrare un elaborato ad hoc prima dell'inizio dei lavori, dal quale si evincano le eventuali criticità. Tale previsione risulta altresì coperta dal punto di vista finanziario con le somme a disposizione nel quadro economico per gli imprevisti. Tale accantonamento risulta previdenzialmente cautelativo	progettista, ma resta una mera ipotesi, nell'attesa di riscontro da parte degli enti. Non Conformità risolta.
NC11.		Si chiede un chiarimento rispetto all'inquadramento del lotto, in termini urbanistici/destinazione d'uso, in quanto l'area dei parcheggi sembrerebbe far parte della zona definita F4 dell'inquadramento territoriale, che da progetto verrebbe edificata (realizzazione dell'intercapedine dell'interrato ed edificio al fuori dei limiti del lotto).	VL	Si fa presente il PFTE era carente del rilievo topografico di insieme, si conferma che l'appalto non riguarda la sistemazione esterna e a verde, che saranno trattate dalla S.A. con provvedimenti ed affidamenti a parte. L'indicazione pertanto deve	Non conformità non risolta. Il rilievo si riferiva alla destinazione d'uso della porzione di parcheggio che verrà edificata. Chiarire l'interferenza eventuale a livello urbanistico. Non Conformità risolta.



RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI

(*)

(*)

NC = Non Conformità

OSS = Osservazioni

ISP.

RISPOSTA DEL PROGETTISTA

(09.07.2025)

(05.08.2025)

RISCONTRO ITS CONTROLLI
TECNICI

(31.07.2025)

(01.09.2025)

considerarsi meramente
indicativa e non prescritta

In riferimento all'opera PNRR,
si cita la Legge Regionale 26
aprile 2022 art. 3 Varianti agli
strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica per
opere diverse da quelle
pubbliche o di pubblica
utilità previste dal PNRR o dal
PNC


1. Nel caso in cui la
realizzazione di opere diverse
da quelle pubbliche o di
pubblica utilità di cui all'articolo
1, oggetto di
finanziamento totale o parziale
da parte del PNRR o del PNC,
comporti varianti agli strumenti
di pianificazione territoriale e
urbanistica, tali varianti sono
consentite in deroga alle
limitazioni di cui agli articoli
222, 228, 229, 230, 231, 232,
233 e 234 della l.r.
65/2014.

2. Alle varianti di cui al comma
1 si applicano le disposizioni



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA		RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni		(09.07.2025) (05.08.2025)	(31.07.2025) (01.09.2025)	
				previste dal titolo II della l.r. 65/2014. la DCC n. 41 del 02/08/2021 con la quale venivano definite, sulla base del quadro normativo relativo alla disciplina urbanistica della pianificazione comunale, quale esercizio dei poteri di indirizzo, le seguenti possibili destinazioni d'uso dell'immobile denominato "EX ARLECCHINO", ristrutturato o ricostruito.		
NC12.	Non è chiaro quali siano i controsoffitti oggetto d'appalto. Dagli elaborati grafici sembrano esserlo tutti (anche quelli all'interno delle aree escluse dall'intervento).		VL	Verrà specificato meglio per renderlo più leggibile	Non Conformità risolta.	
NC13.	Manca un abaco dei controsoffitti, con sezioni di dettaglio, con indicazione del sistema di ancoraggi per ogni singola tipologia, in scala appropriata al livello di esecutivo.		VL	Verrà aggiunto Verrà realizzato un dettaglio che mette in evidenza il distacco del controsoffitto dalle pareti laterali	Non Conformità risolta in parte. La sezione è generica, non è riportato il dettaglio del controsoffitto rispetto alle pareti laterali, p.e. a quanti cm si distacca da esse.	

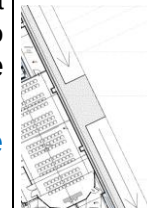

(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
					Non Conformità risolta.
NC14.		Manca un elaborato relativo alla viabilità, con relativi versi di percorrenza. Non risulta chiaro l'accesso dalla strada alle due rampe che portano al parcheggio interrato. Verificare l'indicazione dei versi di salita. Non si hanno informazioni di livello esecutivo (quote sulla lunghezza e altimetriche) delle due rampe carrabili. Inoltre, sono previste sbarre di accesso?	VL SA	Saranno inserite solo le indicazioni dei versi di salita. Si conferma che l'appalto non riguarda la sistemazione esterna e a verde, che saranno trattate dalla S.A. con provvedimenti ed affidamenti a parte. L'indicazione pertanto deve considerarsi meramente indicativa e non prescritta Verrà corretto il verso delle frecce. Per quanto riguarda lo schema di immissione di entrata ed uscita non verrà redatto poiché è escluso dall'appalto	Non Conformità non risolta. Il verso indicato nella rampa di sopra non sembra essere corretto. Si chiede per tanto di rivedere il grafico. Inoltre, preso atto dell'esclusione dall'appalto delle aree esterne, comunque sarebbe opportuno indicare, anche schematicamente, immissione e uscita delle due rampe.  Non Conformità declassata a osservazione. È opportuno distinguere i versi di salita delle rampe dai versi di percorrenza (di entrata e uscita dei mezzi), al fine di evitare fraintendimenti sul corretto



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
					verso di pendenza di entrambe le rampe.
NC15.		Manca un abaco di dettaglio dei bagni previsti in appalto, in scala appropriata al livello di esecutivo, in cui siano riportate piante e sezioni prospettiche, con l'indicazione delle finiture (rivestimenti, pavimenti, sanitari ed altro). È necessario rendere leggibile il progetto in tutte le sue parti, al fine di poter ripercorrere correttamente anche la stima economica.	VL SA	Verrà aggiunto	Non Conformità risolta. Vedere rilievi relativi agli elaborati integrativi.
NC16.		Mancano indicazioni e riferimenti al sistema di raccolta delle acque meteoriche (gronde, discendenti, massetti delle pendenze, griglie di raccolta, pilette ed altro).	VL	Verrà aggiunto nella sezione impianti	Non Conformità declassata ad osservazione. È opportuno riportare il richiamo all'elaborato impiantistico.
NC17.		Gli elaborati grafici relativi al superamento delle barriere architettoniche risultano privi di adeguate informazioni (ascensore, bagni, rampe ed altro) come da normativa vigente, al fine di procedere con opportuna verifica del tema. In particolare, mancano: le quote, i simboli adeguati con relativo raggio di manovra delle sedie con ruote. Con riferimento agli elaborati grafici sul superamento delle barriere architettoniche si chiede di definire sia i percorsi a edificio "completato" sia ad edificio nella sua configurazione iniziale. Inoltre, si chiede di indicare la movimentazione della carrozzina per disabili all'interno di tutti gli ambienti. Negli elaborati manca un riferimento al sistema di superamento delle barriere architettoniche esterno di accesso all'edificio, come p.e scivoli del marciapiede esterno, con relative quote.	VL	Verranno implementate le tavole L'accesso dall'esterno è riportato tramite la freccia rossa riportata nei due ingressi principali.	Non Conformità non risolta. Nella planimetria del piano terra non sembra riportato l'accesso dall'esterno. Se l'esterno non risponde ai requisiti normativi rispetto al superamento delle barriere architettoniche, non risultano valide le soluzioni interne. Il disabile deve poter accedere all'edificio, ma non è chiaro se all'esterno ci siano impedimenti (marciapiedi, dislivelli, altro)



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
					Non Conformità declassata a osservazione. Al fine di verificare l'effettiva accessibilità si dovrebbe estendere l'analisi anche alle aree esterne, anche se in via presuntiva.
NC18.		Si chiede di chiarire per ogni ambiente ed ogni piano quali siano gli elementi esclusi dall'appalto, in maniera evidente. In quanto nei key plan sono indicate in rosso le aree escluse dall'appalto, ma nelle planimetrie, nel dettaglio, ci sono murature, come la M14 che, sono in vece previste. Inoltre, rispetto alle finiture, non è chiaro quali siano le stratigrafie escluse dall'appalto, p.e, per la pavimentazione è escluso anche il massetto di sottofondo? Inoltre, si chiede di chiarire in che modo venga assicurata la protezione di quanto realizzato ad esempio al piano secondo se le vetrate dell'ambiente ristorante che lo delimitano sono escluse dall'appalto. Chiarire inoltre dove siano previste le impermeabilizzazioni a protezione di quanto realizzato.	SA	Verranno implementate le tavole con indicate delle specifiche in relazione generale Nelle Tavole delle finiture, gli oggetti in appalto sono specificati sia nel keyplan, che nel commento di ogni singolo oggetto. Quando l'oggetto ha un commento tecnico del materiale è incluso nell'appalto, quando nel commento è presente la scritta "escluso dall'appalto" è escluso.	Non Conformità non risolta. Permane la poca chiarezza di cosa sia oggetto d'appalto e cosa no. Non conformità non risolta. In generale le soluzioni tecnologiche proposte non funzionano. <u>Non conoscendo la scrivente le tempistiche che intercorrono con l'appalto di completamento successivo si rimanda la valutazione al RUP.</u> VEDERE NC91-NC130-NC137
NC19.		Come fatto per tutti gli ambienti, si chiede di specificare con un'etichetta l'esclusione dall'appalto degli ascensori ove prevista.	SA	Verrà aggiunta	Non Conformità risolta.





(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
NC20.	Si chiede di ingrandire le etichette presenti all'interno degli elaborati grafici.		SA	Verranno ingrandite	Non Conformità non risolta. Si declassa ad Osservazione.
NC21.	Manca una chiara e univoca corrispondenza tra gli elaborati, che consenta una opportuna verifica delle informazioni riportate. P.e. non è chiara la quota di imposta dei controsoffitti rispetto all'intradosso dei solai interpiano, nelle planimetrie non è riportata alcuna quota altimetrica e nelle sezioni generali sembrerebbe installato ad una quota differente da quanto riportato nella relazione sui requisiti acustici passivi.		VL	La quota dei controsoffitti è presente nelle etichette dei locali, verranno evidenziate per renderle più chiare.	Non Conformità risolta.
NC22.	Ove graficamente rappresentati, esplicitare se la fornitura degli arredi è inclusa o meno nell'appalto.		SA	Trattasi di elementi non previsti in appalto - vedi relazione generale, gli arredi sono correttamente rappresentati ai fini della qualificazione architettonica, accessibilità e requisiti igienico sanitari	Non Conformità risolta.
OSS1.	Negli elaborati relativi alle finiture e ai controsoffitti sarebbe opportuno inserire la dicitura "tipo" dove indicato uno specifico prodotto.		SA	Verranno integrati	Osservazione non recepita.
NC23.	È necessario fornire delle tavole dei tracciamenti con indicazione delle partizioni verticali e relative quote per la corretta posa in opera delle stesse		SA	Verranno integrati	Non Conformità non risolta. Non sono state fornite delle tavole dei tracciamenti ma unendo le informazioni riportate tra le varie tavole si ottiene quanto richiesto. Si declassa ad Osservazione.
NC24.	Negli elaborati relativi alle finiture si chiede di inserire indicazioni sulle finiture delle partizioni verticali, orizzontali nonché indicazioni sui battiscopa.		SA	Verranno integrati	Non Conformità risolta in parte.




(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA		RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni		(09.07.2025) (05.08.2025)		(31.07.2025) (01.09.2025)
				Per quanto riguarda la finitura FN.01 è riportata la tipologia di finitura all'interno della legenda dell'elaborato PE.1A.GN.P0.PNT.119.01_Progetto - Pianta piano terra - Finiture; si riporta qui di seguito la dicitura "01_Idropittura a base di legante acrilico, ioni d'argento e di pigmenti e cariche selezionate, tipo Sikkens Alpha SanoProtex o similare". Per quanto riguarda il battiscopa, si tratta di un refuso che verrà eliminato poiché non è previsto da progetto.		Si prende atto delle integrazioni inserite per le pavimentazioni e i controsoffitti. Si segnala che non si ha evidenza in legenda delle finiture FN=01 (che tipo di finitura è?) e BT=1 (che tipo di battiscopa è?) Infine, non è chiaro se negli uffici al piano primo sia previsto il battiscopa. Non Conformità risolta. Per quanto riguarda il battiscopa si prende atto della scelta progettuale.
NC25.		Inserire l'indicazione relativa alla scala di rappresentazione in ciascun elaborato planimetrico.	SA	Sono già presenti, sarà effettuato una verifica ove mancanti, saranno integrate		Non Conformità declassata ad Osservazione. Gli elaborati relativi ai controsoffitti non presentano l'indicazione della scala di rappresentazione.
NC26.		Si chiede di implementare le quote. In particolare, negli elaborati relativi al Superamento delle barriere architettoniche, si chiede di inserire le quote interne al bagno accessibile comprese le distanze dei sanitari dai muri e gli spazi di	SA	Verranno integrate		Non Conformità risolta.

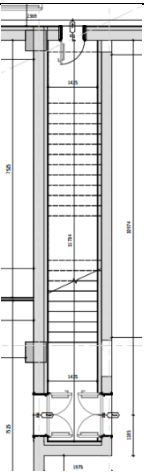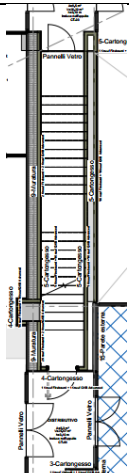

(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
		manovra, le quote delle porte e dell'ascensore per verificare il rispetto delle dimensioni previste dalla normativa D.M. n. 236/1989.			
NC27.		Mancano indicazioni sui cavedi impiantistici.	SA	Verranno integrati	Non Conformità risolta.
NC28.	Si chiede di verificare la scala di seguito riportata indicando il verso di salita e verificando gli accessi e le porte tra piano interrato e piano terra		SA	Verrà integrata	Non Conformità risolta.
					
	Piano interrato Piano terra				
NC29.	Si chiede di approfondire il progetto strutturale con particolare attenzione ai pannelli prefabbricati, dato che le zone senza pannelli che corrispondo alle zone vetrate dell'architettonico non sembrano coincidere.		SA	Verranno integrate nel progetto strutturale Verrà risolta	Non conformità risolta in parte. La struttura prefabbricata non è pienamente comprensibile nel progetto architettonico, di conseguenza, la congruenza non può essere effettuata.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
					Non conformità risolta in parte. Nel progetto strutturale sono presenti i seguenti elementi non rappresentati nel progetto architettonico 
OSS2.		Sarebbe opportuno inserire le linee di sezione in tutte le planimetrie di progetto per facilitare la leggibilità delle sezioni.	SA	Verranno integrate	Osservazione non recepita.
		PE.1A.GN.GE.REL.100.00 Relazione tecnica delle opere architettoniche e requisiti igienico sanitari			
NC30.		Alcuni ambienti descritti negli elenchi dei paragrafi da 3 a 6 non trovano riscontro nelle planimetrie di progetto. Si chiede di allineare le informazioni.	SA	Verranno integrate Il refuso verrà corretto	Non Conformità risolta in parte. Negli elenchi sono ancora presenti degli ambienti non individuabili in planimetria (ad es. Archivio infopoint, Magazzino bar e Spogliatoio addetti bar al piano terra) Non Conformità risolta.
NC31.		Alcuni valori relativi alle superfici riportati nelle tabelle nei paragrafi da 3 a 6 non corrispondono con quelli riportati nelle planimetrie. Si chiede di allineare le informazioni.	SA	Verranno integrate Il refuso verrà corretto	Non Conformità non risolta. Non Conformità risolta.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI	ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
OSS3.	A pag.7 è presente un refuso relativo all'indicazione del piano Descrizione opere architettoniche al <u>piano interrato</u>: - Connettivo centrale con <u>pavimentazione in marmo</u> e i restanti ambienti con finitura in microcemento; Inoltre, il connettivo centrale al piano terra viene descritto con pavimentazione in marmo (così come nell'elaborato PE.1A.GN.P0.PNT.119.00_Progetto - Pianta piano terra – Finiture) mentre nella Relazione generale la pavimentazione è descritta come da estratto di seguito riportato: Ad esempio, al piano terra, la pavimentazione del connettivo orizzontale è realizzata con lo stesso materiale lapideo utilizzato per le piazze e la passeggiata sul lungomare, <u>con trattamento superficiale satinato a pelle d'uovo</u>. In questo modo, la piazza entra idealmente all'interno dell'edificio. Gli altri ambienti, sia al piano terra che al primo piano, sono completamente a Si chiede di chiarire la tipologia di pavimentazione prevista.	SA	Verranno integrate	Osservazione recepita.
NC32.	Pag.9: al piano secondo la cucina viene descritta come “cucina a vista”. Tale descrizione non risulta congruente con quanto riportato negli elaborati grafici. Si chiedono chiarimenti in merito.	SA	Trattasi di elementi non previsti in appalto - vedi relazione generale, gli arredi, le diciture e le specifiche sono correttamente rappresentati ai fini della qualificazione architettonica, accessibilità e requisiti igienico sanitari	Non Conformità superata. Si prende atto della risposta dei Progettisti.
NC33.	Pag.13-14: il key plan e la legenda riportati sono incongruenti con quanto riportato negli elaborati grafici.	SA	si conferma che l'appalto non riguarda la sistemazione esterna e a verde, che saranno trattate dalla S.A. con provvedimenti ed affidamenti a	Non Conformità non risolta. La risposta non è pertinente con quanto richiesto.




(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
				parte. L'indicazione pertanto deve considerarsi meramente indicativa e non prescritta Il refuso verrà corretto	Non Conformità superata.
		PE.1A.GN.GE.REL.101.00_Relazione superamento barriere architettoniche			
NC34.		Chiarire se le aree esterne ed i parcheggi fanno parte dell'appalto. In caso contrario si chiede di specificare nella Relazione la loro esclusione dall'appalto.	SA	si conferma che l'appalto non riguarda la sistemazione esterna e a verde, che saranno trattate dalla S.A. con provvedimenti ed affidamenti a parte. L'indicazione pertanto deve considerarsi meramente indicativa e non prescritta Verrà integrato	Non Conformità non risolta. Gli elaborati devono riportare informazioni chiare e decifrabili. È opportuno inserire note scritte e riquadri evidenti rispetto a tutto ciò che non è oggetto del presente appalto. Non Conformità superata.
		PE.1A.GN.GE.CAP.102.00_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA - OPERE EDILI			
NC35.		Mancano le schede tecniche dei materiali.	VL	Non si ritiene utile né opportuno introdurre per evitare di condizionare l'appaltatore con prodotti commerciali che potrebbero non avere la corrispondenza in termini di tempestività di consegna o	Non Conformità non risolta. Mancano le caratteristiche dei materiali. Non Conformità non risolta. È opportuno fornire i requisiti prestazionali dei materiali.

	SCHEDA DI ISPEZIONE doc. n. 24003AR-PE0-SP-0003-2		STAZIONE APPALTANTE
	SEZIONE: 01	PROGETTO ARCHITETTONICO	 Comune di Camaiore


(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
				Non si ritiene utile né opportuno introdurre per evitare di condizionare appaltatore con prodotti commerciali che potrebbero non avere la corrispondenza in termini di tempestività di consegna o	
NC36.		Mancano riferimenti ai pannelli in vetro retro smaltato, come riportato nella relazione tecnica.	VL	si conferma che l'appalto non riguarda tali pannelli, che saranno trattate dalla S.A. con provvedimenti ed affidamenti a parte. L'indicazione pertanto deve considerarsi meramente indicativa e non prescritta Verrà integrato	Non Conformità non risolta. Non Conformità non risolta. La relazione tecnica, in cui è presente il riferimento ai pannelli in oggetto, sembra non presentare integrazioni rispetto alla precedente. Sono state previste porte E160 per la normativa dell'antincendio dove necessario (vedere elaborati grafici), mentre negli altri ambienti sono state previste porte con specchiature in alluminio, in acciaio e porte tamburate con pannelli in vetro smaltato. Per il piano terra nell'attuale appalto non sono comprese le lavorazioni di finitura del bar, dell'info point, della sala conferenze e l'ascensore ed il montacarichi ad uso del ristorante che collega il piano al piano secondo. Inoltre, sarebbe opportuno che gli elaborati contenessero informazioni chiare e decifrabili. È opportuno inserire note scritte e riquadri evidenti rispetto a tutto ciò che non è oggetto del presente appalto.

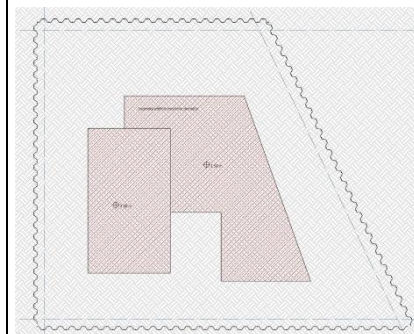


(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
	PE.1A.GN.GE.PLN.101.00_Inquadramento lotto				
NC37.	Si chiede di implementare le quote, inserire la toponomastica e l'intero perimetro del lotto di progetto.		SA	Verranno integrate	Non Conformità risolta.
NC38.	Nella Relazione viene specificato che l'edificio precedentemente presente sul lotto risulta demolito. Si chiede quindi di rimuoverne la rappresentazione nelle planimetrie dello stato di fatto.		SA	Verranno rimosse Verrà integrato	Non Conformità non risolta. Si chiede di fornire anche la rappresentazione del lotto allo stato attuale (prima dell'ingresso dell'impresa in cantiere) come rappresentato nella tavola degli scavi di cui si riporta uno stralcio. 
	PE.1A.GN.P0.PNT.102.00_Stato attuale - Pianta piano terra				
NC39.	Si chiede di implementare le quote, inserire la toponomastica e l'intero perimetro del lotto di progetto.		SA	Verranno integrate Stato attuale area di cantiere	Non Conformità non risolta.




(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
					Non è chiaro a quale stato attuale si riferisce l'elaborato. Non Conformità risolta.
		PE.1A.GN.P0.PNT.103.00_Sovrapposto - Pianta piano terra			
OSS4.	Si chiede di migliorare la grafica campendo tutte le parti dell'edificio che risultano di nuova realizzazione (vedi zona scala-ascensori).		SA	Verranno integrate	Osservazione recepita.
		PE.1A.GN.PI.PNT.104.00_Progetto - Pianta piano interrato - Funzioni e arredi			
NC40.	Si chiede di specificare dove siano collocate le vasche per il recupero delle acque piovane e per l'accumulo di acqua per l'antincendio citate all'interno della Relazione specialistica.		SA	Verranno integrate	Non Conformità risolta.
		PE.1A.GN.P0.PNT.105.00_Progetto - Pianta piano terra - Funzioni e arredi			
NC41.	Si chiede di dare evidenza all'interno del progetto delle pareti scorrevoli insonorizzate descritte nella Relazione specialistica a pag.6		SA	Trattasi di elementi non previsti in appalto - vedi relazione generale, gli arredi sono correttamente rappresentati ai fini della qualificazione architettonica, accessibilità e requisiti igienico sanitari	Non Conformità risolta.
		PE.1A.GN.P1.PNT.106.00_Progetto - Pianta piano primo - Funzioni e arredi			
OSS5.	È presente un refuso nella campitura del blocco bagno.		SA	Verrà risolto il refuso	Osservazione recepita.

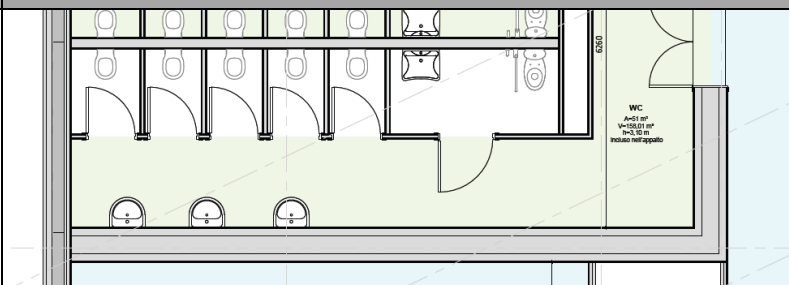
RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI
(*)
(*)
NC = Non Conformità
OSS = Osservazioni
ISP.
RISPOSTA DEL PROGETTISTA
(09.07.2025)
(05.08.2025)
**RISCONTRO ITS CONTROLLI
TECNICI**
(31.07.2025)
(01.09.2025)

PE.1A.GN.P2.PNT.107.00_Progetto - Pianta piano secondo - Funzioni e arredi

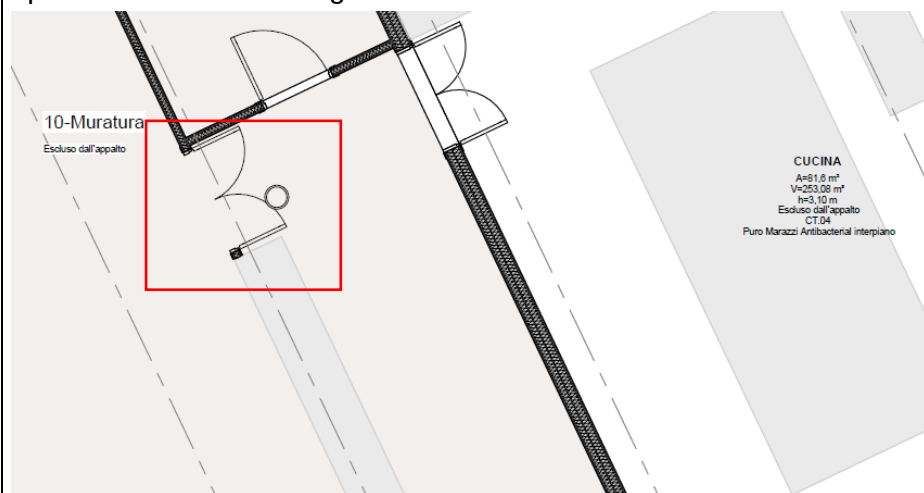Si chiede di verificare l'interferenza tra la struttura e l'apertura della porta riportata nello stralcio seguente.


NC42.
SA
Verrà risolta
Verrà risolta
Non Conformità non risolta.

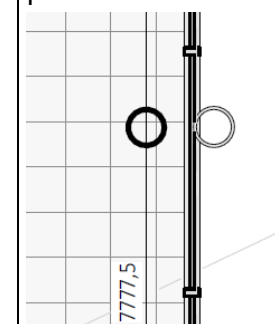Si chiede di verificare il posizionamento della struttura che in alcuni casi risulta in conflitto con altri elementi presenti.


Non Conformità risolta.




(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
NC43.	Mancano indicazioni grafiche sui parapetti in vetro, sulla parte esterna.			Verranno integrate	Non Conformità superata. Si prende atto che i parapetti in vetro sono esclusi dall'appalto.
	PE.1A.GN.PI.PNT.109.00_Progetto - Pianta piano interrato				
NC44.	Manca l'indicazione della quota altimetrica.		SA	Verrà integrata	Non Conformità risolta.
NC45.	Si chiede di chiarire la segnaletica da realizzare.		SA	Verrà specificata	Non Conformità risolta.
NC46.	Non si ha evidenza dei punti di raccolta della acque meteoriche ne delle pendenze soprattutto con riferimento alla porzione carrabile e nei pressi delle rampe.		SA	Verrà aggiunto nella sezione impianti Verrà risolta	Non Conformità risolta in parte. Con riferimento all'immagine di seguito riportata si chiede di chiarire il sistema di griglie di raccolta delle acque meteoriche in quanto non sembra coprire l'intera superficie caratterizzata dal deflusso delle acque meteoriche.




(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
NC50.		Manca l'indicazione delle pendenze della copertura.	SA	Verrà integrata	Non Conformità risolta.
NC51.		Manca l'indicazione delle linee vita previste nel PFTE e richieste dalla normativa vigente della regione Toscana. Il sistema delle linee vita deve essere progettato e computato e il coordinatore della sicurezza deve fornire l'ETC.	SA	Verrà integrata Vedi PE.1A.GN.GE.PNT.139.00_Li elaborato nee vita e vedi NC95 e NC96	Non Conformità non risolta. Si prende atto di quanto indicato nel progetto architettonico ma si segnala che non è stato fornito elaborato tecnico della copertura previsto dalla normativa vigente. Non Conformità non risolta. Si prende atto dell'elaborato fornito nel progetto architettonico ma si segnala che lo stesso non risulta verificabile in quanto non è presente l'ETC previsto dalla norma e di conseguenza non è chiaro se lo stesso risponda ai requisiti previsti dalla normativa. <u>Si rimanda al RUP.</u>
NC52.		Manca la rappresentazione dei pannelli fotovoltaici, della botola di accesso e dei vari torrini di ventilazione/esalazione previsti ne PFTE.	SA	Verrà integrata Verrà risolta	Non Conformità risolta in parte. Mancano i torrini di ventilazione/esalazione previsti


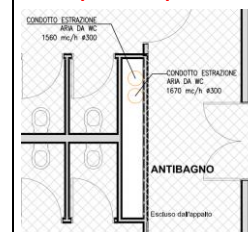


(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
					ne PFTE. Non sono più previsti in appalto? Non Conformità risolta in parte. Sono stati inseriti 3 cassonati ma si segnala che la mancanza delle restanti forometrie già previste nel PFTE. Ad esempio, relativamente al cavedio bagni il progetto degli IM riporta quanto segue:  Ma il progetto architettonico non prevede forometrie. Inoltre, il PFTE prevedeva altre forometrie di ventilazione ad esempio relativo alla cucina che nel PE non sono rappresentate. Si chiede di verificare e chiarire.

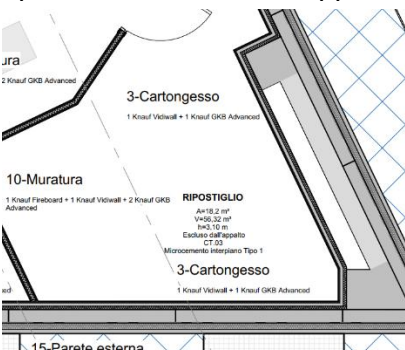

(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
	PE.1A.GN.PI.PNT.118.00_Progetto - Pianta piano interrato – Finiture				
NC53.	Nella Relazione tecnica viene indicato il gres come materiale di rivestimento dei bagni mentre nell'elaborato grafico viene indicato un "Pavimento industriale". Si chiede di allineare le informazioni.		SA	Verrà integrata	Non Conformità risolta.
NC54.	Manca l'indicazione del codice dei controsoffitti negli ambienti ove previsti.		SA	Verrà integrata	Non Conformità risolta.
NC55.	L'elaborato riporta la seguente stratigrafia: "Pavimento industriale zona non riscaldata controterra" non presente in abaco. Verificare e chiarire.		SA	Verrà integrata	Non Conformità risolta.
	PE.1A.GN.P0.PNT.119.00 Progetto - Pianta piano terra - Finiture				
NC56.	Chiarire retino blu esterno all'edificio. Di che si tratta? È oggetto di appalto?		SA	Verrà integrata	Non Conformità superata. La campitura è stata rimossa.
NC57.	Verificare le finiture oggetto di appalto. Ad esempio il ripostiglio di seguito riportato è escluso dell'appalto  Ma nel keyplan non è presente il retino		SA	Trattasi di elementi non previsti in appalto - vedi relazione generale, gli ambienti sono correttamente rappresentati ai fini della qualificazione architettonica, accessibilità e requisiti igienico sanitari Verrà risolta	Non Conformità risolta in parte. Il retino dell'ambiente ripostiglio è stato corretto. Si chiede di chiarire se la Muratura-14 sia oggetto di appalto o meno in quanto le informazioni tra key-plan e pianta risultano incongruenti tra loro.

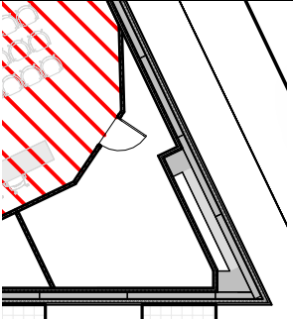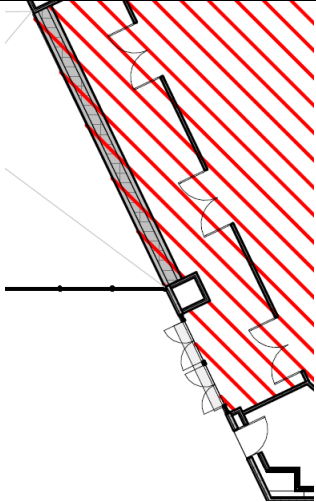


(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
					 Non Conformità risolta.
		PE.1A.GN.P0.PNT.124.00 Progetto - Pianta piano terra - Controsoffitti			
NC58.		Nell'elaborato non vi è un esplicito riferimento alle opere non oggetto di appalto. Si chiede di integrare l'indicazione.	SA	Verrà integrata	Non Conformità risolta.
		PE.1A.GN.P0.PNT.128.00_Superamento barriere architettoniche - Pianta piano terra			
NC59.		Con riferimento allo stralcio di seguito riportato si chiede di verificare che lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. rispetti quanto previsto dalla normativa D.M. n. 236/1989.	SA	Verrà integrata	Non Conformità risolta.




(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
		PE.1A.GN.P1.PNT.127.00_Superamento barriere architettoniche - Pianta piano interrato			
NC60.		Con riferimento allo stralcio di seguito riportato si chiede di verificare che lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. rispetti quanto previsto dalla normativa D.M. n. 236/1989.	SA	Verrà integrata	Non Conformità risolta.
NC61.		Si chiede di chiarire se le docce sono accessibili ai sensi della normativa esistente.	SA	Verrà integrata	Non conformità risolta in parte.

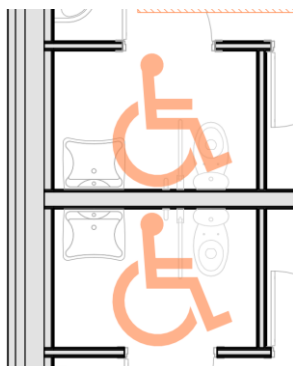


(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
				Sono a filo pavimento, verrà specificato anche nelle tavole.	Le docce accessibili sono state inserite all'interno del bagno disabili. Si chiede di chiarire se queste siano a filo pavimento. Non Conformità risolta.
	PE.1A.GN.P2.PNT.130.00_Superamento barriere architettoniche - Pianta piano secondo				
NC62.	Con riferimento allo stralcio di seguito riportato si chiede di verificare che lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. rispetti quanto previsto dalla normativa D.M. n. 236/1989.  Con riferimento allo stralcio riportato alla NC precedente, si chiede di verificare che la distanza tra il bordo anteriore del WC e la parete posteriore rispetti quanto previsto dalla normativa D.M. n. 236/1989		SA	Verrà integrata Verrà integrata	Non Conformità non risolta. Le dimensioni del bagno non sembrano consentire delle manovre agevoli dato che sono pari al diametro di rotazione della sedia a ruote.


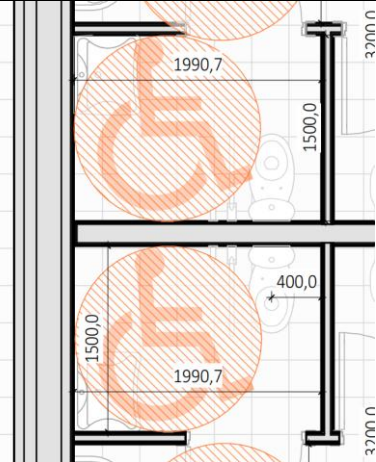


(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
					 Non Conformità risolta.
		PE.1A.GN.GE.PRO.114.00_Progetto - Prospetto Nord PE.1A.GN.GE.PRO.115.00 Progetto - Prospetto Sud PE.1A.GN.GE.PRO.116.00 Progetto - Prospetto Ovest PE.1A.GN.GE.PRO.117.00 Progetto - Prospetto Est			
NC63.		Si chiede di integrare i prospetti con le indicazioni relative ai materiali, alle finiture e con la descrizione di tutti gli elementi rappresentati.	SA	Verrà integrata Verranno corretti i refusi	Non Conformità risolta in parte. È presente un refuso. Si chiede di integrare con le indicazioni relative alla finitura e ai materiali della copertura.

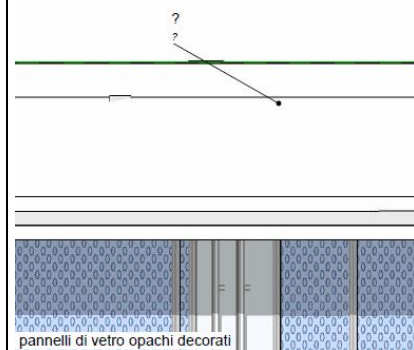

(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
					 pannelli di vetro opachi decorati Sono inoltre presenti alcuni refusi nell'elaborato PE.1A.GN.GE.PRO.117.01_Progetto - Prospetto Est (ombre ed elementi sovrapposti al prospetto) Non Conformità risolta.
	PE.1A.GN.GE.SEZ.135	01	Progetto - Sezioni AA'		
	PE.1A.GN.GE.SEZ.136	01	Progetto - Sezioni BB'		
	PE.1A.GN.GE.SEZ.137	01	Progetto - Sezioni CC'		
	PE.1A.GN.GE.SEZ.138	01	Progetto - Sezioni DD'		
	(ex PE.1A.GN.GE.SEZ.116.00 Progetto - Sezioni AA' e BB, PE.1A.GN.GE.SEZ.117.00 Progetto - Sezioni CC' e DD')				



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
NC64.	Si chiede di inserire le quote relative alle alzate dei gradini e le quote altimetriche dei pianerottoli.		SA	Verrà integrata	Non Conformità non risolta e declassata ad Osservazione
NC65.	Non sono indicate le opere escluse dall'appalto		VL	Verrà integrata Verranno indicate le opere escluse dall'appalto negli elaborati delle sezioni	Non Conformità non risolta. L'integrazione non sembra presente nell'elaborato. Non Conformità declassata a osservazione. Sarebbe opportuno evidenziare graficamente, con dei riquadri e con delle scritte più grandi quanto escluso dall'appalto.
NC66.	Manca la definizione del dettaglio nel punto di contatto della copertura in cui non viene realizzata la falda, perché non oggetto di appalto. 		VL	Verrà integrata Verrà risolta	Non Conformità non risolta. Si prende atto dell'aggiornamento ma il grafico non risulta esaustivo per il rilievo. Non è chiaro cosa rappresenti la parte retinata in grigio.  Non Conformità risolta.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
	PE.1A.GN.GE.ABA.131.00_Abaco stratigrafie - Orizzontali e verticali				
NC67.	Si chiede di correggere le etichette delle stratigrafie orizzontali e di riportare per ogni strato la descrizione del materiale di cui si compone. Inoltre, si chiede di indicare lo spessore di ogni strato nonché gli strati pendenzati.		SA	Verrà integrata Verrà risolta	Non Conformità risolta in parte. Per alcuni solai esterni non è specificato lo strato pendenzato. 09_Pavimentazione in ceramica esterno Pacchetto di finitura - ESTERNO - R.11 <u>LIVELLO P.2 - TERRAZZA</u> N.B. Opere escluse dall'appalto in oggetto: - piastrelle di ceramica - malta cementizia bicomponente - massetto porta impianti - tappetino acustico Non Conformità risolta in parte. Per lo strato pendenzato del pacchetto 09 va indicato spessore minimo e massimo del massetto. Inoltre la stratigrafia non funziona dato che l'impermeabilizzazione è posta al di sotto dello strato pendenzato.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
					Per il pacchetto 012 si chiede di chiarire dato che vengono indicati due strati pendenzati. Un massetto non rappresentato in stratigrafia, e l'XPS pendenzato.
NC68.		Specificare la finitura del pavimento industriale.	SA	Verrà integrata	Non Conformità risolta.
NC69.		Il pavimento industriale si trova sia in zona pedonali che carrabili. Chiarire se trattasi della stessa stratigrafia e per la parte carrabile dare evidenza della portanza.	SA	Verrà specificato Verrà risolta	Non Conformità non risolta. Non Conformità risolta in parte. Per la pavimentazione carrabile si chiede di fornire una verifica di portanza. Si chiede di motivare l'assenza di una rete elettrosaldata.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
NC70.		Manca l'indicazione delle caratteristiche tecnico prestazionali di tutte le stratigrafie (acustiche, termiche e antincendio)	SA	Verrà integrata Verrà integrata	Non Conformità risolta in parte. Sono state fornite alcune caratteristiche tecnico prestazionali di alcuni singoli strati ma è necessario che vengano fornite le caratteristiche dei pacchetti completi (sia orizzontali che verticali). Non Conformità risolta. Alcune caratteristiche sono state integrate mentre per altre è presente un rimando ad altri documenti.
NC71.		Mancano indicazioni degli spessori totali e parziali delle stratigrafie 10-Muratura, 11-Muratura, 12-Muratura, 13-Muratura, 1-Cartongesso, 2-Cartongesso e 3-Cartongesso.	SA	Verrà integrata	Non Conformità risolta.
NC72.		Sarebbe opportuno inserire il richiamo alle migliorie, dettagliate nell'elenco della relazione generale, al fine di rendere possibile la verifica degli aggiornamenti apportati.	VL	Verrà integrata Verrà riportato il richiamo alle migliorie	Non Conformità non risolta. Non Conformità risolta.
NC73.		Con riferimento alle contropareti in cartongesso si chiede di esplicitare la modalità di ancoraggio e l'elemento al quale vengono ancorate.	SA	Verrà integrata È specificato nella tavola nella parte di legenda	Non Conformità non risolta.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
					Non Conformità risolta.
NC74.		Al fine di migliorare la leggibilità e ripercorribilità del progetto si chiede di allineare le codifiche delle stratigrafie tra il presente abaco, Relazione requisiti acustici passivi, ex Legge 10/1991.	SA	Verrà integrata Verrà integrata	Non Conformità non risolta. Non Conformità risolta in parte. - 10_Pavimentazione in ceramica P1: stratigrafia incongruente; - 09_Pavimentazione in ceramica esterno: nella legge 10/91 non è presente la barriera al vapore;
NC75.		Si chiede di dare evidenza in progetto delle stratigrafie "4-Muratura" e "5-Muratura". Inoltre, si chiede di chiarire come funziona lo strato "Decoro-Vetro" e come è ancorato.	SA	Verrà integrata Verrà chiarito	Non Conformità risolta in parte. Si chiede di chiarire come funziona lo strato "Finitura in pannelli di vetro opachi decorati" e come è ancorato. Non Conformità risolta in parte. Non è stato fornito un dettaglio e non è chiaro se la lavorazione sia oggetto di appalto



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
NC76.		Si chiede di specificare la tipologia di cartongesso utilizzata. Ad esempio idrorepellenti nei bagni. Vale anche per i controsoffitti.	SA	Verrà integrata Le tipologie sono riportate nelle tavole di finitura nei commenti delle opere in cartongesso.	Non Conformità risolta in parte. Con riferimento alle varie tipologie di pannelli di gesso riportate all'interno della tavola, non si ha evidenza della tipologia di pannello utilizzata per ciascuna stratigrafia. Non Conformità risolta Si prende atto della risposta dei progettisti
NC77.		15-Muratura: si chiede di chiarire dove è collocata nel progetto. Si chiede inoltre di chiarire come sia composta lo strato "facciata ventilata"	SA	Verrà integrata Verrà specificato nella relazione antincendio	Non Conformità risolta in parte. Non risulta ancora chiaro lo strato "facciata ventilata" e se sia effettivamente una facciata ventilata dato lo spessore esiguo dell'intercapedine (4 cm). Sono previste asole nella parte bassa della facciata per l'ingresso dell'aria? Nei dettagli sembra ci siano asole solo in sommità per l'uscita dell'aria. Infine, si specifica che la facciata ventilata non era



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
					prevista nel progetto architettonico e di prevenzione incendi del PFTE. Per tale ragione la nuova soluzione non risulta trattata sotto il profilo di ottemperanza alla RTV V.13 "chiusure d'ambito" che fornisce tutta una serie di prescrizioni tecniche legate alla specifica tipologia di facciata ad oggi non esaminata. Non Conformità risolta in parte. Non è stato fornito un dettaglio in scala adeguata della facciata ventilata. Sono previste asole nella parte bassa della facciata per l'ingresso dell'aria? Nei dettagli sembra ci siano asole solo in sommità per l'uscita dell'aria.
NC78.		Pavimento copertura: sembra mancare lo strato di barriera al vapore.	SA	Verrà integrata Verrà integrata	Non Conformità risolta in parte. Si chiede di verificare la necessità di inserire una barriera al vapore nei pacchetti 09_Pavimentazione in



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
					ceramica esterno e 13_Copertura Non Conformità risolta È stato inserito uno strato di barriera al vapore nei pacchetti 09_Pavimentazione in ceramica esterno e 13_Copertura
NC79.		Manca un riferimento al requisito (antisdrucchiolo) delle pavimentazioni in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche.	VL	Verrà integrata Il requisito antisdrucchiolo è riportato nel titolo di ogni stratigrafia, se ne riporta qui un esempio estratto dall'elaborato relativo all'abaco stratigrafie - orizzontali e verticali: "01_Pavimentazione in microcemento Pacchetto di finitura interno - INTERPIANO - R.9 LIVELLO P.0"	Non Conformità non risolta. Non Conformità risolta.
		PE.1A.GN.GE.ABA.132.00_Abaco infissi - Interni ed esterni			
NC80.		Non sono indicate le quote relative alle altezze degli infissi.	SA	Verrà integrata	Non Conformità risolta.
NC81.		Mancano riferimenti alle tipologie di materiali, finiture e vetro.	SA	Verrà integrata	Non Conformità non risolta.





(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
				Le caratteristiche delle porte vetrare è presente, il resto verrà integrato	Non Conformità risolta in parte. Le specifiche non sono state inserite per tutti gli infissi. Ad es. per FE01 e FE02 manca il materiale dell'infisso o del vetro e sono presenti due valori di trasmittanza. La nota "Caratteristiche tecniche infisso" a quali infissi si riferisce? Quanto affermato nel N.B. dove è presente in progetto? È mai presente un dettaglio? È presente il rimando alla legge 10/91 ma ad esempio la stessa non contiene alcuna informazione relativa mente agli infissi FE01 e FE02. Per tutte le porte in vetro non viene specificato il materiale del telaio.
NC82.		Mancano le caratteristiche tecniche-prestazionali di tutti gli infissi.	SA	Verrà integrata Le caratteristiche delle porte vetrare è presente, il resto verrà integrato	Non Conformità non risolta. Non Conformità risolta in parte. Vedi NC81.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
NC83.		Specificare verso di apertura.	SA	Verrà integrata Verrà integrata	Non Conformità non risolta. Non Conformità risolta in parte e declassata ad Osservazione. Sarebbe opportuno specificare quante porta abbiano apertura a dx e quante a sx.
NC84.		Manca la sezione dell'infisso PV.09.	SA	Verrà integrata Verrà integrata	Non Conformità risolta.
NC85.		PA.01, PA.02. PA.03, PA04: non è rappresentato il maniglione antipanico che sembrerebbe essere presente.	SA	Verrà integrata Una porta antipatico è dotata di entrambi i sistemi di apertura. Verranno riportate nella pianta corrispondente ad ogni porta in modo tale da comprendere il loro posizionamento.	Non Conformità risolta in parte. I maniglioni antipanico sono stati rappresentati ma sono presenti anche le maniglie. Verificare e chiarire. Non Conformità risolta in parte. La soluzione adottata non sembra essere una soluzione standard. Si chiede di fornire la scheda tecnica della porta scelta.
		PE.1A.GN.GE.PNT.133.00_Particolari costruttivi 01			

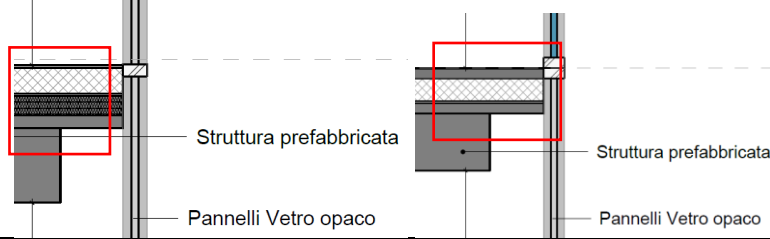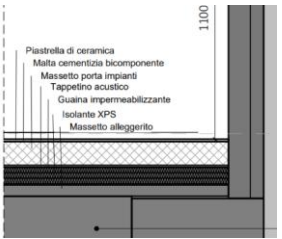

(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
NC86.	L'elaborato fornito non risulta accettabile per la fase di progettazione esecutiva. Di seguito alcuni esempi che necessitano di un approfondimento: - "Coprimuri Marmo" non presenta gocciolatoi; - Nella stratigrafia di copertura la guaina non sembra avere il risvolto lungo la muratura - Si chiede di chiarire i nodi di seguito riportati		SA	Verrà integrata	Non Conformità risolta. Vedere nuovi rilievi sull'elaborato.
					
NC87.	Manca un adeguato sistema di quotatura. Inoltre, nella descrizione dei singoli strati non sono riportati gli spessori.		SA	Verrà integrata	Non Conformità risolta.
					
NC88.	Mancano i dettagli sui nodi significativi (soffitto/pareti verticali) per una verifica dei ponti acustici e termici.		VL	Verrà integrata Il pannello di vetro opaco è stato dettagliato per completezza del dettaglio D-03	Non Conformità non risolta. Chiarire il motivo per cui è stato dettagliato un elemento escluso dall'appalto.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
				ma al di sotto è riportata da dicitura "Escluso dall'appalto"	 E chiarire cosa sia effettivamente escluso. Non Conformità risolta.
		PE.1A.GN.GE.PNT.134.00_Particolari costruttivi 02			
NC89.		L'elaborato fornito non risulta accettabile per la fase di progettazione esecutiva.	SA	Verrà integrata	Non Conformità risolta. Vedere nuovi rilievi sull'elaborato.
NC90.		Manca un sistema di quotatura tale da rendere possibile un'opportuna verifica delle informazioni riportate negli altri elaborati. Le sezioni non presentano un titolo identificativo, per cui non risultano riconducibili alle planimetrie. Inoltre, manca un key plan di riferimento.	VL	Verrà integrata Verrà integrata	Non Conformità non risolta. Il dettaglio in scala 1:10 non presenta quote che rendano comprensibile ed eseguibile le lavorazioni. Non Conformità risolta.
		<u>NUOVI RILIEVI</u>			
NC91.		Piano 2 – sulla terrazza esterna è prevista la realizzazione della stratigrafia PV09 che come riportato nell'abaco viene realizzata solo in parte (fino alla guaina). Viene realizzato uno strato pendenzato in questa fase? (la stratigrafia	SA	Lo strato pendenzato è al di fuori dell'appalto	Non conformità non risolta. La soluzione tecnologica proposta non funziona. Viene



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI (*) NC = Non Conformità OSS = Osservazioni	ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	non lo chiarisce). Se non viene realizzato come avviene il deflusso delle acque? Se viene realizzato come funziona questa fase intermedia? Vengono realizzati i punti di raccolta delle acque? Infine, soprattutto con riferimento al fatto che la guaina rimarrà esposta per un certo periodo di tempo si esprime perplessità sull'utilizzo di una guaina singola e non doppia. Le pendenze della terrazza non sono indicate correttamente e non risultano chiare, la parte vetrata non ha pendenze, inoltre, la mancata installazione delle vetrate consentirà l'ingresso delle acque meteoriche al piano dove non è presente un'impermeabilizzazione. Quanto riportato nella legenda del keyplan del piano 2 non corrisponde alla realtà (la guaina dovrebbe essere inclusa). LEGENDA  ESCLUSO DALL'APPALTO - FINITURA AL GREZZO STRUTTURALE Realizzazione esclusiva delle lavorazioni riguardanti la struttura al grezzo, le opere di finitura per l'utilizzo degli spazi non rientrano nell'appalto (non sono compresi infissi, pavimenti, guaine tinteggiature etc.)			posta in opera una guaina singola senza strato pendenzato. <u>Non conoscendo la scrivente le tempistiche che intercorrono con l'appalto di completamento successivo si rimanda la valutazione al RUP.</u>
NC92.	Manca un dettaglio relativo ai punti di raccolta delle acque meteoriche. Ad esempio, al piano copertura dove passano le tubazioni dopo aver raccolto le acque? E sulla terrazza al piano secondo? Fornire dettagli in merito. <u>Inoltre, all'interno del progetto impiantistico non si ha evidenza di calcoli a supporto del dimensionamento dei pluviali per la raccolta delle acque meteoriche.</u>	SA	Verrà fornito il dettaglio per la parte in appalto	Non conformità non risolta. È stato fornito solo un dettaglio tipologico della pianta di copertura. Non vi è alcuna informazione per il piano secondo né relativamente al dimensionamento richiesto).



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
NC93.		Facciata continua: necessario fornire adeguate informazioni nel progetto strutturale al fine del dimensionamento della stessa.	SA	È specificato nelle relazioni strutturali	Non conformità risolta.
NC94.		Si chiede di fornire un dettaglio del pannello vetrato decorato quando viene installato al di sopra delle vetrate.  Nell'abaco il vetro decorato è sempre installato davanti a una tamponatura.	SA	Il dettaglio è lo stesso del vetro non decorato	Non conformità non risolta. I prospetti riportano dei pannelli decorati facenti parte della facciata continua che non sono rintracciabili nell'abaco delle partizioni vetrate. Inoltre, sarebbe opportuno distinguere tra i pannelli decorati facenti parte della facciata continua e i pannelli decorati facenti parte dei sistemi "04_Muratura" e "05_Muratura".
		PE.1A.GN.GE.PNT.139 – 00 - Linee vita			
NC95.		Chiarire il motivo per cui i dispositivi di ancoraggio sono stati installati sulla fascia del tetto inclinato.	VL	Gli ancoraggi puntuali sono stati inseriti nella fascia di tetto inclinato nell'eventualità di dover effettuare attività di manutenzione su quest'ultimo. Sono stati posizionati alla distanza di 2 m dalla linea di caduta. Per quanto riguarda la falda di tetto sprovvista di ancoraggi puntuali quest'ultima non presenta una estensione tale da consentire il loro	Non Conformità declassata ad Osservazione. Sarà opportuno rivedere il corretto posizionamento della linea vita con i fornitori certificati.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
				inserimento poiché la zona di lavoro ricadeva al di fuori della falda con conseguente rischio di caduta e sospensione inerte. Tale mancanza verrà sopperita, se è quando necessario, utilizzando cestelli elevatori che consentiranno di raggiungere la falda.	
NC96.		Necessario fornire calcolo degli ancoraggi all'interno del progetto strutturale.	SA	Considerato che ogni prodotto ha una propria caratteristica di ancoraggio, certificazione e affidabilità del sistema, come prassi verrà fornita dall'installatore opportuna certificazione e relativo calcolo da sottoporre a DL e collaudatore.	Non conformità non risolta e declassata ad Osservazione.
		PE.1A.GN.GE.ABA.140 -00 - Abaco dei bagni P1			
NC97.		Manca una descrizione dettagliata dei sanitari, con relativi dettagli costruttivi, p.e. relativi al ripiano dei lavabi, che non sembrerebbe riportato in sezione.	VL	I dettagli costruttivi sono della fase costruttiva, non esecutiva	Non Conformità non risolta. Non è chiaro che i lavabi abbiano un ripiano di appoggio. In pianta è rappresentata una fascia bianca non decifrata.






(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
NC98.		Il sistema di quotatura non è completo, infatti non sembrerebbe indicata l'altezza dei sanitari sospesi dal pavimento.	VL	Verrà aggiornato	Non Conformità risolta.
NC99.		Mancano indicazioni sul tipo di cassetta di scarico prevista. Sarebbe opportuno inserire l'ingombro delle stesse nella muratura, al fine di verificare eventuali interferenze tra due elementi, come nel caso dello stralcio sotto riportato.	VL	I dettagli costruttivi sono della fase costruttiva, non esecutiva	Non Conformità non risolta. Si prende atto del riscontro del progettista, ma le indicazioni richieste andrebbero opportunamente indicate in fase di progettazione esecutiva, al fine di stabilire se lo spessore della muratura è corretto o no.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
NC100.		Chiarire il punto interrogativo presente nella descrizione.	VL	Trattasi di un refuso che verrà corretto	Non Conformità risolta.
		PE.1A.GN.GE.ABA.141 – 00 - ABACO DEI BAGNI B1			
NC101.		In pianta manca il posizionamento dei sanitari.	VL	Trattasi di un refuso che verranno inseriti	Non Conformità risolta.
NC102.		La grafica risulta poco leggibile, con sovrapposizione di scritte troppo piccole a retini troppo scuri.	VL	Verranno sistemate le retinatura	Non Conformità risolta.

**SEZIONE: 01**

PROGETTO ARCHITETTONICO

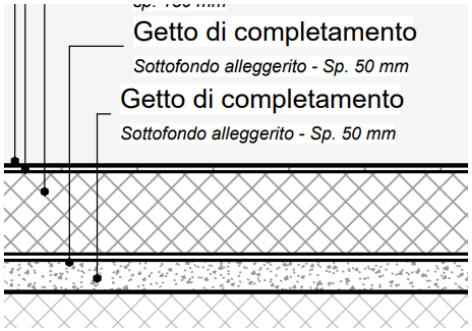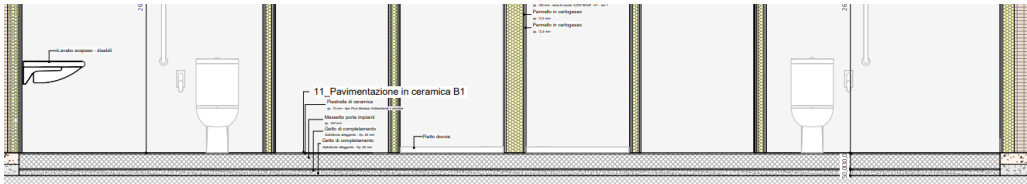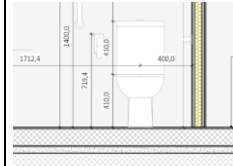(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI (*) NC = Non Conformità OSS = Osservazioni	ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
NC103.	Chiarire se si tratta di refuso per la ripetizione delle descrizioni, di cui una non pizzica correttamente lo strato. 	VL	Trattasi di un refuso che verrà corretto	Non Conformità non risolta.
NC104.	Il sistema di quotatura non è da livello di progetto esecutivo, in alcuni casi manca del tutto e in altri è insufficiente al fine di procedere con opportuna verifica. 	VL	Verranno integrate	Non Conformità non risolta. Si prende atto delle integrazioni apportate, ma alcune quote sembrerebbero non soddisfare la normativa sulle barriere architettoniche (DM 14 giugno 1989, n. 236, art. 8.1.6. Servizi igienici), come p.e. l'altezza del wc dal piano di calpestio. 



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
NC105.	I bagni per disabili non sono risultano completi di arredo previsto da normativa.		VL	Verranno integrati	Non Conformità risolta. Si raccomanda, in fase di realizzazione delle opere, di verificare il posizionamento dell'arredo come da normativa.
NC106.	Da normativa è preferibile che i bagni per disabili siano provvisti di wc sospeso.		VL	Trattasi di scelta progettuale che non sono in conflitto con la normativa	Non Conformità risolta.
NC107.	Mancano riferimenti ai requisiti della pavimentazione, p.e. rispetto all'antisdrucchiolo.		VL	Il requisito antisdrucchiolo è riportato nel titolo di ogni stratigrafia, se ne riporta qui un esempio estratto dall'elaborato relativo all'abaco stratigrafie - orizzontali e verticali: "01_Pavimentazione in microcemento Pacchetto di finitura interno - INTERPIANO - R.9 LIVELLO P.0"	Non Conformità risolta.
NC108.	Si richiede un chiarimento rispetto a quanto rappresentato nello stralcio di seguito riportato.		VL	Trattasi di un errore di visualizzazione del software che verrà risolta	Non Conformità risolta.





(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
NC109.		Manca la rappresentazione grafica della rubinetteria.	VL	Verrà integrata	Non Conformità risolta.
NC110.		Manca un key plan con l'indicazione del piano con il posizionamento dei bagni oggetto dell'elaborato.	VL	Essendo presente solo un blocco bagni per piano, nel titolo dell'elaborato è presente il piano	Non Conformità risolta.
		PE.1A.GN.GE.ABA.142 – 00 - ABACO DELLE PARTIZIONI VERTICALI VETRATE			
NC111.		Le vetrate, dalla A alla I, non risultano ripercorribili nelle planimetrie dei rispettivi piani e sui prospetti.	VL	Le vetrate dalla A alla I si riferiscono alle sole vetrate del piano terra e sono facilmente individuabili osservando il KPlan posizionato accanto	Non Conformità declassata a osservazione. Le vetrate sono individuate dalle lettere riportate nel key-plan. Le vetrate non sono però individuate nelle planimetrie di progetto dove sono individuate solo le porte vetrate.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
NC112.		Manca una descrizione dettagliata dei vetri (spessori, strati, eventuale camera d'aria). Inoltre, mancano indicazioni sui maniglioni/maniglie.	VL	È presente nella tavola degli infissi	Non Conformità declassata a osservazione. È opportuno aggiungere le indicazioni sui maniglioni/maniglie che risultano invece rappresentati nella tavola PE.1A.GN.GE.ABA.132.01
NC113.		Mancano indicazioni sul tipo di apertura delle porte. PARETE VETRATA A	VL	È presente nella tavola degli infissi	Non Conformità declassata a Osservazione. Per le porte delle pareti vetrate interne A, B e R manca l'indicazione sul tipo di apertura della porta.
NC114.		Mancano riferimenti al tipo di ancoraggio delle facciate continue alla struttura dell'edificio, tra l'altro poco chiaro negli elaborati dei particolari costruttivi.	VL	È presente nella tavola dei particolari costruttivi	Non Conformità non risolta. Occorre chiarire le fasi di installazione dei pannelli del cappotto e del sistema di facciata continua.



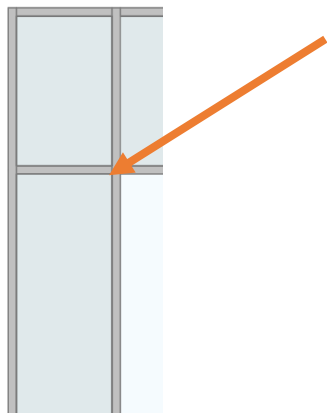


(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
					 15-Parete esterna sp. 160 mm - Facciata ventilata Equitone + Fixrock Facciata ventilata Equitone sp. 60 mm - pannello in foramecemento colorato in massa composta da: - 12 mm pannello di equitone - 40 mm intercapedine ventilata - struttura di ancoraggio Fixrock 33 VF sp. 100 mm - pannello rigido in lana di roccia a media densità
NC115.		Manca una descrizione sul tipo di pannello opaco.	VL	Verrà integrata	Non Conformità non risolta
NC116.		Per i montanti è stato indicato genericamente che siano in metallo ma non è specificato il tipo di metallo.	VL	Verrà integrata	Non Conformità risolta.
NC117.		Mancano le sezioni verticali con il posizionamento dei montanti verticali ed orizzontali, per meglio comprendere i nodi rappresentati nel prospetto. 	VL	È presente nella tavola dei particolari costruttivi	Non Conformità risolta.
		PE.1A.GN.GE.DET.143 – 00 - DETAGLIO SCALA 1			



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
NC118.	Non risulta chiaro il motivo per cui l'alzata del primo gradino della rampa risulta differente rispetto alle alzate degli altri gradini, che sembrerebbero non essere corrette (dovrebbero risultare pari a 18,65). Le alzate e le pedate dovrebbero essere costanti.		VL	Verrà aggiornato	La Non Conformità si declassa ad Osservazione. Si ritiene opportuno specificare gli spessori dei finiti, non riportati nei dettagli e nelle sezioni.
OSS6.	Sarebbe opportuno inserire in sezioni la dimensione delle pedate.		VL	Verrà aggiornato	Osservazione non recepita. L'aggiornamento non è stato fatto
NC119.	Ai sensi del DM 236/89 si chiede di verificare l'alzata/pedata dei gradini dato che non risulta conforme con quanto prescritto al punto 8.1.10 del decreto. Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m, avere una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala. I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm): la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm.		SA VL	Verrà aggiornato	Non Conformità risolta.
NC120.	Manca un dettaglio in scala opportuna con l'indicazione delle finiture del gradino e un dettaglio del corrimano. Inoltre, lo stesso, ai sensi del DM 236/89 risulta troppo alto da terra. Se la scala è pubblica è necessario installare il corrimano su entrambi i lati.		VL	Verrà aggiornato	La Non Conformità si declassa ad Osservazione. Si ritiene opportuno quotare la distanza del corrimano da terra.

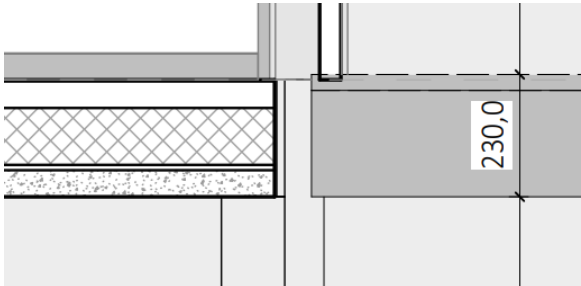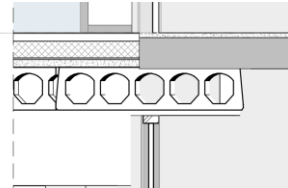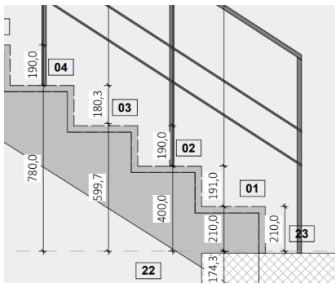

(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
NC121.		Chiarire che cosa accade nel punto di seguito riportato 	SA	Verrà integrato	Non Conformità risolta in parte. Si chiede di verificare il nodo (intersezione spirol, soletta di sbarco, pacchetto di completamento solaio e vetrata) 
		PE.1A.GN.GE.DET.144 – 00 - DETTAGLIO SCALA 2			
NC122.		Si chiede di chiarire il motivo per cui i gradini hanno un rapporto alzata/pedata maggiore rispetto a quanto consentito dalla normativa (DM 236/89). Inoltre, ai sensi del punto S.4.5.4 c. 3.a del Codice di Prevenzione Incendi 3 agosto 2015 e s.m.i. le stesse non risultano costanti.  Si evidenzia che nella relazione di prevenzione incendi del PFTE era stato dichiarato che le alzate e le pedate erano costanti. In quella sede il verificatore	VL	Verrà aggiornato	Non Conformità risolta.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
		non aveva potuto verificare l'effettiva dimensione dal momento che le quote erano mancanti.			
NC123.		Non risulta chiaro lo spessore del finito del pianerottolo.	VL	Verrà aggiornato	Non Conformità non risolta. Manca quanto rilevato.
NC124.		Non risulta chiaro lo spessore del finito del pianerottolo.	VL	Verrà integrato	Non Conformità non risolta. Manca quanto rilevato.
NC125.		Il corrimano/balaustra sembrerebbe non rispettare la normativa, in cui la distanza tra gli elementi orizzontali non è prevista a 20cm ma pari a 10cm. È opportuna la rispondenza alla normativa della balaustra, in tutti gli elementi che compongono (cfr. DM 236/89). Inoltre, lo stesso risulta essere più basso di quanto previsto dalla norma.	VL	Verrà aggiornato	Non Conformità risolta in parte. Il dettaglio non risulta aggiornato e la nuova ringhiera non risulta opportunamente quotata, al fine di verificarne la rispondenza alla normativa.




(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
					Inoltre, il corrimano sul pianerottolo tra sezione e pianta non risulta coerente. 
NC126.	Manca un dettaglio in scala opportuna che indichi la finitura delle alzate e delle pedate.		VL	Verrà aggiornato	La Non Conformità si declassa ad Osservazione. È opportuno inserire le quote relativo alle finiture.
OSS7.	Sarebbe opportuno inserire in sezioni la dimensione delle pedate.		VL	Verrà aggiornato	Osservazione non recepita. L'aggiornamento non è stato fatto
NC127.	È necessario, per il livello di esecutivo del progetto, di rappresentare il corrimano su tutte le rampe e non soltanto su quelle sezionate, in quanto non risulta esserci corrispondenza tra la rappresentazione in sezione e quanto previsto nel dettaglio e in pianta, per il sistema di ancoraggio a terra.		VL	Verrà aggiornato	Non Conformità risolta.
NC128.	Manca un dettaglio in scala appropriata sul corrimano previsto sulle pareti laterali.		VL	Verrà aggiornato	Non Conformità risolta.
	PE.1A.GN.P1.PNT.129.01_Superamento barriere architettoniche - Pianta piano primo				
NC129.	La larghezza del bagno risulta limitata rispetto al diametro di manovra (150 cm)		SA	La dimensione dei bagni verrà adeguata alla normativa vigente	Non Conformità risolta.





(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
		PE.1A.GN.GE.PNT.133 01 Particolari costruttivi 01			
NC130.		D-03: verificare risolto guaina su parapetto	SA	La guaina finirà nel punto evidenziato poiché il parapetto è un elemento esterno e non in appalto	Non conformità non risolta. La soluzione tecnologica proposta non funziona. <u>Non conoscendo la scrivente le tempistiche che intercorrono con l'appalto di completamento successivo si rimanda la valutazione al RUP.</u>
NC131.		In tutti i dettagli non viene mai rappresentata la struttura prefabbricata di conseguenza i dettagli non risultano né esaustivi né cantierabili. Inoltre, tutti i nodi riportano il "travetto prefabbricato" non previsto nel progetto strutturale. Si chiede di verificare ed integrare tutti i dettagli.	SA	Verrà aggiornato	Non Conformità risolta in parte. Si chiede di verificare il seguente nodo

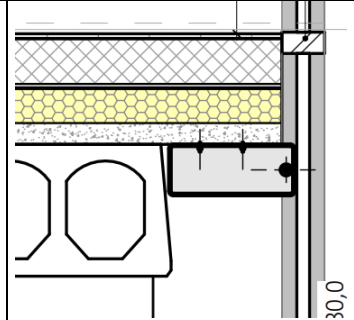


(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
					 Dato che lo spirolo non copre tutta la superficie del pacchetto ma è presente un traverso che sicuramente verrà montato successivamente al getto.
NC132.	Tutti i dettagli devono riportare per ogni singolo elemento e singolo strato cosa è oggetto di appalto e cosa no (controsoffitti, finiture, vetri, parapetti...)		SA	Per verificare gli oggetti in appalto verificare le tavole Finiture	Non conformità non risolta e declassata ad Osservazione.
NC133.	NODO DI COPERTURA – PAVIMENTAZIONE IN VETRO È stato fornito il seguente dettaglio relativo al punto di contatto tra solaio in vetro e solaio in cls.		SA	Verrà aggiornato	Non Conformità non risolta. Il dettaglio non è congruente con il progetto strutturale in quanto non riporta la trave a mensola mentre prevede lo spirolo. Inoltre, vedere quanto segnalato alla NC131.

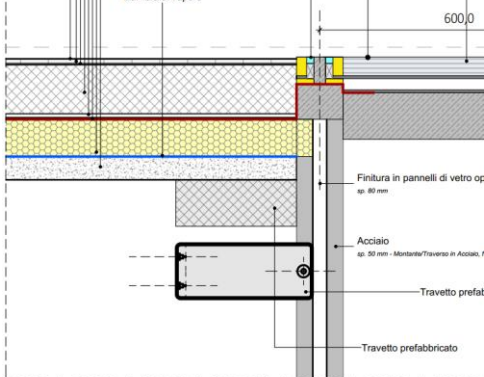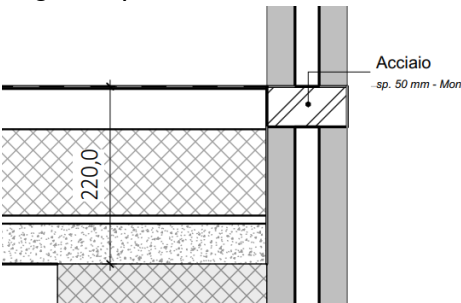


(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI (*) NC = Non Conformità OSS = Osservazioni	ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	 Si segnala che lo stesso non sembra rispecchiare quanto previsto nel progetto strutturale dove è presente una trave “a mensola” e non è previsto il “travetto prefabbricato”. Di conseguenza va rivisto anche il nodo con la vetrata sottostante.			
NC134.	D-04: approfondire elementi oggetto di appalto come, ad esempio, il nodo di seguito riportato 		È dettaglio nella tavola presente	Non Conformità risolta.

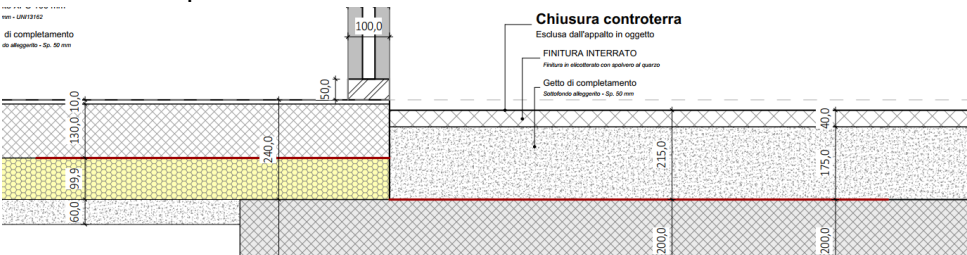

(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
	PE.1A.GN.GE.PNT.134	01 Particolari costruttivi 02			
NC135.	D-06: Preso atto che la “chiusura controterra” non è oggetto di appalto si chiede di chiarire, in questa fase intermedia, cosa viene realizzato  L'impermeabilizzazione è prevista? La stratigrafia interna? È esclusa solo la finitura? Verificare e chiarire.		SA	Verrà chiarito	Non Conformità risolta in parte. È stata inserita la specifica “opera esclusa dall'appalto” per ogni strato componente la Chiusura Controterra. Si rimanda alla NC 137 relativa ai chiarimenti necessari in merito alla protezione del livello interrato essendo esclusa la realizzazione dell'impermeabilizzazione.
NC136.	D-07: non presente il corrispondente strutturale. Necessario fornire dettagli e calcoli.		SA	Verrà chiarito nell'elaborato strutturale PE.2S.GN.GE.CRP.216.E.01	Non Conformità risolta.
NC137.	D-05/D-06: la chiusura controterra descritta nella sezione C-C' non viene approfondita con particolare riferimento all'impermeabilizzazione. Viene realizzata in questa fase? Se no come viene protetto l'interrato?		SA	Verrà chiarito	Non Conformità non risolta. La guaina impermeabilizzante viene descritta come “esclusa dall'appalto” ma non è stato fornito chiarimento in merito a come si intende proteggere l'interrato in assenza di impermeabilizzazione. La soluzione tecnologica proposta non funziona.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
					<u>Non conoscendo la scrivente le tempistiche che intercorrono con l'appalto di completamento successivo si rimanda la valutazione al RUP.</u>
NC138.	In tutti i dettagli non viene mai rappresentata la struttura prefabbricata di conseguenza i dettagli non risultano né esaustivi né cantierabili. Si chiede di verificare ed integrare tutti i dettagli.		SA	Verrà chiarito	Non Conformità risolta.
NC139.	Tutti i dettagli devono riportare per ogni singolo elemento e singolo strato cosa è oggetto di appalto e cosa no (controsoffitti, finiture, vetri, parapetti...)		SA	Per verificare gli oggetti in appalto verificare le tavole Finiture	Non conformità non risolta e declassata ad Osservazione.
NC140.	D-05: a cosa si riferisce quanto di seguito riportato? Parete vetrata interna Reticolo portante di montanti e traversi in metallo sul quale sono applicate su ciascun lato lastre in vetro senza soluzione di continuità Vetro Colorato sp. 30 mm 		SA	È un refuso	Non Conformità non risolta. È ancora presente l'indicazione "Parete vetrata interna" nella sezione C-C'. Si declassa ad Osservazione.


NC142.

CODICE ELABORATO		TITOLO ELABORATO	Presenza di Non conformità/ Osservazioni	Assenza di Non conformità/ Osservazioni
PE.1A.GN.GE.REL.100	01	Relazione tecnica delle opere architettoniche e requisiti igienico sanitari	X	
PE.1A.GN.GE.REL.101	01	Relazione sul superamento delle barriere architettoniche	X	
PE.1A.GN.GE.CAP.102	01	Capitolato speciale d'appalto - Parte tecnica - Opere edili	X	
PE.1A.GN.GE.PLN.100.00	01	Inquadramento territoriale	X	
PE.1A.GN.GE.PLN.101	01	Inquadramento lotto	X	
PE.1A.GN.P0.PNT.102	01	Stato attuale - Pianta piano terra	X	
PE.1A.GN.P0.PNT.103	01	Sovrapposto - Pianta piano terra	X	
PE.1A.GN.PI.PNT.104	01	Progetto - Pianta piano interrato - Funzioni e arredi	X	
PE.1A.GN.P0.PNT.105	01	Progetto - Pianta piano terra - Funzioni e arredi	X	
PE.1A.GN.P1.PNT.106	01	Progetto - Pianta piano primo - Funzioni e arredi	X	
PE.1A.GN.P2.PNT.107	01	Progetto - Pianta piano secondo - Funzioni e arredi	X	
PE.1A.GN.PC.PNT.108	01	Progetto - Pianta piano copertura - Funzioni e arredi	X	
PE.1A.GN.PI.PNT.109	01	Progetto - Pianta piano interrato	X	



CODICE ELABORATO		TITOLO ELABORATO	Presenza di Non conformità/ Osservazioni	Assenza di Non conformità/ Osservazioni
PE.1A.GN.P0.PNT.110	01	Progetto - Pianta piano terra	X	
PE.1A.GN.P1.PNT.111	01	Progetto - Pianta piano primo	X	
PE.1A.GN.P2.PNT.112	01	Progetto - Pianta piano secondo	X	
PE.1A.GN.PC.PNT.113	01	Progetto - Pianta piano copertura	X	
PE.1A.GN.GE.PRO.114	01	Progetto – Prospetto Nord	X	
PE.1A.GN.GE.PRO.115	01	Progetto – Prospetto Sud	X	
PE.1A.GN.GE.SEZ.116	01	Progetto – Prospetto Ovest	X	
PE.1A.GN.GE.SEZ.117	01	Progetto – Prospetto Est	X	
PE.1A.GN.PI.PNT.118	01	Progetto - Pianta piano interrato - Finiture	X	
PE.1A.GN.P0.PNT.119	01	Progetto - Pianta piano terra - Finiture	X	
PE.1A.GN.P1.PNT.120	01	Progetto - Pianta piano primo - Finiture	X	
PE.1A.GN.P2.PNT.121	01	Progetto - Pianta piano secondo - Finiture	X	
PE.1A.GN.PC.PNT.122	01	Progetto - Pianta piano copertura - Finiture	X	



CODICE ELABORATO		TITOLO ELABORATO	Presenza di Non conformità/ Osservazioni	Assenza di Non conformità/ Osservazioni
PE.1A.GN.PI.PNT.123	01	Progetto - Pianta piano interrato - Controsoffitti	X	
PE.1A.GN.P0.PNT.124	01	Progetto - Pianta piano terra - Controsoffitti	X	
PE.1A.GN.P1.PNT.125	01	Progetto - Pianta piano primo - Controsoffitti	X	
PE.1A.GN.P2.PNT.126	01	Progetto - Pianta piano secondo - Controsoffitti	X	
PE.1A.GN.PI.PNT.127	01	Superamento barriere architettoniche - Pianta piano interrato	X	
PE.1A.GN.P0.PNT.128	01	Superamento barriere architettoniche - Pianta piano terra	X	
PE.1A.GN.P1.PNT.129	01	Superamento barriere architettoniche - Pianta piano primo	X	
PE.1A.GN.P2.PNT.130	01	Superamento barriere architettoniche - Pianta piano secondo	X	
PE.1A.GN.GE.ABA.131	01	Abaco stratigrafie - Orizzontali e verticali	X	
PE.1A.GN.GE.ABA.132	01	Abaco infissi - Interni ed esterni	X	
PE.1A.GN.GE.PNT.133	01	Particolari costruttivi 01	X	
PE.1A.GN.GE.PNT.134	01	Particolari costruttivi 02	X	
PE.1A.GN.GE.SEZ.135	01	Progetto - Sezioni AA'	X	



CODICE ELABORATO		TITOLO ELABORATO	Presenza di Non conformità/ Osservazioni	Assenza di Non conformità/ Osservazioni
PE.1A.GN.GE.SEZ.136	01	Progetto - Sezioni BB'	X	
PE.1A.GN.GE.SEZ.137	01	Progetto - Sezioni CC'	X	
PE.1A.GN.GE.SEZ.138	01	Progetto - Sezioni DD'	X	
PE.1A.GN.GE.PNT.139	00	Linee vita	X	
PE.1A.GN.GE.ABA.140	00	Abaco dei bagni P1	X	
PE.1A.GN.GE.ABA.141	00	Abaco dei bagni B1	X	
PE.1A.GN.GE.ABA.142	00	Abaco delle partizioni verticali vetrate	X	
PE.1A.GN.GE.DET.143	00	Dettaglio scala 1	X	
PE.1A.GN.GE.DET.144	00	Dettaglio scala 2	X	