# РАСКРОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ВАЛОВ Ø10 — 2 ПРУТКА ПО 500 мм

fix11 · 4 вала поз. 2 · L=176 (166 + 5×2) · M10×15 · рез ≤5 мм · масштаб 1:2,5

**позиции резов**
от левого торца, мм

**ПРУТОК 1**
Ø10 × 500

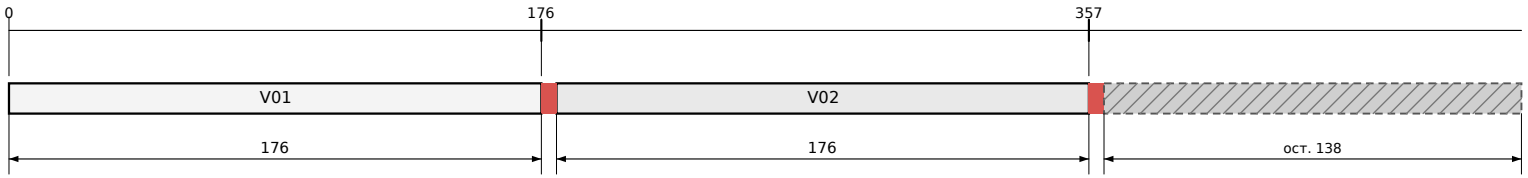


**ост. 138**
занято 362

**ПРУТОК 2**
Ø10 × 500

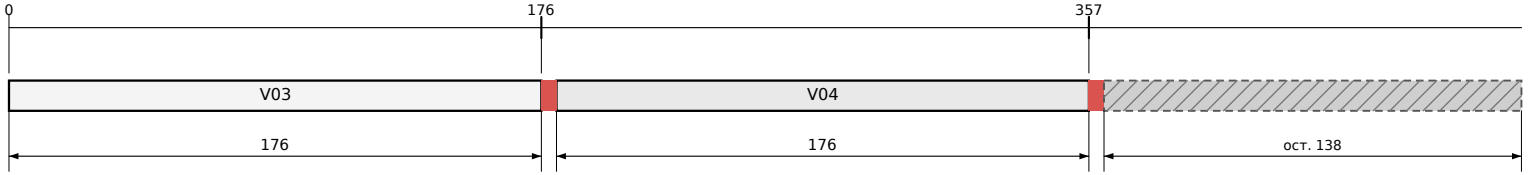


**ост. 138**
занято 362

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Сталь Ø10 h6, шлифованная; 2 сплошных прутка по 500 мм.
2. Валы V01…V04: L=176 мм (166 + 5 мм с каждой стороны).
4×176 + 4×5 = 724 мм; остаток 276 мм (2×138).
3. Резьба M10×15 на обоих концах; рез 5 мм; фаска 0,5×45°.
4. Крепление: гайка M10 (17 AF) + шайба Ø18 снаружи поперечин.
5. Поверхность h6 не повреждать; применять мягкие губки.
6. Валы взаимозаменяемы; маркировать V01…V04.
7. Масштаб 1:2,5; деталь А — 2:1. Резьба — по листу 02_shaft.

**ДЕТАЛЬ А — РЕЗ 5 мм (2:1)**

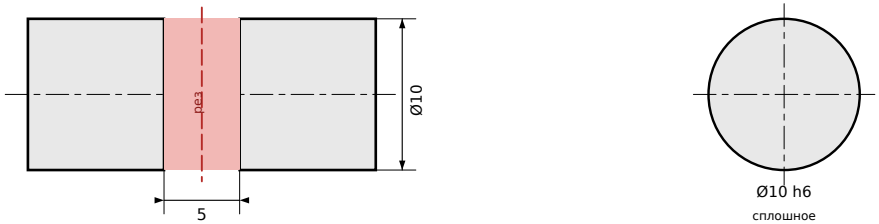


торец 90°, фаска 0,5×45°, заусенцы снять; резьба M10×15 на свободных концах

| Прут. | Отрезки | Длины, мм | Резы от торца, мм | Занято | Ост. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V01 V02 | 176+176 | 176·357 | 362 | 138 |
| 2 | V03 V04 | 176+176 | 176·357 | 362 | 138 |
| **Итого** | **4 вала** | **704** | **4×5** | **724** | **276** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **fix11 · РАСКРОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ВАЛОВ**<br>сталь Ø10 h6 · 2 прутка × 500 мм · рез 5 мм · M10×15 | МАСШТАБ<br>**1:2,5** | ЛИСТ<br>**1/1** | РЕЗ<br>**≤5 мм** | ДАТА<br>05.11.2026 | РАЗРАБОТАЛ<br>DeepSeek / OpenCode |