



Grupo · cartucho

El metal que enhebra las levas y viaja con ellas: igual en todos los pedidos

SITUACIÓN EN LA MÁQUINA

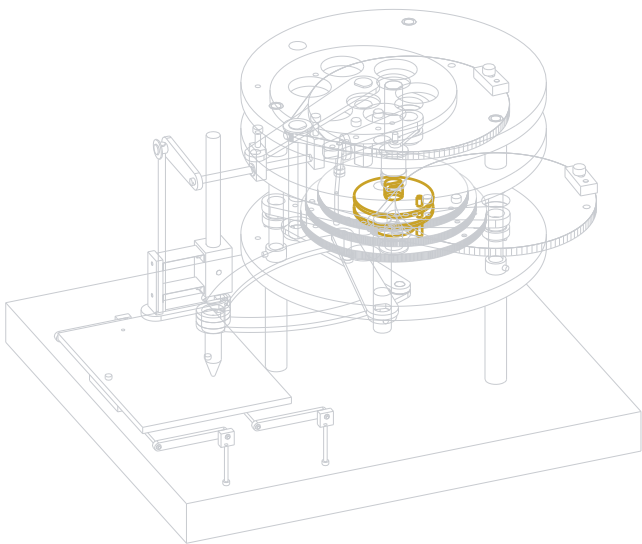

DESPIECE (el grupo entero, explosionado)

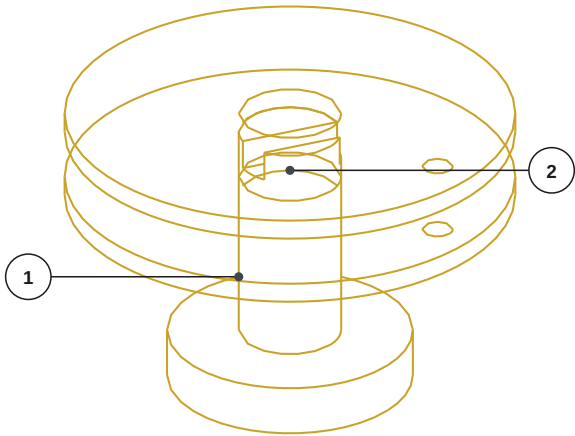

SECUENCIA DE MONTAJE

- 1. eje_cartucho (marca 1)**
Abajo, el tetón en la horquilla del muñón y la cara de la valona apoyada en lo alto del muñón. Sobre la valona, las tres levas y los dos separadores enhebrados en el eje y en el pasador, que entra apretado los 5 de la valona. Arriba, la ranura, con la lengüeta de la garra dentro.
- 2. separador (marca 2)**
Entre leva y leva, enhebrado en el eje y en el pasador.

Marca	Pieza	Cant.	Material	Proceso	Plano
1	eje_cartucho	1	latón, barra de Ø25	torneado (tetón, valona y eje) + en el mismo amarre, fre...	P-CAR-01
2	separador	2	chapa de latón de 2	corte láser, en la misma chapa que el resto del latón	P-CAR-02

Marca	Comercial y tornillería	Cant.	Para
C-CAR-01	DIN 6325 Ø3 x 24	1	pasador indice

Grupo: cartucho

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf


Escribiente · claud.automatas
Grupo: cartucho · commit e96e892

Plano G-CAR
Cotas en mm · sistema europeo

Escala varias, sin escala
Hoja 1/4

Despiece explosionado · cartucho

Cada pieza sale por el eje en que se monta; la línea de trazo y punto la devuelve a su sitio. El número es su marca en la hoja 1.

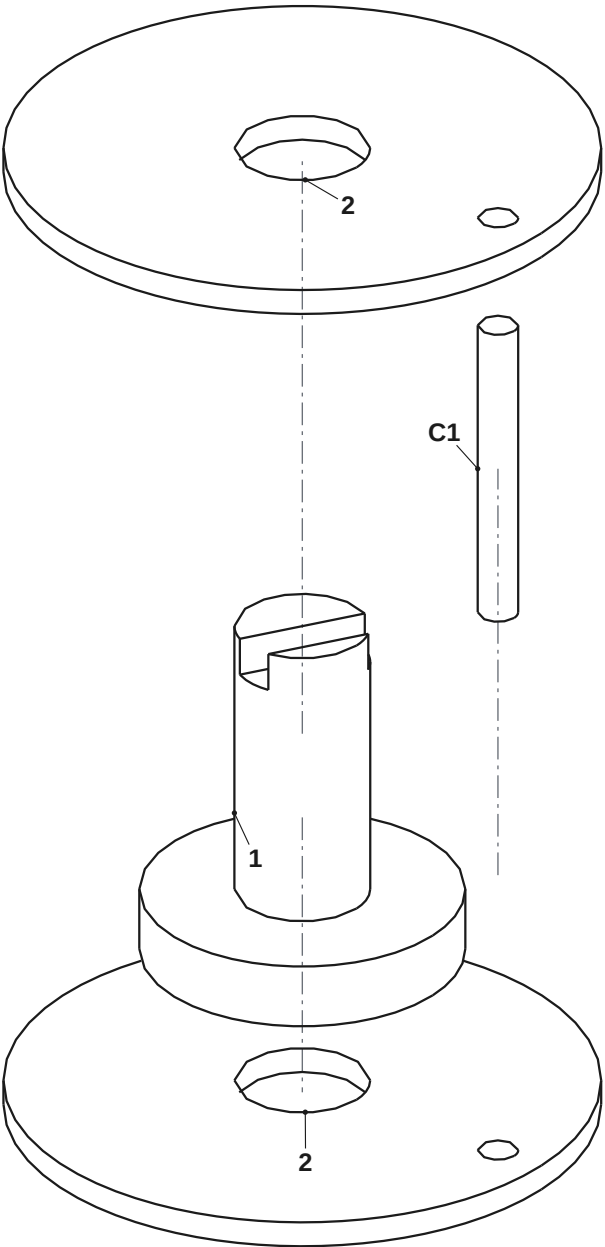

LEYENDA

N.º	Qué es	Cant.
1	eje_cartucho	1
2	separador	2
C1	pasador_indice	1

Despiece: cartucho



No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claud.automatas
Grupo: cartucho · commit e96e892



Plano G-CAR
Cotas en mm · sistema europeo

Escala varias, sin escala
Hoja 2/4

SECCIÓN A-A, POR EL EJE

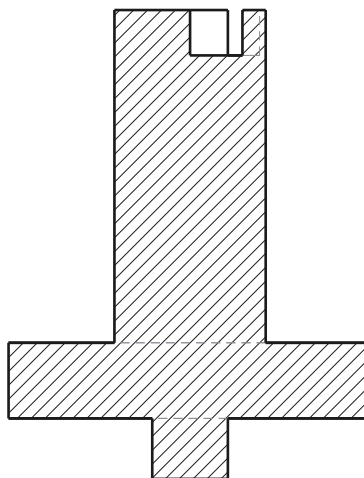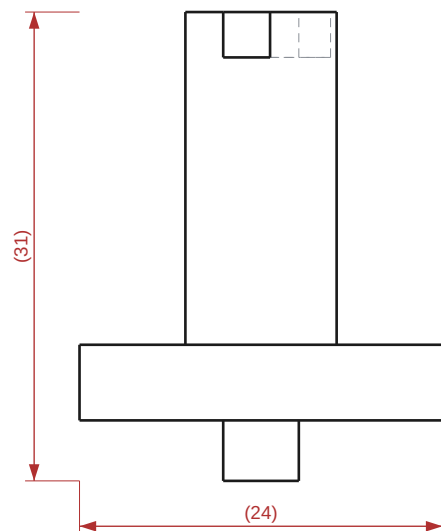

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)

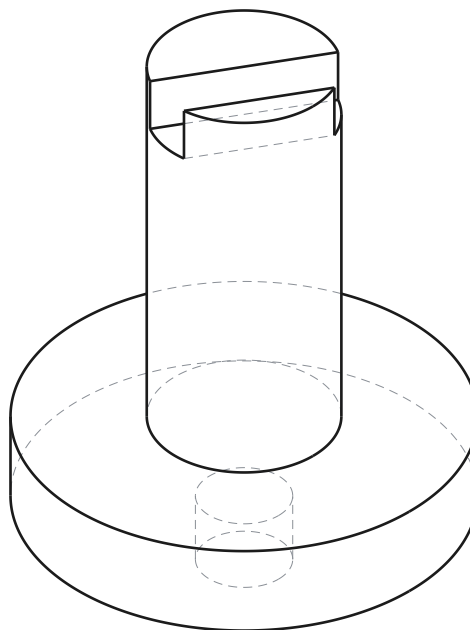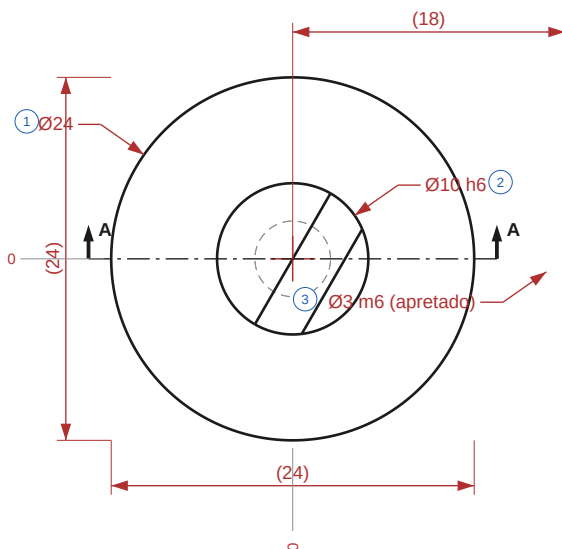

eje con su valona: tetón abajo, pasador en la valona, ranura arriba

Dato

Cantidad	1 en la máquina, 1 en el grupo
Material	latón, barra de Ø25
Proceso	torneado (tetón, valona y eje) + en el mismo amarre, fresado de la ranura y taladro de...
Se extruye	barra, a lo largo de #cota.cartucho_eje_largo

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.cubo_diametro	Ø de la valona	24
2	#cota.eje_diametro	Ø del eje	10 h6
3	#cota.pasador_diametro	Ø del pasador	3 m6 (a...
4	#cota.pasador_radio	del eje al pasador	18
5	#cota.cartucho_eje_largo	largo (se tecllea)	27
6	#cota.cubo_espesor	alto de la valona (se tecllea)	5
7	#cota.cartucho_teton_diametro	Ø del tetón (se tecllea)	5 g6
8	#cota.cartucho_teton_largo	largo del tetón (se tecllea)	4
9	#cota.garra_ranura_ancho	ancho de la ranura (se tecllea)	3
10	#cota.garra_ranura_profundidad	fondo de la ranura (se tecllea)	3
11	#cota.garra_ranura_desplazamiento	ranura fuera del centro (se tec...	1,5
12	#angulo.cartucho_salida_angulo	ranura respecto del pasador (...)	60°

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su largo, #cota.cartucho eje largo.

Por qué es así

Eje y cubo en UNA pieza (docs/niveles.md, C1). La fase del cartucho respecto de la máquina —la ranura de la garra— y la de las levas —el pasador— salen del mismo amarre: la ranura y el taladro del pasador se mecanizan sin soltar la pieza, a cartucho_salida_ángulo uno de otro. Antes se juntaban al prensar el cubo, y 1° de error en la prensa era 1° de fase en todo lo que escribe.

Montaje

Abajo, el tetón en la horquilla del muñón y la cara de la valona apoyada en lo alto del muñón. Sobre la valona, las tres levas y los dos separadores enhebrados en el eje y en el pasador, que entra apretado los 5 de la valona. Arriba, la ranura, con la lengüeta de la garra dentro.


Pieza 1: eje_cartucho

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claud.e.automatas
 Grupo: cartucho · commit e96e892

Plano P-CAR-01
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 2:1
 Hoja 3/4



2 · separador

disco de 2 con el agujero del eje y el del pasador

Dato	
Cantidad	2 en la máquina, 2 en el grupo
Material	chapa de latón de 2
Proceso	corte láser, en la misma chapa que el resto del latón
Se extruye	plancha, a lo largo de #cota.separador_espesor

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.separador_diametro	Ø exterior	44
2	#cota.separador_espesor	espesor (se teclea)	2
3	#cota.eje_diametro	Ø del eje	10 H8
4	#cota.pasador_diametro	Ø del pasador	3 H8
5	#cota.pasador_radio	del eje al pasador	18

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	10	eje_diametro	0	datum
B	taladro	18	0	3	pasador_diametro	18	

Construcción



Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su espesor, #cota.separador_espesor.

Por qué es así

Separa las levas lo que asoma la cabeza del eje de cada rodillo. Lleva el pasador porque el contrato de fase lo pide de todo lo que va en la pila: así no hay forma de enhebrarlo girado.

Montaje

Entre leva y leva, enhebrado en el eje y en el pasador.

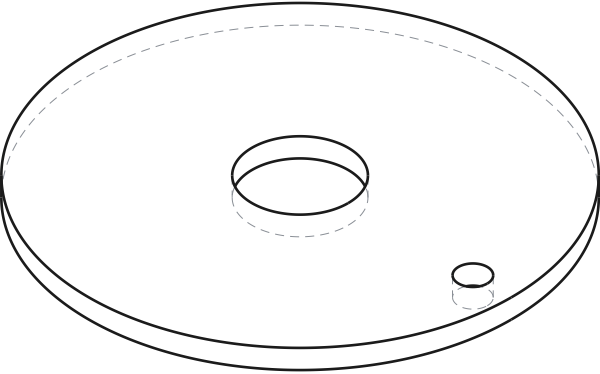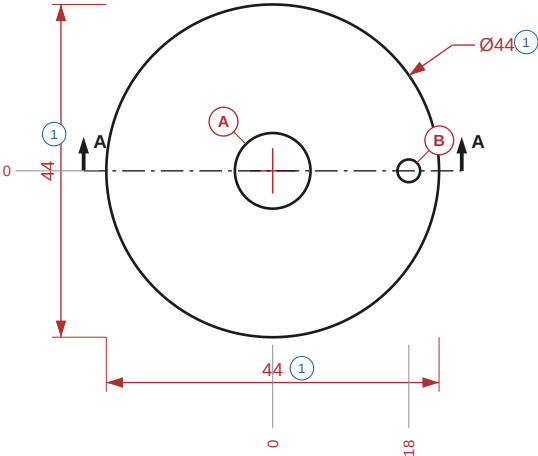

Pieza 2: separador

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claudedeautomatas
Grupo: cartucho · commit e96e892

Plano P-CAR-02
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:1
Hoja 4/4