

MANUAL TÉCNICO / MESA DE AYUDA

Impresoras y consumibles

CATÁLOGO + GUÍA DE SUSTITUCIÓN

Referencia para identificar el equipo, solicitar un consumible compatible y reportar fallas al área de IT.

Documento: IT-IMP-014 · Actualizado: 03/10/2026



01 / Inventario de equipos

Activo IT	Marca / modelo	Tecnología	Ubicación	Serie del equipo
PRN-01	Velnora VX-M420	Láser mono	Finanzas / P1	VLM420-26-00184
PRN-02	Velnora VX-C640	Láser color	Diseño / P2	VLC640-26-00827
PRN-03	Talvexia TJ-210	Tinta color	Recepción / P1	TLJ210-26-00316
PRN-04	Orvanta OL-610	Láser mono	Almacén / PB	ORL610-26-00259

ALCANCE Y RESPONSABILIDADES

Aplica a las impresoras del inventario corporativo. El usuario identifica el equipo, solicita el consumible y realiza el cambio de tóner descrito. IT administra las existencias, autoriza repuestos y atiende las incidencias.

Cómo consultar este manual

Catálogo de consumibles y existencias	02
Cambio de tóner: Velnora VX-M420	03-04
Diagnóstico, preguntas frecuentes y solicitudes a IT	05

Identificación: el activo IT señala una impresora concreta; el modelo define su familia; el número de serie identifica una unidad; el SKU identifica un tipo de repuesto.

02 / CATÁLOGO

Consumibles autorizados

Inventario al 03/10/2026. Cada SKU corresponde solamente al modelo indicado.

K = negro · C = cian · M = magenta · Y = amarillo

Modelo compatible	Consumible	SKU	Serie del repuesto	Rendimiento	Disp. / mín.
VX-M420	Tóner K	VM-T42K	CT42K-26-01401	4 200 Pág.	3 / 2
VX-M420	Tambor	VM-D42	DR42-26-00406	24 000 Pág.	1 / 1
VX-C640	Tóner K	VC-T64K	CT64K-26-02001	6 000 Pág.	4 / 2
VX-C640	Tóner C	VC-T64C	CT64C-26-02002	4 500 Pág.	2 / 1
VX-C640	Tóner M	VC-T64M	CT64M-26-02003	4 500 Pág.	1 / 1
VX-C640	Tóner Y	VC-T64Y	CT64Y-26-02004	4 500 Pág.	0 / 1
VX-C640	Tambor CMYK	VC-D64	DR64-26-00711	30 000 Pág.	1 / 1
VX-C640	Depósito residual	VC-W64	WR64-26-00362	18 000 Pág.	2 / 1
TJ-210	Tinta K	TJ-I21K	IK21-26-00931	900 Pág.	4 / 2
TJ-210	Tinta CMY	TJ-I21T	IT21-26-00932	650 Pág.	2 / 1
OL-610	Tóner K	OL-T61K	CT61K-26-01750	8 000 Pág.	2 / 2
OL-610	Tambor	OL-D61	DR61-26-00518	40 000 Pág.	1 / 1

LECTURA DEL CATÁLOGO

La marca del repuesto coincide con la marca del modelo en la página 1. El SKU define la compatibilidad; la serie identifica una unidad individual. Los rendimientos son aproximados y varían según el contenido de la impresión.

Reposición: solicitar cuando disponible sea igual o inferior al mínimo. VC-T64Y está agotado: registrar solicitud a IT. Guardar los repuestos sellados y secos; devolver el consumible usado al área de IT.

03 / PROCEDIMIENTO

Cambio de tóner · parte 1

Aplica únicamente a Velnora VX-M420 / PRN-01. Repuesto: VM-T42K. Duración: 15–20 min.

PREPARAR EL ÁREA

Tener a mano el tóner VM-T42K, papel protector y una bolsa para el usado. El tambor VM-D42 se conserva si está en buen estado.

1 Identificar y detener

Consultar la etiqueta posterior: modelo VX-M420 y activo PRN-01. Revisar el SKU VM-T42K en la caja. Cancelar las tareas pendientes y esperar a que termine el movimiento del equipo.

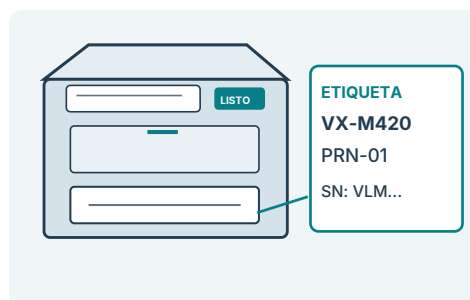


FIG. 1 · Etiqueta y modelo del equipo

2 Apagar y esperar

Apagar con el botón de encendido y desconectar la alimentación. Esperar 10 minutos antes de abrir. El área interior puede estar caliente; evitar tocar el fusor.

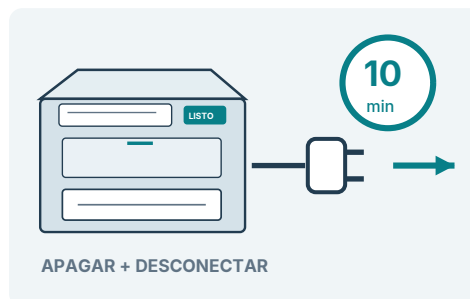


FIG. 2 · Desconexión y enfriamiento

3 Retirar el conjunto

Abrir la cubierta frontal desde el asa. Sujetar el conjunto de tóner y tambor por su manija y deslizarlo hacia fuera, en línea recta. Apoyarlo sobre el papel protector sin tocar el rodillo.

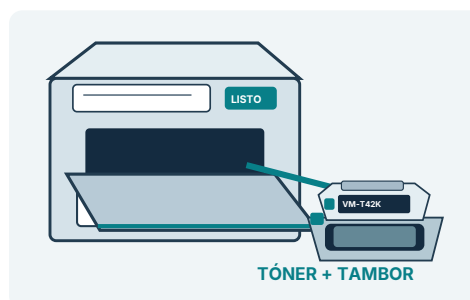


FIG. 3 · Extracción por la manija

Las flechas de las ilustraciones indican la dirección del movimiento o de la extracción.

04 / PROCEDIMIENTO

Cambio de tóner · parte 2

Continuación para VX-M420. Cartucho: VM-T42K. Unidad de tambor reutilizable: VM-D42.

MANIPULACIÓN

Sujetar las piezas por las manijas. No tocar el rodillo ni los contactos. Mantener el tambor protegido de luz directa durante la sustitución.

4 Separar el tóner usado

Presionar la pestaña verde del conjunto y levantar el cartucho. Conservar el tambor VM-D42. Colocar el tóner usado en la bolsa; no vaciarlo ni desecharlo con la basura común.

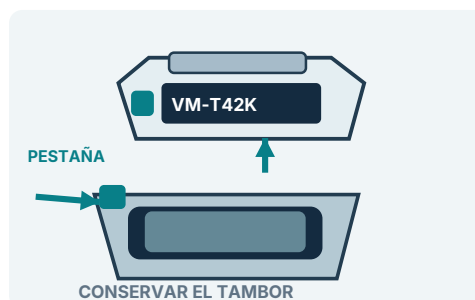


FIG. 4 · Pestaña y separación del cartucho

5 Preparar el cartucho nuevo

Abrir el empaque de VM-T42K y balancear el cartucho horizontalmente cinco veces con suavidad. Retirar por completo el protector y la cinta de transporte naranja. No abrir la carcasa.



FIG. 5 · Distribución del tóner y retiro del sello

6 Instalar y comprobar

Encajar el cartucho en el tambor hasta oír un clic. Deslizar el conjunto por las guías y cerrar la cubierta. Conectar y encender. Seleccionar Menú > Informes > Prueba; verificar que el estado sea Listo y la hoja salga uniforme.

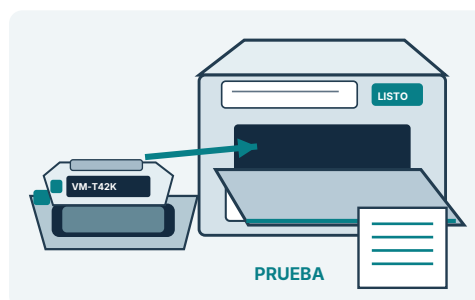


FIG. 6 · Inserción y página de prueba

No reiniciar el contador del tambor al cambiar solo el tóner. Si falla la prueba, consultar la página 5.

05 / MESA DE AYUDA

Incidencias y solicitudes

Mensajes y códigos de VX-M420. Registrar la evidencia antes de escalar a IT.

Mensaje / código	Interpretación	Acción del usuario
Tóner bajo AV-T01	Queda poco tóner.	Solicitar VM-T42K; imprimir mientras la calidad sea aceptable.
Sin cartucho E-C11	No detecta el tóner.	Apagar, esperar y comprobar el clic y la inserción del conjunto.
Cubierta abierta E-F07	La tapa frontal no cerró.	Cerrar sin forzar. Si no encaja, detenerse y solicitar asistencia.
Cambiar tambor E-D20	Tambor al fin de su vida.	Solicitar VM-D42 a IT. Cambiar tóner no resuelve este aviso.
Rayas o manchas	Prueba con defecto visible.	Verificar retiro del sello. Si persiste, adjuntar una foto a IT.

Datos para solicitar apoyo a IT

Incluir activo IT, marca/modelo, serie del equipo, ubicación, SKU instalado, mensaje exacto, hora y resultado de la prueba. Adjuntar foto del aviso o de la hoja con defecto.

FORMATO DE SOLICITUD / MESA DE AYUDA

Asunto: PRN-01 / E-C11 tras cambio de tóner

Equipo: Velnora VX-M420 | Serie: VLM420-26-00184

Ubicación: Finanzas / P1 | SKU: VM-T42K

Repuesto instalado: CT42K-26-01401 | Hora: 10:35

Acción: revisé el encaje; el aviso continúa. Adjunto foto.

Consultas frecuentes

¿Puedo usar VM-T42K en la VX-C640?

No. La VX-C640 requiere VC-T64K para negro; consultar la tabla de la página 2.

¿Qué hago si no hay existencias o se necesita cambiar el tambor?

Registrar la solicitud a IT con activo y SKU; IT coordina el suministro o el servicio.

Humo, olor a quemado o piezas dañadas: apagar, desconectar si es seguro y reportar a IT.