

CROISSY-FLORA — PLS (D-11) / B-40 Ind. F — FONDATIONS SUPERFICIELLES : IMPLANTATION EN PLAN & FERRAILLAGE TYPE
NE PAS EXÉCUTER SANS EXE COTÉ ET VISA (Fond structurel pur B-32 Ind. D : cloisons et isolation supprimées)

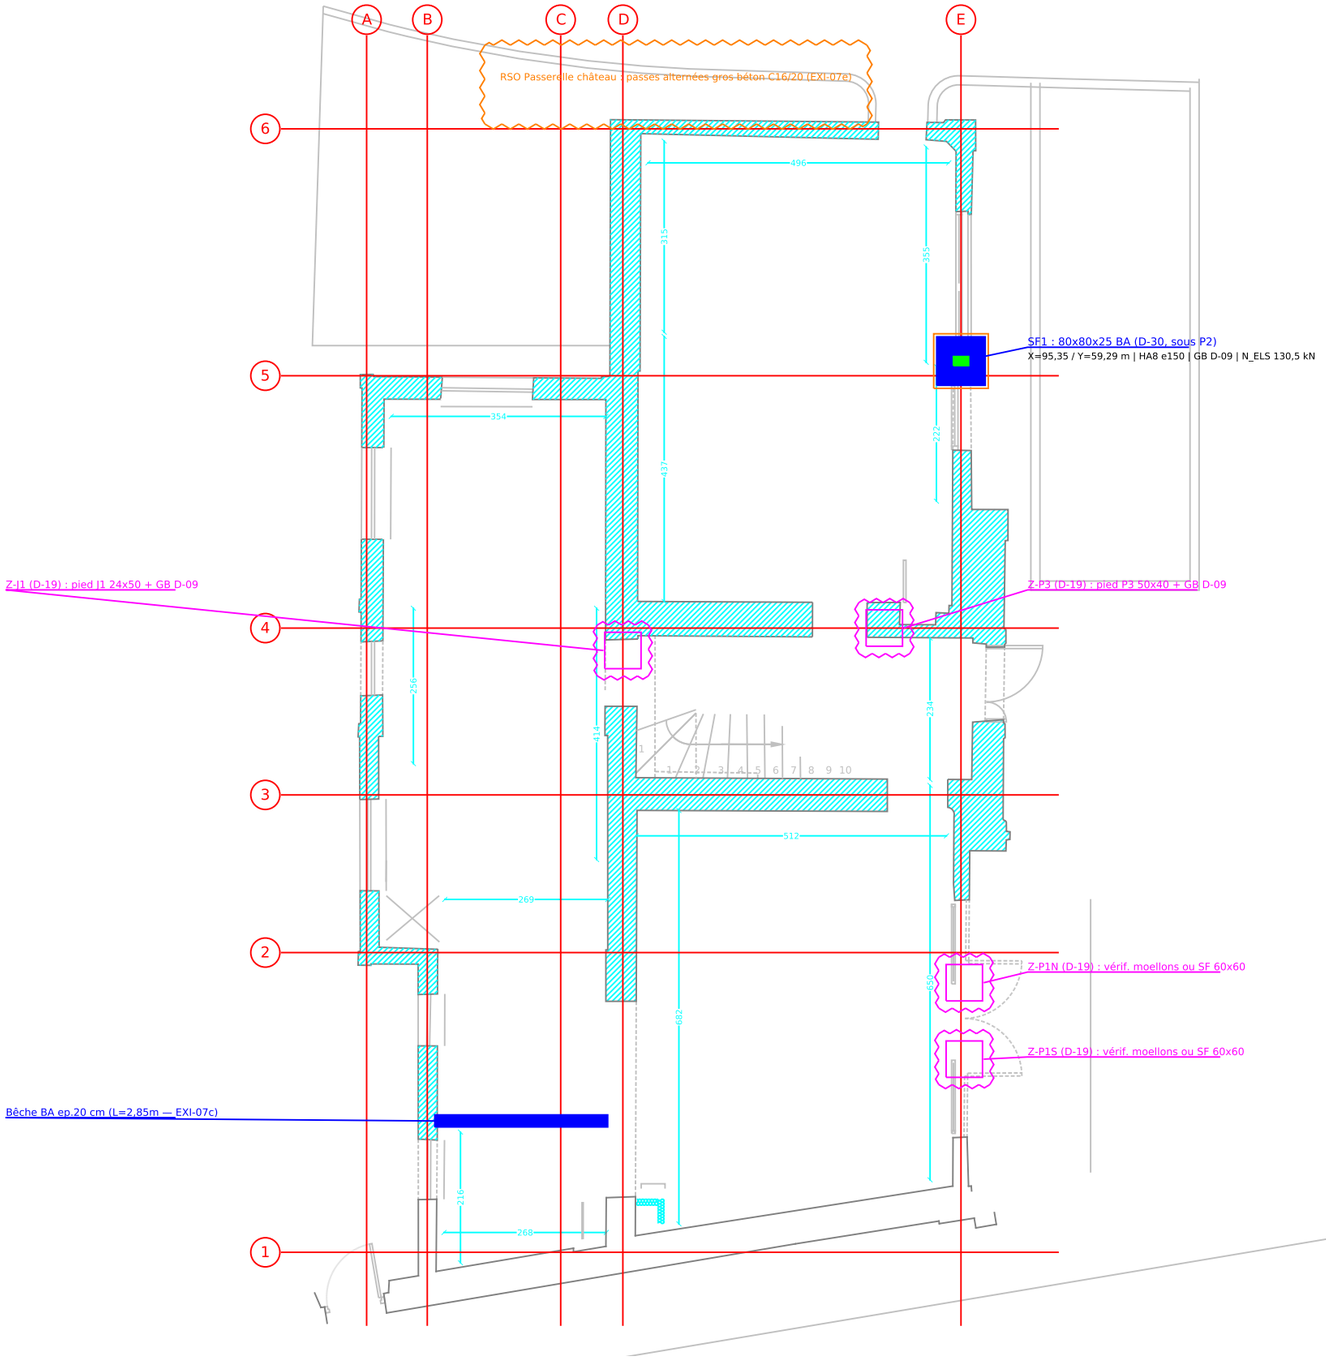


PLS (D-11) — B-40 Ind. F | NE PAS EXECUTER SANS EXE COTE ET VISA (MODE PARTIEL-DECLARE)

1. SEMELLES ISOLEES TYPES — VUES EN PLAN FERRAILLEES (HA8 e150 inf. 2 lits croisés, c_nom = 50 mm)

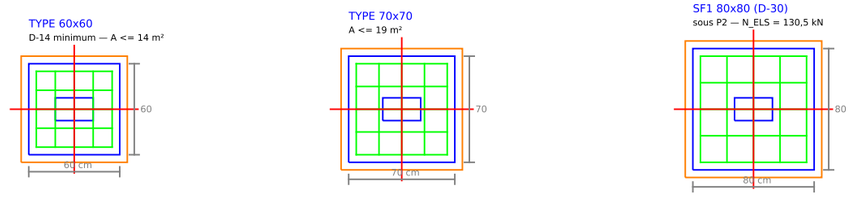

2. COUPE VERTICALE A-A — SEMELLE SF1 (80x80x25 BA, D-30) + GROS BETON DE RATTRAPAGE D-09

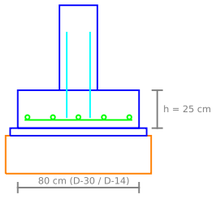

0,00 RELATIF (PB RDC existant — D-21) / TN

Attentes poteau P2 : logement seul, ancrage en B-50

Semelle BA C25/30 — 2 lits HA8 e150 (335 mm²/m) — c_nom = 50 mm

Arase inf. -1,00 m/TN MINIMUM (D-08/D-12) + Béton propreté 5 cm

Rattrapage en GROS BETON C16/20 jusqu'au niveau exact
de la fondation existante si celle-ci est plus profonde (D-09)

NOTE OBLIGATOIRE D-09 (TEXTE INTEGRAL) — REPORTEE MOT POUR MOT SUR PLAN ET NOTE DE CALCUL :

« AU MEME NIVEAU QUE LES FONDATIONS EXISTANTES... RAJOUTER DU GROS BETON...

CETTE NOTE EST A INDIQUER SUR LES PLANS ET NOTE DE CALCULS »

- Mode PARTIEL-DECLARE : planchers g = 4,71 kN/m² (B-21 Ind. C) · dallage g = 7,75 kN/m² (D-35, recharge 15 cm sur 100 % de l'emprise).

- Sol (G2 AVP GEOEXPERTS + D-02/D-03/D-08) : alluvions anciennes dès -0,50 m, q_ELS <= 0,30 MPa, q_ELU <= 0,49 MPa.

- SF1 80x80x25 (D-30) sous P2 : N_ELS = 130,5 kN (σ = 0,204 MPa <= 0,300) | N_ELU = 182,9 kN (σ = 0,286 <= 0,490).

- Poinçonnement EC2 §6.4 (SF1) : v_Ed = 0,279 MPa <= v_Rd,c = 0,392 MPa (OK à 71 %).

- Fouilles hors nappe déclarée (D-16 : toute venue d'eau = POINT D'ARRET). Tassements hors mission GO (D-15).

- Interdiction absolue de déchausser les fondations existantes ; blindage si distance < 1,50 m.

EHPAD LA ROSERAIE — PAVILLON FLORA (CROISSY-SUR-SEINE)

PLS (D-11) — FONDATIONS SUPERFICIELLES : IMPLANTATION EN PLAN & FERRAILLAGE TYPE

Brique B-40 · Indice F · 20/10/2026 · Mode PARTIEL-DECLARE · Fond B-32 Ind. D (sans cloisons)

NE PAS EXECUTER SANS EXE COTE ET VISA

CARNAC v2.6 · Unités DXF : cm · Audit DXF : 0 erreur