
CROISSY-FLORA — B-25 (Ind. A) — CONTREVENTEMENT, TORSION, JOINTS ET PHASES PROVISOIRES
PRINCIPE — NE PAS EXÉCUTER — Indice P (fond structurel pur B-32 Ind. D : cloisons et isolation supprimées)

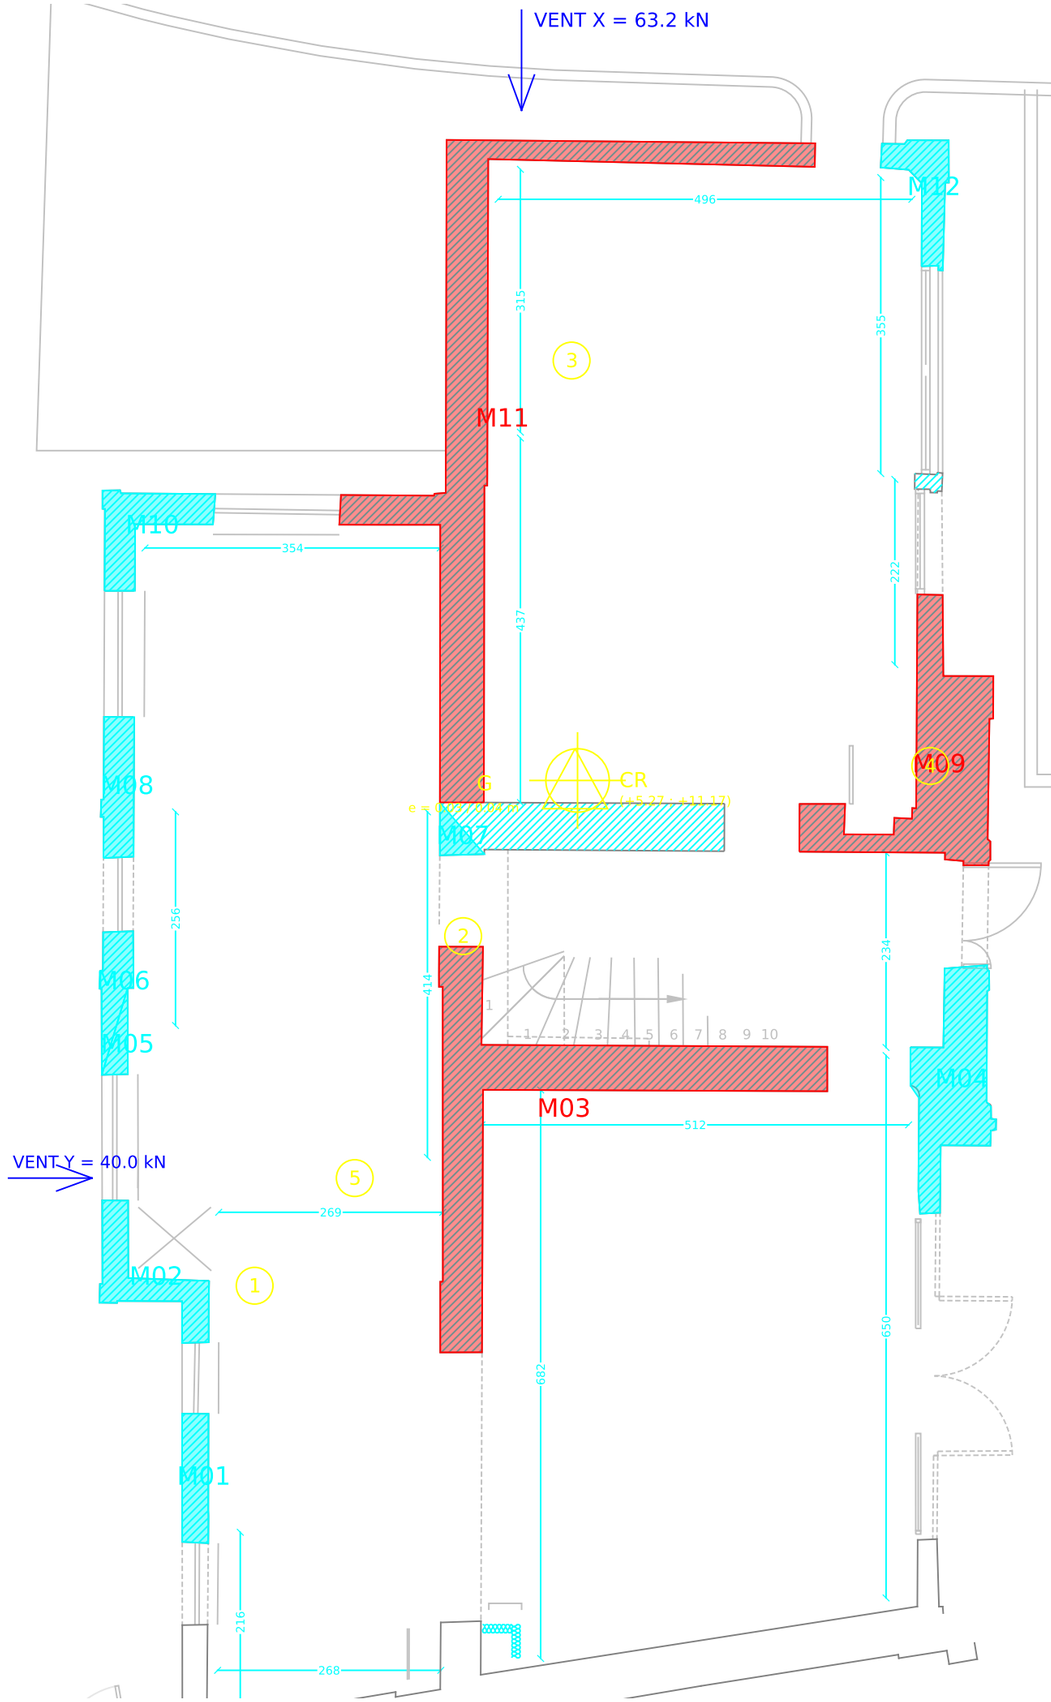

PRINCIPE — NE PAS EXECUTER — Indice P (B-25 Ind. A)

1. SYSTEME DE CONTREVENTEMENT — VERDICT

La maçonnerie porteuse existante, et elle seule.
12 voiles comptes au RDC · 9 au R+1 · ΣKx = 1,21 GN/m · ΣKy = 1,64 GN/m
EXCLUS : frangements F1a/b/c, F2, F3, F4 · renforts R1/R2/R3/Stab1
poteaux P1-N/S, P2, P3, J1 · charpente · planchers (diaphragme flexible)
cloisons / doublages / isolants (V9 : jamais sur une vue structurelle)

2. VOILES COMPTES AU RDC — RAIDEURS HORIZONTALES

ID	A(m²)	L(m)	t_eq(m)	Kx(kN/m)	Ky(kN/m)
M01	0.49	1.57	0.31	662	13521
M02	0.80	2.04	0.39	21180	20005
M03 *	4.58	5.19	0.88	525216	439310
M04	1.76	3.06	0.57	17609	100161
M05	0.16	1.08	0.15	144	1518
M06	0.42	1.76	0.24	771	9426
M07	0.17	0.81	0.21	438	604
M08	0.62	1.71	0.36	1139	19627
M09 *	2.79	3.28	0.85	113878	192477
M10	0.79	1.65	0.48	16859	12758
M11 *	5.49	9.07	0.60	503490	815171
M12	0.60	1.65	0.37	3620	16653

* voile majeur (M03 + M11 = 86 % de la raideur RDC)

REPERES DE LA PLANCHE

1 R-1 : F2 + F3 supprimes -> fonction horizontale perdue, non reconstituee
2 R-2 : F1a perce le refend 50 cm -> voile scinde en 2 trumeaux
3 M11 voile majeur RDC (815 171 kN/m en Y) — ne pas ouvrir avec M03
4 M09 voile majeur RDC cote Est (192 477 kN/m en Y)
5 CR / G du RDC — ecart e_struct = 0,04 m (X) / 0,03 m (Y)

3. TORSION ET VERIFICATION SOUS VENT (EC1 / EC6)

G = (+5.24 ; +11.13) m · CR = (+5.27 ; +11.17) m
e_struct : 0.04 m (vent X) · 0.03 m (vent Y)
e_accidentelle = ± 0,05 L = ± 0,87 m (X) · ± 0,55 m (Y) → elle gouverne
Mt = 28.6 kN·m (X) · 11.6 kN·m (Y)
fvk = (0,15 + 0,4 x 0,30) / 2,5 = 108 kPa
tau/fvk max = 0.028 → CAPACITE LARGEMENT TENUE

4. JOINTS DE DILATATION — AUCUN JOINT

Emprise 11,1 x 17,5 m · dilatation libre 5,2 mm · maçonnerie stabilisee
Frangements appuyes (portee <= 4,88 m) : aucune reprise de dilatation
-> D-26 propose : aucun joint · a reexaminer si l'emprise est modifiee

5. PHASES PROVISOIRES — UN SEUL VOILE MAJEUR A LA FOIS

P-1 demolition F2 · P-2 demolition F3 (F3 AVANT F2) · P-3 ouverture F1a
P-4 depose charpente -> etaiement lateral des pignons · P-5 fouilles passes alternees
Retrait d'UN voile majeur : ΣKy >= 69 % · dCR <= 0,90 m · tau/fvk <= 0,024
Retrait de DEUX voiles (R+1 M03+M08) : dCR = +3.03 m · ΣKy = 41.6 %
Etaiement AVANT decoupe · clavetage AVANT decinrement · jamais 2 voiles majeurs ouverts

6. POSITION SISMIQUE — EC8 ET ARRETE DU 22/10/2010

Zone 1 (tres faible) : l'article 3 de l'arrete ne soumet AUCUNE categorie
d'importance aux regles EC8 en zone 1 -> EC8 NON APPLICABLE.
Zone 1 / cat. II (D2) · agr = 0.40 m/s2 · sol C (H-24) · gamma_I = 1,20 (enveloppe III)
W = 1230 kN · T1 = 0.199 s · Sd = 1.20 m/s2 · Vb = 150.5 kN
F(R+1) = 103.7 kN · F(RDC) = 46.8 kN
tau/fvk max (sensibilite cat. III) = 0.069
VERDICT : sans objet reglementaire · sensibilite tenue (tau/fvk < 0,07)

7. POINTS D'ARRET OUVERTS

PA-01 reconnaissance contradictoire de la continuite des voiles M03/M11/M08/M05
(epaisseur, chainages, liaisons d'angle) — AVANT TOUTE DEMOLITION
PA-02 verification de la liaison charpente-maconnerie des pignons — AVANT DEPOSE

PRESCRIPTION OBLIGATOIRE D-09 (REPRODUCTION INTEGRALE) :
« AU MEME NIVEAU QUE LES FONDATIONS EXISTANTES... RAJOUTER DU GROS BETON...
CETTE NOTE EST A INDIQUER SUR LES PLANS ET NOTE DE CALCULS »
0,00 RELATIF = plancher bas du RDC (D-20/D-21) · arase -1,00 m/TN mini (D-08/D-12) · 60x60 mini (D-14)

EHPAD LA ROSERAIE — PAVILLON FLORA (CROISSY-SUR-SEINE)

SCHEMA DE CONTREVENTEMENT — STABILITE GLOBALE (PH RDC)

Brique B-25 · Indice A · 20/10/2026 · Mode HYPOTHESE-NOTIFIEE · Regime OUTILLE (V13)

Fond B-32 Ind. D · Echelle 1/80 · Unites DXF cm · Repere B-30 (P1)

PRINCIPE — NE PAS EXECUTER — Indice P