
CROISSY-FLORA — B-43 — DALLAGE : FERRAILLAGE, JOINTS DE RETRAIT, DÉSOLIDARISATION

Indice A — 20/10/2026 — NE PAS EXÉCUTER SANS EXE COTÉ ET VISA


AUCUN JOINT DE DILATATION (D-28) — LES JOINTS DE RETRAIT NE SONT PAS DES JOINTS DE DILATATION

D-09 : DALLAGE COULÉ À MÊME LES SEMELLES, DÉSOLIDARISÉ — JAMAIS SUR LEUR DÉBORD


1. COUPE DU COMPLEXE — 1:5

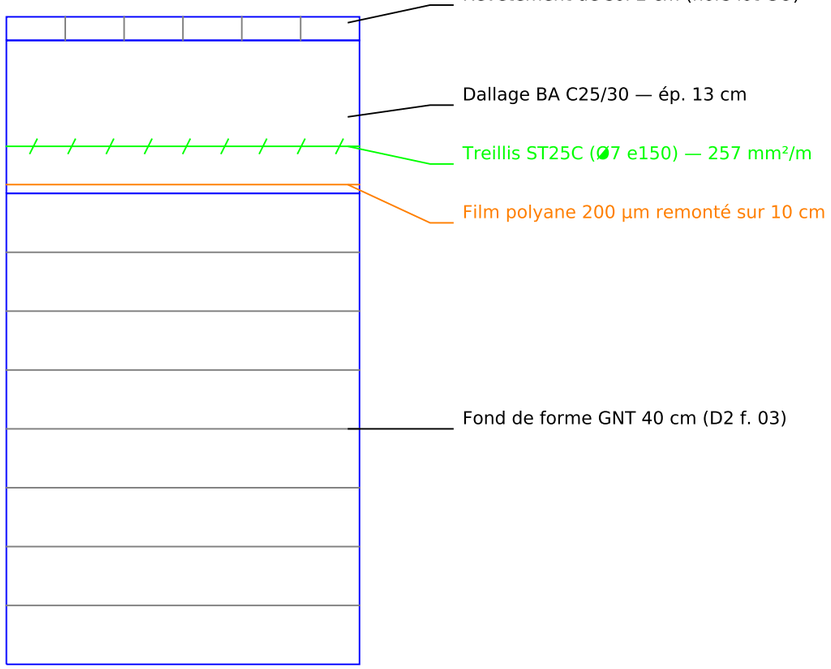

2. JOINT DE RETRAIT SCIÉ — 1:5

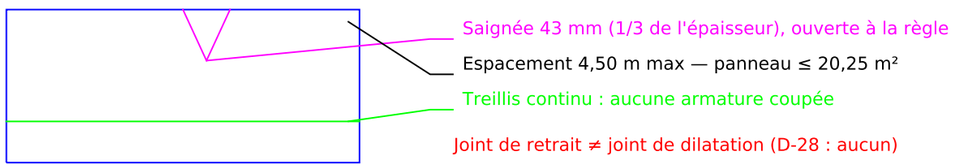

3. DÉSOLIDARISATION AU DROIT D'UNE SEMELLE OU D'UN MUR — SCHÉMA DE PRINCIPE, SANS ÉCHELLE

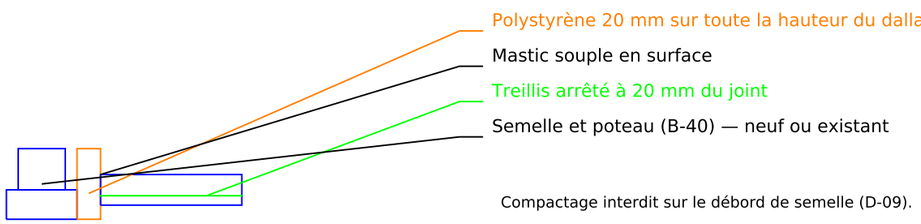

Compactage interdit sur le débord de semelle (D-09).

4. RECOUVREMENT DU TREILLIS — SCHÉMA DE PRINCIPE, SANS ÉCHELLE

Recouvrement : 2 mailles + 50 mm (300 mm mini)

NOTES OPPOSABLES

1. Dallage BA C25/30 ép. 13 cm sur fond de forme GNT 40 cm (D2 f. 03).
2. Treillis ST25C (Ø7 e150) = 257 mm²/m ≥ A_s,min = 122 mm²/m (EC2 9.3.1.1).
3. Enrobage 30 mm (XC1/XC2) — le dallage n'est PAS en fondation (50 mm).
4. Joints de retrait sciés tous les 4,50 m max, 43 mm de profondeur, sous 24 h.
5. Désolidarisation périmétrique et au droit de chaque semelle, poteau et mur.
6. AUCUN joint de dilatation (D-28) — les joints de retrait ne le sont pas.
7. Charge : g 7,75 · q 2,50 → p_ELU 14,21 kN/m² sur 111,15 m² (D-35).
8. Portance sol : 14,2 kPa à l'ELU = 2,9 % de 490 kPa — non gouvernante.
9. Barrière anti-termites à prévoir si la commune est classée (SEC-03 absent).
10. Protection au feu adéquate à prévoir (hors lot GO).

EHPAD LA ROSERAIE — PAVILLON FLORA (CROISSY-SUR-SEINE)

B-43 — PLANCHERS, PLANCHER HAUT & DALLAGE — DALLAGE : PRINCIPES

Brique B-43 · Indice A · 20/10/2026 · Mode PARTIEL-DÉCLARÉ · Unités DXF : mm

Détails 1 et 2 au 1:5 · schémas 3 et 4 sans échelle · CARNAC v3.0 · EC2 / NF DTU 13.3

NE PAS EXÉCUTER SANS EXE COTÉ ET VISA