
Si los billetes se han trabado o atascado en la máquina SDM-500, siga estos pasos para resolver el problema:


1. Abra la cerradura con la llave correspondiente y retire la tapa frontal siguiendo las instrucciones




2. Pulse y suelte el botón verde. Según se puede ver en esta imagen

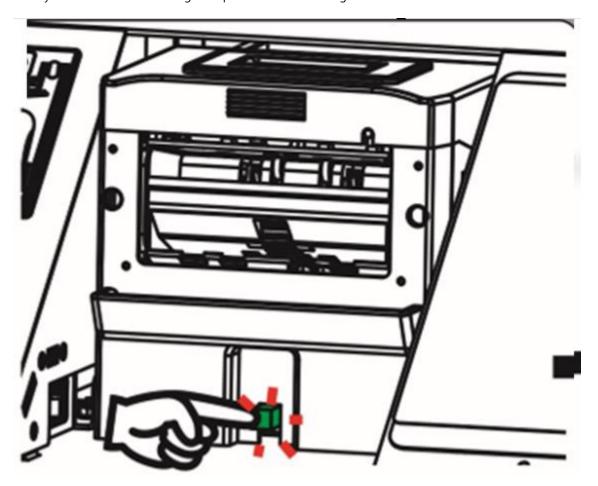


3. Extraiga el validador BV1000.

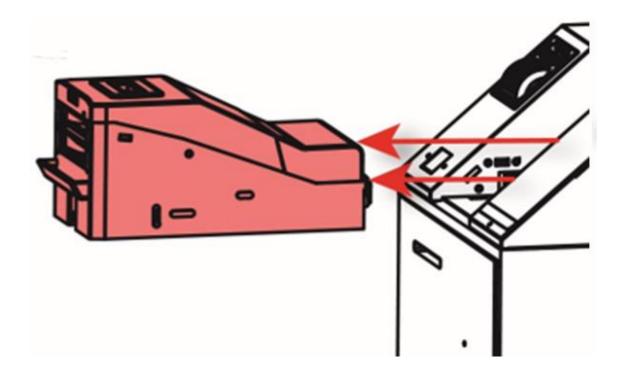


4. Coloque el sensor sobre una superficie estable.

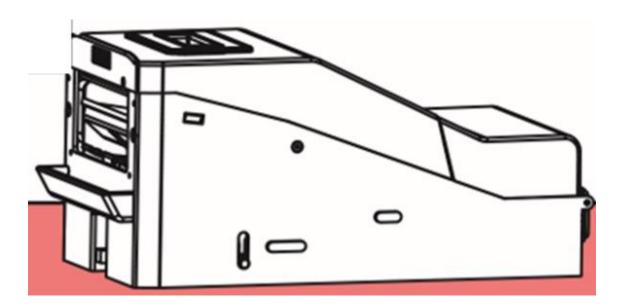


5. Abra el asa naranja situada en la parte superior del validador.

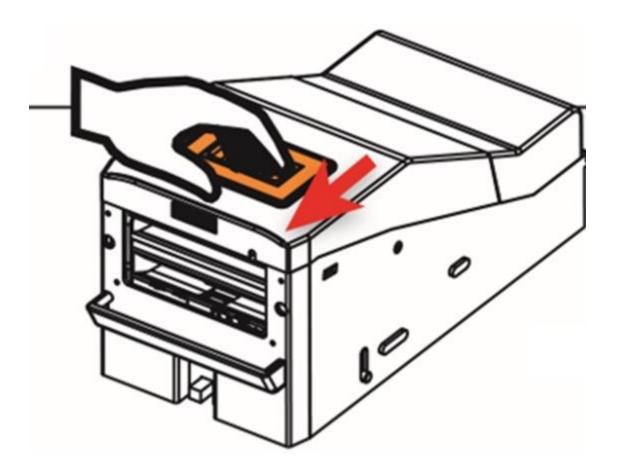


6. Abra el validador

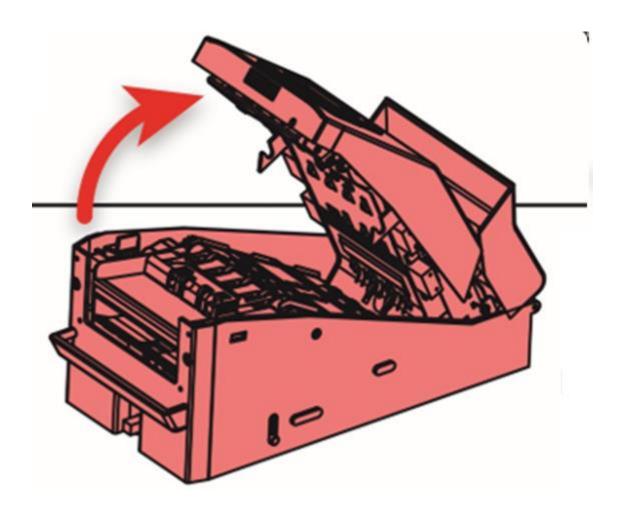


7. Retire el billete atascado.

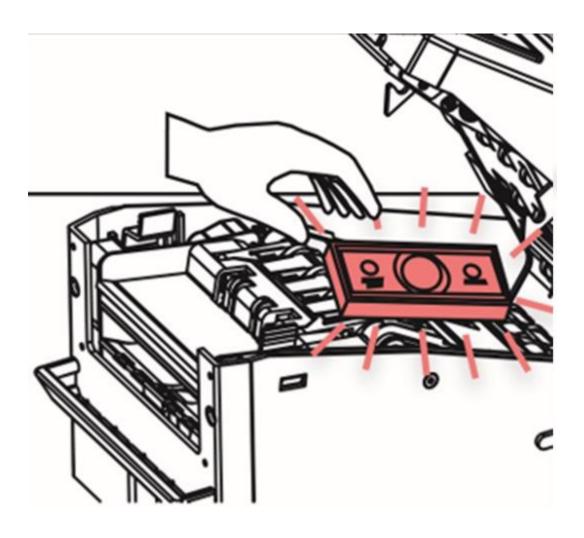


8. **Si hay un billete atascado dentro del filtro**: Empuje las dos lengüetas verdes hacia el interior.

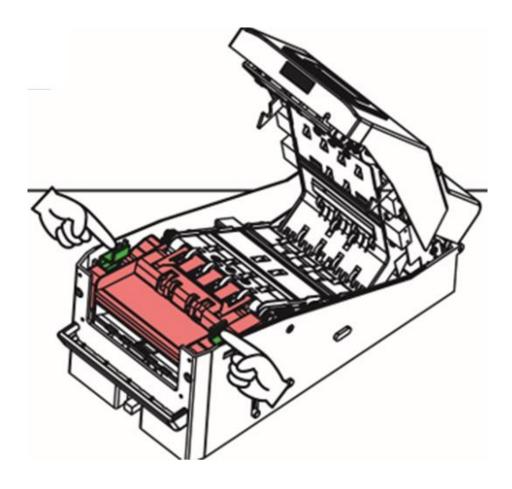


9. Agarre el centro del filtro y sáquelo del validador, retire los billetes atascados

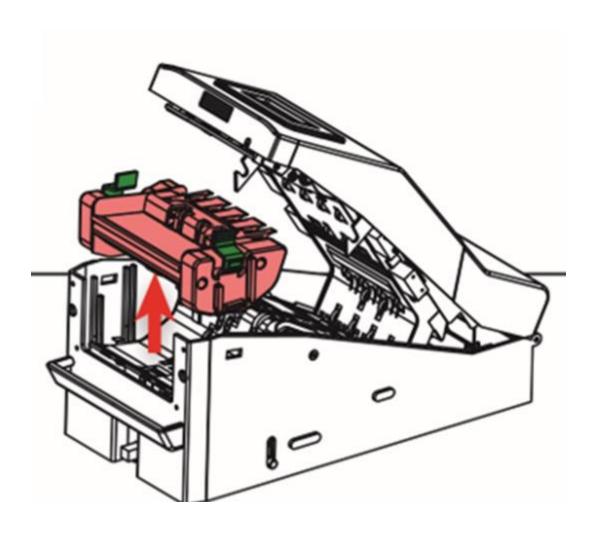


10. Vuelva a colocar el filtro en su posición correcta.

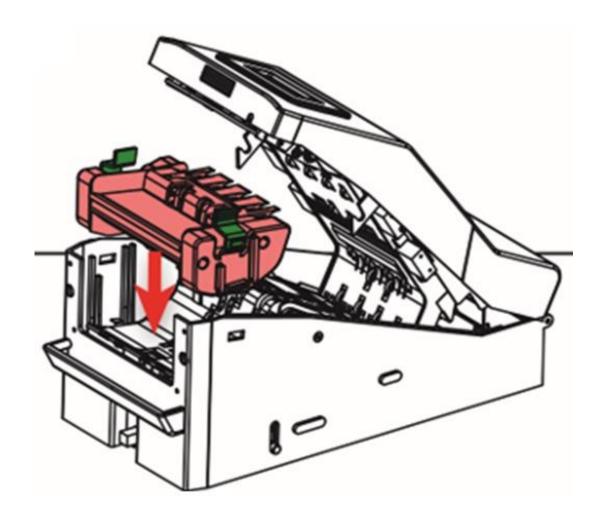


11. Asegúrese de que el filtro quede encajado correctamente, tiene que oír un "clic".

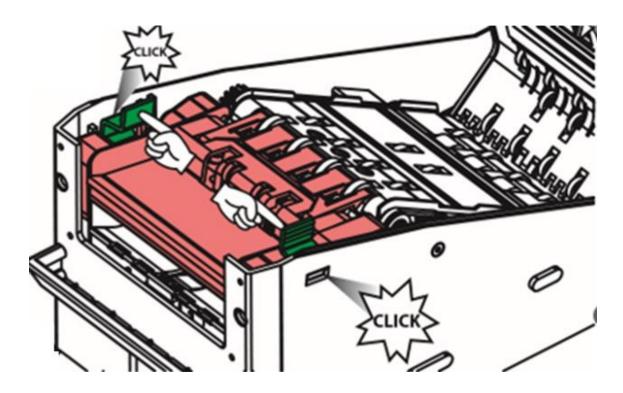


12. Cierre el validador BV1000.

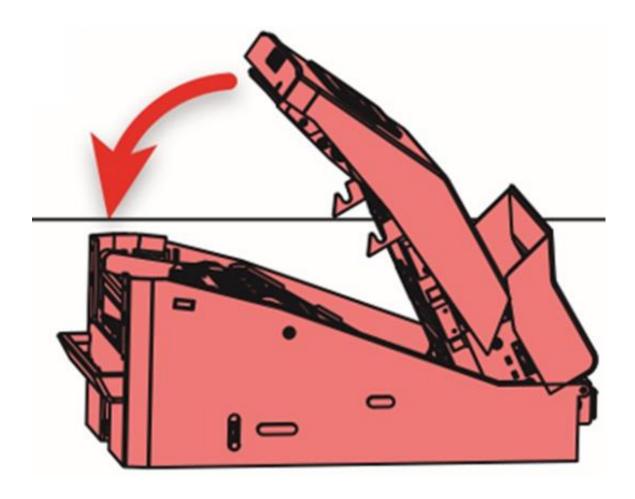

13. Coloque el validador dentro del dispositivo SDM-500 y encájelo en su sitio.

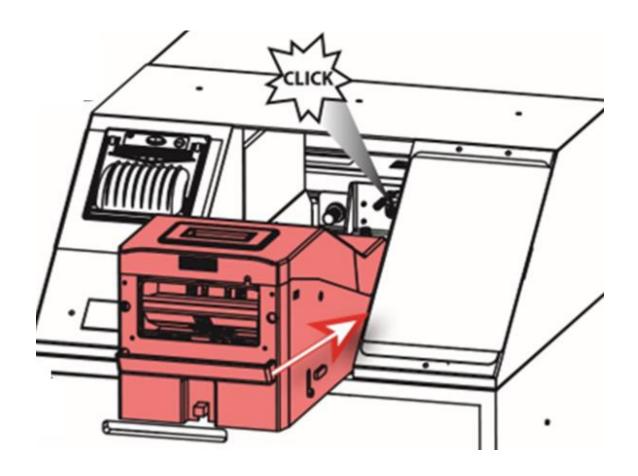

14. Espere 30 segundos y compruebe que el logotipo CAOS aparece en la pantalla.

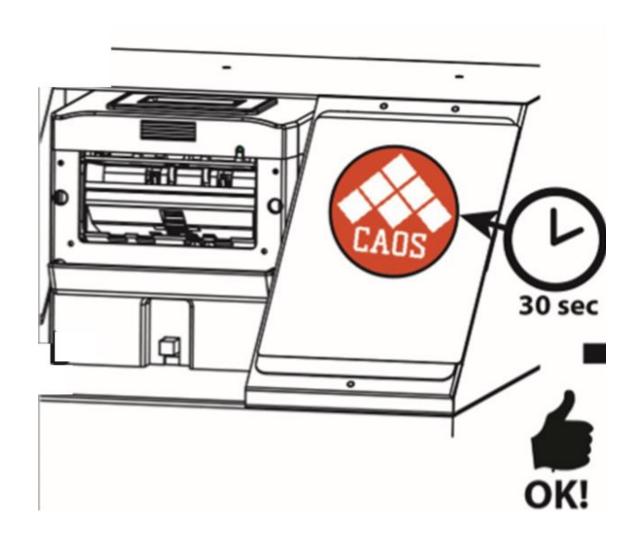

15. Vuelva a colocar la tapa frontal y ciérrela con la llave.

