
P500

Solución Falla E2 (atasco en trasporte superior)

Ante una falla de E2, retire los billetes de los lugares visibles (resaltados en verde).

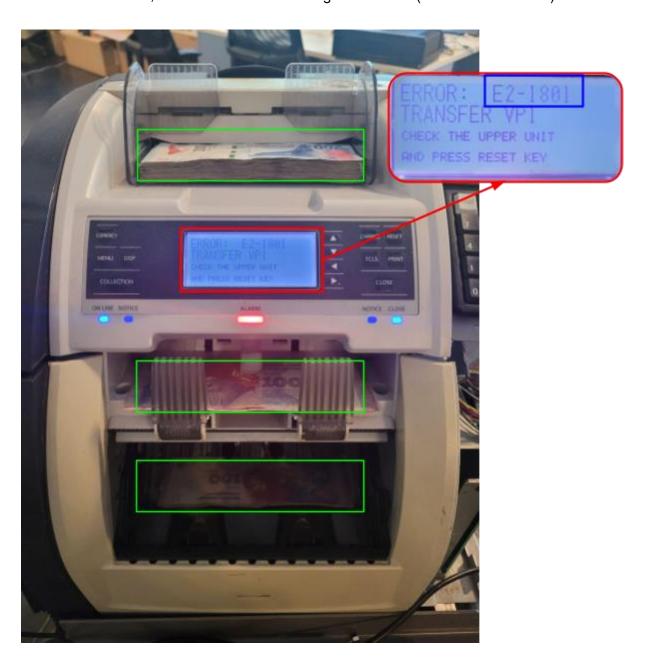

Esta falla hace referencia a un atasco en la parte superior trasera. Para verla, deberá abrir la tapa de la siguiente forma:

Desde la parte superior del equipo, se podrá observar la manija de apertura del transporte superior.



y revisar que no haya ningún atasco en esta área.

