

Reporte operacional de perforación

Datos generales

Fecha turno	2026-05-14	Turno	Noche
Área operacional	Proyecto DES	Total equipos registrados 6	
Validación equipos	Todos registrados		

Detalle por equipo

Equipo	Estatus operacional	Operador	Ubicación	Perforación	Producción	Horas	KPI	Acero
Sandvik D75KS 9245	Operativo parcial	Jonathan Leiva Código: M-8086	Banco: 2296 Malla: 107 Fase: 1	Tipo: Producción Terreno: Blando, Estable	Metros: 302.80 Pozos: 18 Horómetro: 14420.0 - 14430.0 Motor: 0.00	Efectivas: 10.00 Avería: 0.00 No efectivas: 2.00	Rend.: 30.28 Disp.: 100.00% Util.: 83.33%	Tricono 6273902
Sandvik D75KS 9277	En avería	Carlos Rondon Código: M-2036	Banco: Malla: Fase: 1	Tipo: Terreno:	Metros: 0.00 Pozos: 0 Horómetro: 0.0 - 0.0 Motor: 0.00	Efectivas: 0.00 Avería: 12.00 No efectivas: 0.00	Rend.: 0.00 Disp.: 0.00% Util.: 0.00%	Tricono
FlexiROC D65 9259	Operativo parcial	Matías Toro Código: M-204167	Banco: 2296 Malla: 110, 107 Fase: 1	Tipo: Buffer 1, Precorte Terreno: Blando, Estable	Metros: 268.60 Pozos: 16 Horómetro: 16811.0 - 16820.0 Motor: 0.00	Efectivas: 9.00 Avería: 0.00 No efectivas: 3.00	Rend.: 29.84 Disp.: 95.83% Util.: 75.00%	Bit 250064-68
FlexiROC D65 9272	Operativo sin marcación	Jhan Calderon Código: M-9464	Banco: Malla: Fase: 1	Tipo: Terreno:	Metros: 0.00 Pozos: 0 Horómetro: 0.0 - 0.0 Motor: 0.00	Efectivas: 0.00 Avería: 0.00 No efectivas: 12.00	Rend.: 0.00 Disp.: 0.00% Util.: 0.00%	Bit
FlexiROC D65 9274	Operativo parcial	Mauricio Mora Código: M-9939	Banco: 2296 Malla: 110 Fase: 1	Tipo: Buffer 1 Terreno: Inestable, Fracturado, Blando	Metros: 154.70 Pozos: 10 Horómetro: 22314.0 - 22322.0 Motor: 0.00	Efectivas: 6.75 Avería: 0.50 No efectivas: 4.75	Rend.: 22.92 Disp.: 79.17% Util.: 56.25%	Bit 770025-32
SmartROC D65 9339	En avería	Nicolas Torres Código: M-9608	Banco: 2296 Malla: Fase: 1	Tipo: Terreno:	Metros: 0.00 Pozos: 0 Horómetro: 4496.0 - 4501.0 Motor: 0.00	Efectivas: 0.00 Avería: 6.00 No efectivas: 6.00	Rend.: 0.00 Disp.: 50.00% Util.: 0.00%	Bit



Resumen del turno

Metros totales perforados	726.10	Horas efectivas totales	25.75
Horas de avería totales	18.50	Horas no efectivas totales	27.75
Rendimiento consolidado	28.20 m/h	Disponibilidad promedio	54.17%
Utilización promedio	35.76%	Equipos faltantes	Ninguno


Resumen por estatus operacional

Estatus operacional	Detalle equipos
Operativo parcial 3 equipos	- Sandvik D75KS 9245 - FlexiROC D65 9259 - FlexiROC D65 9274 Con avería: Sí Horas avería: 0.50 Tipo detención: Avería mecánica, Colación, Agua, Combustible, Cambio Turno, Standby por falta de tajo/Patio, Otros
Operativo sin marcación 1 equipos	FlexiROC D65 9272
En avería 2 equipos	- Sandvik D75KS 9277 Motivo: Sin detalle Horas avería: 12.00 - SmartROC D65 9339 Motivo: Avería mecánica, Traslado, Otros Horas avería: 6.00 Observación: Traslado a taller.


Gráficos operacionales

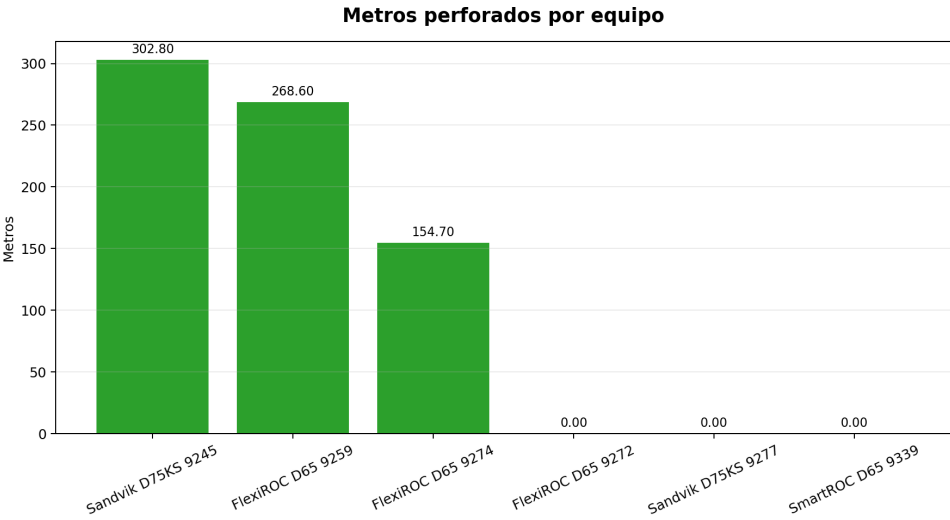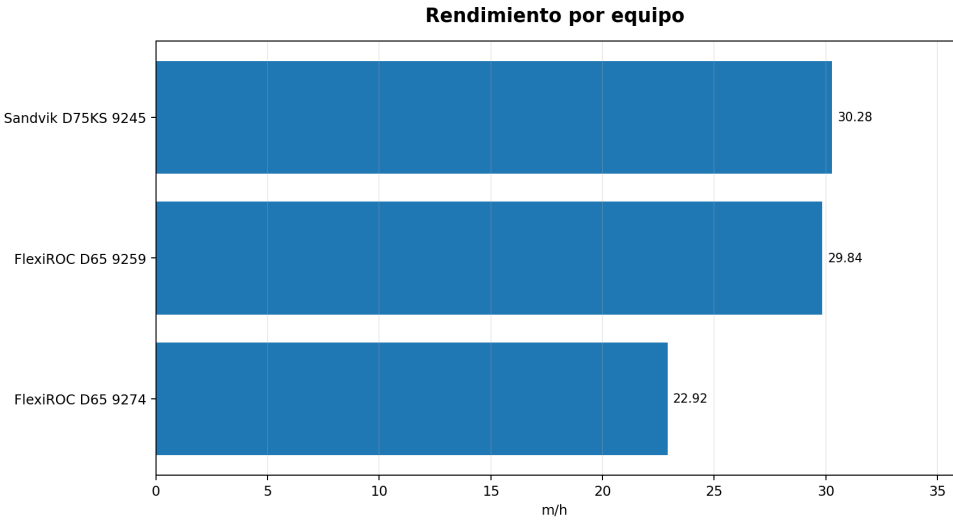

Distribución de horas del turno

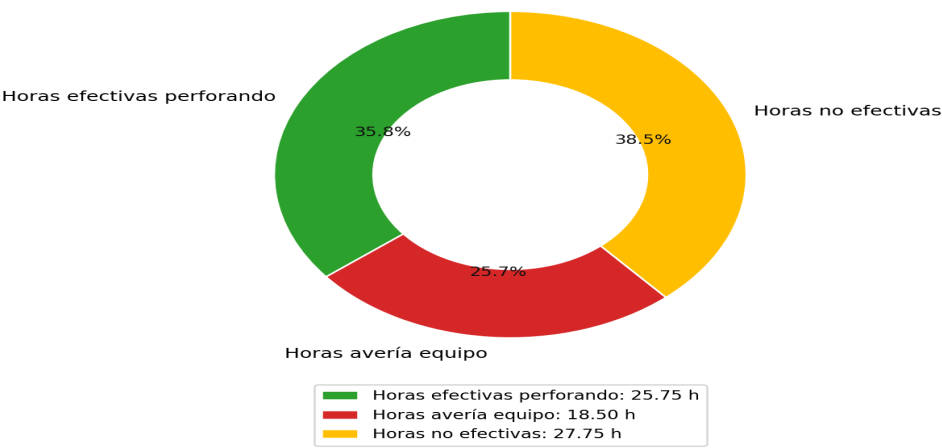

Estatus operacional de equipos

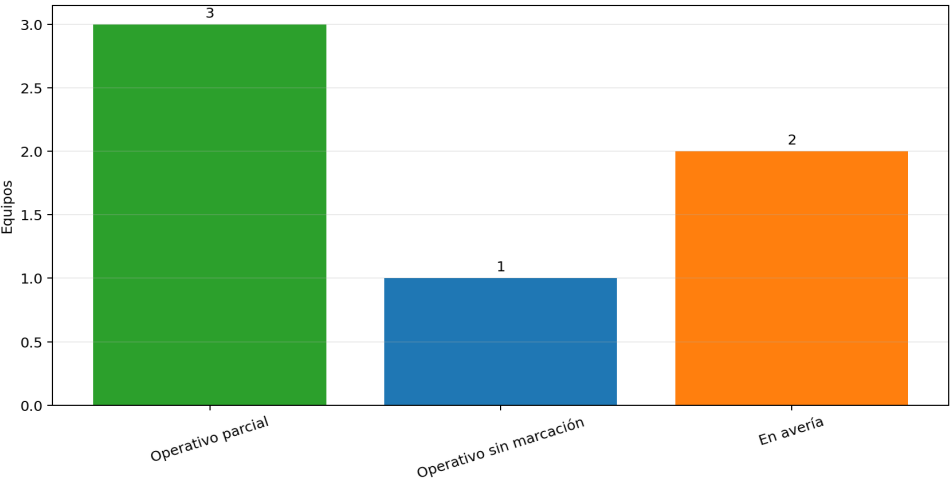

Disponibilidad y utilización promedio por equipo

