

B. 屋頂防水工程施工抽查紀錄表

編號：DF97-5-SC-B-1

工程名稱	東勢林業文化園區禮堂整修為遊客中心暨設施改善工程		
分項工程名稱			
檢查位置	禮堂屋頂	檢查日期	115. 4. 15
施工結果	☐ 施工前 ☒ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
抽查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
管理項目	抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
施工位置及範圍 確認	依圖說 A2-04 指示位置及範圍。	屋頂及周邊範圍	○
屋頂表面是否清潔、 無灰塵油污	表面應乾淨平整		
使用材料是否符合 設計或契約	檢查材料是否與送審資料相符	底漆、防水膠、面漆	○
拆除並保管隔熱磚	將隔熱磚暫時拆除並放置於暫置區	疊放於屋頂側邊	○
剔除原地坪與 防水層	以工具剷除既有地坪與防水層		
平整度與潔淨	無突出物、無油污、無鬆動砂漿，並 完成粉塵吹除。	防水漆起泡	×
聚氨酯漆塗佈	1. 需均勻塗佈，並滲透至基層孔隙以 增加附著力 2. 厚度至少需 2mm 以上	漆面不平整	×
依圖說試水規範 試水	1. 需在試水 48 小時內，頂板下方無滲 水、潮濕、水痕、漆膜起泡或混凝土 變色 2. 若在試水 48 小時內有滲水起泡、滲 濕現象，應標示區域並重新施作防水 層後再試水		
隔熱磚重新鋪設	1. 依洩水坡度放樣，確保排水順暢， 不產生局部積水。 2. 留設伸縮縫，並填充填縫材。 3. 相鄰磚面高低差需小於 2mm，且無 空鼓聲。		
拆除後現場 廢棄物處理	清運至戶外臨時堆置場或工程車上運 棄。		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善（檢附改善前中後照片） ☒ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期：115 年 4 月 20 日 複查人員職稱：監造工程師 簽名：林紀元			
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。			

監造工地負責（授權）人：

監造現場人員簽名：

王修文

附件三-2

林紀元

農業部林業及自然保育署臺中分署

施工抽查照片

工程名稱：東勢林業文化園區禮堂整修為遊客中心暨設施改善工程

第1頁 共1頁

	
隔熱磚拆除後集中疊放	屋頂防水漆塗佈
	
屋頂防水漆塗佈	

B. 屋頂防水工程施工抽查紀錄表

編號：DF97-5-SC-B-2

工程名稱	東勢林業文化園區禮堂整修為遊客中心暨設施改善工程		
分項工程名稱			
檢查位置	禮堂屋頂	檢查日期	115. 4. 16
施工結果	☐ 施工前 ☒ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
抽查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
管理項目	抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
施工位置及範圍 確認	依圖說 A2-04 指示位置及範圍。		
屋頂表面是否清潔、 無灰塵油污	表面應乾淨平整		
使用材料是否符合 設計或契約	檢查材料是否與送審資料相符		
拆除並保管隔熱磚	將隔熱磚暫時拆除並放置於暫置區		
剔除原地坪與 防水層	以工具剔除既有地坪與防水層		
平整度與潔淨	無突出物、無油污、無鬆動砂漿，並 完成粉塵吹除。		
聚氨酯漆塗佈	1. 需均勻塗佈，並滲透至基層孔隙以 增加附著力 2. 厚度至少需 2mm 以上	1. 均勻塗佈 2. 厚度平均 2-6mm	○
依圖說試水規範 試水	1. 需在試水 48 小時內，頂板下方無滲 水、潮濕、水痕、漆膜起泡或混凝土 變色 2. 若在試水 48 小時內有滲水起泡、滲 濕現象，應標示區域並重新施作防水 層後再試水		
隔熱磚重新鋪設	1. 依洩水坡度放樣，確保排水順暢， 不產生局部積水。 2. 留設伸縮縫，並填充填縫材。 3. 相鄰磚面高低差需小於 2mm，且無 空鼓聲。		
拆除後現場 廢棄物處理	清運至戶外臨時堆置場或工程車上運 棄。		

缺失複查結果：

☐ 已完成改善（檢附改善前中後照片）

☐ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱： 簽名：

備註：

1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。

2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。

3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。

監造工地負責（授權）人：王修文

監造現場人員簽名：

林 毓 廷

農業部林業及自然保育署臺中分署

施工抽查照片

工程名稱：東勢林業文化園區禮堂整修為遊客中心暨設施改善工程

第1頁 共1頁



防水漆膜厚檢測-歸零



防水漆膜厚檢測-板厚



防水漆膜厚檢測-膜厚2.4mm



防水漆膜厚檢測-膜厚2.6mm



防水漆膜厚檢測-膜厚2.7mm

B. 屋頂防水工程施工抽查紀錄表

編號：DF97-5-SC-B-3

工程名稱	東勢林業文化園區禮堂整修為遊客中心暨設施改善工程		
分項工程名稱			
檢查位置	屋頂	檢查日期	115. 5. 22
施工結果	☐ 施工前 ☒ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
抽查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
管理項目	抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
施工位置及範圍 確認	依圖說 A2-04 指示位置及範圍。		
屋頂表面是否清潔、 無灰塵油污	表面應乾淨平整		
使用材料是否符合 設計或契約	檢查材料是否與送審資料相符		
拆除並保管隔熱磚	將隔熱磚暫時拆除並放置於暫置區		
剔除原地坪與 防水層	以工具剔除既有地坪與防水層		
平整度與潔淨	無突出物、無油污、無鬆動砂漿，並 完成粉塵吹除。		
聚氨酯漆塗佈	1. 需均勻塗佈，並滲透至基層孔隙以 增加附著力 2. 厚度至少需 2 mm 以上		
依圖說試水規範 試水	1. 需在試水 48 小時內，頂板下方無滲 水、潮濕、水痕、漆膜起泡或混凝土 變色 2. 若在試水 48 小時內有滲水起泡、滲 濕現象，應標示區域並重新施作防水 層後再試水		
隔熱磚重新鋪設	1. 依洩水坡度放樣，確保排水順暢， 不產生局部積水。 2. 留設伸縮縫，並填充填縫材。 3. 相鄰磚面高低差需小於 2mm，且無 空鼓聲。	隔熱磚鋪 間隔過大	×
拆除後現場 廢棄物處理	清運至戶外臨時堆置場或工程車上運 棄。		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善（檢附改善前中後照片） ☒ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期：115 年 5 月 29 日 複查人員職稱：監造工程師 簽名：林毓廷			
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。			

監造工地負責（授權）人：

監造現場人員簽名：

王修文

林毓廷

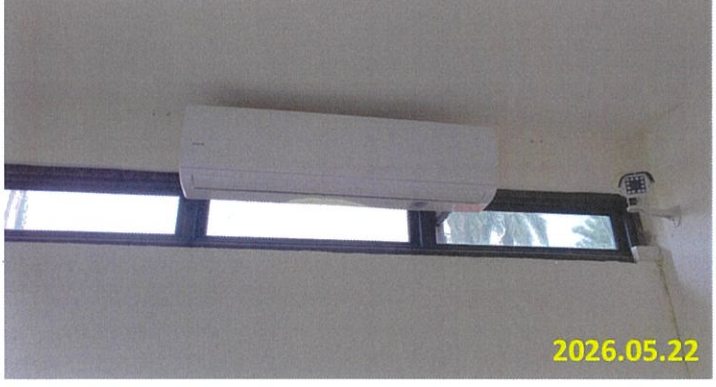
附件三-2

農業部林業及自然保育署臺中分署

施工抽查照片

工程名稱：東勢林業文化園區禮堂整修為遊客中心暨設施改善工程

第1頁 共1頁

	
屋頂既有隔熱磚復原	中間屋脊部分隔熱磚縫隙過大
	
屋頂既有隔熱磚復原	屋頂既有隔熱磚復原
	
試水後室內天花板無滲水情形	