
GigEMatching_v1.0 프로그램 간단 메뉴얼



- 1. 현재 컴퓨터와 연결된 카메라가 보여집니다.
- **2.** 검사하고자 하는 항목들이 보여지는 곳입니다.
- 3. 관리자가 등록하고 검사항목을 추가하는 곳입니다.
- 카메라와 연결하고 검사항목을 대조하는 곳입니다.


- -검사항목 추가 방법-
- 1) 관리자 버튼을 클릭하고 "CREVIS123"을 입력후 등록버튼 클릭.

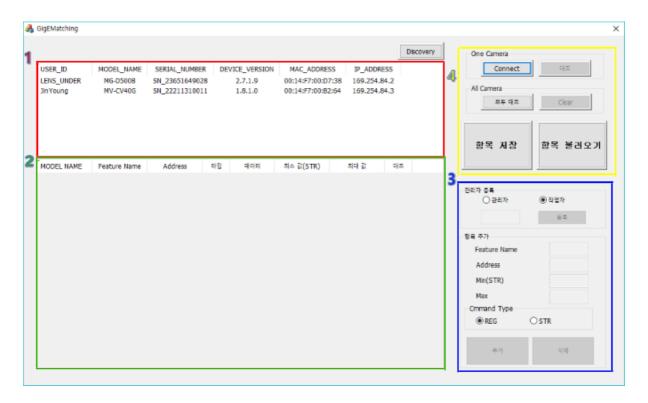

- 2) Feaure Name, Address, Min(STR), Max, 항목을 입력하고 Command Type 을 선택한 후,
- "추가"버튼 클릭



-버튼 설명-

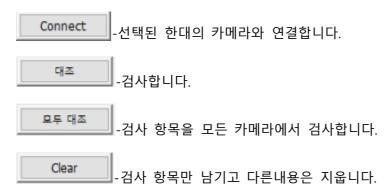

항목 저장

-검사항목을 저장합니다.

항목 불러오기


-검사항목을 불러옵니다.

-로그 파일-


GigEMatching.exe 프로그램과 같은 위치에 로그 파일이 생성됩니다.

등 [SN_23651649028]20180506-155412.ini 2018-06-05 오후... 구성 설정 응용 프로그램

-스크린샷-

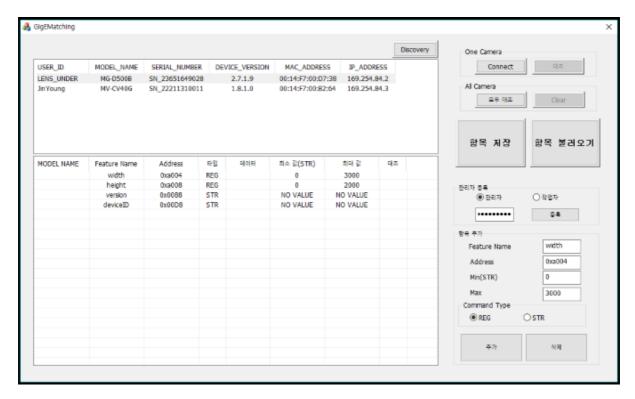

<"모두 대조" 전 스크린샷>

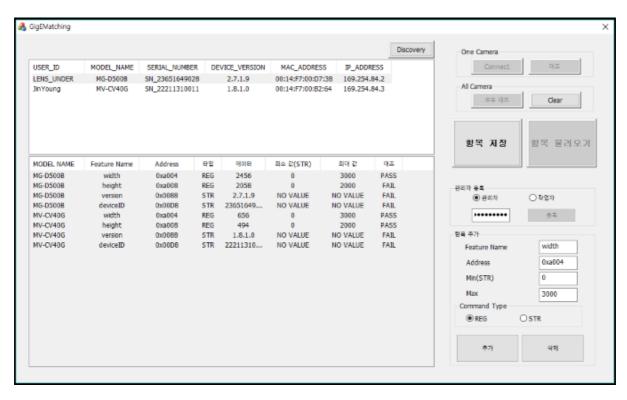

<"모두 대조" 후 스크린샷>