

코일 작업 중단 여부 확인 결과

태경스틸(주) 제철용 - 오성철강 슬리터2(SLITING2)


설비에는 작업 중 두 가지 값이 계속 기록됩니다. 하나는 지금 기계가 얼마나 빠르게 돌아가고 있는지를 보여주는 속도이고, 다른 하나는 지금까지 얼마나 감겼는지를 보여주는 누적 길이입니다.

기계는 작업 전 준비 단계나 작업이 다 끝난 뒤에는 정지합니다. 이런 정지는 정상적인 과정이며 문제가 되지 않습니다. 여기서 확인하려는 '작업 중단'은 이런 것이 아니라, 코일을 실제로 자르고 있는 도중에 설비가 멈춘 적이 있는지입니다. 코일을 자르는 도중에 멈췄다면 그 시간 동안 길이도 함께 멈춰 있어야 하고, 다시 이어붙여 작업을 재개했다면 그 지점에서 흔적이 남습니다. 두 코일의 기록을 시간 순서대로 확인해 본 결과는 아래와 같습니다.

확인 결과: 두 코일 모두 실제로 자르고 있던 도중에는 한 번도 멈추지 않았습니다.


코일 1 - 2640503821 (2026 - 08 - 24, 총 885m)

위 그래프는 누적 길이, 아래 그래프는 같은 시간대의 속도입니다. 작업 앞부분(연한 노란색 구간)은 코일을 아직 자르기 전인 준비/시운전 단계입니다. 이 구간에서는 기계가 여러 번 멈췄다 다시 움직이지만, 이때는 아직 절단 작업 자체가 시작되지 않은 상태라 길이가 거의 0에 머물러 있고, 이 멈춤은 정상적인 준비 과정입니다. 실제로 코일을 자르는 본작업 구간(연한 파란색 구간, 약 31~39분)에서는 이야기가 다릅니다. 이 구간 안에서는 속도가 단 한 번도 0으로 떨어지지 않았고, 길이도 68m에서 885m까지 멈추지 않고 계속 늘어났습니다. 즉 코일을 자르고 있던 도중에 멈춘 적은 없습니다.

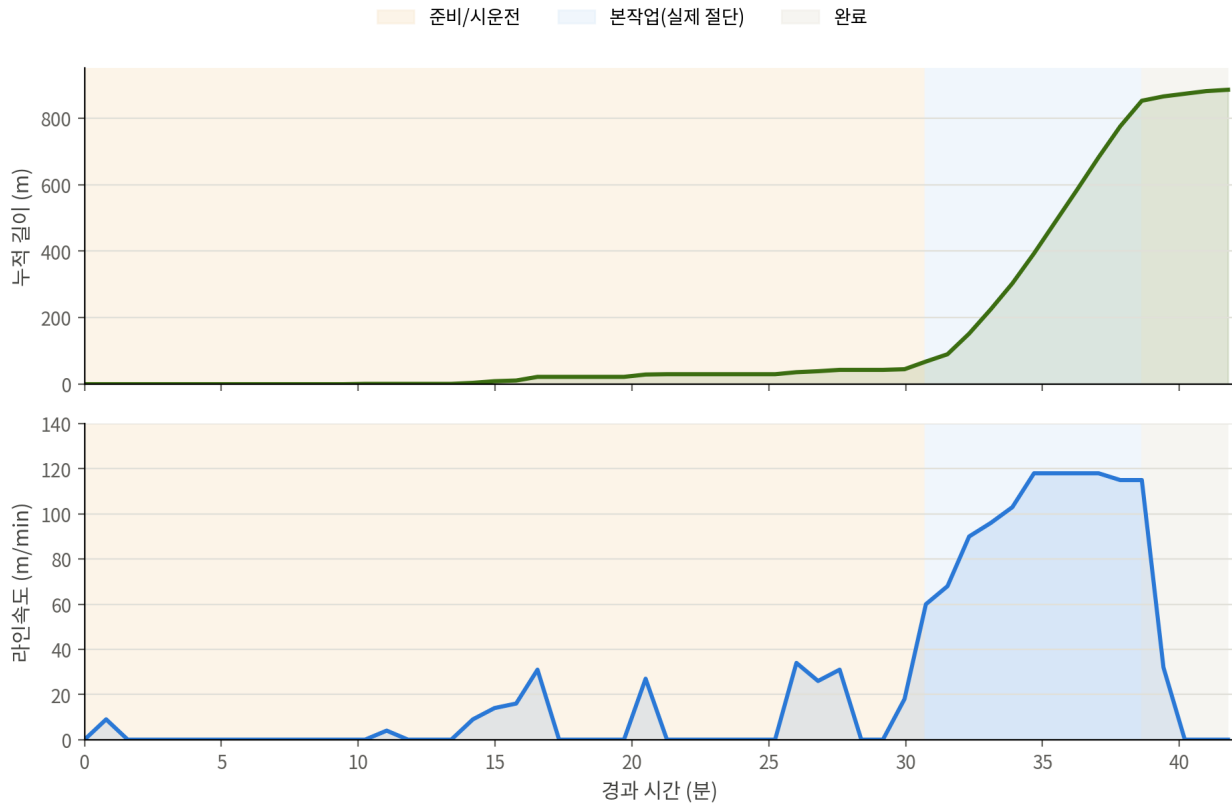

코일 2 - G26G20017B (2026 - 08 - 25, 총 1,147m)

이 코일도 같은 방식으로 확인했습니다. 실제로 코일을 자르는 본작업 구간(연한 파란색 구간, 약 20~30분)에서는 속도가 최대 153m/min까지 끊기지 않고 유지되었고, 그동안 길이도 66m에서 1,147m까지 멈춤 없이 계속 늘어났습니다. 이 구간 안에서 절단 작업이 멈춘 순간은 없습니다. 그래프 뒷부분(회색 구간)의 정지는 코일을 다 자른 뒤 설비가 대기하는 시간으로, 작업이 이미 끝난 뒤이기 때문에 문제가 되지 않습니다.

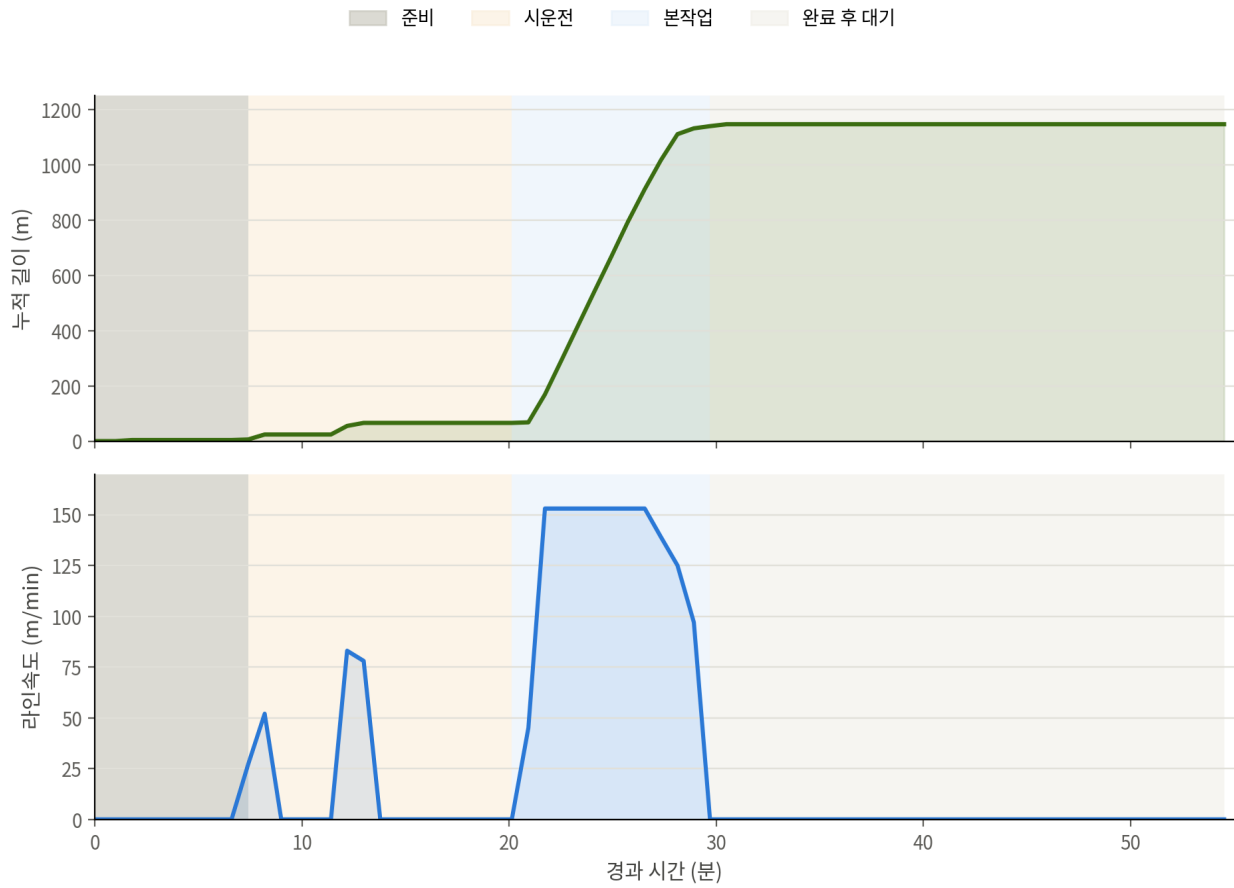

본 자료는 설비에 실시간으로 기록된 속도/길이 데이터를 근거로 작성되었으며, ERP 작업 기록의 시작/종료 시각과 일치함을 확인했습니다. - 오성철강