

코일별 작업 중단 여부 분석 보고서

태경스틸(주) 제출용 - 오성철강 슬리터2(SLITING2) - 설비 실측 데이터 기반


그래프는 시간이 지나면서 코일이 얼마나 감겼는지(누적 길이)를 보여줍니다. 만약 작업 도중 설비가 멈췄다면 그 시간 동안 길이도 늘지 않고 그대로 멈춰 있어야 합니다. 아래 두 코일 모두가 기준으로 확인했습니다.

코일 1 - 2640503821

소재 정보

코일 ID	2640503821	작업일시	2026-08-24 16:24 ~ 17:07
두께	1.15 mm	가공규격	1.15 X 4 X C
중량	9,790 kg	라인	슬리터2 (SLITING2)
재단내역(폭 mm=가닥수)	115.5=1, 111=6, 110=1, 54=6		

시간에 따른 길이 변화

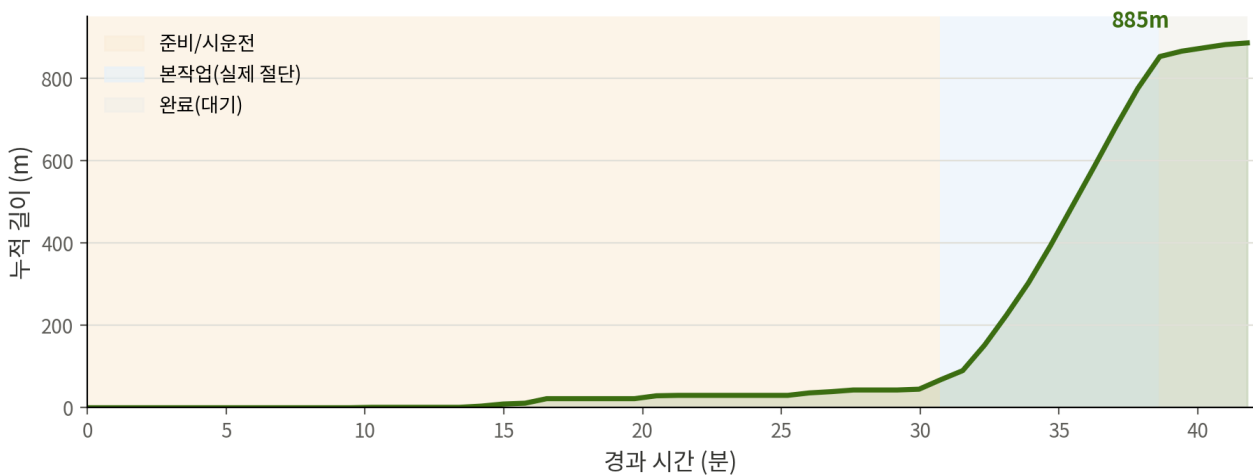

분석결과

작업 중 중단 없음

분석 내용 (무중단 근거)


연한 노란색(준비/시운전) 구간은 절단이 시작되기 전이라 길이가 거의 0에 머물습니다. 실제로 코일을 자르는 본작업 구간(연한 파란색, 약 31~39분)에서는 길이가 68m에서 885m까지 끊기거나 멈춘 적 없이 계속 늘어났습니다. 이 구간 안에서 그래프가 잠깐이라도 평평해지는 지점이 없다는 것이 작업이 멈추지 않고 한 번에 진행됐다는 근거입니다.

코일 2 - G26G20017B

소재 정보

코일 ID	G26G20017B	작업일시	2026-08-25 09:27 ~ 10:22
두께	0.95 mm	가공규격	0.95 X 4 X C
중량	10,220 kg	라인	슬리터2 (SLITING2)
재단내역(폭 mm=가닥수)	116=2, 98=4, 94=3, 92=2, 63=2		

시간에 따른 길이 변화

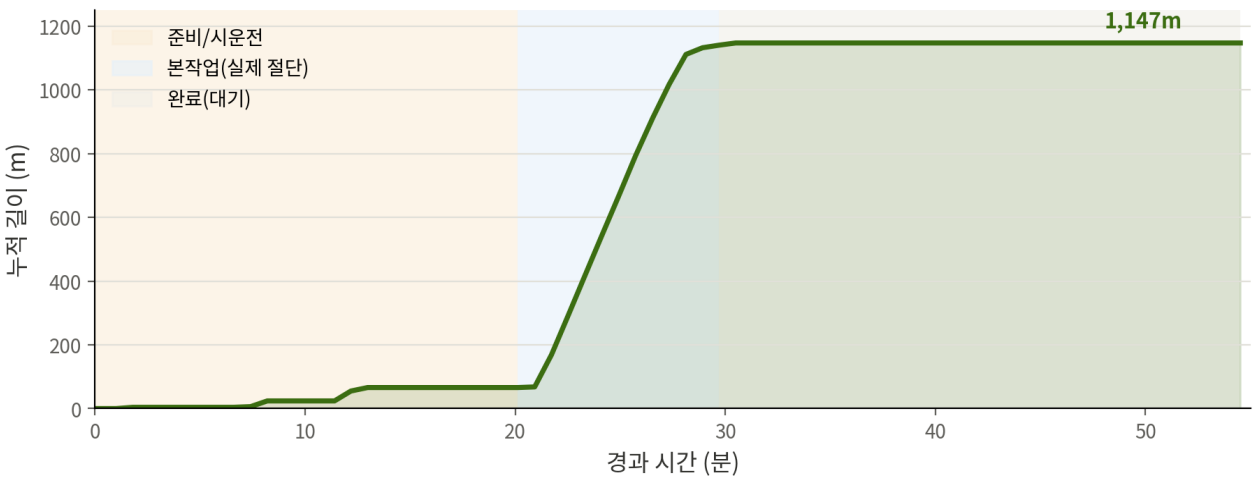

분석결과

작업 중 중단 없음

분석 내용 (무중단 근거)

실제로 코일을 자르는 본작업 구간(연한 파란색, 약 20~30분)에서 길이가 66m에서 1,147m까지 끊김 없이 계속 늘어났습니다. 이후 구간(회색)의 정지는 코일을 이미 다 자른 뒤 설비가 대기하는 시간으로, 작업이 끝난 뒤이기 때문에 중단으로 보지 않습니다. 본작업 구간 안에서 그래프가 평평해지는 지점은 없었습니다.

본 보고서는 설비에 실시간으로 기록된 길이 데이터를 근거로 작성되었으며, ERP 작업 기록의 시작/종료 시각과 일치함을 확인했습니다. - 오성철강