



災害の型別 安全教育スライド
墜落・転落
厚労省分類: 墜落、転落

死亡者数 (2019～2024年)

1,248人

全21分類中 第1位


休業4日以上之死傷者数 (2021年・確定値)

4,760人


2006年比 -23.3% (減少)

墜落・転落 — 統計 — 件数の推移と多い業種

休業4日以上 死傷者数の推移（確定値）

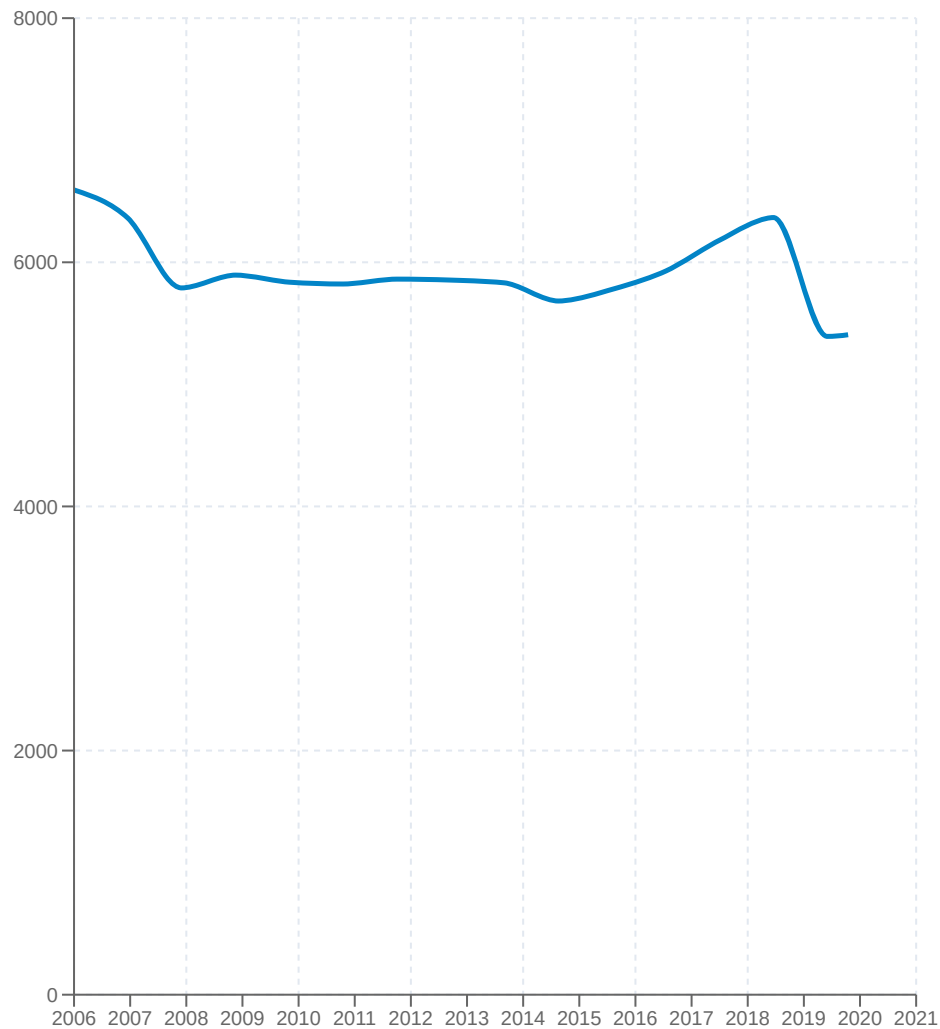


死傷者数の多い業種 Top5（2006～2021年合算）

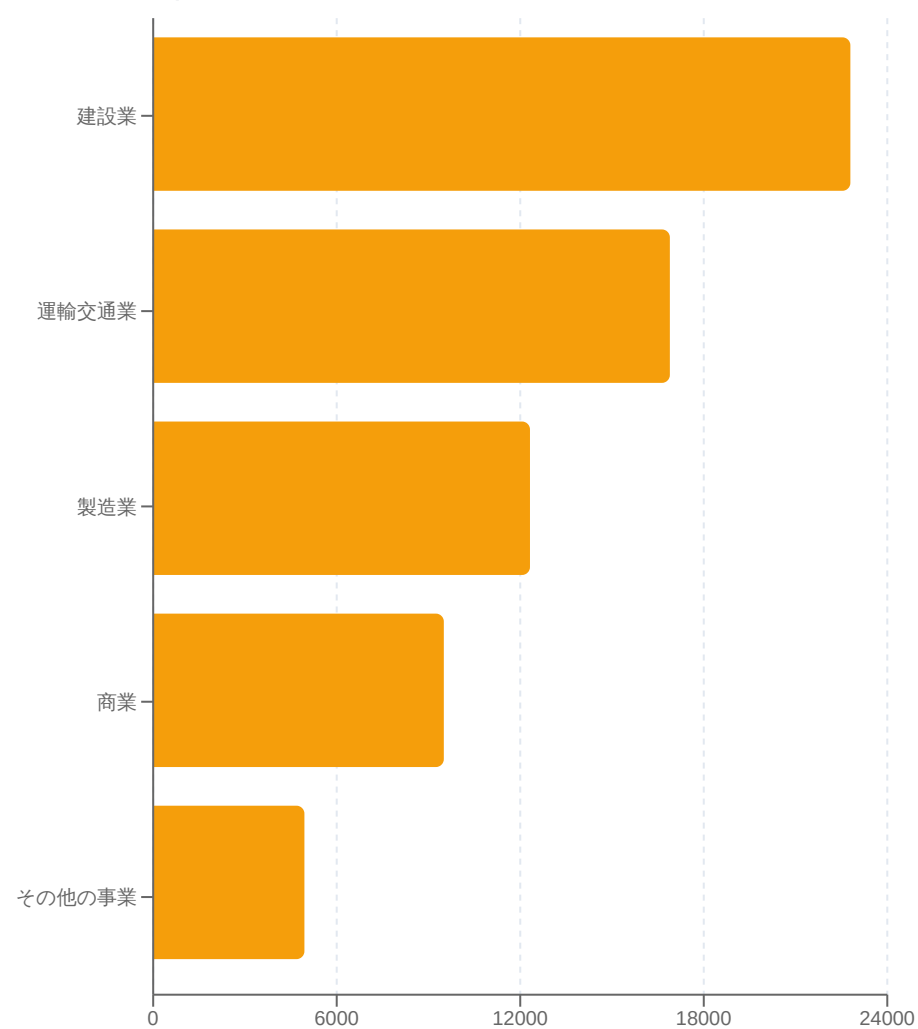


確定値（休業4日以上死傷者数）：2006～2021年／死亡災害個票：2019～2024年／2025年速報値（令和8年3月6日現在（令和8年3月6日ダウンロード））。出典：厚生労働省 労働災害統計・死亡災害データベース（政府標準利用規約2.0）

📍 墜落・転落 — 多い原因 — 起因物と発生時間帯

起因物 Top5 (死亡災害 2019～2024年)

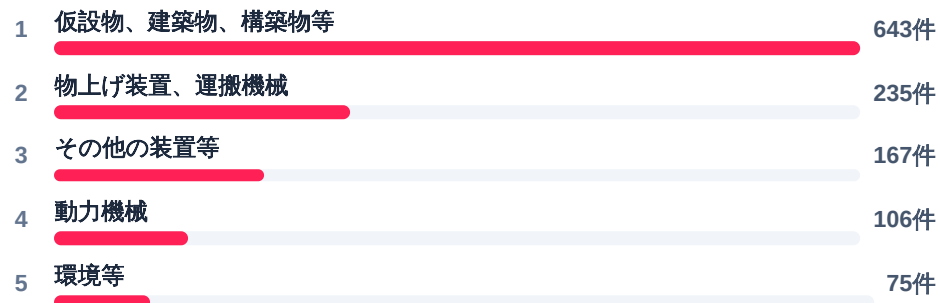

発生時間帯の分布 (死亡災害)

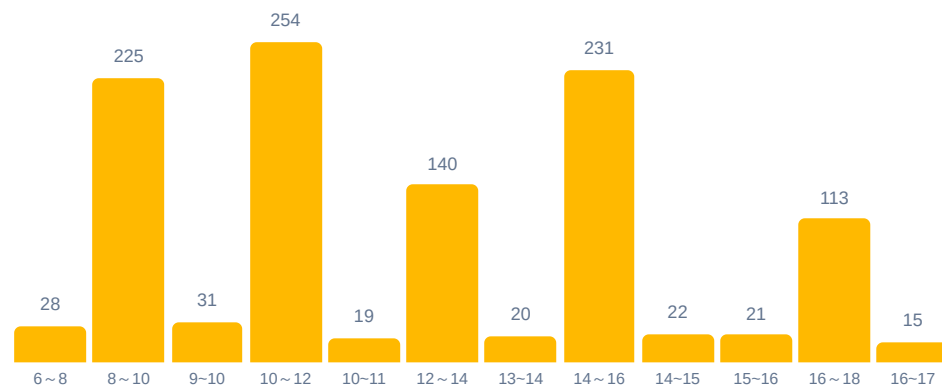

確定値（休業4日以上死傷者数）：2006～2021年／死亡災害個票：2019～2024年／2025年速報値（令和8年3月6日現在（令和8年3月6日ダウンロード））。出典：厚生労働省 労働災害統計・死亡災害データベース（政府標準利用規約2.0）

墜落・転落 — 実際に起きた災害

太陽光パネル設置工事中に屋根から墜落

傾斜屋根（傾斜30度）での太陽光パネル設置工事中、作業員が屋根端から足を踏み外して約5m墜落し死亡。安全帯の親綱設置なし。出典：
anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=102700

主な原因: 傾斜屋根上への墜落防止措置（親綱等）が未設置／屋根端での作業時の安全確保が不十分／太陽光パネル設置業者の安全管理体制の未整備

防止のポイント: 傾斜屋根には親綱・安全ネット等の墜落防止措置を設置する／太陽光設置工事の元請は下請業者の安全管理を確認する／2m以上の高所作業には墜落制止器具の使用を徹底する

出典: 職場のあんぜんサイト [🔗 \(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=102700\)](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=102700)
(2023-09-04)

大型風力発電機の点検作業中にナセルから転落

高さ約80mの洋上風力発電タワー上部のナセル点検中、作業員が内部のハッチから外部に出た際に強風でバランスを崩し転落して死亡。安全帯は装着していたが親綱への接続忘れ。出典: anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=102680

主な原因: 安全帯の親綱への接続確認が不十分／風力発電タワー上部の強風対策が不十分／2名1組作業の未実施

防止のポイント: 高所に出る際は必ず安全帯の接続を確認してから出る／2名1組で相互確認しながら作業する／強風時の作業中止基準を設定し遵守する

出典: 職場のあんぜんサイト [🔗 \(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=102680\)](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=102680)
(2023-06-15)

墜落・転落 ― 対策チェックリスト

手すり・親綱・フルハーネスの確実な使用、開口部・端部の養生、昇降設備の点検。

- ☐ 高さ2m以上の作業箇所作業床を設けているか（安衛則第518条）
- ☐ 作業床の端・開口部に囲い・手すり・覆いを設置しているか（安衛則第519条）
- ☐ 作業床が設けられない箇所では要求性能墜落制止用器具（フルハーネス型）を使用しているか（安衛則第520条）
- ☐ 高さ・深さ1.5m超の箇所に安全な昇降設備を設けているか（安衛則第526条）
- ☐ 墜落危険箇所への関係者以外の立入を禁止しているか（安衛則第530条）

墜落・転落 — 確認クイズ

作業床の設置が必要になるのは、高さ何メートル以上の作業か？

正解: 2メートル

安衛則第518条により、高さ2メートル以上で墜落のおそれのある箇所では作業床の設置が必要です。設けられない場合は防網を張り、要求性能墜落制止用器具（フルハーネス型）を使用させます。