

番号1 事故の型：0001.jpg


元絵から読み取った原因・姿勢を見出しに（Opusが元画像をReadで分析） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） / 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【元絵から読み取った原因】作業床を高く上昇させたままシザースリフトを走行（移動）させ前方の高い構造物に激突。上昇走行で視界・安定・制御が悪く激突一衝撃で端の作業員が手すり越しに投げ出される（不安全行動）


【姿勢・動作・人数】作業床に2名：左=操作盤で走行操作中、右=手すり際で激突の衝撃に前方外側へ投げ出され両腕を振り手すりを越えかけている（まだ落ちきっていない）。地上に1名が見上げて反応

【事故の状況】上昇したまま走行した作業床が前方の剛構造物に激突したまさにその瞬間。右の作業員が手すりを越えて転落する寸前


元イラスト：0001.jpg 出所：www.sacl.or.jp

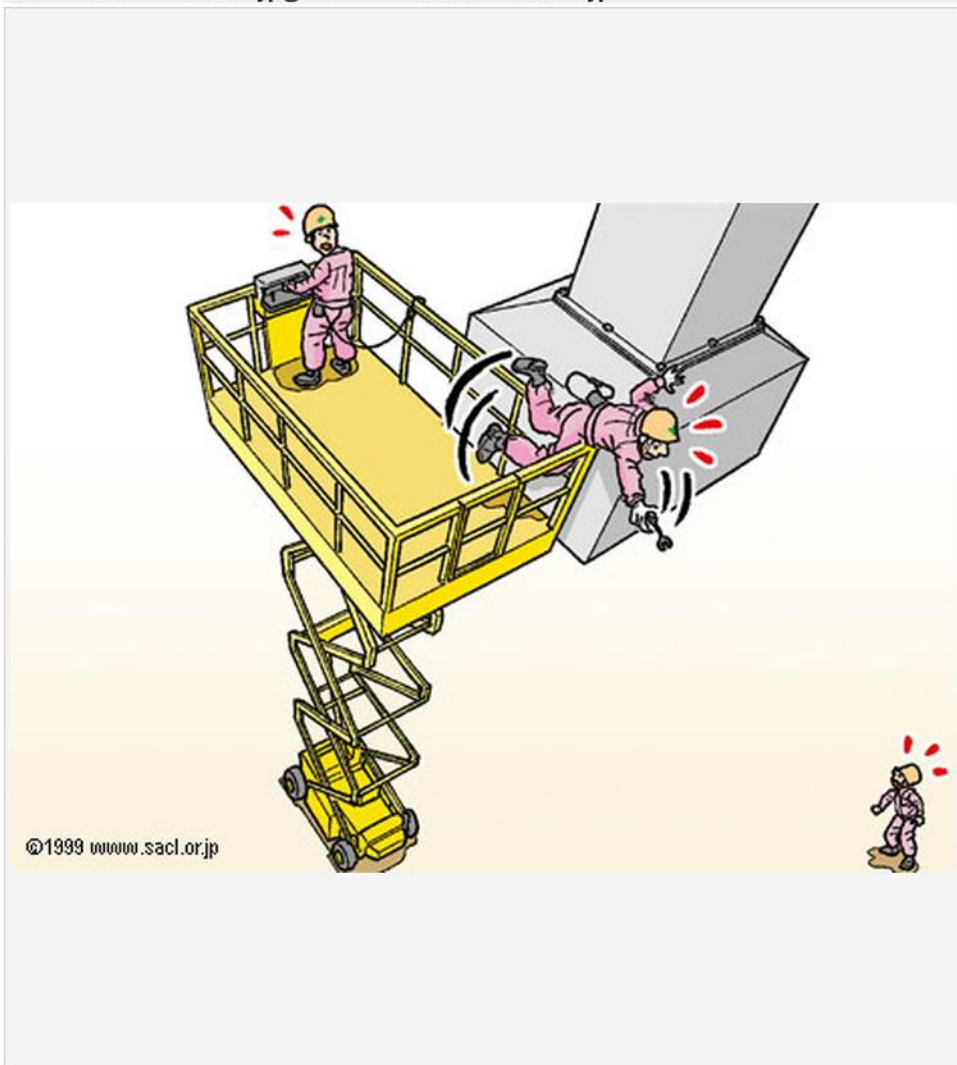

Google-1 (gemini-3-pro-image-preview)

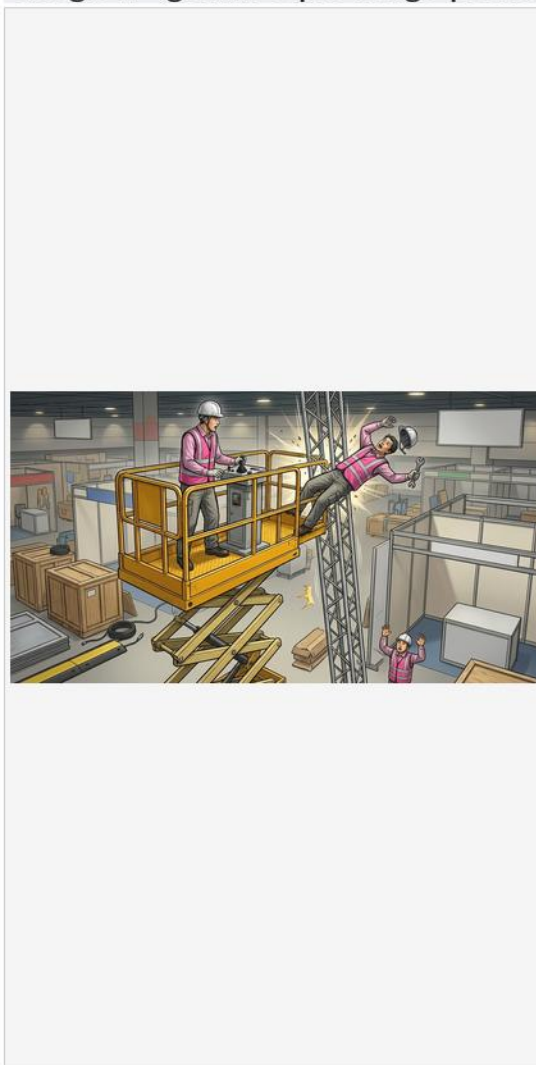

Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)

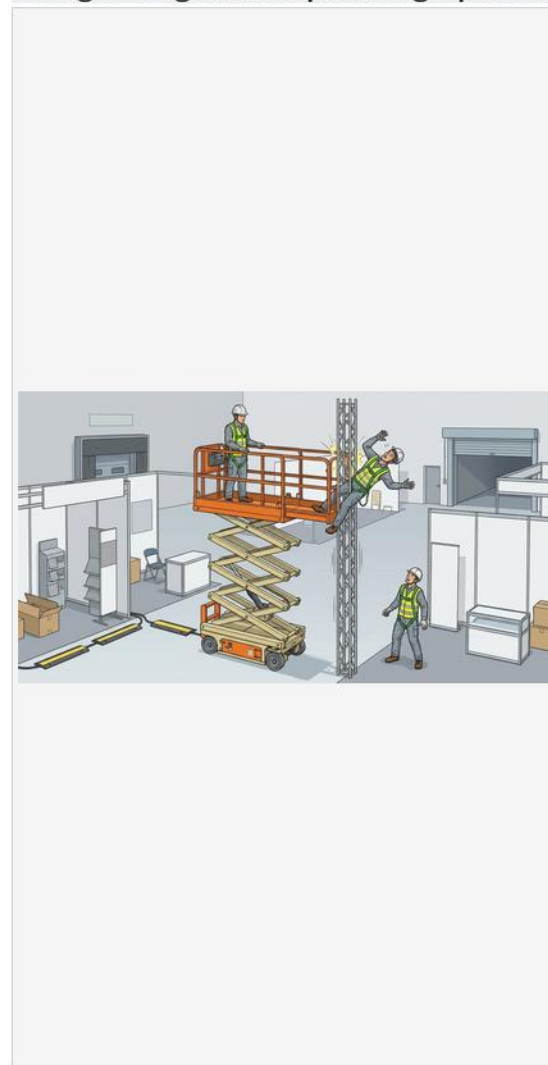

番号2 事故の型：0002.jpg


元絵から読み取った原因・姿勢を見出しに（Opusが元画像をReadで分析） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） / 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【元絵から読み取った原因】搭乗カゴ（作業床）から身を乗り出して手を伸ばし作業中、機体・カゴの不意の急な振れ／連結部のガタつき（元絵の「カチャ」）という外乱で、乗り出していた重心が一気に手すりの外へ抜けて投げ出される（乗り出し作業＋不意の機体の振れでバランス喪失）

【姿勢・動作・人数】搭乗カゴに作業員1名のみ。上半身が後方・外側へねじれ、片腕は頭の横へ跳ね上がり、もう一方の腕は手すりを越えて外側へ投げ出される。足はまだ床にあるが重心が手すりの外へ抜けつつある（まだ落ちきっていない）。顎ひも付きヘルメット・驚いた表情

【事故の状況】搭乗カゴから身を乗り出して作業中、カゴが不意に大きく振れ／連結部が外れ、その反動で上半身が手すりを越えて外側へ投げ出される、まさにその瞬間


元イラスト：0002.jpg 出所：maruyama-support.jp

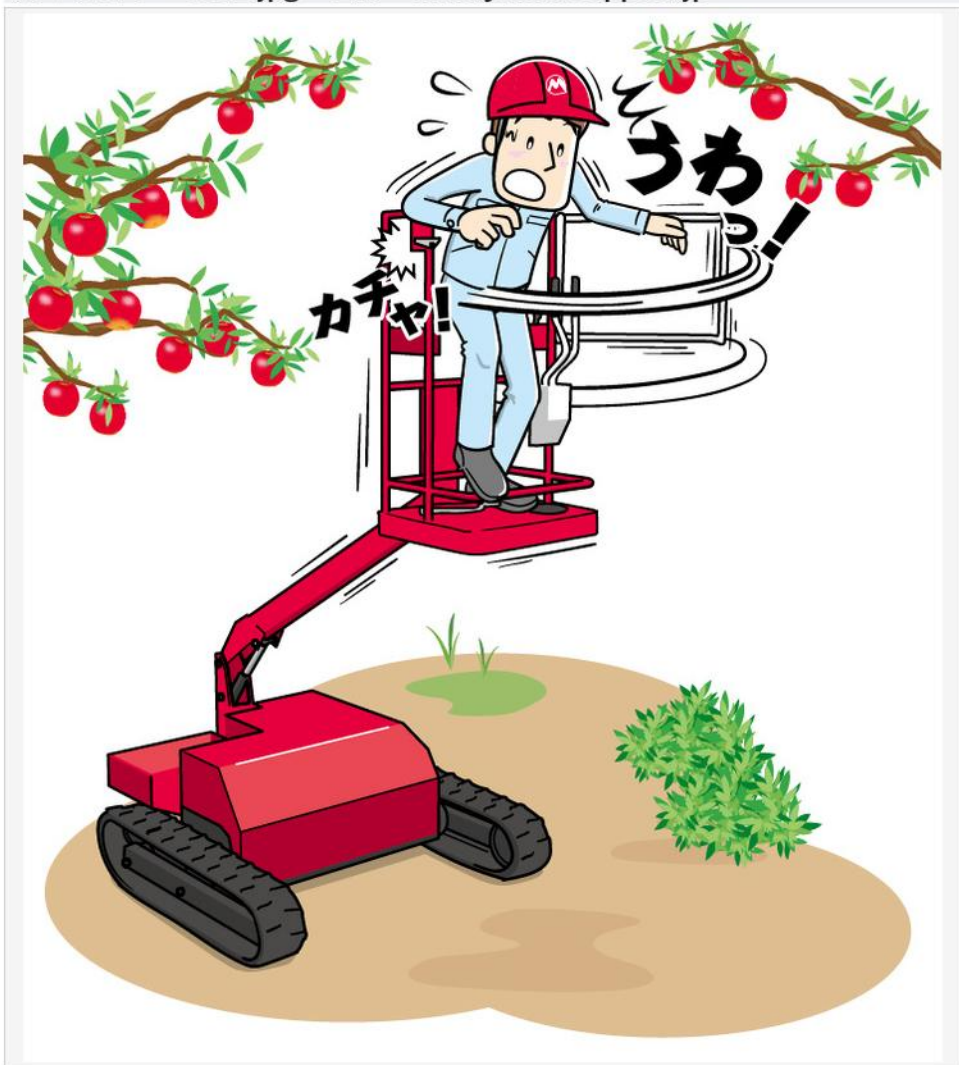

Google-1 (gemini-3-pro-image-preview)



Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)

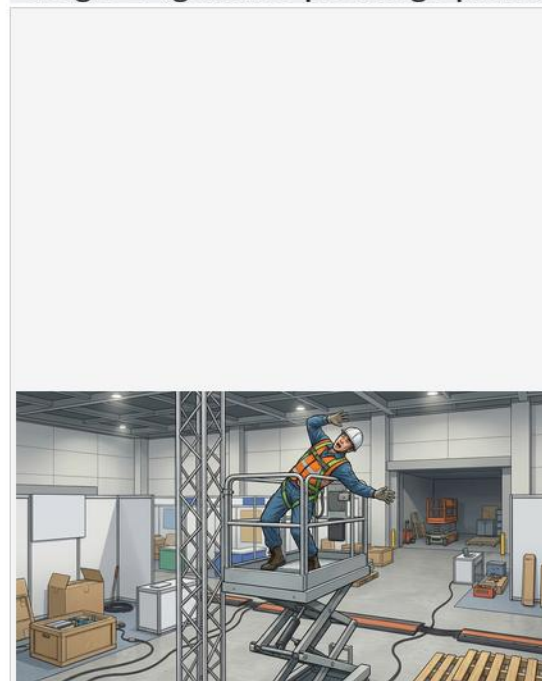

※元絵の原因・姿勢・状況を忠実に踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場の屋内へ置換。高所作業車はシザース型に統一。矢印/文字/キャプション/吹き出し無し・流血無し・実在ロゴ無し・PPE適切。事故が

番号3 事故の型：0003.png


元絵から読み取った原因・姿勢を見出しに（Opusが元画像をReadで分析） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） / 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【元絵から読み取った原因】高所作業車を高く上昇（高重心）させたまま、片側のベース車輪が床の段差・縁石に乗り上げ／接地不良で、機体の支持多角形の外へ重心が出て、車両全体が支点を越えて横方向へ横転した（高重心のまま段差乗り上げ・接地不良で機体ごと横転）。元絵はトラック搭載ブーム式が車両ごと横転し搭乗者が投げ出される横転災害

【姿勢・動作・人数】作業員1名（顎ひも付き赤ヘルメット・作業着）。横転する機体／搭乗カゴに振り回され、体がほぼ横向きに外側・斜め下へ投げ出され落下しかけている（頭横に衝撃マーク・まだ地面に激突していない）

【事故の状況】高く上げた高重心の状態で片輪が段差／縁石に乗り上げ、重心が安定限界を越えて車両全体が支点中心に横転していくまさにその瞬間。搭乗者がカゴ外へ投げ出された直後

元イラスト：0003.png 出所：www.rodco.jp

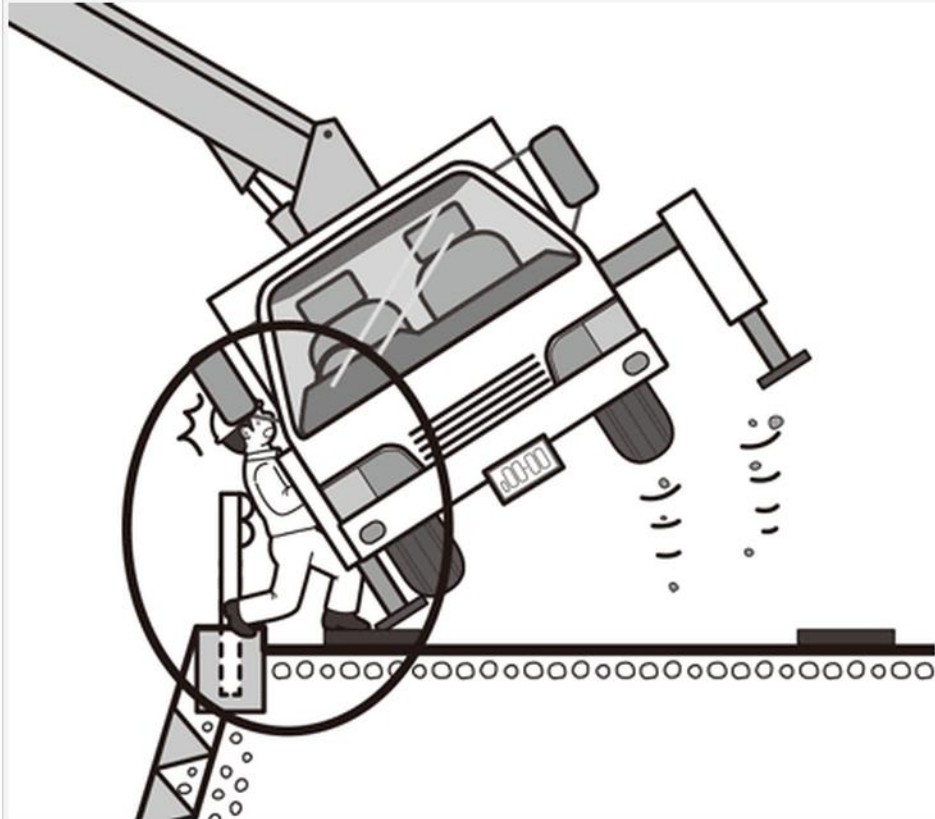

Google-1 (gemini-3-pro-image-preview)



Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



番号45 事故の型：0045.png


元絵から読み取った原因・姿勢を見出しに（Opusが元画像をReadで分析） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【元絵から読み取った原因】届かない頭上の高い水平梁(展示トラスの横材)へ手を伸ばして作業するため、奥行の浅い(薄型の)シザースリフト作業床から手すり越しに身を乗り出し、腕を過度に伸ばし(過伸展リーチ)、足元に脚立を載せてかさ上げし、フルハーネスのランヤードフックを固定アンカーへ未接続(宙ぶらりん)のまま無理な姿勢で作業した不安全姿勢・不安全行動。作業床を対象へ寄せず・降ろさず手すりの外へ重心を出したため重心が支持範囲を越える


【姿勢・動作・人数】作業床に3名。左・中央の2名は床に立ち両腕を高く上げ頭上の梁を両手で掴む。右端の1名が最も乗り出し、薄い作業床の端の手すりを越えて上半身を外側・斜め上へ大きく乗り出し片腕を遠くの梁へ過伸展、足が床/脚立から浮きかけ。各自フルハーネス着用だがランヤードフック未接続で垂れ、足元に小さな脚立。顎ひも付きヘルメット

【事故の状況】頭上の梁への過伸展リーチ+手すり越しの乗り出し+脚立かさ上げで、右端1名の重心が手すり線の外へ抜けてバランスを失い、手すりを支点に上半身から外側・斜め下へ引かれて転落が始まるまさにその瞬間(まだ落ちきっていない)


元イラスト：0045.png 出所：www.rodco.jp

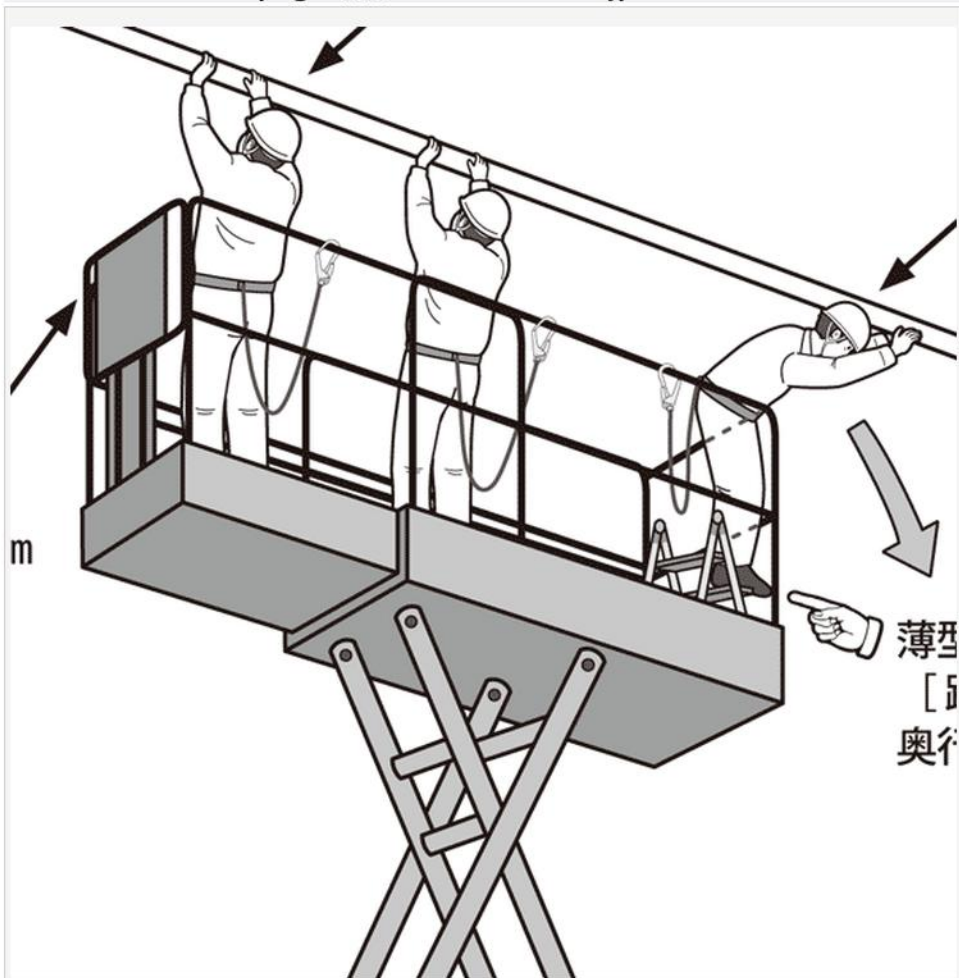

Google-1 (gemini-3-pro-image-preview)

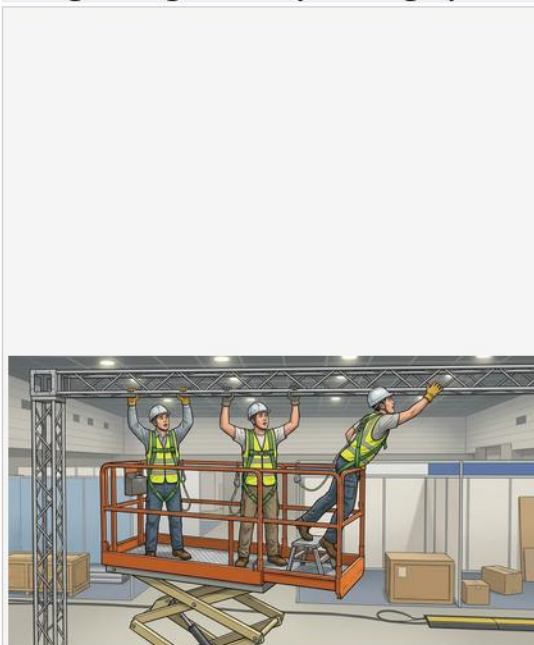

Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)

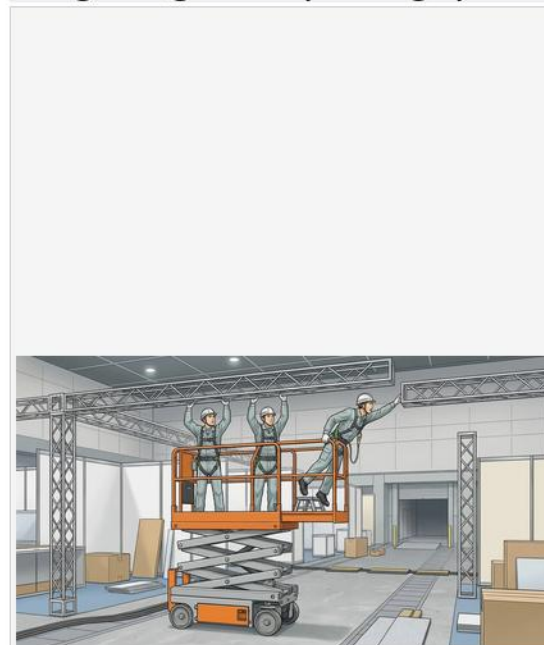

番号64 事故の型：0064.gif


元絵から読み取った原因・姿勢を見出しに（Opusが元画像をReadで分析） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） / 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【元絵から読み取った原因】作業床を頭上の梁が届く位置まで寄せ・上げないまま、届かない頭上の高い水平梁(展示トラス横材)へ手を伸ばすため、シザースリフト作業床の手すりの外へ上半身を大きく乗り出して両腕を過度に伸ばし(過伸展リーチ)両手で梁にしがみつき、ついに両足が作業床から離れて梁にぶら下がった不安全姿勢・不安全行動。重心が支持範囲(手すり内側)の外＝手すりとは梁の間の空中へ完全に抜け、握力だけで体を支える。フルハーネス着用だがランヤードフック未接続で落下を止める物が無い


【姿勢・動作・人数】作業員1名のみ。顎ひも付きヘルメット・高視認ベスト・作業服。両腕を高く上げ頭上の水平梁を両手で掴み、上半身を作業床の手すりの外へ大きく乗り出し、体は梁からぶら下がるように斜めに浮き、両足は作業床から完全に離れて宙に浮く。驚き・恐怖の表情。作業床(黄色/操作盤付き)は足の下～斜め後ろにあり人物との間に隙間

【事故の状況】届かない頭上の梁への過伸展リーチ+手すり越しの大きな乗り出しで両足が作業床から離れ梁にぶら下がり、握力だけで体を支えバランスを失い、手が滑れば作業床と梁の隙間へ落ちるまさにその寸前(まだ落ちきっていない)


元イラスト：0064.gif 出所：www.aichi-corp.co.jp

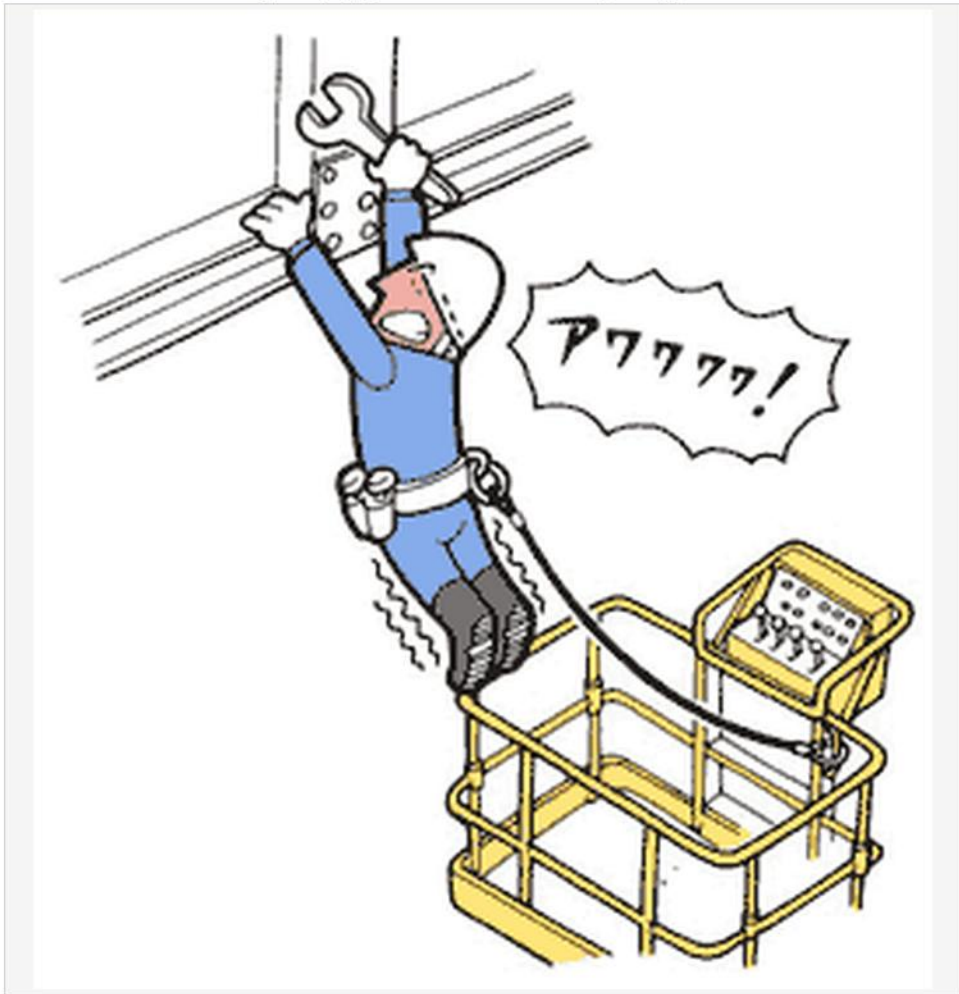

Google-1 (gemini-3-pro-image-preview)

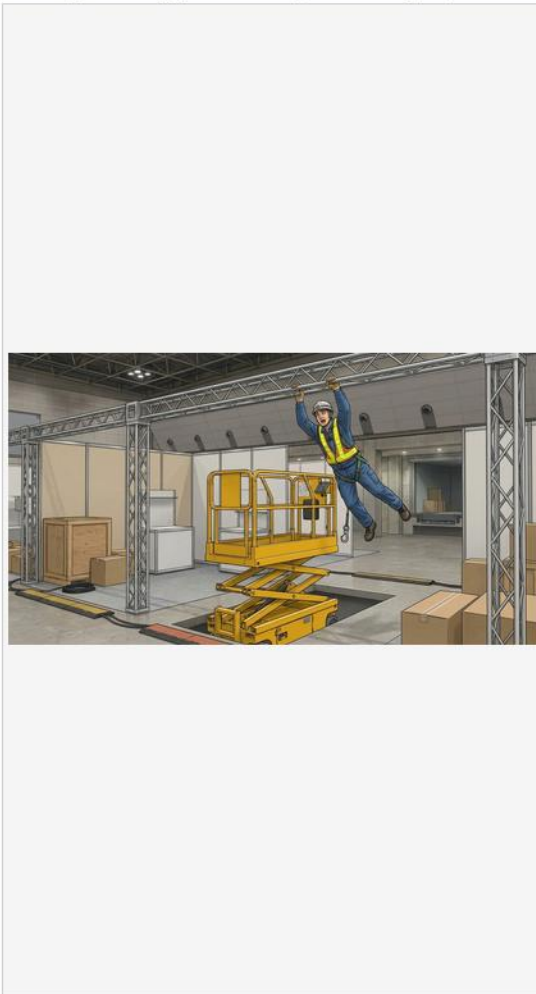

Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)

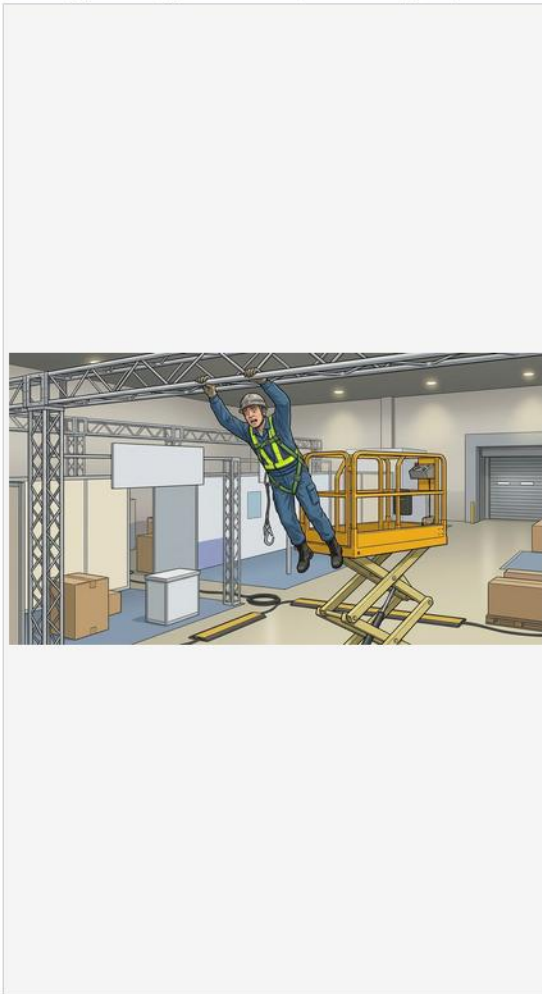

※元絵の原因・姿勢・状況を忠実に踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場の屋内へ置換。高所作業車はシザース型に統一。矢印/文字/キャプション/吹き出し無し・流血無し・実在ロゴ無し・PPE適切。事故が

番号91 事故の型：0091.jpg

元絵から読み取った原因・姿勢を見出しに（Opusが元画像をReadで分析） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） / 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【元絵から読み取った原因】天井内の電線ラック(ケーブルトレイ)の電気配線という届きにくい頭上作業を、作業床を対象の真下まで寄せ・上げ直さずに、シザースリフトの作業床の手すりの外へ上半身を大きく乗り出して手を伸ばして行った(身を乗り出す不安全姿勢+過伸展リーチ)。重心が手すりの外へ抜けて墜落に至る。命綱フック未接続で落下を止める物が無い


【姿勢・動作・人数】作業員1名のみ。顎ひも付きヘルメット・高視認ベスト・作業服。上半身を作業床の手すりの外へ大きく乗り出し、片腕～両腕を頭上斜め上の天井ケーブルトレイへ伸ばして配線作業。体幹が手すり線を越えて外側・上方へ傾き踵が浮かかけ、重心が手すりの外へ移りつつある。ランヤードフックは未接続で垂れる

【事故の状況】届かない天井ラックへ手を伸ばして身を乗り出し、重心が手すりの外へ抜けてバランスを失い、手すりを支点に上半身から外側へ振られて墜落が始まる寸前～始まった瞬間(まだ落ちきっていない)


元イラスト：0091.jpg 出所：www.rodod.co.jp



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview)

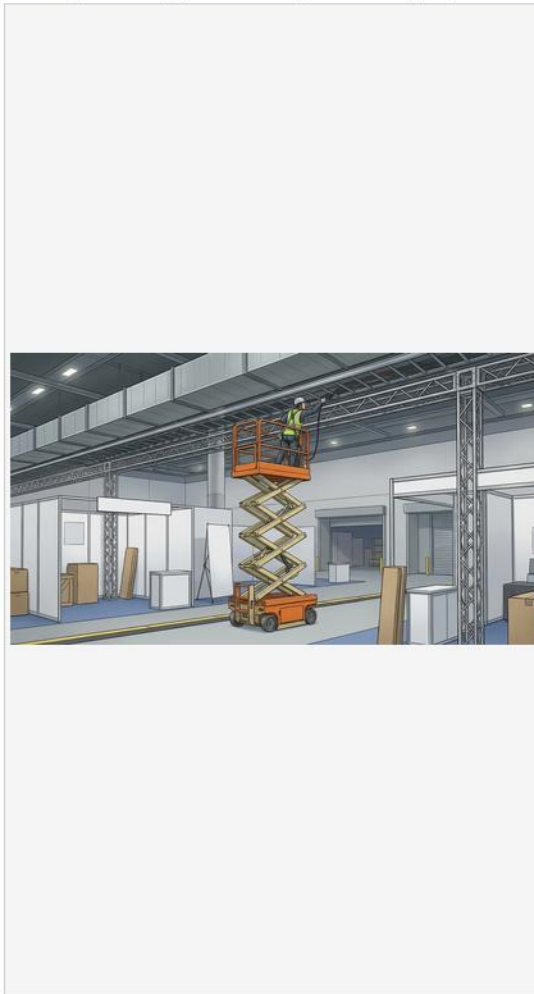

Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)

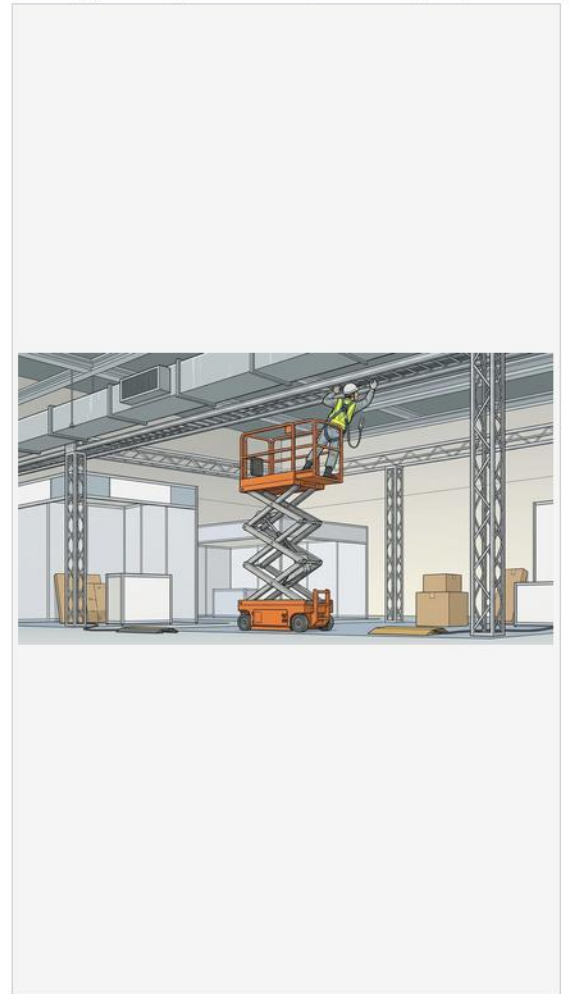

※元絵の原因・姿勢・状況を忠実に踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場の屋内へ置換。高所作業車はシザース型に統一。矢印/文字/キャプション/吹き出し無し・流血無し・実在ロゴ無し・PPE適切。事故が

番号93 事故の型：0093.jpg


元絵から読み取った原因・姿勢を見出しに（Opusが元画像をReadで分析） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） / 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【元絵から読み取った原因】作業員が作業床(バケット)から身を乗り出して高所作業中、機体・ブーム・作業床に不意の大きな振れ／反動(はね＝カタパルト効果。切った枝のはね返り・ブーム急動・不整地のガタつき等)が生じ、命綱(安全帯ランヤード)を作業床へ未接続のまま乗り出していたため、その反動で支えを失い作業床の外へ頭から投げ出された(不意の反動によるはね飛ばし＋身を乗り出し＋命綱未接続で止める物が無い)。重心が支持範囲外へ一気に抜け放り出しに至る


【姿勢・動作・人数】作業員1名のみ。顎ひも付きヘルメット・高視認ベスト・作業服・手袋・安全靴。作業床外へ身を乗り出していた姿勢から、いままさに手すりを越えて外側へ頭から放り出され、両腕・両脚を振り回し、手に持っていた工具(電動工具/刃物)が手から離れて宙へ飛んでいる。頭が下・脚が上の倒立気味のはね飛ばされた空中姿勢、驚き・恐怖の表情(まだ落ちぎっていない)。ランヤードフックは未接続で垂れる

【事故の状況】身を乗り出して作業中、機体・作業床に不意の反動が生じ、その勢いで搭乗者が手すりを越えて外へ頭から投げ出された投げ出された直後の空中(放物線の上り～頂点付近)。工具が手を離れて宙に飛び体が振り回される緊迫した瞬間。まだ床・地面に激突していない


元イラスト：0093.jpg 出所：anzeninfo.mhlw.go.jp

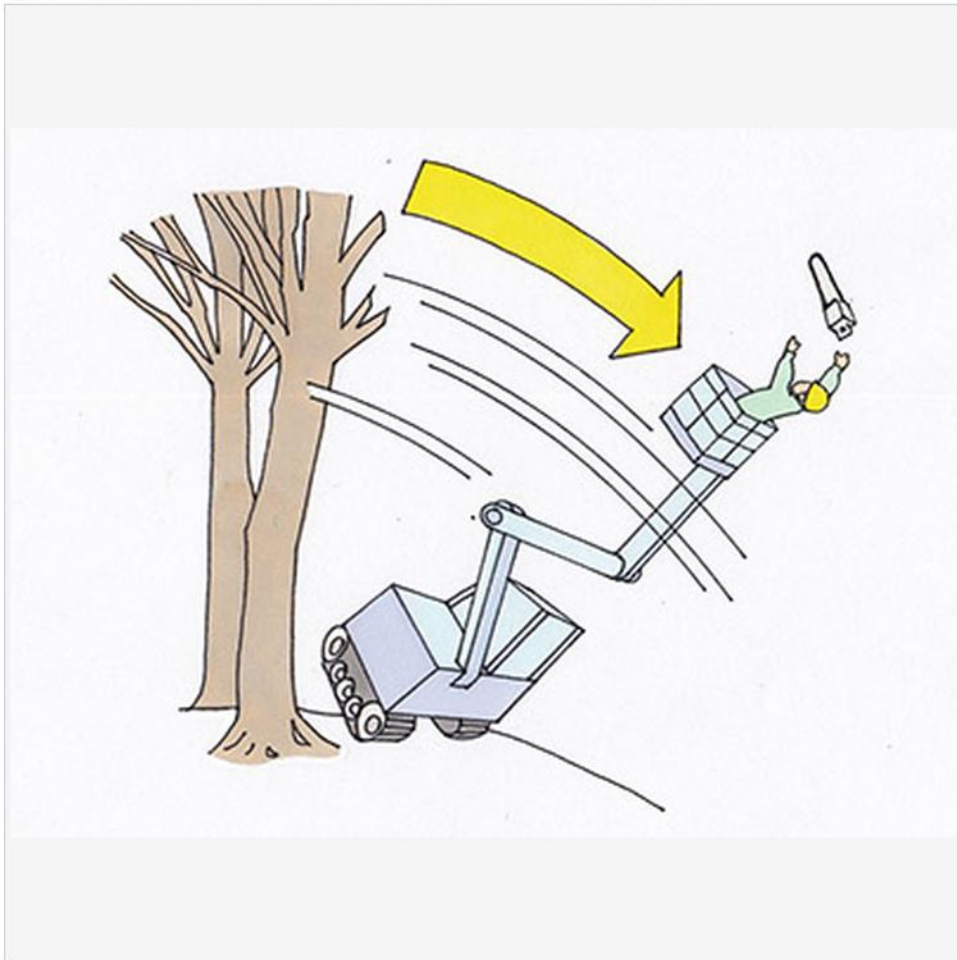

Google-1 (gemini-3-pro-image-preview)

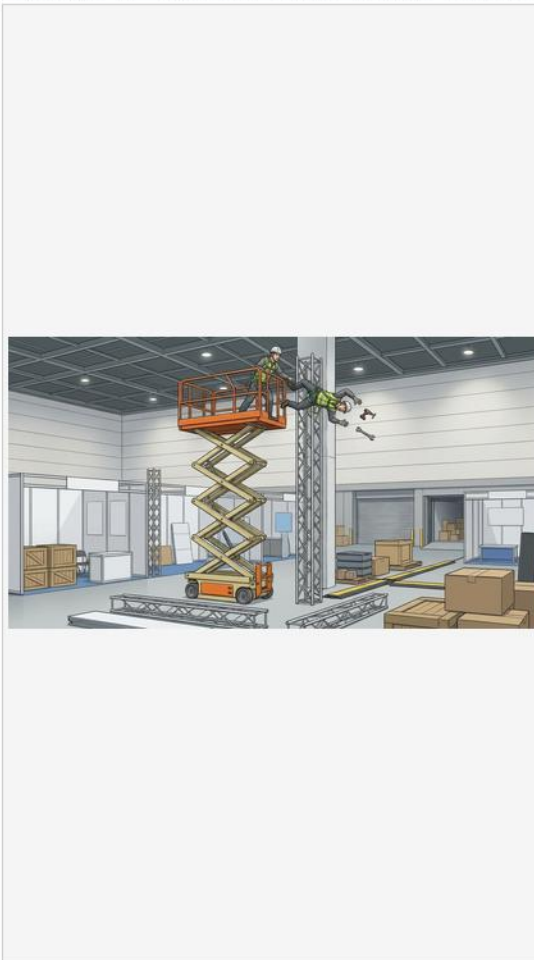

Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)

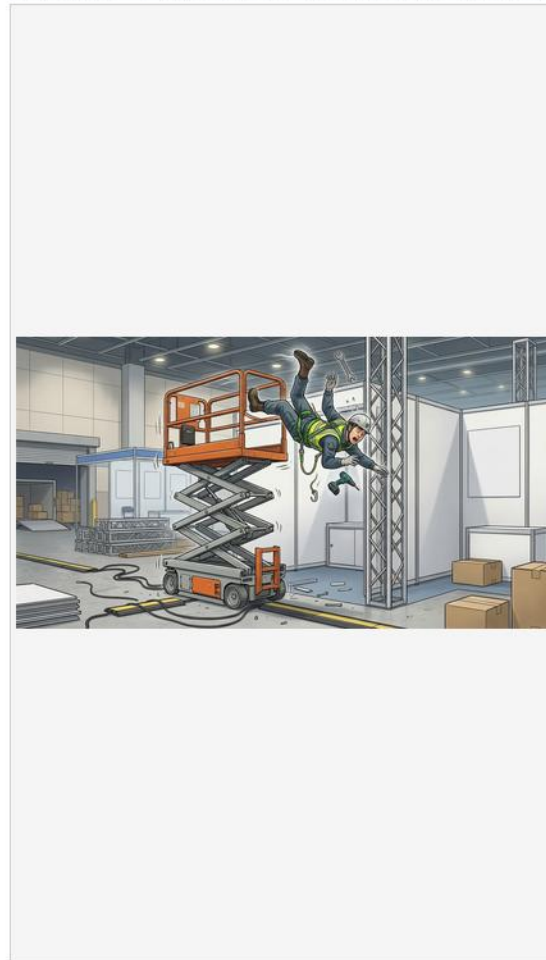

番号94 事故の型：0094.png


元絵から読み取った原因・姿勢を見出しに（Opusが元画像をReadで分析） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） / 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【元絵から読み取った原因】締め固めていない凹凸のある軟弱な砂利の床面（不安定・不陸な接地）に据えたまま、最大積載荷重に近い高荷重（作業員3名搭乗＝高重心）で作業床を高く上昇させ、高い重心が機体の支持多角形（車輪の接地範囲）の外へ出て、軟弱地盤の沈み込み・凹凸による傾きをきっかけに機体全体が支点を越えて横方向へ横転した（過積載に近い高重心＋不安定／不陸な接地面での上昇作業による機体ごとの横転。搭乗者の不安全姿勢ではなく機体そのものが横転）


【姿勢・動作・人数】作業床に作業員3名が肩を寄せ合って満載状態で搭乗（各自ヘルメット・高視認ベスト・フルハーネス）。元絵注記「(b)最大積載荷重に近い状態」が作業床を指す。横転が始まり作業床が傾いて3名がバランスを崩し外側・斜め下へ振られ始める（まだ投げ出されきっていない）

【事故の状況】元絵2段構成：①左＝3名搭乗・最大積載荷重に近い状態で高く上昇、②右下＝機体が支えを失い横方向へ横転しX字機構が倒れ込み搭乗者が作業床外へ投げ出され地面に激突。斜め下向き矢印が①→②の遷移。床は★転圧していない凹凸のある砂利の床面（軟弱・不陸な接地）

元イラスト：0094.png 出所：www.rodco.jp

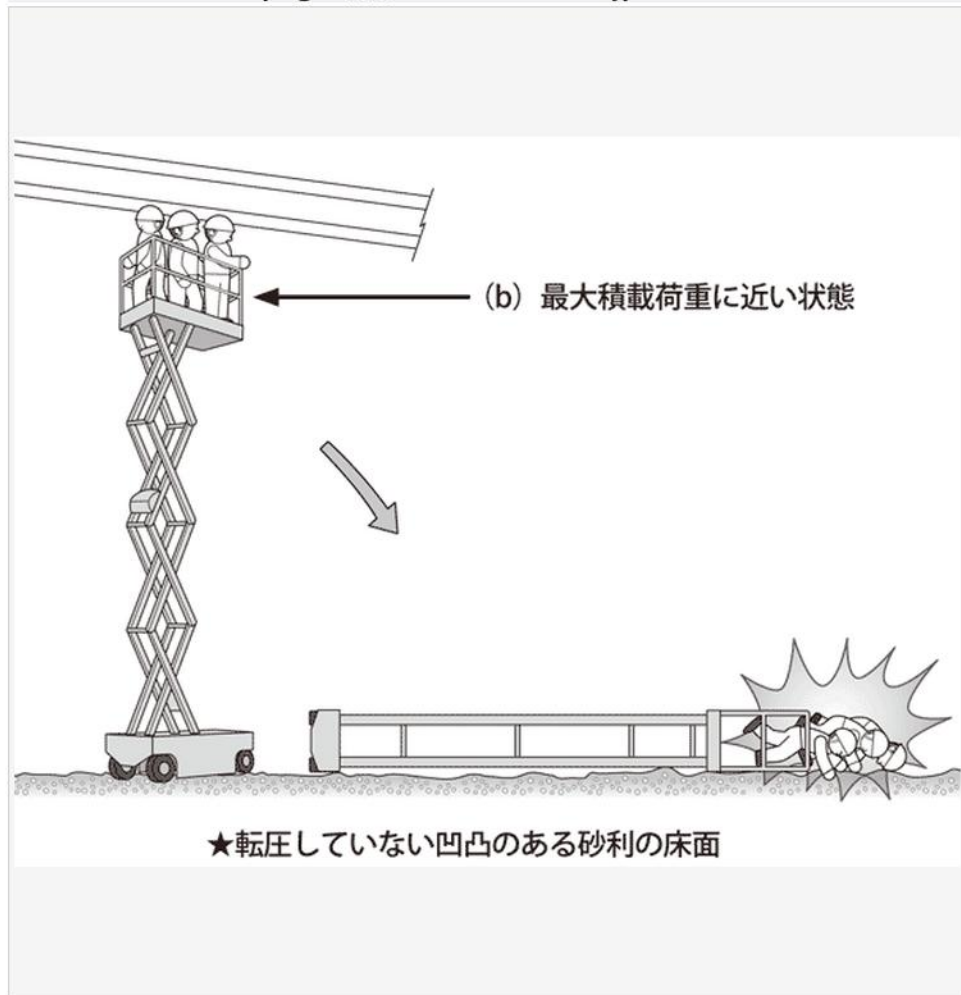

Google-1 (gemini-3-pro-image-preview)

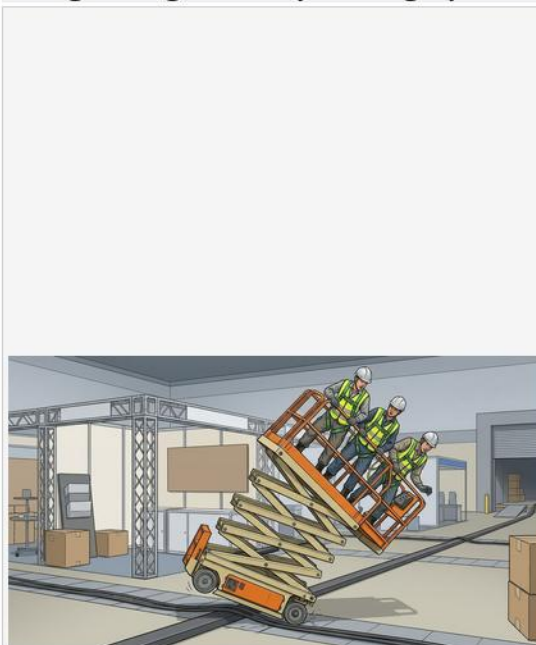

Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



※元絵の原因・姿勢・状況を忠実に踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場の屋内へ置換。高所作業車はシザース型に統一。矢印/文字/キャプション/吹き出し無し・流血無し・実在ロゴ無し・PPE適切。事故が

番号97 事故の型：0097.jpg


元絵から読み取った原因・姿勢を見出しに（Opusが元画像をReadで分析） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） / 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【元絵から読み取った原因】作業床を対象へ十分に寄せ直さず、すぐ脇に立つ高い垂直構造柱（元絵=建物カーテンウォールの縦枠/窓の方立、置換=アルミ展示トラス支柱）の高い位置の金具/フックへ手を伸ばすため、作業床の手すりの外へ上半身を大きく乗り出し片腕を過度に伸ばした（身を乗り出す不安全姿勢+過伸展リーチ）。重心が手すりの外へ抜けて墜落（死亡災害）に至る。命綱フック未接続で落下を止める物が無い


【姿勢・動作・人数】作業員1名のみ。黄色い顎ひも付きヘルメット・高視認ベスト・作業服。上半身を作業床の手すりの外へ大きく前方・外側へ乗り出し、左腕を頭上斜め上のすぐ脇の垂直トラス支柱の高い金具へ伸ばして掴もうとする。頭は手すり外で下げ気味、体幹が手すり線を越えて外側へ傾き、踵が浮きかけ重心が手すり外へ移りつつある（まだ落ちていない）。ランヤードフックは未接続で垂れる

【事故の状況】作業床を対象へ寄せ直さず脇の高い柱の金具へ過伸展リーチ+手すり越しの大きな乗り出しで、重心が手すりの外へ抜けてバランスを失い、手すりを支点に上半身から外側へ振られて墜落が始まるまさにその瞬間。元絵は屋外（青空・ガラスカーテンウォール）+右上に「!!」爆発状の危険マーク


元イラスト：0097.jpg 出所：www.j-bma.or.jp

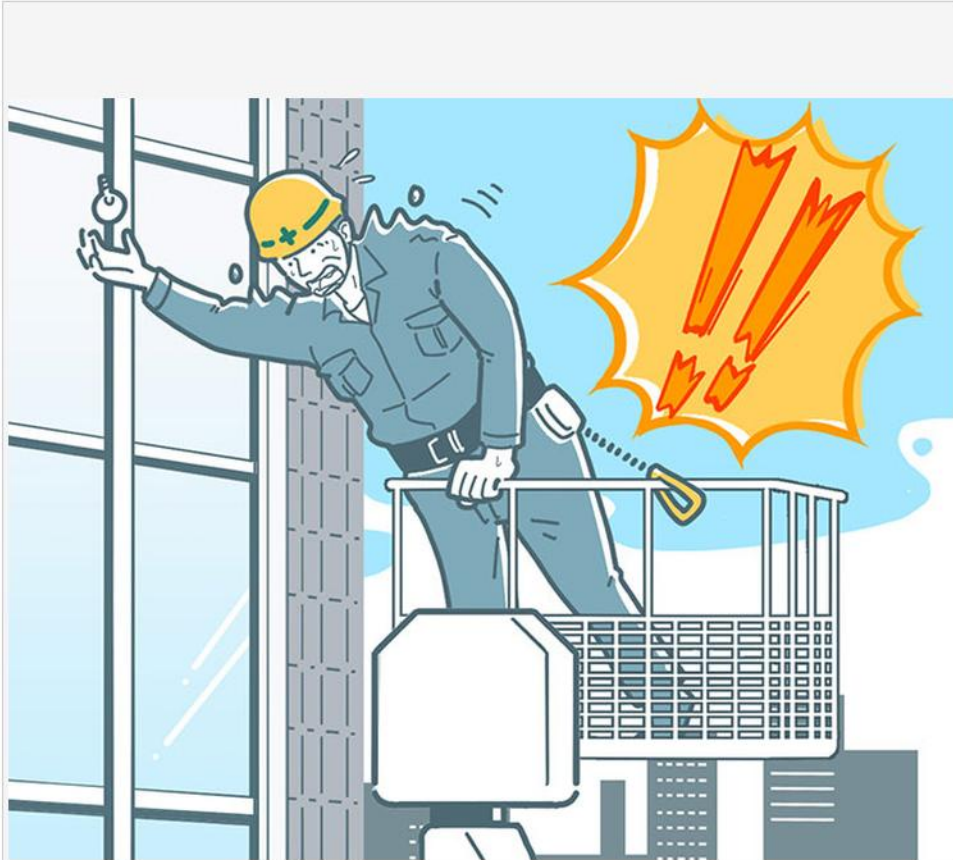

Google-1 (gemini-3-pro-image-preview)

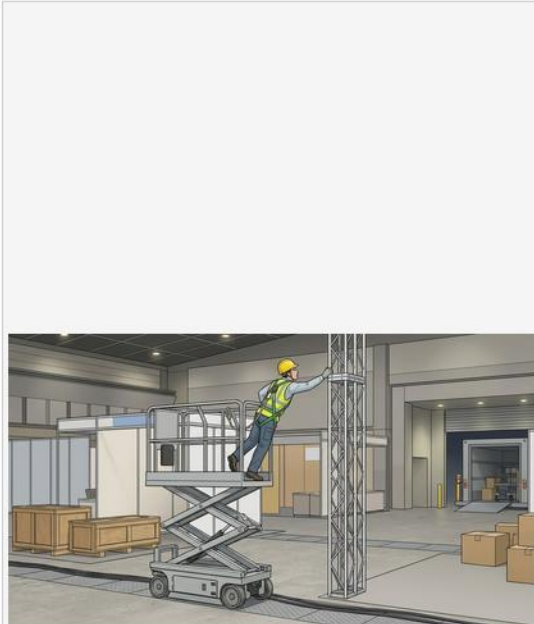

Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)

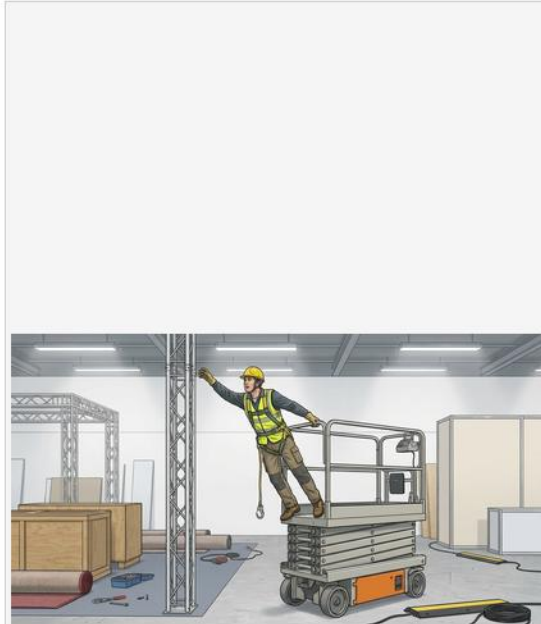

番号100 事故の型：0100.jpg


元絵から読み取った原因・姿勢を見出しに（Opusが元画像をReadで分析） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） / 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【元絵から読み取った原因】作業床(カゴ)を対象の真下へ寄せ直さず・上げ直さず、届かない右上／頭上の対象へ手を伸ばすため、上部手すりの外へ上半身と頭を大きく乗り出して両腕を過度に伸ばした(身を乗り出す不安全姿勢＋過伸展リーチ)。重心が手すりの外(支持範囲の外)へ抜け、手すりを支点に外側・斜め下へ引かれて墜落に至る。命綱フック未接続で落下を止める物が無い

【姿勢・動作・人数】作業床に作業員2名。左の1名は床に低くしゃがみ込む／座り込む姿勢(脚を前に出し手すり内側に体を寄せる)。右の1名が上半身と頭を上部手すりの外へ前方・斜め上(右上)へ大きく乗り出し、両腕を頭上／高所の対象へ過伸展リーチ。頭は手すり外で下げ気味、体幹が手すり線を越え踵が浮きかけ、重心が手すり外へ移りつつある。ランヤードフック未接続で垂れる

【事故の状況】右の作業員が手すり越しに大きく乗り出して過伸展リーチした結果、重心が手すりの外へ抜けてバランスを失い、手すりを支点に上半身から外側・斜め下へ引かれて墜落が始まるまさにその瞬間(まだ落ちきっていない)。左の作業員は低くしゃがんだまま。元絵はブーム式パケット＋右上に電線

元イラスト：0100.jpg 出所：xtech.nikkei.com

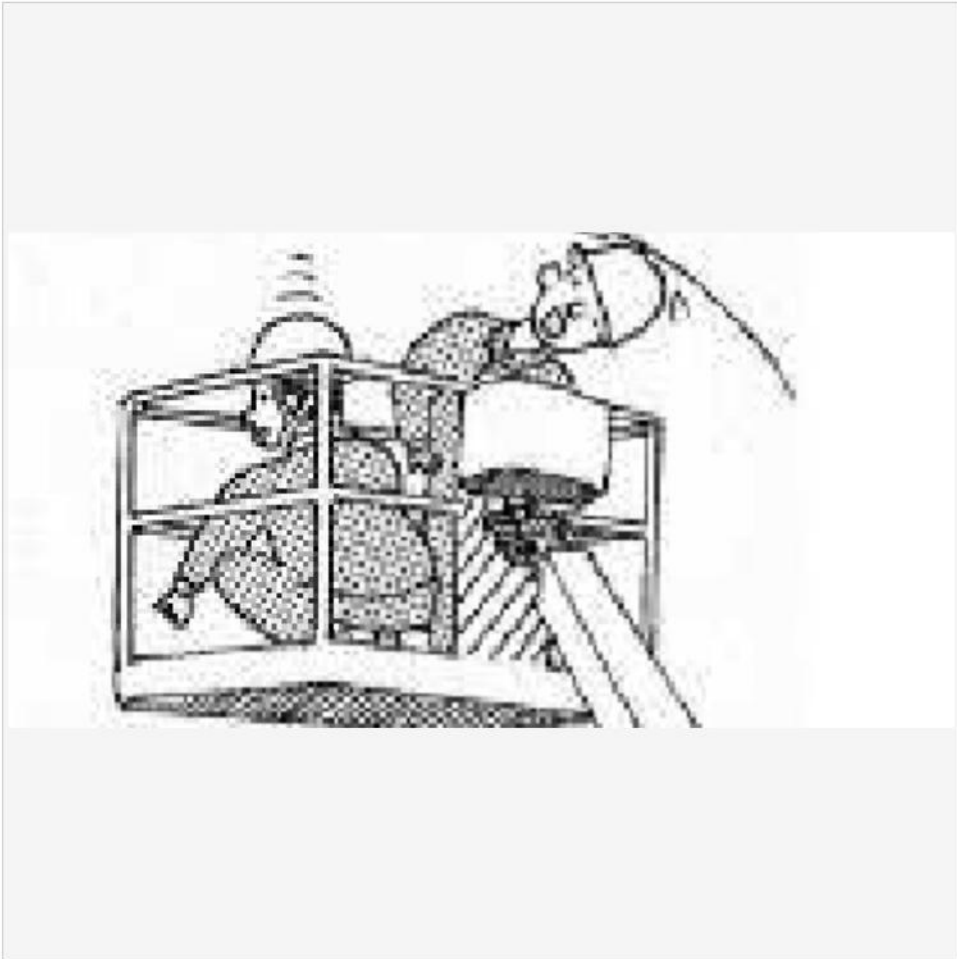

Google-1 (gemini-3-pro-image-preview)



Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



※元絵の原因・姿勢・状況を忠実に踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場の屋内へ置換。高所作業車はシザース型に統一。矢印/文字/キャプション/吹き出し無し・流血無し・実在ロゴ無し・PPE適切。事故が

番号104 事故の型：0104.jpg

元絵から読み取った原因・姿勢を見出しに（Opusが元画像をReadで分析） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【元絵から読み取った原因】作業床(機体)を対象の真下へ寄せ直さず、届かない前方上方の対象へ手を届かせるため、作業床の上部手すりの外へ上半身と頭を大きく前方へ乗り出して作業した(身を乗り出す不安全姿勢)。重心が手すりの外(支持範囲の外)へ抜けた。さらに墜落制止用器具(フルハーネス)のランヤードフックをアンカーへ未接続(安全帯未使用)で、バランスを失った時に落下を止める物が無いため手すりを支点に頭から外へ墜落。= 『身を乗り出して作業』 + 『安全帯未接続』の二重の不安全(元絵見出し『身を乗り出して作業し墜落／墜落制止用器具(安全帯)の未使用』)

【姿勢・動作・人数】作業員1名。届かない高所/前方の対象へ手を届かせるため上半身と頭を作業床の上部手すりの外へ大きく前方へ乗り出して作業。体幹が手すり線を越えて前方外側へ大きく傾き、頭が手すりの外で下がり、踵が床から浮き、重心が手すりの外へ移っている。フルハーネスは着用だがランヤードフックは未接続で宙にだらりと垂れる

【事故の状況】作業員が上部手すりの外へ大きく身を乗り出して作業した結果、重心が手すり線を越えて支持範囲の外へ抜け、バランスを失い、手すりを支点に頭から外側・前方下へ回転して墜落が始まるまさにその瞬間(まだ落ちきっていない)。未接続フックが落下を止められないことが伝わるようフックは宙ぶらりん。元絵は垂直マスト式作業車+コンクリート屋内

元イラスト：0104.jpg 出所：www.youtube.com



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview)



Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



番号112 事故の型：0112.jpg


元絵から読み取った原因・姿勢を見出しに（Opusが元画像をReadで分析） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【元絵から読み取った原因】作業床(バケット)を対象の真正面へ十分に寄せ直さず、届かない前方の高い受けへ長尺で重い水平の横材(長尺の棒/パイプ状の部材)を差し込む/受け渡すため、上部手すりの外へ上半身と頭を大きく乗り出し、両腕を前方へ大きく伸ばして長尺物を腕いっぱいには抱え扱った(身を乗り出す不安全姿勢+長尺物の過伸展リーチ)。長尺物の重さと前方への伸びで重心が前方・手すりの外(支持範囲の外)へ抜け、手すりを支点に頭から前方外側・下方へ回転して墜落。命綱フック未接続で落下を止める物が無い


【姿勢・動作・人数】作業員1名。黄色い顎ひも付きヘルメット・灰青の作業服。届かない前方の対象へ長尺の水平横材を差し込もうと、上半身と頭をバケット前方の上部手すりの外へ大きく乗り出し、両腕を前方へ大きく伸ばして長尺横材を抱え持つ。体幹が手すり線を完全に越えて前方外側へ突き出し、頭・肩・胸が手すり外、踵が浮き重心が手すり外へ移る。ランヤードフック未接続で宙に垂れる

【事故の状況】長尺の横材を手すり越しに前方の高い受けへ押し込もうと身を大きく乗り出した結果、重心が手すり線を越えて支持範囲の外へ抜け、バランスを失い手すりを支点に頭から前方外側・下方へ回転して墜落が始まるまさにその瞬間(まだ落ちきっていない)。両手はまだ長尺横材を掴む/離しかけ。元絵はトラック搭載式(ブーム式)+カゴ型バケット+前方に水平横材が連続する高い鉄骨壁(左に垂直鉄骨支柱)+スピード線(動き線)


元イラスト：0112.jpg 出所：www.sacl.or.jp

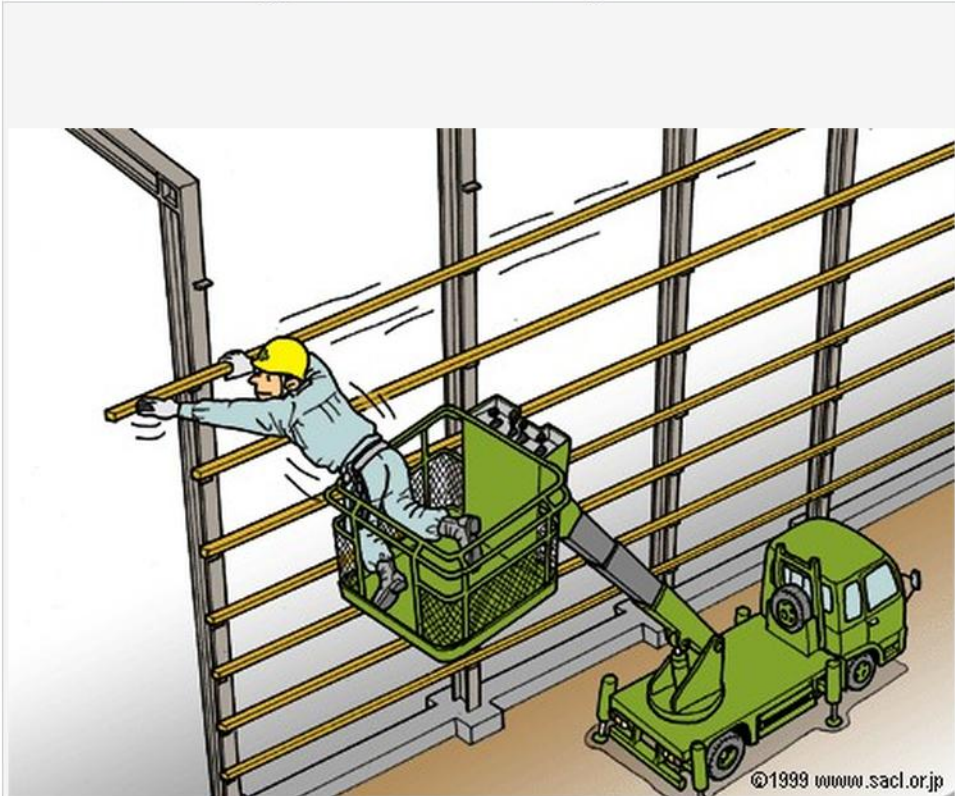

Google-1 (gemini-3-pro-image-preview)

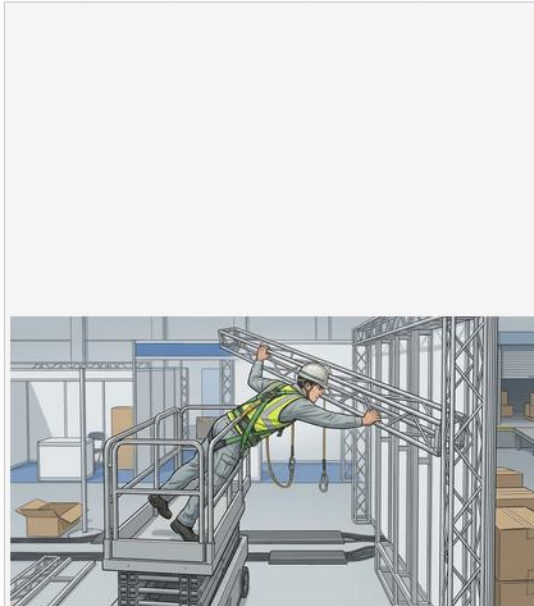

Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)

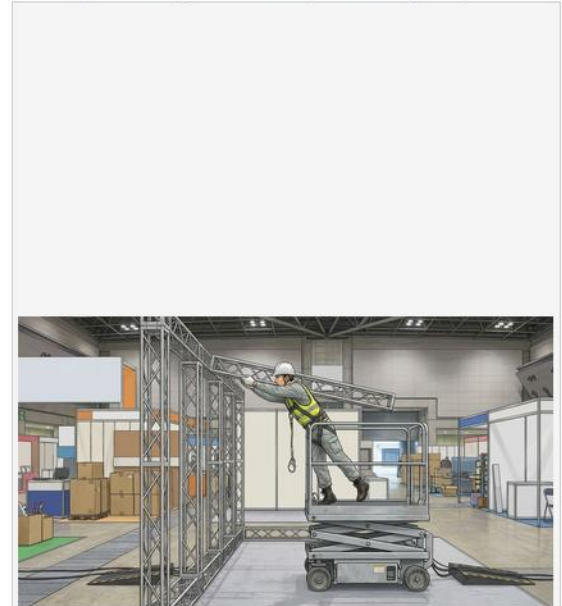

番号114 事故の型：0114.jpg


元絵から読み取った原因・姿勢を見出しに（Opusが元画像をReadで分析） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） / 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【元絵から読み取った原因】作業床(バケット)を対象へ寄せ直さず、届かない前方上方の対象へ手を届かせるため作業床の前方上部手すりの外へ上半身と頭を大きく乗り出して前傾し作業した(身を乗り出す不安全姿勢)。重心が手すりの外(支持範囲の外)へ抜けた。さらに最大要因＝墜落制止用器具(フルハーネス/安全带)のランヤードフックをアンカーへ未接続(安全带未使用)で、バランスを失い手すりを越えた時に落下を止める物が何も無く地上まで落ちきった。元絵は機体前方の地面に頭から落ちきり落下点に黄色い衝撃の星形＝『命綱が接続されていれば宙で止まったはずの墜落が未接続ゆえ地上まで到達した重大/死亡災害』を示す

【姿勢・動作・人数】作業員1名(黄色いヘルメット)。前方上方の対象へ届けようと作業床の前方上部手すりの外へ上半身と頭を乗り出し前傾。体幹が手すり線を越えて前方外側へ突き出し、頭・肩が手すり外、踵が床から浮き、重心が手すりの外へ移る。フルハーネス着用だがランヤードフックはアンカー未接続で宙にだらしと垂れ、アンカーレールには何も掛かっていない

【事故の状況】前方の対象へ身を乗り出し前傾した結果、重心が手すり線を越えて支持範囲の外へ抜け、バランスを失い手すりを支点に頭から前方外側・下方へ回転して墜落が始まるまさにその瞬間(まだ落ちきっていない・床に倒れていない・落下点や衝撃表現は描かない)。未接続フックが宙ぶらりん落下を止める物が無いことが伝わる。元絵はトラック搭載式(ブーム式)高所作業車＋生垣に挟まれた屋外の道路＋赤い矢印＋地面の黄色い衝撃星


元イラスト：0114.jpg 出所：anzeninfo.mhlw.go.jp

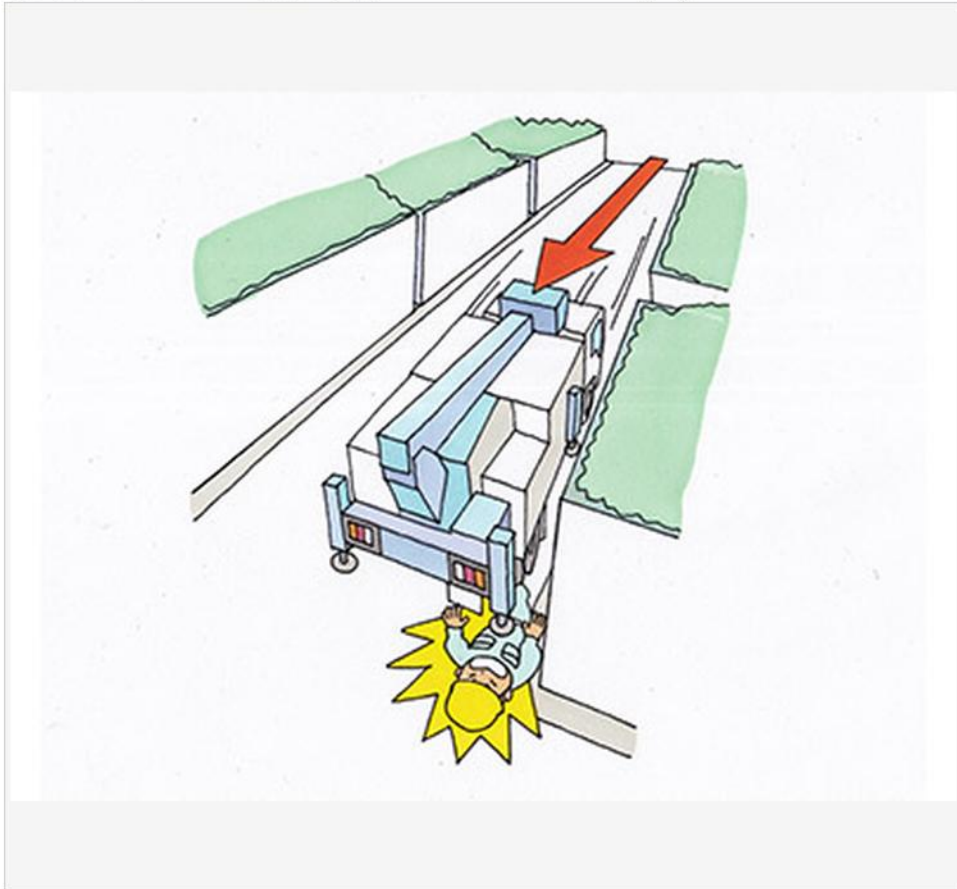

Google-1 (gemini-3-pro-image-preview)



Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)

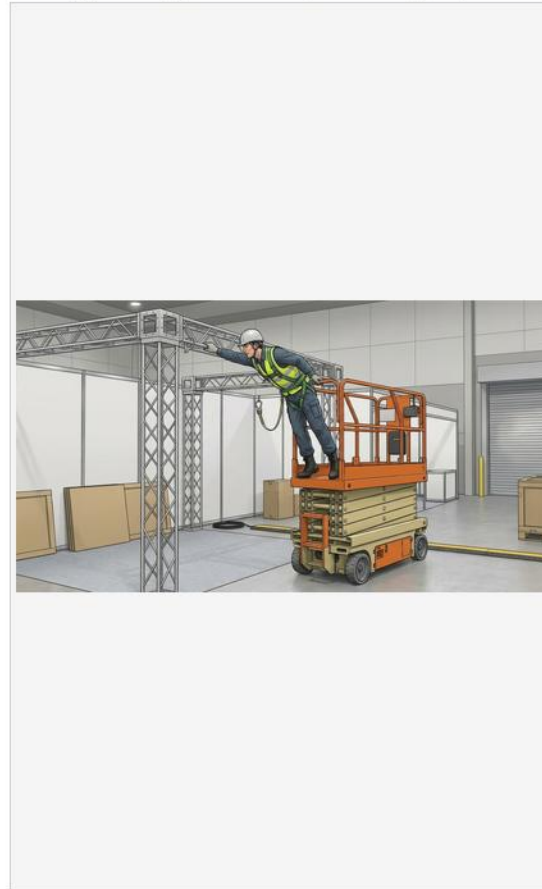

※元絵の原因・姿勢・状況を忠実に踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場の屋内へ置換。高所作業車はシザース型に統一。矢印/文字/キャプション/吹き出し無し・流血無し・実在ロゴ無し・PPE適切。事故が

番号137 事故の型：0137.webp

元絵から読み取った原因・姿勢を見出しに（Opusが元画像をReadで分析） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） / 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【元絵から読み取った原因】高く上昇したシザースリフトの作業床の上部手すり際で、高所の対象へ届けさせようと身を乗り出し背伸びして重心が手すりの外（支持範囲の外）へ抜け、バランスを失って手すりを支点に頭から外側へ回転し作業床から墜落（FALL FROM WORK PLATFORM）。ハーネスは着用するが命綱（ランヤード）フックがアンカー未接続のため落下を止める物が無く墜落が止まらない


【姿勢・動作・人数】作業員1名のみ（元絵は黒シルエットで腰～腿に黄色いハーネスストラップ、作業床は無人で作業員は既に上部手すりの外側・機体脇の空中で頭を下・脚を上にした逆さ姿勢で落下）。生成では上部手すり際で身を乗り出し重心が手すり外へ抜け、上半身と頭が手すりを越え踵が浮き、手すりを支点に頭から外側・下方へ回転し始める。ランヤードフック未接続で宙に垂れる

【事故の状況】高所の作業床（四方手すり付き）から作業員1名が上部手すりを越えて墜落し始める。元絵は既に車輪付きシザースリフト（X字パンタグラフ・四方手すりデッキ）を高く上昇させた図＋白背景＋地面横線＋下部に英字キャプション『FALL FROM WORK PLATFORM』。事故の型＝作業床からの墜落


元イラスト：0137.webp 出所：www.dreamstime.com



Google-1（gemini-3-pro-image-preview）

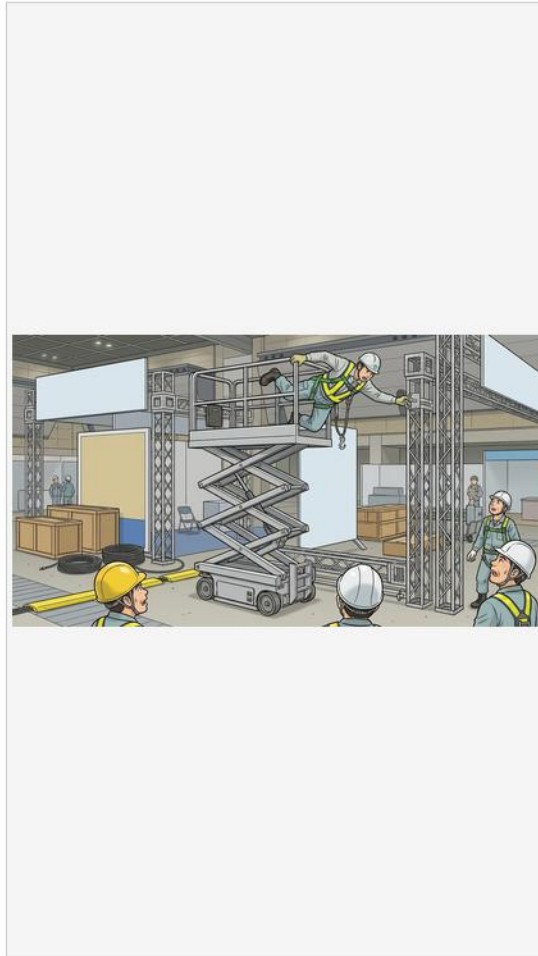

Google-2（gemini-3-pro-image-preview）

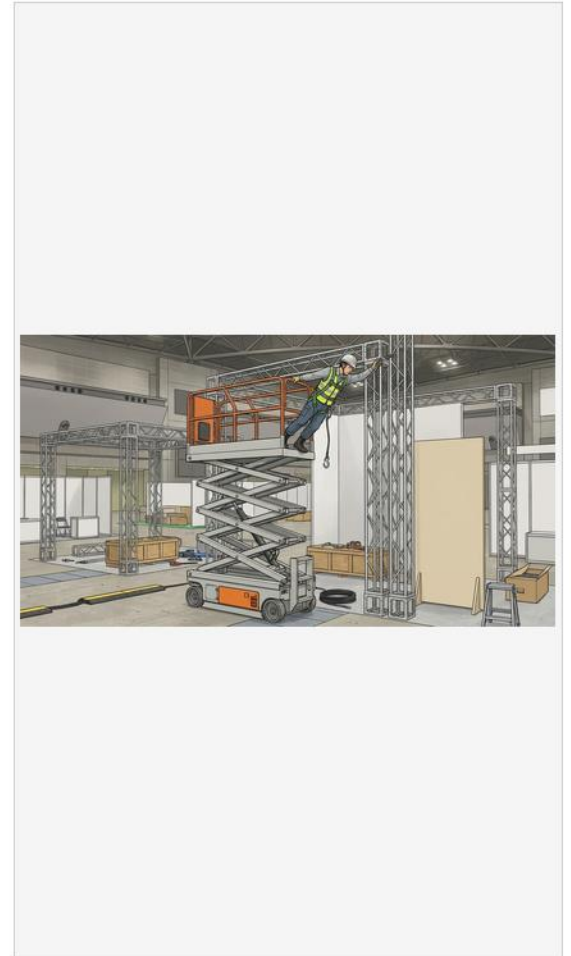

※元絵の原因・姿勢・状況を忠実に踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場の屋内へ置換。高所作業車はシザース型に統一。矢印/文字/キャプション/吹き出し無し・流血無し・実在ロゴ無し・PPE適切。事故が

番号138 事故の型：0138.png

元絵から読み取った原因・姿勢を見出しに（Opusが元画像をReadで分析） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） / 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【元絵から読み取った原因】高く上昇させたままシザースリフトを走行・移動させた（または何かに当てた）ため、基部の車輪が床の段差／障害物に乗り上げて急な揺れ・横振れ（リフトの揺動）が発生し、高所の作業床が大きく揺すられた。高所では足元の小さな揺れがデッキ上で大きく増幅され、上部手すりの内側にいた作業員が反動で重心を失い、手すりを越えて外側へ放り出されて作業床から墜落。元絵右側に『上昇したまま走行禁止／斜面で使うな』の赤い禁止コマが並ぶのは、この『上昇状態での走行・移動＝急な揺れ＝墜落』が原因であることを示す

【姿勢・動作・人数】作業員1名のみ。元絵中央コマでは作業員が作業床デッキの上部手すりを越えて機体脇の空中へ放り出され、上半身が外側・斜めに投げ出され腕脚が広がった『弾き出される／投げ出される』姿勢で落下し始める（デッキ上端の曲線＝高所デッキが急に揺れた示唆）。生成では急な横揺れの反動で上半身が手すりを越え踵がデッキから離れ外側・斜め下へ放り出される

【事故の状況】高く上昇したシザースリフトの作業床が急に大きく横揺れし、その反動で作業員が上部手すりを越えて放り出され墜落が始まるまさにその瞬間（まだ地面に落ちきっていない・床に倒れていない・落下点や衝撃表現は描かない）。リフトはまだ立つが車輪が障害物に乗り上げてX字パンタグラフと作業床全体が傾き揺れる。元絵は『HAZARDS WHEN OPERATING AERIAL WORK PLATFORMS』線画ピクトグラム複数コマ合成図＋英字見出し＋ロゴ／URL＋赤い禁止マーク（うち中央の墜落コマを主題に採用）

元イラスト：0138.png 出所：dailyxenangnguoi.com



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview)



Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



※元絵の原因・姿勢・状況を忠実に踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場の屋内へ置換。高所作業車はシザース型に統一。矢印/文字/キャプション/吹き出し無し・流血無し・実在ロゴ無し・PPE適切。事故が

番号196 事故の型：0196.webp

元絵から読み取った原因・姿勢を見出しに（Opusが元画像をReadで分析） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） / 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【元絵から読み取った原因】高く上昇させたままシザースリフトの基部の片側キャスターが床の段差／縁／ケーブルプロテクター（屋外なら段差）に乗り上げた／落とし込んだため、トップヘビーな機体の重心が車輪の支持範囲を越え、機体全体が支えを失って横方向へ倒れ始めた（機械の横転＝TIP OVER）。横転で作業床が一気に傾いて振られ、その反動で高所の作業員が手すりを越えて外へ放り出され作業床から墜落する（原因＝機械の横転、結果＝墜落）。

【姿勢・動作・人数】作業員1名（黄ヘルメット・高視認ベスト・灰色作業服）が、横転して傾く作業床の上部手すりを越えて機体の脇の空中へ放り出され、両腕脚を広げ踵がデッキから離れた弾き出される姿勢で落下し始めている。

【事故の状況】高く上昇させた青いシザースリフト（X字パンタ・基部4輪・四方手すりデッキ）が、基部が床の段差／レベル差の上にあって機体とデッキが大きく斜めに傾き、今まさに横転しつつある屋外教育イラスト（白背景・下部に英字キャプション TIP OVER RISK・赤丸!記号・透かしロゴ）。


元イラスト：0196.webp 出所：www.dreamstime.com




TIP OVER RISK



Google-1（gemini-3-pro-image-preview）

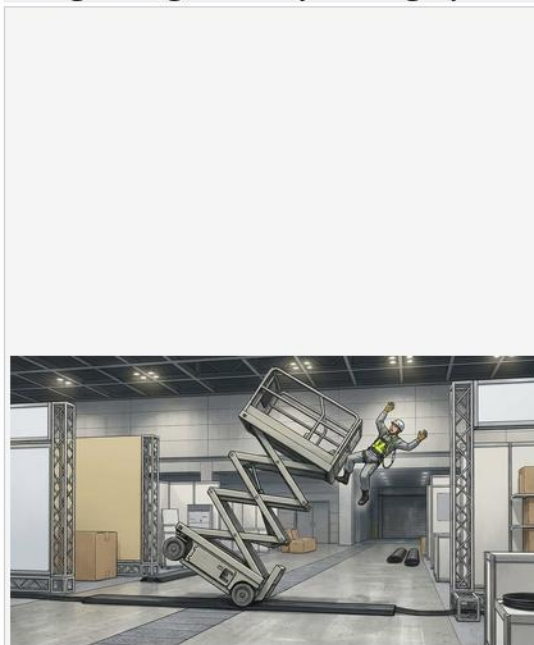

Google-2（gemini-3-pro-image-preview）

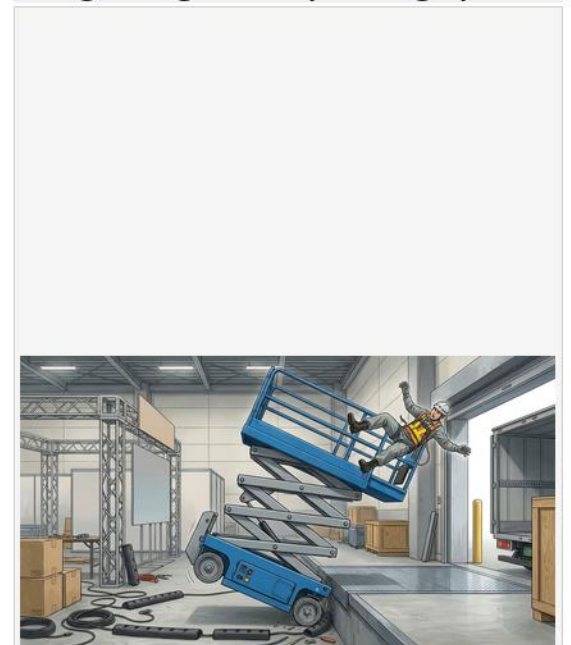

番号215 事故の型：0215.jpg


元絵から読み取った原因・姿勢を見出しに（Opusが元画像をReadで分析） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【元絵から読み取った原因】作業床(搭乗カゴ)の中で作業せず、届かない頭上の水平パイプ(足場単管)を掴もうとして、上部手すりに片膝(片脚)を乗せてよじ登り、上半身を手すりの外へ大きく乗り出した(手すりによじ登る・身を乗り出す不安全姿勢)。手すりによじ登り乗り出したため重心が手すりの線=支持範囲の外へ抜け、手すりを支点に体が外側へ回転しバランスを失い作業床から墜落。元絵キャプション『DO NOT climb or stretch out over the guard rails』がそのまま原因=禁止事項。命綱(ランヤード)フックは未接続で落下を止める物が無い

【姿勢・動作・人数】作業員1名のみ(黄ヘルメット・青フルハーネス・灰色作業服・手袋)。右腕を頭上高くまっすぐ伸ばし伸ばし頭上の水平パイプを片手で掴み、右膝(片脚)を上部手すりの上に掛けてよじ登り、上半身を手すりの外側・斜め上へ大きく乗り出す。もう一方の腕は体の前に下げ、体は手すりを越えて外側へ傾き、足が作業床から離れかけ重心が手すり外へ移る。元絵右側に揺れ線(ぐらつき)。ランヤードフック未接続で垂れる

【事故の状況】ブーム式(屈伸ブーム)の1人乗り搭乗カゴ(青)を上昇させ、作業員1名が頭上の水平パイプ(足場単管)を掴もうと上部手すりによじ登り身を乗り出している漫画調安全教育イラスト(コマ番号1・赤い×印・英字キャプション Work within the work platform. DO NOT climb or stretch out over the guard rails.)。事故の型=作業床からの墜落

元イラスト：0215.jpg 出所：ca.pinterest.com

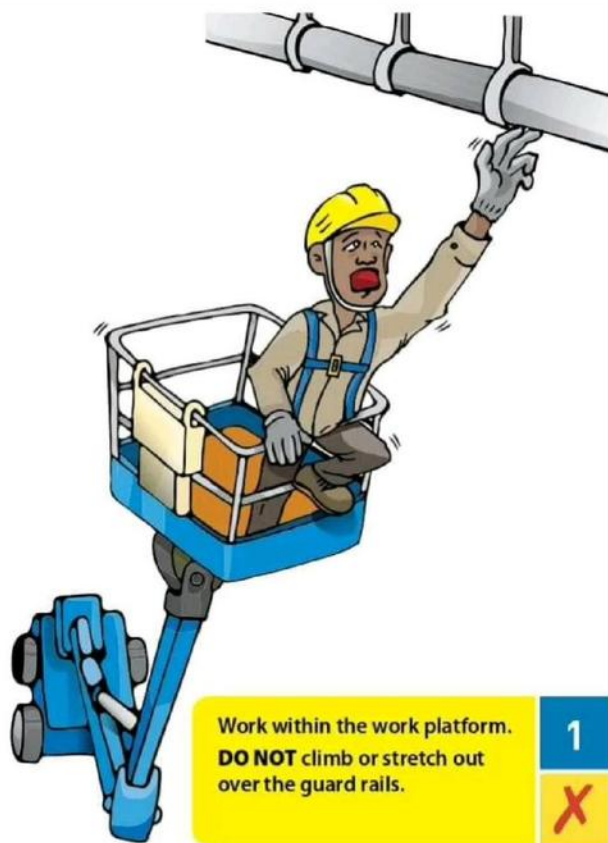

Google-1 (gemini-3-pro-image-preview)



Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



番号372 事故の型：0372.jpg

元絵から読み取った原因・姿勢を見出しに（Opusが元画像をReadで分析） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【元絵から読み取った原因】頭上に水平な梁(障害物)があるのに、操作レバー(ジョイスティック)に意図せず触れ続けた/寄りかかった/物が当たった等で作業床が『意図しない継続作動(sustained involuntary operation)』で上昇し続け、上昇を止められないまま作業床の上部手すりと頭上の梁の隙間が詰まり、作業床の上部手すりと頭上の梁との間に作業員の頭・首・胸が挟まれて圧迫された(挟まれ・クラッシュ災害)。教訓=頭上に障害物がある下で作業床を上げるときは挟まれに注意し、意図しない継続作動・操作レバーへの不用意な接触を防ぎ頭上クリアランスを確保する

【姿勢・動作・人数】作業員1名のみ(元絵は灰色3Dマネキン)。作業床の中に立っているが頭上の水平な梁が迫り、頭と首が前下方へ強く折れ曲がり、上半身(肩・胸)が作業床の上部手すりと頭上の梁との隙間に挟み込まれて押し潰されている。手すりの外へ身を乗り出した墜落ではなく、頭上の梁と作業床手すりの間に体が挟まれる圧迫の姿勢

【事故の状況】ブーム式(屈伸/ナックルブーム)高所作業車の橙色1人乗りバケットを上昇させ、頭上に水平に渡された大きな鋼鉄の梁(オーバーヘッド構造梁)があるのに作業床が意図せず上昇し続け、作業員の頭・首・上半身が作業床の上部手すりと頭上の梁の隙間に挟まれて押し潰される3DCG実事例図(無彩色マネキン・白背景)。事故の型=挟まれ・巻き込まれ(クラッシュ)

元イラスト：0372.jpg 出所：www.adaptalift.com.au



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview)



Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



番号379 事故の型：0379.jpg

元絵から読み取った原因・姿勢を見出しに（Opusが元画像をReadで分析） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） ／ 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【元絵から読み取った原因】意図しない継続作動(sustained involuntary operation)。手前の作業員が作業床にとどまらず上部手すりの上に立ち上がって身を出し、頭上から斜めに迫る大きな梁(継手部)へ手を伸ばして継手作業をしている最中に、操作レバー(ジョイスティック)に体や物が意図せず触れ続け作業床が止められないまま上昇し続け、手すりの上に立った作業員の下半身・胴体が上昇する上部手すりとの隙間に挟まれ押し潰される。作業床内で正規姿勢を保たず手すりに立ち上がる不安全姿勢+頭上に障害物(斜め梁)があるのに意図しない継続上昇を止められない不安全状態が原因。墜落でなく上昇する作業床と頭上の斜め梁の間での挟まれ・クラッシュ


【姿勢・動作・人数】作業員2名。手前の主役1名(顎ひもヘルメット・目出し帽/ネックゲイター・灰色パーカー・胸に緑のフルハーネスストラップ・腰に工具袋)は作業床(搭乗カゴ)の中にとどまらず上部手すりの上/脇の柱天端に立ち上がり身を出して、頭上から斜めに伸びる大きな斜め梁の継手へ両手を伸ばし取り付け作業。後方の作業床内にもう1名(迷彩ズボン)が黄色いリグングロープ(介錯ロープ)を扱う

【事故の状況】鉄骨建方の屋外現場で青い高所作業車(搭乗カゴ)を上昇させ、手前の作業員が作業床から身を出し上部手すり/柱天端に立ち、頭上から斜めに伸びる大きな鋼鉄の斜め梁(柱-梁継手部)へ手を伸ばして継手作業をしている写真。後方カゴ内にもう1名が黄色いロープを扱う。事故の型=挟まれ・巻き込まれ(クラッシュ・意図しない継続作動)

元イラスト：0379.jpg 出所：fity.club



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview)

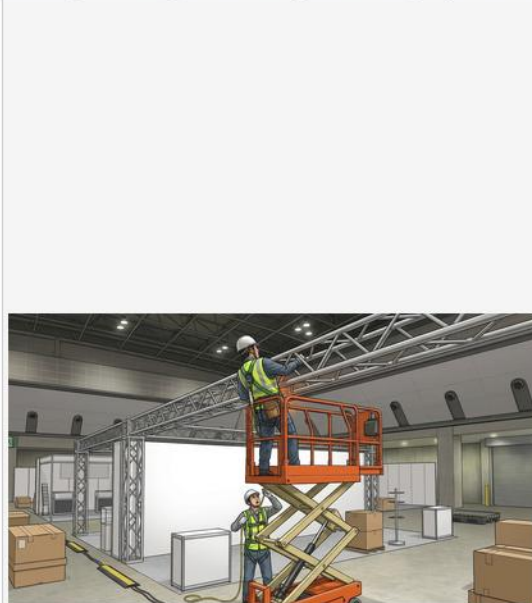

Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)



※元絵の原因・姿勢・状況を忠実に踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場の屋内へ置換。高所作業車はシザース型に統一。矢印/文字/キャプション/吹き出し無し・流血無し・実在ロゴ無し・PPE適切。事故が

番号497 事故の型：0497.gif

元絵から読み取った原因・姿勢を見出しに（Opusが元画像をReadで分析） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） / 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【元絵から読み取った原因】高所作業車を床の段差/縁/擁壁・搬入口のドロップオフの『際』に寄せ、作業床（ブーム）を高く上昇させたまま使用したため、機体の片側の車輪が縁・段差を越え/落とし込み、重心の高い（トップヘビーな）機体の重心が車輪の支持範囲（基部の外形）を越え、機体全体が支えを失って縁の側＝後方/斜めへ倒れ始めた＝転倒。転倒で作業床（搭乗カゴ）が一気に倒れ込み振られ、その倒れ・振られの反動で高所デッキにいた作業員が手すりを越えて外側へ大きく弾き飛ばされ宙を飛んで墜落。教訓＝高所作業車は段差・縁・ドロップオフの際で重心が支持範囲を外れると容易に転倒し、転倒すれば手すりがあっても作業員は遠くへ放り出される。床の縁・段差から十分離して水平堅固な床で使う


【姿勢・動作・人数】作業員1名のみ（元絵は青い作業服・ヘルメット）。既に搭乗カゴから完全に外（機体の上方/後方の空中）へ放り出され、両腕を大きく広げ両脚を泳がせ、体が宙を飛んで弾き飛ばされ落下し始める『投げ出される』姿勢。作業床（カゴ）の上にはもう乗っておらず、手すりのかかり外の空中にいる（ドラマチックな弾き飛ばし）

【事故の状況】aichi-corp.co.jpの高所作業車安全教育イラスト。黄色いブーム式（屈伸/伸縮ブーム）自走式高所作業車を床の段差/低い擁壁・縁の際で高く伸ばし、機体全体がその縁の側＝後方へ大きく傾き片側車輪が浮いて転倒しつつあり、先端の搭乗カゴから作業員1名が宙へ大きく放り出されて墜落し始める（『ワー！』の文字・揺れ線つき）。事故の型＝転倒・横転（機械の後方転倒→作業員が作業床から弾き飛ばされ墜落）


元イラスト：0497.gif 出所：www.aichi-corp.co.jp



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview)

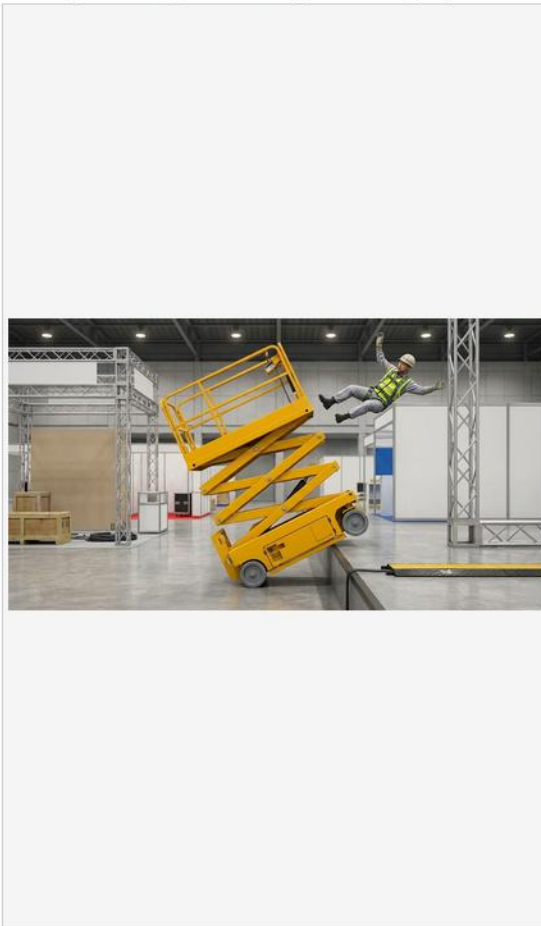

Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)

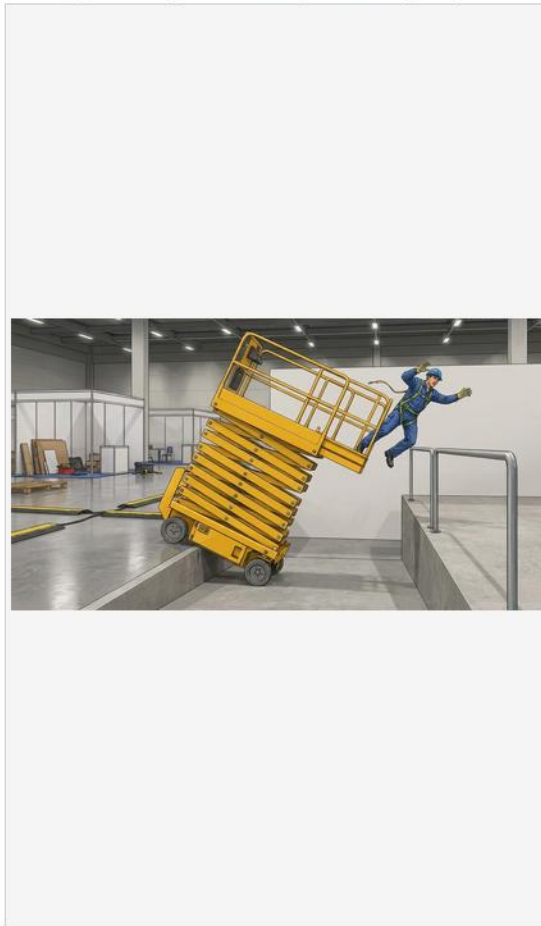

※元絵の原因・姿勢・状況を忠実に踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場の屋内へ置換。高所作業車はシザース型に統一。矢印/文字/キャプション/吹き出し無し・流血無し・実在ロゴ無し・PPE適切。事故が

番号518 事故の型：0518.webp

元絵から読み取った原因・姿勢を見出しに（Opusが元画像をReadで分析） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） / 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【元絵から読み取った原因】シザースリフトを床の段差／レベル差（一段高い床の縁・搬入口の段差・ステージの縁）の『際』に据え、作業床を高く上昇させたまま使用したため、基部の片側の車輪が段差の縁を越え／低い側へ落とし込み、重心の高い（トップヘビーな）機体の重心が車輪の支持範囲（基部の外形）を越え、機体全体が支えを失って段差の低い側＝前方／斜めへ倒れ始めた＝転倒。転倒で作業床が一気に傾いて振られ、その傾き・振られの反動で高所の作業員が上部手すりを越えて機体の脇の空中へ大きく弾き飛ばされ、宙を飛んで墜落する（原因＝床の段差・レベル差に据えて上昇＝機械の転倒、結果＝作業員が作業床から放り出され墜落）。v21/v22は『高所での水平押し引き（側方水平力）による転倒』と推定していたが、本タスクで元画像をReadで見て『基部が床の段差の縁の上にあり機体全体が段差の縁側へ傾いて倒れる＝床の段差・レベル差に据えたことによる転倒』と再判定。


【姿勢・動作・人数】作業員1名のみ（元絵はシルエット＝キャップ／帽子・上着に高視認の反射ストライプ・長ズボン）。既に作業床から完全に外（機体の右脇の空中）へ放り出され、両腕を頭上・斜め上へ大きく広げ（万歳して何かを掴もうとするように）、両脚を前後に大きく開いて泳がせ、体が宙を飛んで弾き飛ばされ落下し始める『投げ出される』姿勢。作業床デッキの上にはもう乗っておらず手すりのかなり外（機体の右脇）の空中にいる。

【事故の状況】dreamstime.comのシザースリフト転倒・横転（TIP OVER RISK）安全教育ベクターイラスト（白背景・真っ黒シルエット・透かしロゴ／URL・英字キャプション TIP OVER RISK・赤丸！記号）。既に車輪付きシザースリフト（X字パンタ・四方手すりデッキ・基部車輪・基部左に操作ハンドル）を高く上昇させ、基部が床の段差／レベル差（左が一段高い床、右が一段低い床）の縁の上であって作業床デッキ全体が右下がり大きく傾き、機体全体が段差の縁の側へ倒れていく途中。事故の型＝転倒・横転（機械の転倒→作業員が作業床から弾き飛ばされ墜落）。


元イラスト：0518.webp 出所：www.dreamstime.com



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview)

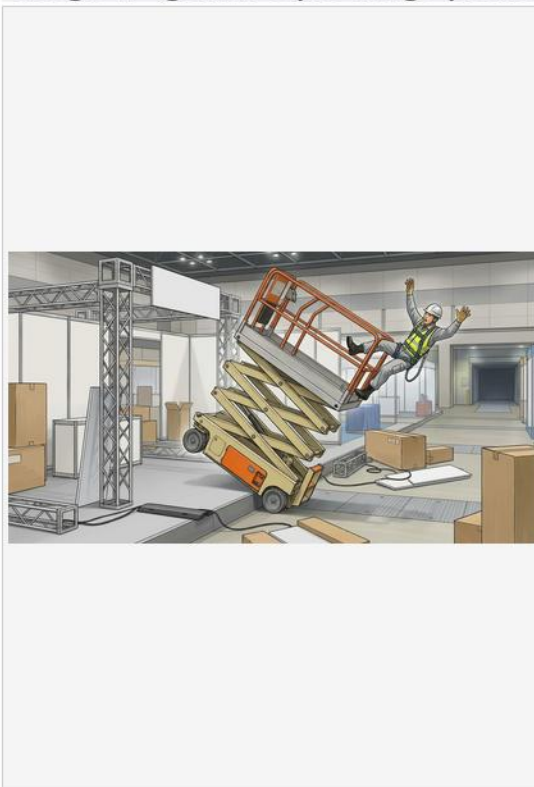

Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)

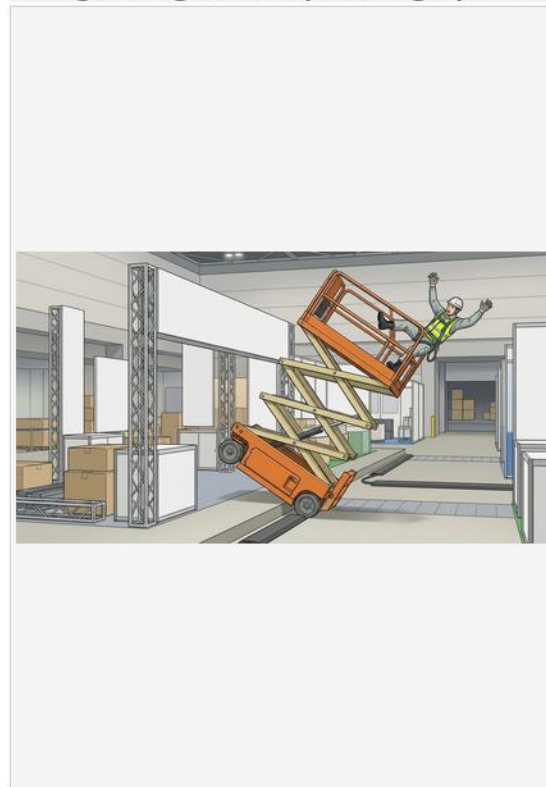

番号519 事故の型：0519.jpg

元絵から読み取った原因・姿勢を見出しに（Opusが元画像をReadで分析） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） / 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【元絵から読み取った原因】シザースリフトを水平でない不整地（片側の基部が一段高い床の段差／ブロックに乗り上げ、もう片側が低い床にあって基部が最初から傾いている状態）に据えたまま、作業床を高く上昇させて使用したため、重心の高い（トップヘビーな）機体の重心が車輪の支持範囲（基部の外形）を越え、機体全体が支えを失って傾きの低い側へ倒れ始めた＝転倒。転倒で作業床が一気に傾いて振られ、その傾き・振られの反動で高所デッキの作業員が上部手すりを越えて機体の脇の空中へ大きく弾き飛ばされ宙を飛んで墜落。教訓＝シザースリフトは重心が高く、水平でない床・段差・ブロックに片側が乗り上げて基部が傾いた状態で上昇させると重心が支持範囲を外れて容易に転倒し、転倒すれば手すりがあっても作業員は遠くへ放り出される。必ず水平で堅固な床に据え基部を水平に保ってから上昇させる。元絵が水平床の縁のドロップオフ（518）と紛らわしいが、本件は片側基部が段差／ブロックに乗り上げて基部が傾いた不整地への据付けによる転倒と再判定


【姿勢・動作・人数】作業員1名のみ（元絵は黄ヘルメット・黄色高視認ベスト・灰色作業服）。既に作業床から完全に外（機体の左脇／斜め上の空中）へ放り出され、片腕を斜め上・外へ広げもう一方の腕も振り出し、両脚を前後に大きく開いて泳がせ、体が宙を飛んで弾き飛ばされ落下し始める『投げ出される』姿勢。作業床デッキの上にはもう乗っておらず手すりのかなり外（機体の脇）の空中にいる

【事故の状況】dreamstime.com／clipground.comのシザースリフト転倒・横転（TIP OVER RISK）安全教育ベクターイラスト（白背景・フラットなベクター調・透かしロゴ／URL・英字キャプション TIP OVER RISK・赤丸！記号）。青い車輪付きシザースリフト（X字パンタ・四方手すりデッキ・デッキ縁に赤白ハザードストライプ・基部に黄色い車輪）を高く上昇させ、基部が水平な床でなく片側（右）が一段高い床の段差／ブロックに乗り上げもう片側（左）が低い床にあって基部が傾き、X字パンタと作業床デッキが低い側＝左へ大きく傾き機体全体が低い側へ倒れていく途中、作業員1名が作業床から左脇の空中へ放り出され墜落し始める。事故の型＝転倒・横転（不整地・段差に据えた機械の転倒→作業員が作業床から弾き飛ばされ墜落）


元イラスト：0519.jpg 出所：clipground.com



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview)

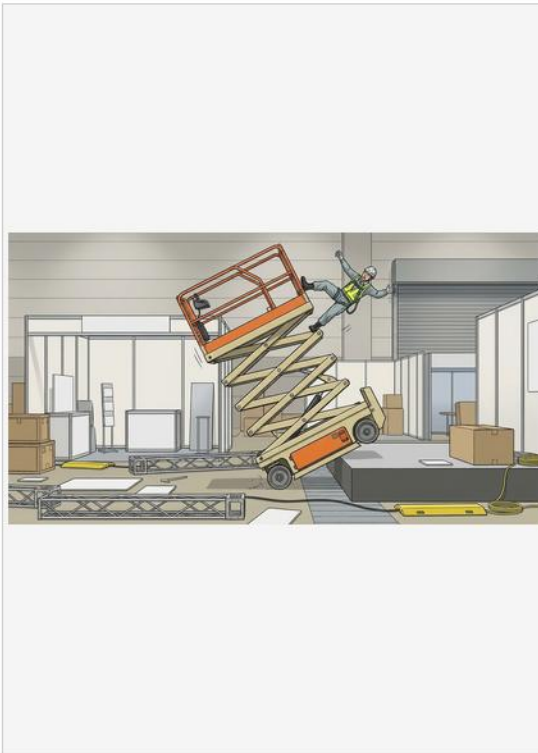

Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)

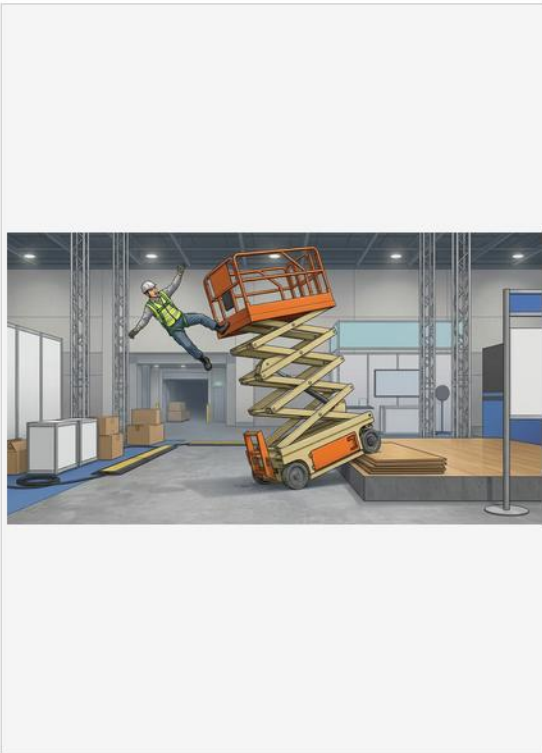

※元絵の原因・姿勢・状況を忠実に踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場の屋内へ置換。高所作業車はシザース型に統一。矢印/文字/キャプション/吹き出し無し・流血無し・実在ロゴ無し・PPE適切。事故が

番号520 事故の型：0520.webp

元絵から読み取った原因・姿勢を見出しに（Opusが元画像をReadで分析） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） / 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【元絵から読み取った原因】シザースリフトを水平な床の縁＝床のドロップオフ／段差（床が一段下へ落ち込む縁＝搬入口の一段下がった縁／展示用ステージ・低い台座の縁／積み重ねた床パネルの縁）の『際（ブリンク）』に据えたまま作業床を高く上昇させて使用したため、ドロップオフ側の基部車輪が床の縁を越えて／縁で支えを失い、重心の高い（トップヘビーな）機体の重心が車輪の支持範囲（基部の外形）を越え、機体全体がドロップオフの低い側へ倒れ始めた＝転倒。転倒で作業床が一気に傾いて振られ、その傾き・振られの反動で高所デッキの作業員が上部手すりを越えてドロップオフ側の空中へ激しく弾き飛ばされ、頭が下・足が上の逆さになって宙を飛んで墜落し、ヘルメットも脱落する。教訓＝シザースリフトは重心が高く床のドロップオフ・段差・縁の際に据えて上昇させるとドロップオフ側の車輪が縁を越えて支持範囲を外れ容易に転倒し、転倒すれば手すりがあったとしても作業員は遠くへ激しく放り出される。床の縁・段差から十分離して水平堅固な床にのみ据える。v22は『フォークリフトが基部に側面衝突』と推定していたが本タスクで元画像をReadで見てフォークリフトは存在せず『基部を床のドロップオフ／段差の縁の際に据えたことによる転倒』と再判定


【姿勢・動作・人数】作業員1名のみ（元絵は黒シルエット・上着とズボンに高視認の黄色い反射ストライプ）。既に作業床から完全に外（機体の右脇・ドロップオフ側の空中）へ激しく放り出され、頭が下・足が上の逆さ（とんぼ返り／前方一回転するように体が反転）になり、両腕を下・外へ広げ片脚を高く跳ね上げもう一方の脚を曲げて、体が宙を飛んで弾き飛ばされ墜落し始める『投げ出される』姿勢。頭から外れたヘルメットが体の下方に別に落下している。作業床デッキの上にはもう乗っておらず手すりのかなり外（機体の右脇）の空中にいる

【事故の状況】dreamstime.comのシザースリフト転倒・横転（TIP OVER RISK）安全教育ベクターイラスト（白背景・真っ黒シルエット・透かしロゴ／URL・英字キャプション TIP OVER RISK・赤丸！記号）。既に車輪付きシザースリフト（X字パンタ・四方手すりデッキ・基部車輪・基部右に操作ハンドル）を高く上昇させ、基部が水平な床の縁＝床のドロップオフ／段差（床が一段下へ落ち込む縁）の『際』に据えられ、ドロップオフ側（右）の基部車輪が床の縁を越えた位置で支えを失いかげ、トップヘビーな機体がドロップオフの低い側へ傾いて転倒、作業員1名が作業床から右脇の空中へ逆さに弾き飛ばされ頭から下に墜落し始めヘルメットも脱落。事故の型＝転倒・横転（床のドロップオフ／段差の縁の際に据えた機械の転倒→作業員が作業床から逆さに弾き飛ばされ墜落）


元イラスト：0520.webp 出所：www.dreamstime.com



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview)

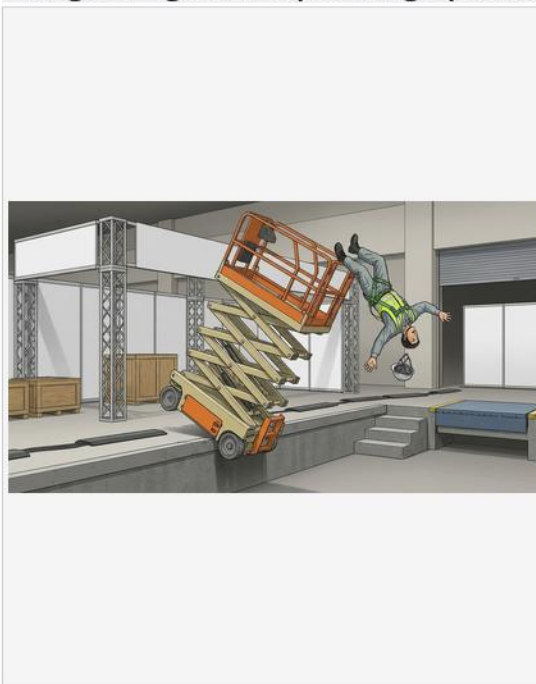

Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)

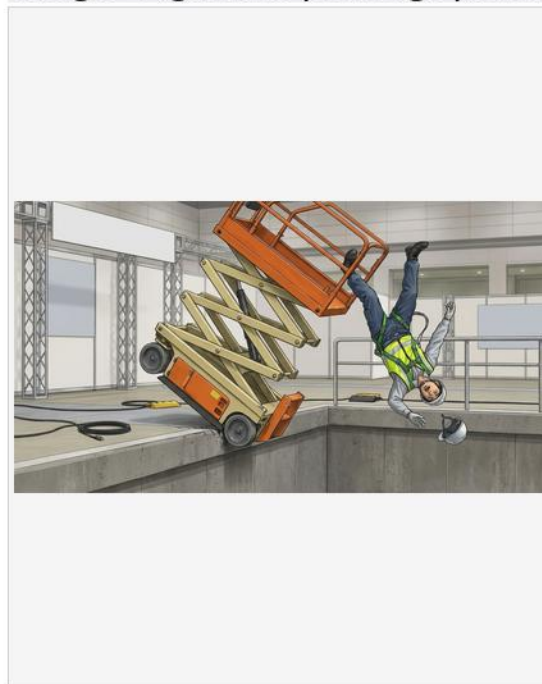

※元絵の原因・姿勢・状況を忠実に踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場の屋内へ置換。高所作業車はシザース型に統一。矢印/文字/キャプション/吹き出し無し・流血無し・実在ロゴ無し・PPE適切。事故が

番号597 事故の型：0597.jpg

元絵から読み取った原因・姿勢を見出しに（Opusが元画像をReadで分析） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） / 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【元絵から読み取った原因】青い四輪のシザースリフト（垂直昇降式・X字パンタグラフ）を、作業床を中～高位置まで上昇させたまま、床が水平でない不整地＝片側が一段低く落ち込む床の段差／ドロップオフの『際』に据えて（または上昇させたまま移動して）使用したため、低い側の基部車輪が床の段差／縁を越えて支えを失い、重心の高い（トップヘビーな）機体の重心が車輪の支持範囲（基部の外形）を越え、機体全体が低い側＝段差の落ち込む側へ傾いて横転（転倒）し始めた＝作業床を上昇させたまま不整地・床の段差／ドロップオフの際で使用した機械の転倒。CSVは『boom lift tip over uneven ground』とあるが本タスクで元画像をReadで見ると実際はGenie GS-3369の四輪シザースリフトであり、不整地（舗装路の縁→草の斜面へ落ち込むドロップオフ）の際で作業床を上昇させたまま使用したことによる横転と判定。教訓＝シザースリフトは重心が高く、水平でない不整地・床の段差・縁の際で作業床を上昇させたまま使用・移動すると重心が支持範囲を外れ容易に横転する。必ず水平で堅固な床に据え、上昇したまま不整地・段差を越えない。


【姿勢・動作・人数】作業員2名。2名とも上昇した作業床デッキの上に立っており、青いヘルメット＋オレンジ／黄色の高視認ベストを着用。機体が傾き始めたため片手で手すりをつかみもう一方の腕を振り、上体が傾く側へ振られてバランスを崩しかけている。まだデッキ内にいるが今にも放り出されそうな、横転が始まったまさにその瞬間の姿勢。

【事故の状況】conger.comの『boom lift tip over uneven ground fatality case』写真。実際は青いGenie GS-3369四輪シザースリフトを舗装路の縁＝草の斜面へ落ち込む不整地の際で作業床を中～高位置まで上昇させたまま使用し、低い側の基部車輪が縁を越えて支えを失い機体全体が低い側へ傾いて横転し始め、作業床デッキ上の作業員2名が傾きで振られている。事故の型＝横転（不整地・床の段差／ドロップオフの際で上昇したまま使用した機械の横転）。


元イラスト：0597.jpg 出所：www.conger.com



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview)

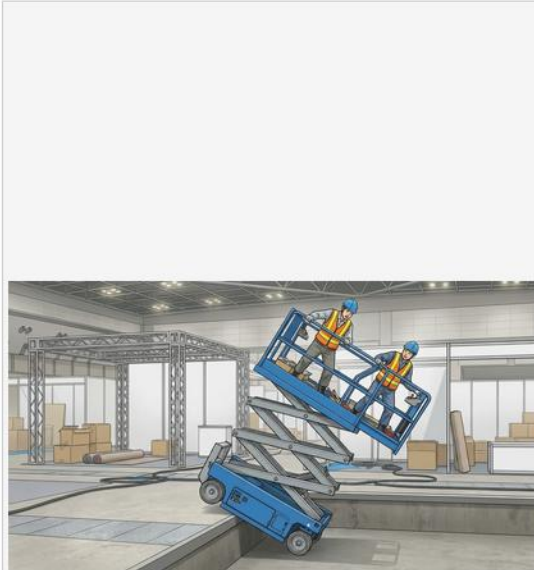

Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)

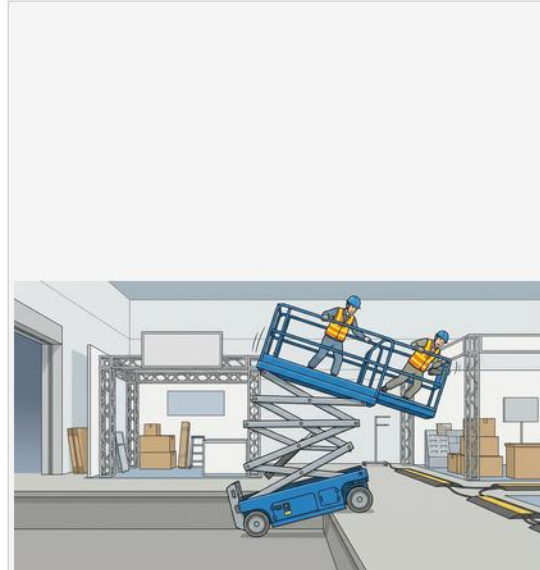

番号914 事故の型：0914.webp

元絵から読み取った原因・姿勢を見出しに（Opusが元画像をReadで分析） 左：元イラスト（aerial2 収集・出所付） / 右：生成2枚（展示会場ブース設営版・Google×2）

【元絵から読み取った原因】垂直昇降式シザースリフト（X字パンタグラフ）を高く上昇させた状態で、作業床デッキ上の作業員1名が届かない高所の対象物へ手を伸ばそうと上部手すりの外へ大きく身を乗り出し（または手すりに乗り上げ）、重心が手すりの外側＝作業床の支持範囲の外へ移ってバランスを失い、墜落防止のフルハーネスのフックがアンカーに接続されていない／効いていないまま、頭から先に上部手すりを越えて作業床の外の空中へ墜落し始めた＝高所作業床からの墜落（FALL FROM WORK PLATFORM）。重要：機体そのものは水平な床に正しく据えられ直立・安定しており傾いたり横転したりしていない（横転事故ではなく、機体は立ったまま人だけが手すりを越えて墜落する型）。v22は『上昇した機体の真下で地上作業員が下降で挟まれるcaught-between/crush』と推定していたが、本タスクで元画像をReadで見ると地上作業員は存在せず、作業床から1名が頭から逆さに墜落していくFALL FROM WORK PLATFORMの図であり『作業床の手すりの外へ身を乗り出して重心が支持範囲を外れ、墜落防止措置が効かないまま手すりを越えて墜落』と再判定。教訓＝シザースリフトの作業床では上部手すりの外へ身を乗り出さず、重心を手すりの内（支持範囲内）に保ち、フルハーネスのフックを必ずアンカーに接続する。


【姿勢・動作・人数】作業員1名。上昇した作業床デッキの上から上部手すりを越えて機体の脇の空中へ頭が下・足が上の逆さ（頭から先に落ちる）姿勢で墜落し始めている。両腕を広げ両脚を泳がせ、ヘルメット＋高視認ベスト＋安全帯（フルハーネス）を着用し、墜落防止のランヤードのフックはアンカーに未接続（宙ぶらりん）で落下を止められていない。元絵は腰に高視認の反射ペルト／ストライプの黒シルエットだが、機体は直立・安定したまま人だけが墜落する。

【事故の状況】dreamstime.comの『FALL FROM WORK PLATFORM（作業床からの墜落）』を表した黒シルエットの安全教育ベクター図（白背景・真っ黒シルエット・透かしロゴ／URL・英字キャプション FALL FROM WORK PLATFORM・地面の横線）。高く上昇したシザースリフト（X字パンタ・四方手すりデッキ・基部車輪）が水平な床に直立し、作業床から作業員1名が機体右脇の空中へ頭から逆さに放り出され宙を飛んで墜落していく。事故の型＝墜落・転落（機体は立ったまま、作業床の手すりを越えて人が高所から墜落）。


元イラスト：0914.webp 出所：www.dreamstime.com



Google-1 (gemini-3-pro-image-preview)

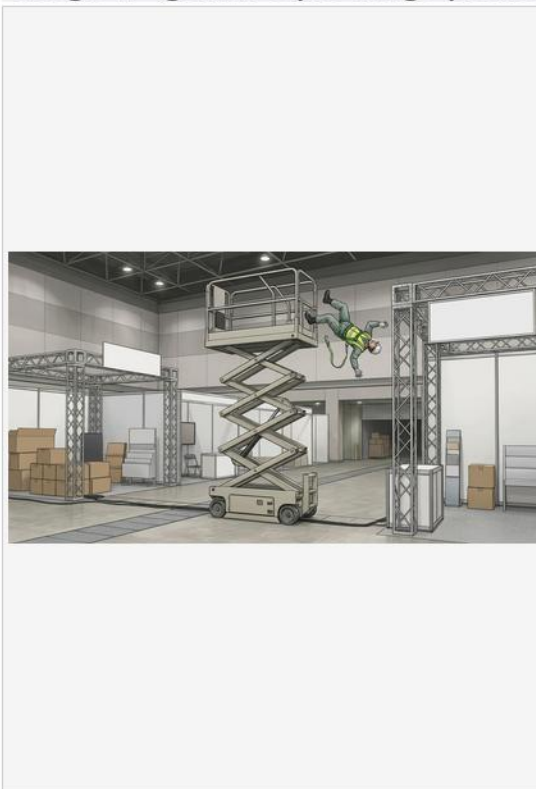

Google-2 (gemini-3-pro-image-preview)

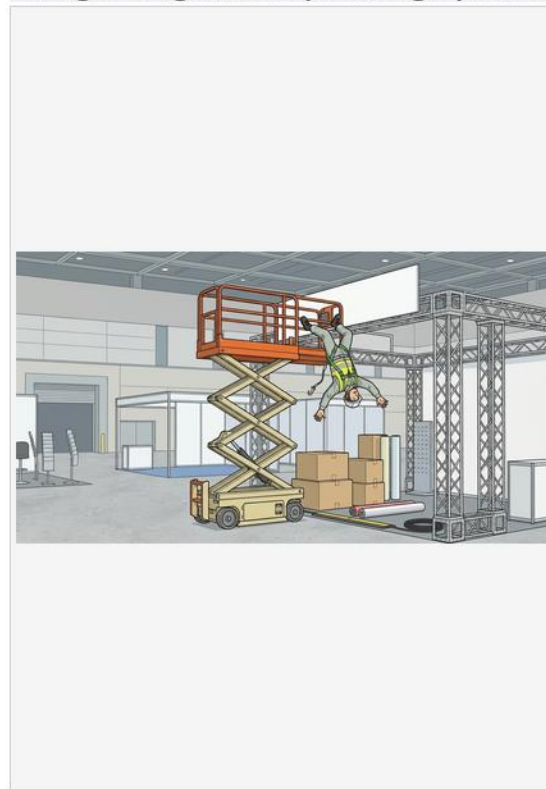

※元絵の原因・姿勢・状況を忠実に踏襲し、舞台を展示会場ブース設営現場の屋内へ置換。高所作業車はシザース型に統一。矢印/文字/キャプション/吹き出し無し・流血無し・実在ロゴ無し・PPE適切。事故が