附录 D-2：现场勘察表

现场勘察表

项目名称	广东500千伏碧山输变电工程：上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变500千伏线路工程	项目编号	SD-031600WS24180002-
记录人	毕淑婕	勘察日期	2024.03.01
勘察单位	项目实施部门：河源供电局项目管理中心业主项目一部 生产运行部门：河源供电局输电管理所 监理单位：广东创成建设监理咨询有限公司 施工单位：中国能源建设集团广东火电工程有限公司		
勘察负责人及人员	项目负责人： 项目现场管理安全第一责任人： 监理单位人员： 施工单位项目经理： 施工单位现场工作负责人： 生产运行部门人员（当生产运行部门与项目实施部门相同时此栏无需签名）：		
作业任务	110kV升瓦甲线、110kV升瓦乙线、110kV升欧线停电配合上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变500千伏线路工程BS9-BS18段、BZ8-BZ17段架线施工		

作业风险分析、控制措施及重点注意事项		
一、人身风险		
序号	作业风险点	控制措施
1	触电	停电验电时应严格执行“十个规定动作”，佩戴好个人防护用品，验电、挂接地时戴好绝缘手套，确认停电线路名称，防止感应电伤害。
2	高空坠落	正确使用双保险安全带，高空作业不得失去保护。
3	物体打击	进入现场人员正确佩戴好安全帽，严禁高空抛物，正确使用作业工器具。
4	导线脱落、跑线	1、导、地线地面临锚和过轮临锚相互独立。2、特殊跨越的地面临锚，导、地线设双重保护。3、临锚工器具选用与导线匹配，能承受全部紧线张力。4、所有锚线工具必须通过检验合格。
5	森林火灾	作业人员进场作业严禁携带火种进山，严禁在山区生活做饭，作业地点设置足够灭火器材
6	其他	
二、设备风险		
序号	作业风险点	控制措施
1	物体打击/触电	加强关键部位的检查，线头及牵引网套的连接指派专人负责检查，作业过程中应尽量避开交叉作业，上下传递物品应使用绳索，严禁抛掷，高处使用的工器具应放牢或缚好，防止坠落伤人。
2	架线时跑线	导线拖放到位后，应立即进行牵张两场的线端临锚，导线锚固严格按照措施要求执行，跨越档要求经行塔上的临时锚固。导线在两端事先用绳索锚固或绑牢，严禁带张力强行松线。
3		
三、电网风险		
序号	作业风险点	控制措施
1		

2		
3		
四、重点注意事项		
1	高空作业人员在高处作业过程中必须系好双保险安全带，高处作业过程中需检查安全带是否系在牢固可靠的构件上。	
2	高空作业人员塔上作业及转位前必须详细检查安全带是否已经系好，移动换位过程中不得失去安全带保护。	
3	高空作业工器具应放在专用工具袋中，并放置稳妥，上下传递工器具、材料应用绳索传递，不可抛扔，坚决杜绝高空抛物、坠物现象。	
4	高空作业人员，应衣着灵便，穿胶底鞋，以免滑脱，攀登过程中要精力集中、抓牢踩稳，多人登塔时应间隔进行，保持一定距离并随时检查脚钉的牢固程度，宜用手抓主材，避免直接抓脚钉上下塔。	
5	野外作业应严防山火，禁止所有施工人员携带火种上山。	
6	主要跨越点实施专人监护，专责监护人需时刻关注牵引绳、导线的运行情况，重点关注跨越的线路，省道、及人车流密集地区，防止牵引绳、导线因张力不足而造成事故，人员伤害。	

31号
31号

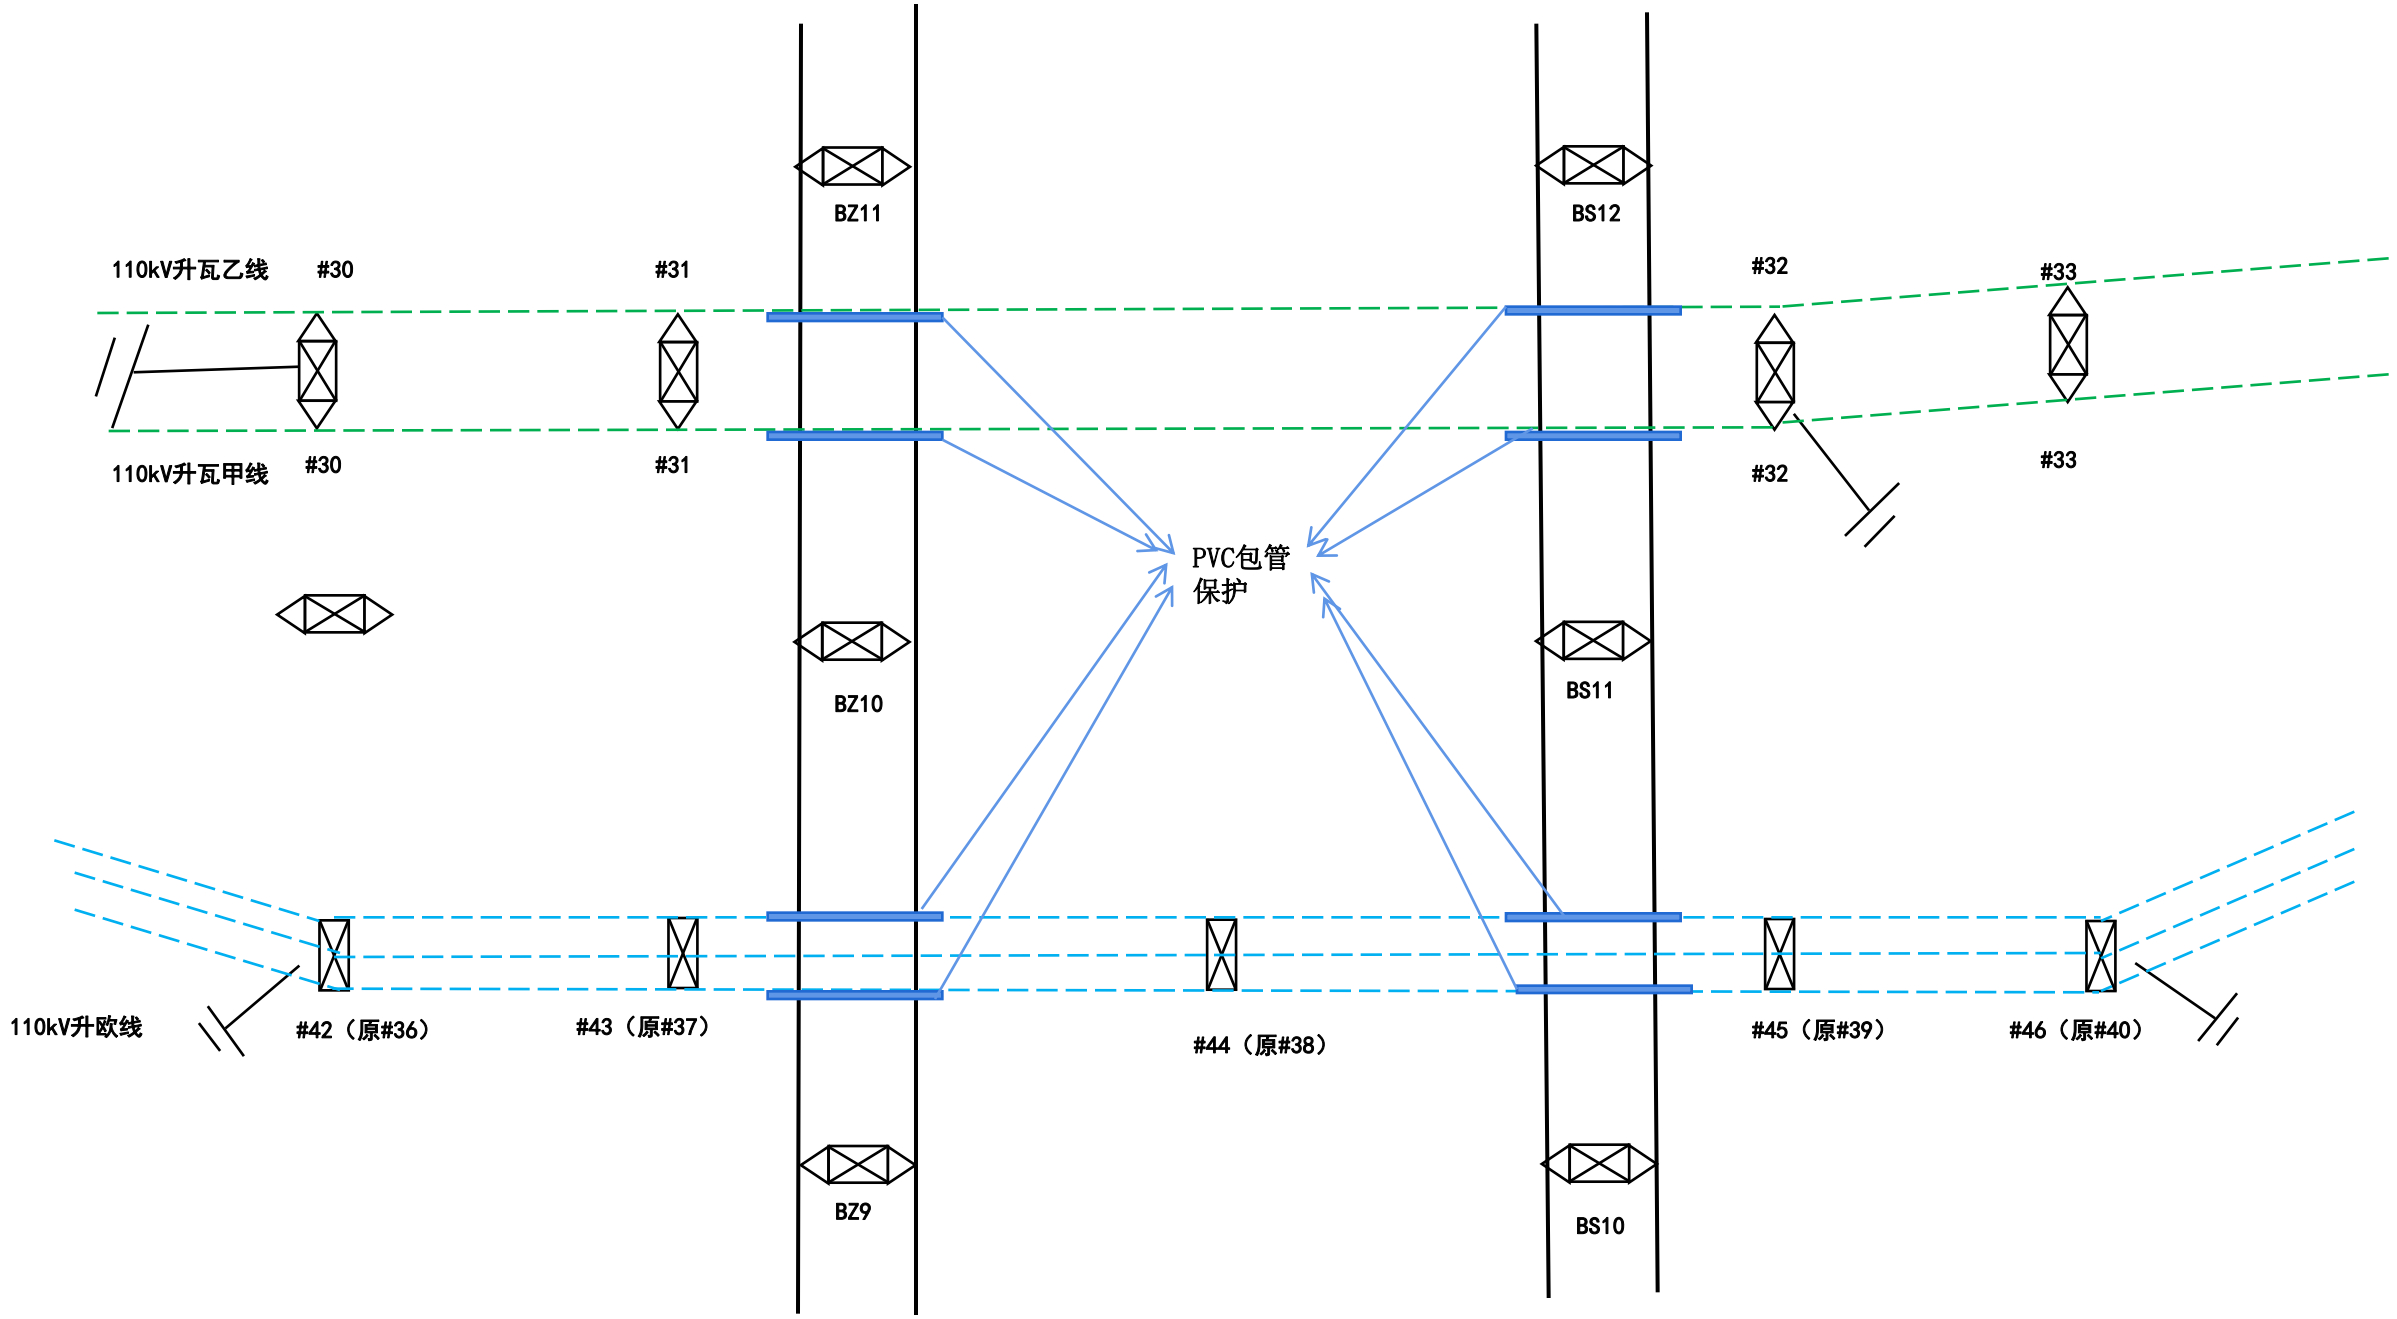

BS10-BS12、BZ9-BZ11跨越110kV升瓦甲线、110kV升瓦乙线、110kV升欧线示意图