


01. 전체 운영 시나리오

Job Change는 데이터 준비 단계이며, 각 기판 투입 이벤트로 PLC와 Stage SW의 후속 동작을 시작합니다.

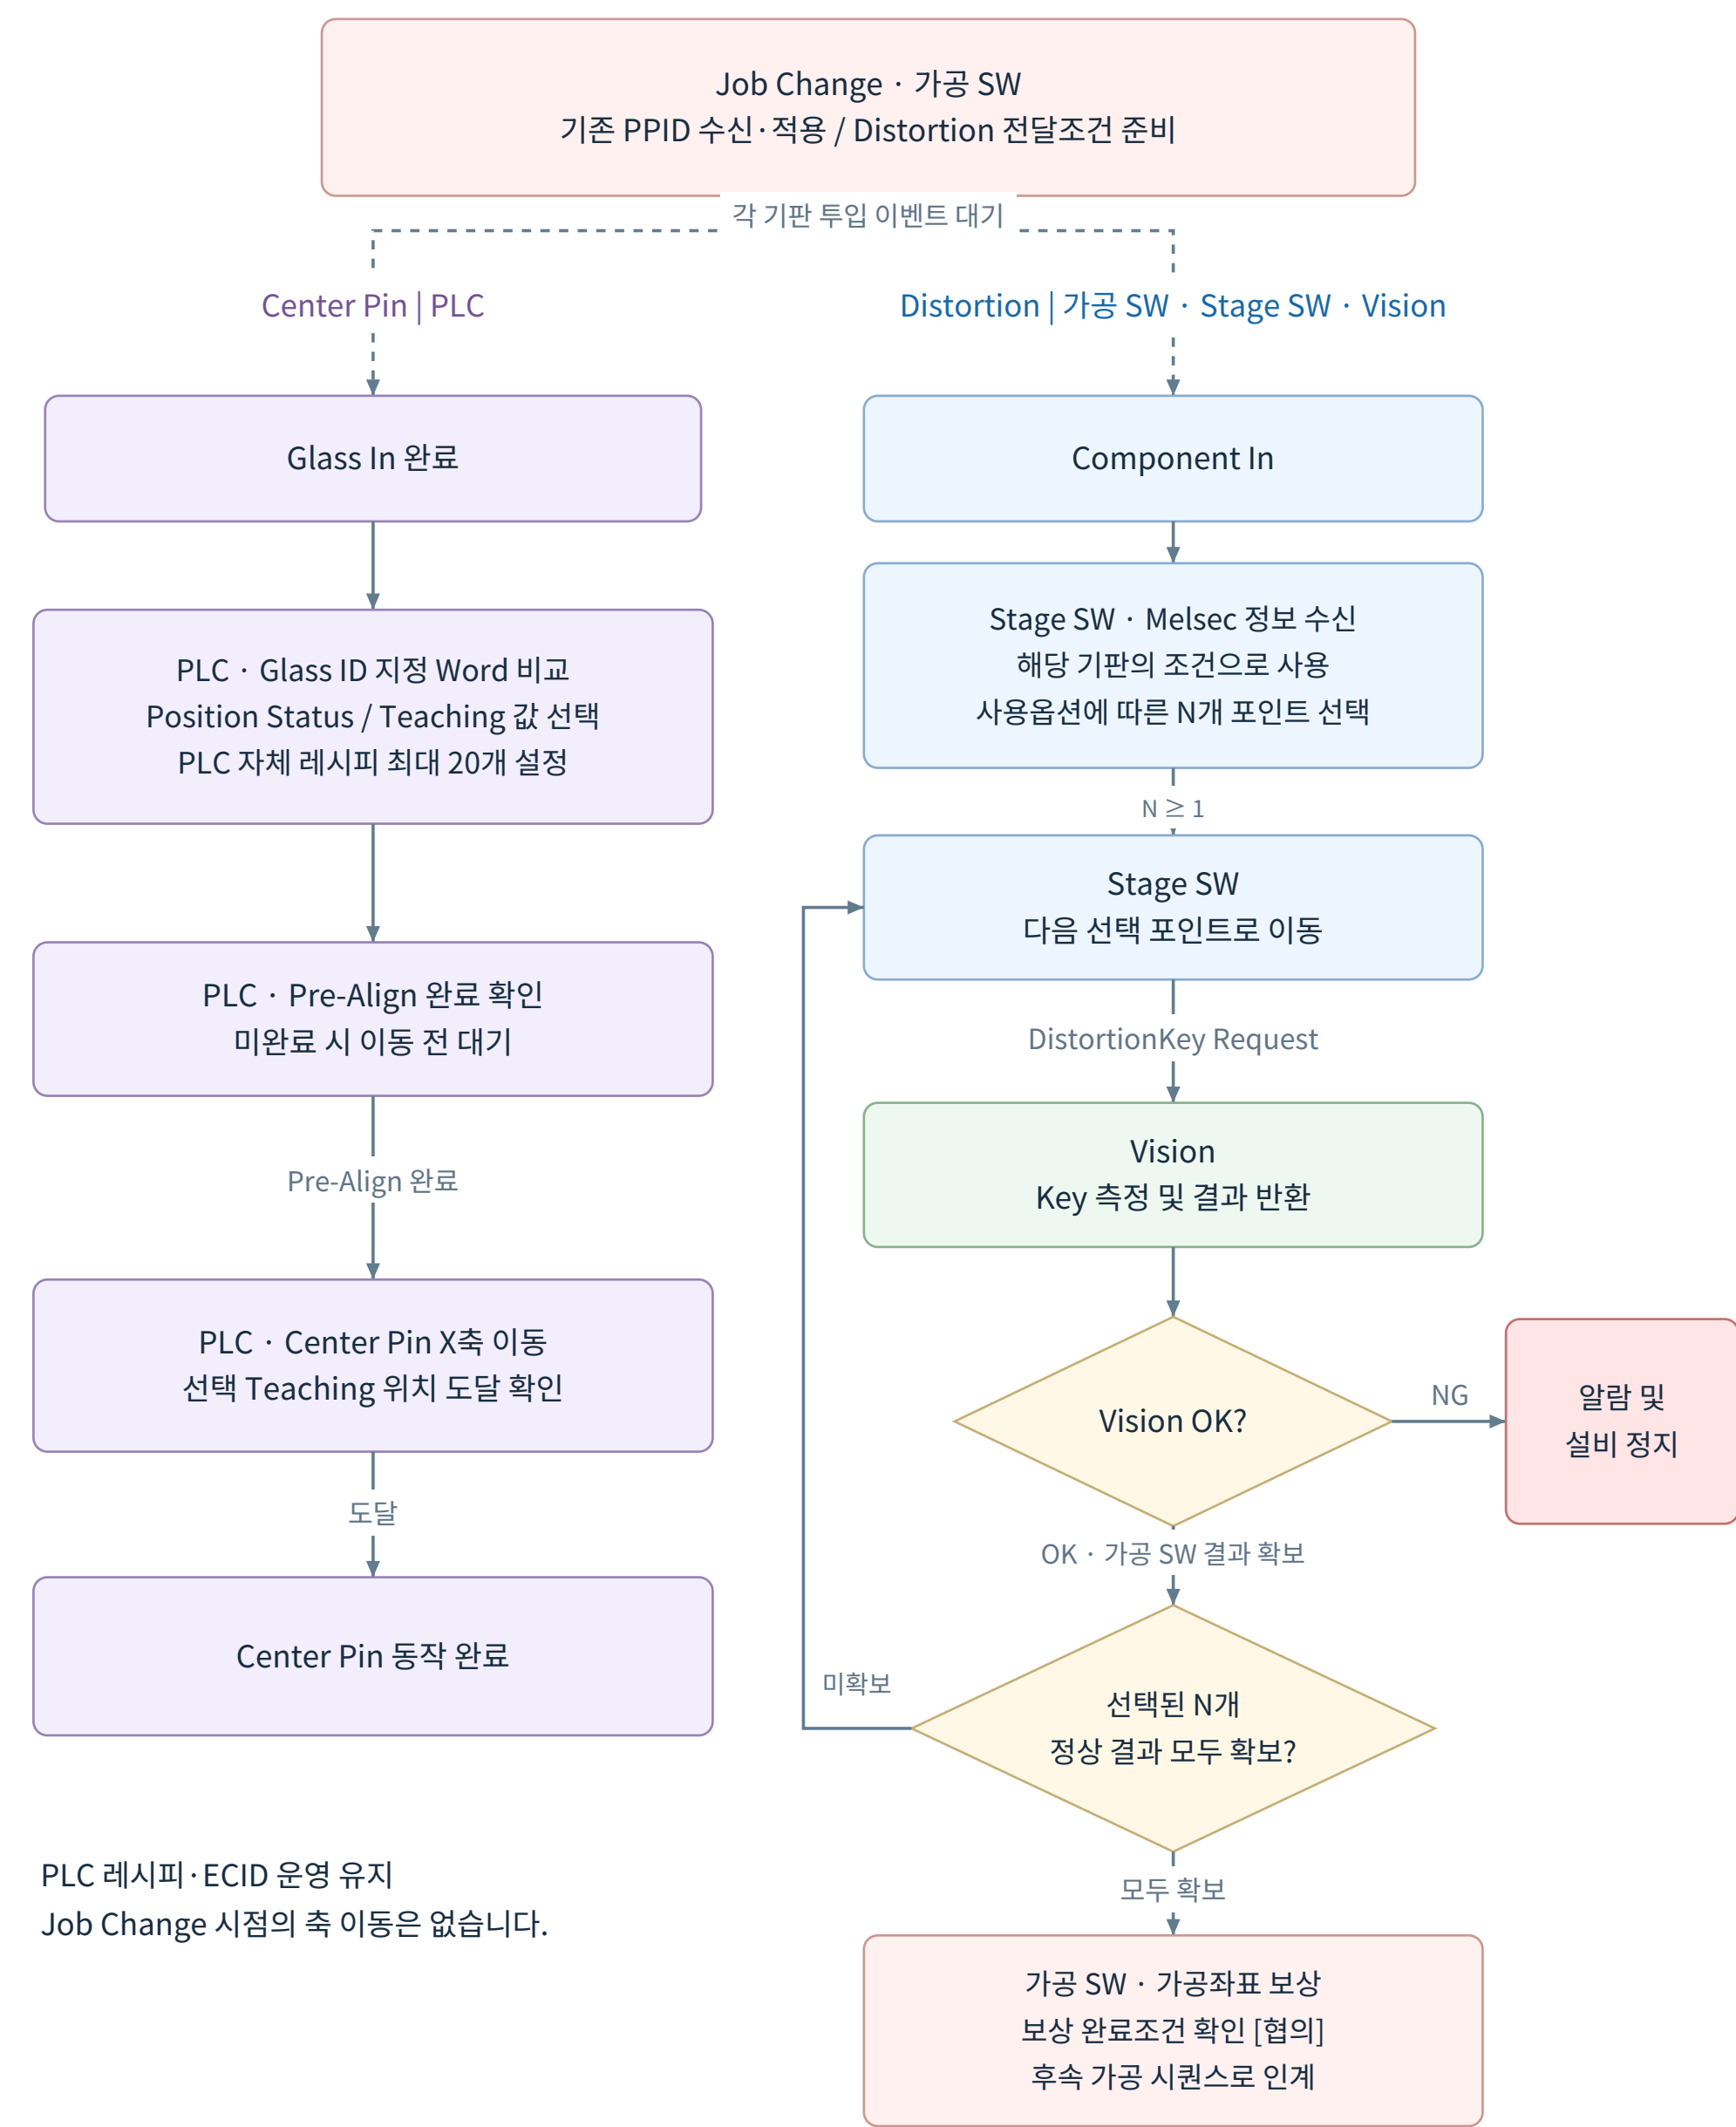

PLC 레시피·ECID 운영 유지
Job Change 시점의 축 이동은 없습니다.

[협의] 두 분기의 선후·연계조건은 Timing Chart로 확정합니다. 그림은 동시 실행을 의미하지 않습니다.
Melsec 게시·수신완료, Request·결과 반환 경로 및 N=0 운영정책은 추가 협의 대상입니다.

02. 운영 항목 및 고객사 협의사항

제안 운영안과 관리·실행 주체를 구분하고, 적용시점·완료조건·예외 정책은 고객사 협의로 확정합니다.

항목	관리·실행 주체	제안 운영안	협의할 내용
Job Change / PPID 적용	가공 SW	기존 PPID 수신·적용 Interface 유지 적용 PPID의 Distortion 전달조건 준비	PPID 적용 완료시점 Job Change 완료 보고와의 관계
Center Pin 설정 관리	PLC 자체 레시피	가공 SW PPID에 통합하지 않음 PLC UI 최대 20개 설정 상위 보고는 기존 ECID 유지	Glass ID 지정 Word 비교규칙 Position Status·Teaching 연결 중복조건 우선순위
Center Pin 축 동작	PLC	Glass In 후 ID 판별·Teaching 선택 Pre-Align 완료 후 X축 이동·도달 확인 Job Change 시 즉시 이동하지 않음	Pre-Align 완료신호·축 도달 판정 허용오차·Timeout ID 미일치·중복 처리정책
Distortion 조건 관리	가공 SW PPID	포인트 목록·Step·Direction·사용옵션 가공 SW PPID에서 단일 관리 Stage SW 별도 레시피 중복 관리 없음	포인트 상한·좌표 기준·단위 Step 의미·Direction 코드 위치별 사용옵션 및 N=0 정책
Melsec 전달·수신	가공 SW 전달 Stage SW 수신	가공 SW가 적용 PPID 정보를 전달 Stage SW는 Component In 시 수신 해당 기판의 동작조건으로 사용	데이터 게시시점·수신완료 확인 주소·자료형·배율·Handshake 기판과 적용 PPID 연결
Distortion 측정	Stage SW 이동 Vision 측정	선택 포인트로 Stage 이동 DistortionKey Request 후 Vision 측정 선택된 N개 포인트에 반복 수행	Request 담당·전달 경로 Vision 결과 반환 경로 측정 대기·미수신 Timeout
측정결과 관리	가공 SW 보상에 사용	선택된 각 포인트의 정상 결과 확보 전체 N개 정상 결과가 보상 진행조건	결과 보관 위치·기간·유효성 [추가 제안] Point별 완료 확인 이전 기판·PPID 결과 사용 보류
가공좌표 보상·완료	가공 SW	N개 정상 결과 확보 후 좌표 보상 측정 완료와 보상 완료를 구분 보상 완료 후 후속 가공으로 인계	보상 모델·최소 유효점·적용 순서 보상 완료조건·후속 가공 허용조건
Vision NG / 예외·복구	알람·정지 연계 주체 협의	Vision NG 발생 시 알람·설비 정지 결과 미확보 시 보상 진행조건 미충족 N=0을 보상 완료로 자동 연결하지 않음	알람·정지 전달 주체·경로 미수신·N=0 처리 및 가공 허용 재측정·재시작·복구 절차
전체 이벤트 연계	PLC / 가공 SW Stage SW	Center Pin: Glass In 완료 기준 Distortion: Component In 기준 두 분기의 선후·연계는 미확정	Glass In / Component In 선후관계 Center Pin 완료와 Distortion 시작 연계 전체 Timing Chart 확정

관리 원칙: Center Pin 설정·축 제어는 PLC, Distortion 조건·좌표 보상은 가공 SW가 담당합니다.
N = 사용옵션이 ON인 포인트 수. 최대 20개는 Center Pin 설정 수이며 Distortion 상한과 다릅니다.

※ 협의할 내용은 미확정 항목입니다. [추가 제안]은 오류 방지를 위한 보완안이며, 고객사 협의 후 확정합니다.