บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

รายงานประจำเดือน · ตุลาคม 2569 · Huawei FusionSolar

ตรวจออปติไมเซอร์: แผงทั้ง 8 แผงปกติ

ตรวจระดับแผงของระบบ 5.12 kWp สถานพยาบาล · จังหวัดเชียงใหม่ · ตลอดอายุ ปี 2569 และตุลาคม 2569



8 × 640 W · 8 optimizers

ผลการประเมิน

ออปติไมเซอร์ทั้ง 8 ตัวปกติ

ทุกแผงผลิตได้ห่างจากค่าเฉลี่ยไม่เกิน ±1.4% และลำดับเหมือนเดิมทุกช่วงเวลา ไม่มีแผงที่อ่อน ถูกบัง หรือเริ่มเสีย

ความหมาย

ผลผลิตปี 2569 ที่ลดลงเกิดทั้งแผงชุด

แผงทั้ง 8 แผงลดลงพร้อมกัน สาเหตุจึงเป็นฝุ่นบนแผงทั้งหมด (หรือสภาพอากาศ) ไม่ใช่แผงใดแผงหนึ่ง ควรล้างแผงทั้งชุด

สรุปภาพรวม

ออปติไมเซอร์ออนไลน์ **8 จาก 8** Huawei SUN2000-600W-P	ผลผลิตสะสม (DC) **12,513 kWh** รวมทั้ง 8 ตัว	ส่วนต่าง **2.4%** แผงดีที่สุดกับต่ำที่สุด
แผงดีที่สุด **1.1.7** สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.4%	แผงต่ำที่สุด **1.1.2** −1.0% อยู่ในเกณฑ์ปกติ	อินเวอร์เตอร์เทียบออปติไมเซอร์ **94%** ตรวจขั้วต่อ DC


แผงแต่ละแผงบนหลังคา

แผงบนหลังคาและผลผลิตสะสมของออปติไมเซอร์แต่ละตัว (ฟ้า = ภายใน ±1% ของค่าเฉลี่ย)

1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8
1,566 kWh	1,548 kWh	1,562 kWh	1,565 kWh	1,559 kWh	1,572 kWh	1,586 kWh	1,555 kWh
+0.1%	-1.0%	-0.1%	+0.0%	-0.3%	+0.5%	+1.4%	-0.6%

ลำดับเหมือนเดิมทุกช่วงเวลา

แผงหรือออปติไมเซอร์ที่กำลังเสียจะผลิตได้ห่างจากแผงอื่นมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ที่นี่แผง 1.1.7 นำเสมอ และแผง 1.1.2 ตามหลังด้วยส่วนต่างเล็กน้อยเท่าเดิม ซึ่งเป็นค่าความคลาดเคลื่อนปกติของกำลังแผงจากโรงงาน

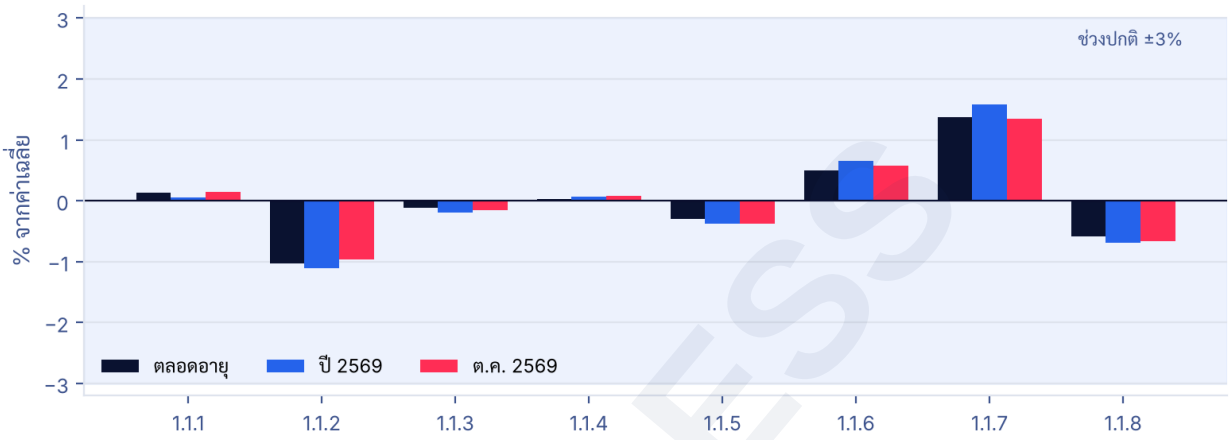


ค่าที่อ่านได้จากออปติไมเซอร์

ออปติไมเซอร์	สะสม (kWh)	ปี 2569 (kWh)	ต.ค. (kWh)	เทียบค่าเฉลี่ย
1.1.1	1,566.1	797.8	78.7	+0.1%
1.1.2	1,548.0	788.5	77.8	**−1.0% (ต่ำสุด)**
1.1.3	1,562.2	795.9	78.5	−0.1%
1.1.4	1,564.6	797.9	78.6	0.0%
1.1.5	1,559.5	794.4	78.3	−0.3%
1.1.6	1,571.9	802.6	79.0	+0.5%
1.1.7	1,585.6	810.0	79.6	**+1.4% (สูงสุด)**
1.1.8	1,554.9	791.9	78.1	−0.6%
รวม	12,512.6	6,378.9	628.5	ส่วนต่าง 2.4%

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

จากแผงถึงอินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์บันทึกพลังงานได้ราว 94% ของที่ออปติไมเซอร์รายงาน เท่ากันทุกช่วงเวลา ค่าปกติอยู่ที่ราว 96–97% จึงมีส่วนที่หายไปราว 3% อาจเป็นความต่างของมิเตอร์สองตัว แต่ควรขันขั้วต่อ DC และตรวจแนวสายในการเข้าหน้างานครั้งถัดไป

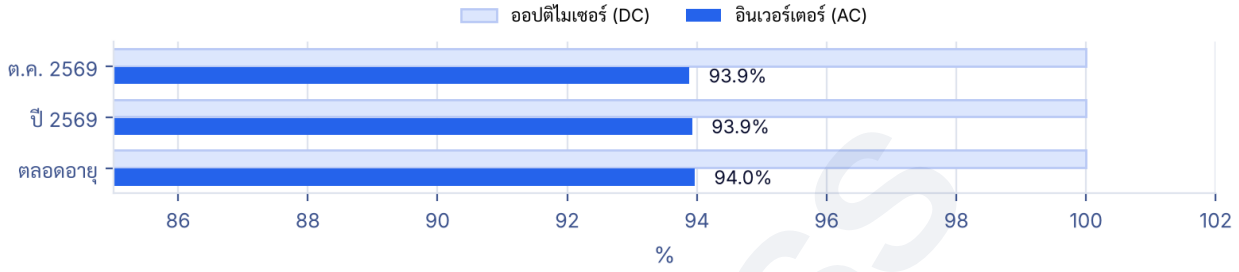

ขั้นตอนต่อไป

1 · ล้าง
แผงทั้งชุด
ทั้ง 8 แผงลดลงพร้อมกันในปี 2569

2 · ตรวจ
ขั้วต่อและสาย DC
หาส่วนที่หายไปราว 3%

3 · เฝ้าดู
แผง 1.1.2
แจ้งเตือนหากส่วนต่างเกิน 3%

ข้อมูลจากหน้าออปติไมเซอร์ (ระดับแผง) ของ Huawei FusionSolar ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2569 ตัดชื่อและที่ตั้งของสถานที่ออกแล้ว สอบถามการล้างแผง การทดสอบ I-V Curve หรือการตรวจระบบ นัดปรึกษาได้ที่ www.solaress.org หรือ LINE: solaress1

แหล่งข้อมูล: Huawei FusionSolar

SOLAR ESS
www.solaress.org