

## การเพิ่ม Equipment Part - PTTME RCM SOFTWARE


1. ทำการเข้าสู่ระบบ PTTME RCM SOFTWARE ให้เรียบร้อย จะปรากฏหน้าจอดังรูป

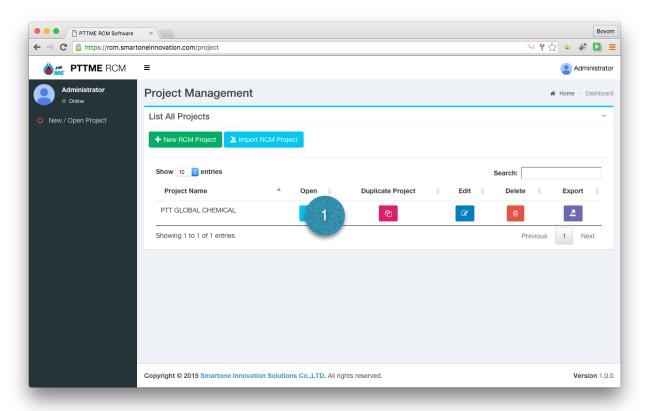


2. ทำการเปิด Project ที่ต้องการทำงาน

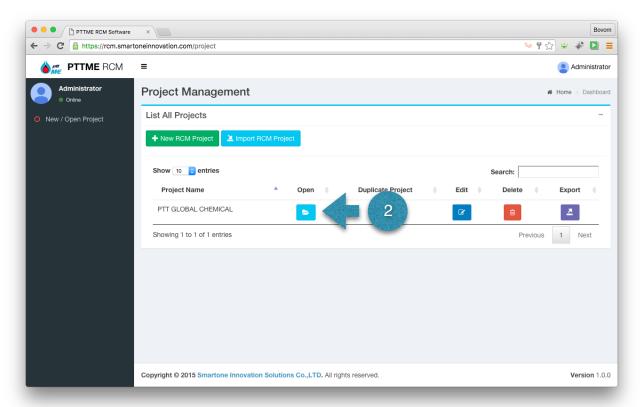


3. เมื่อทำการเปิด Project ที่ต้องการทำงานแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังรูป

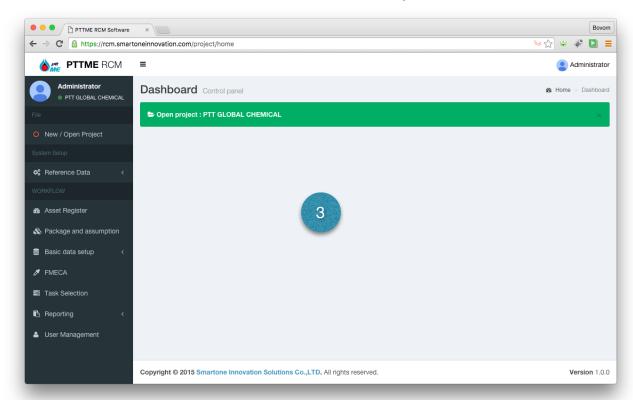


4. ทำการคลิกที่เมนูด้านซ้าย "Reference Data"

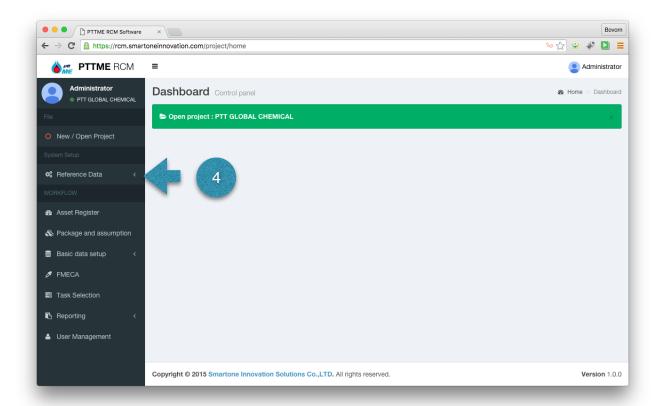


5. เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏเมนูย่อย คลิกที่เมนู "Equipment Part" ดังรูป

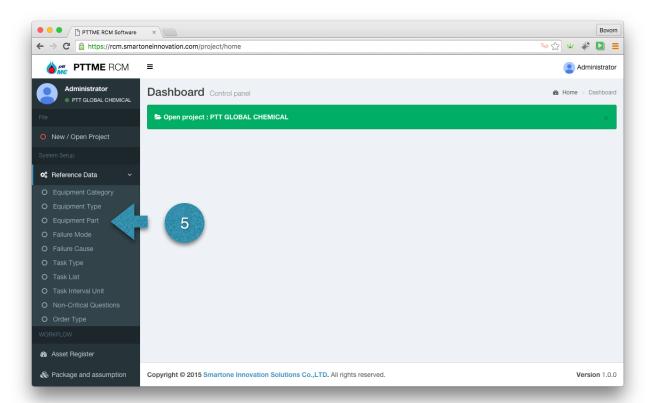


6. เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังรูป

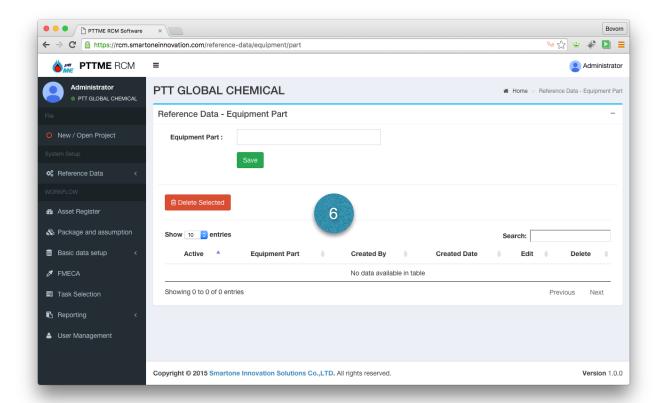

7. กรอกข้อมูล Equipment Part

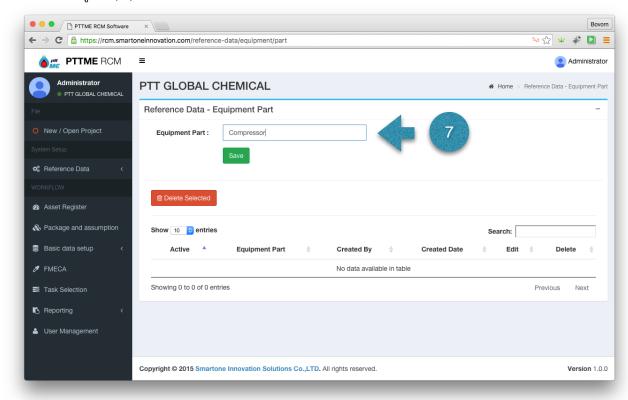

8. เมื่อกรอกข้อมูล Equipment Part เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม "Save"

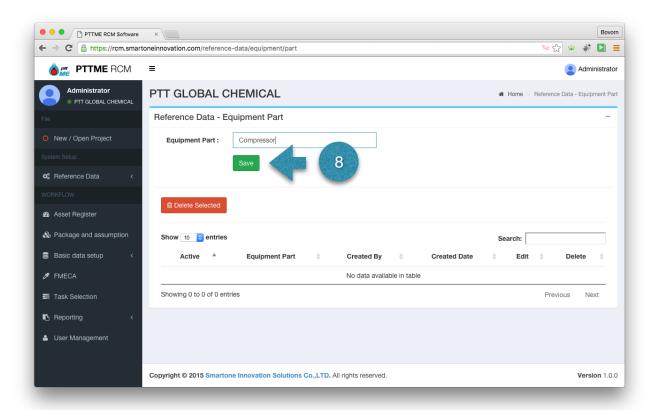

9. เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ 8 เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังรูป

