TorqShift

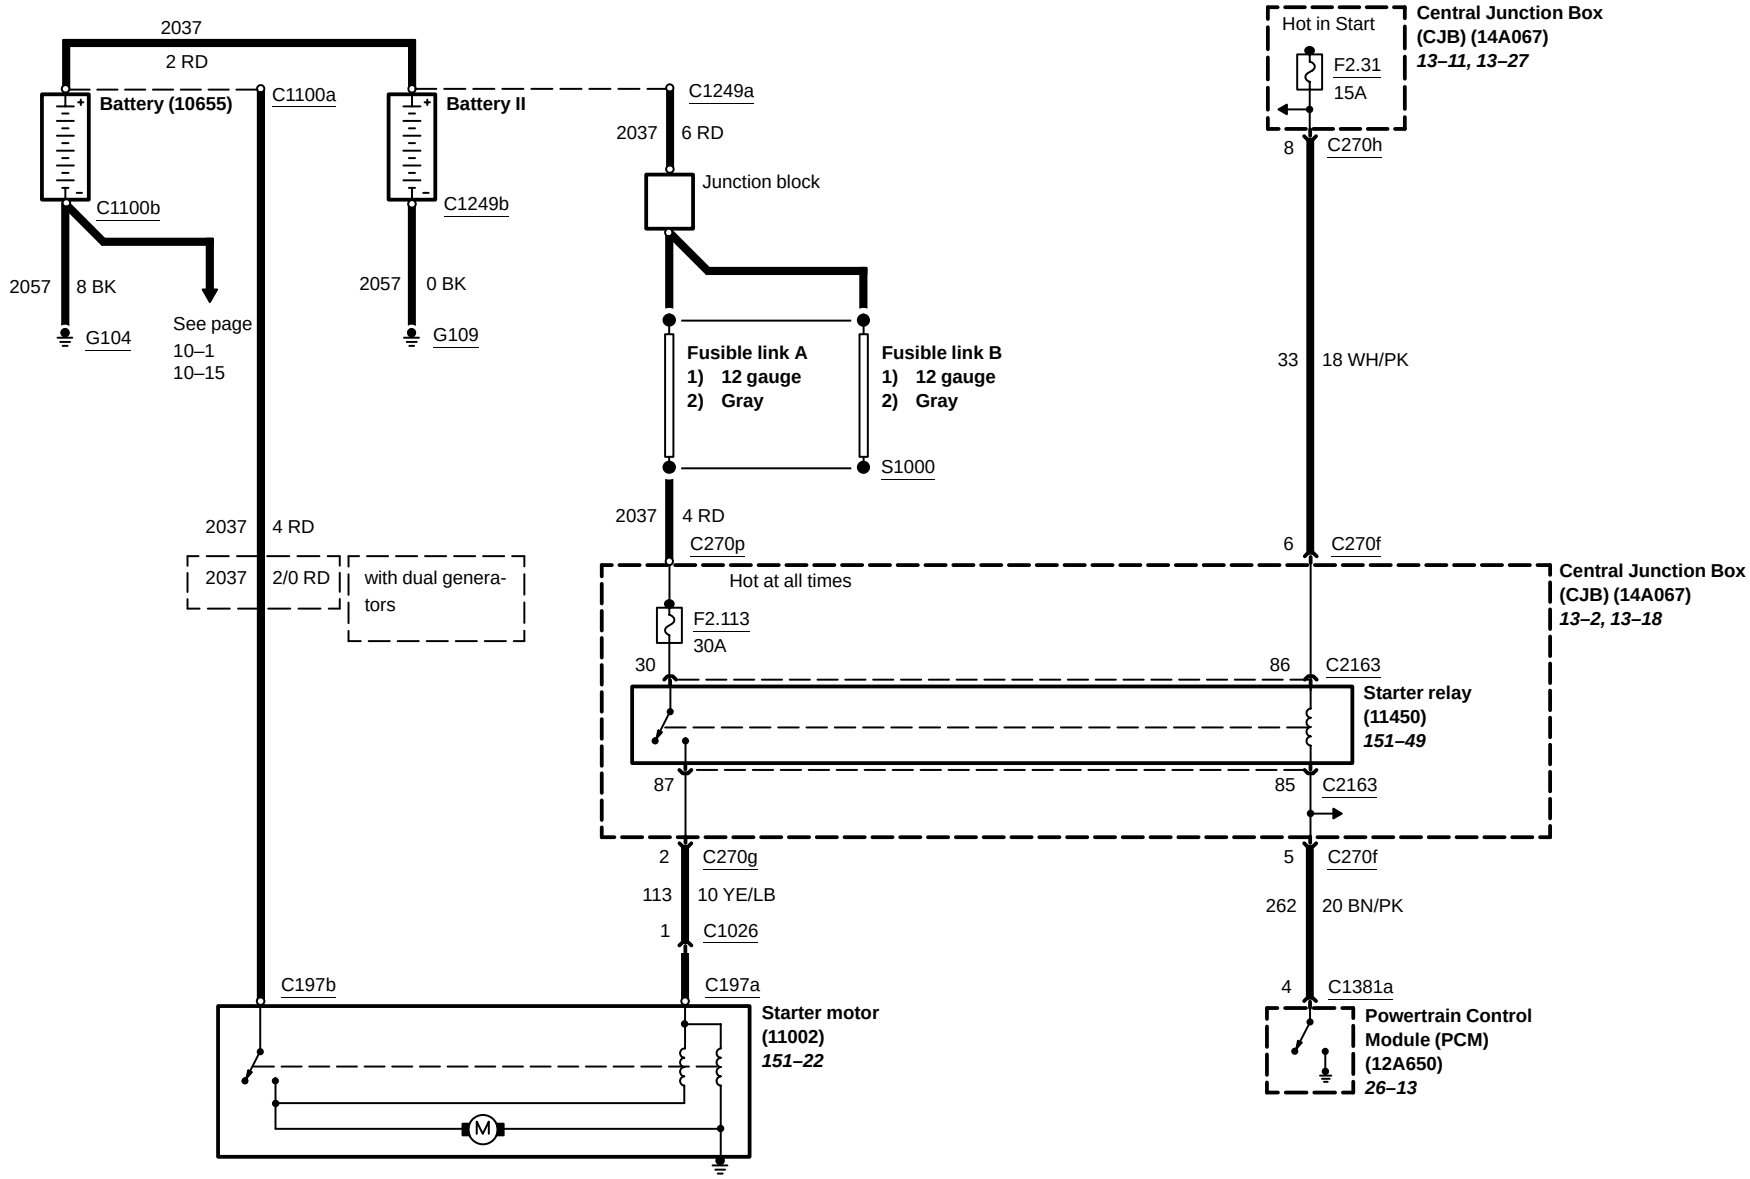
2037
2 RD
Battery (10655)
C1100a
Battery II
C1249a
2037 6 RD
Junction block
C1100b
C1249b
2057 8 BK
G104
See page 10–1 10–15
2057 0 BK
G109
Fusible link A
1) 12 gauge
2) Gray
Fusible link B
1) 12 gauge
2) Gray
S1000
2037 4 RD
C270p
2037 4 RD
2037 2/0 RD
with dual generators
Hot at all times
F2.113
30A
30
87
2
C270g
113 10 YE/LB
1
C1026
C197b
C197a
Starter motor (11002) 151–22
M
Hot in Start
F2.31
15A
Central Junction Box (CJB) (14A067) 13–11, 13–27
8
C270h
33 18 WH/PK
6
C270f
Central Junction Box (CJB) (14A067) 13–2, 13–18
86
C2163
Starter relay (11450) 151–49
85
C2163
5
C270f
262 20 BN/PK
4
C1381a
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 26–13