-4

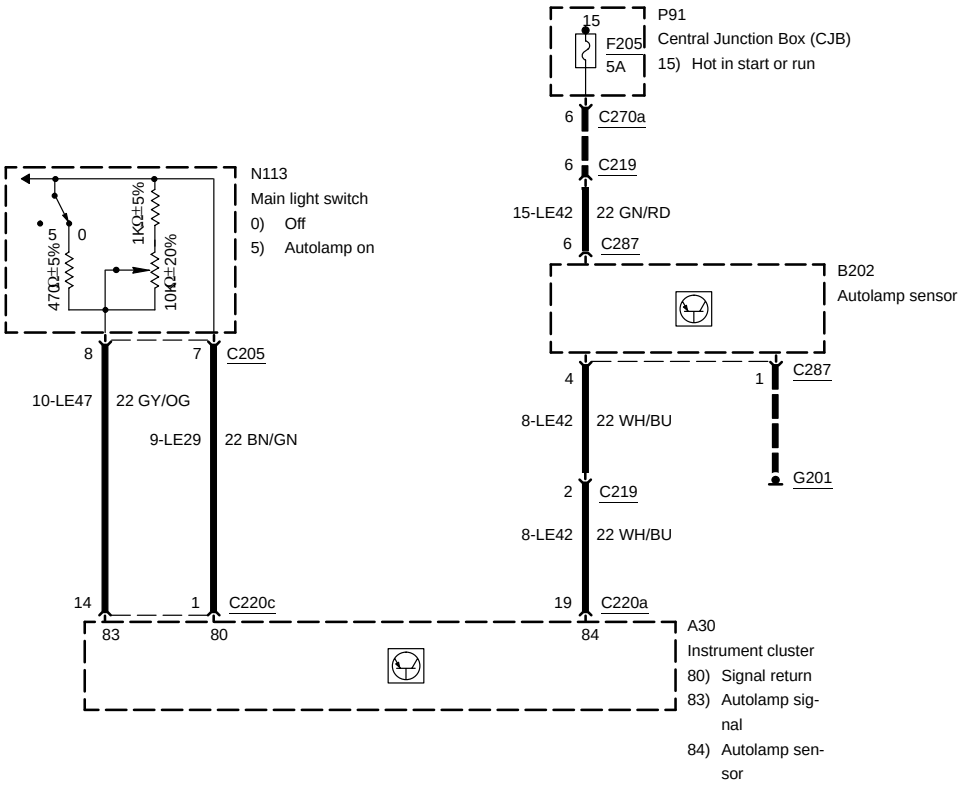
P91
Central Junction Box (CJB)
15) Hot in start or run
15
F205
5A
6
C270a
6
C219
15-LE42
22 GN/RD
6
C287
B202
Autolamp sensor
4
1
C287
8-LE42
22 WH/BU
2
C219
8-LE42
22 WH/BU
G201
N113
Main light switch
0) Off
5) Autolamp on
0
5
1KΩ±5%
470Ω±5%
10KΩ±20%
8
7
C205
10-LE47
22 GY/OG
9-LE29
22 BN/GN
14
1
C220c
19
C220a
83
80
84
A30
Instrument cluster
80) Signal return
83) Autolamp signal
84) Autolamp sensor