

TEST LOCAL — NE PAS PUBLIER — HORS PRODUCTION

Pré-rapport de préparation — Maison Clyve

Route dédiée </test-maison-clyve/rapport-complet>. Corpus unique du test Maison Clyve. Aucune donnée inventée. Aucun résultat énergétique calculé.

Document de préparation interne — non constitutif d'un audit réglementaire. Validation humaine nécessaire.

[← Test documents](#)

Statut : BROUILLON — validation humaine obligatoire

Date test : 16/08/2026

Document de préparation interne — non constitutif d'un audit réglementaire. Validation humaine nécessaire.

1. Page de garde

DOCUMENT

Pré-rapport de préparation — Maison Clyve

ADRESSE LUE

654 route départementale 975 / 654 RD 975,
71290 — LA GENETE / LA GENÊTE

DATE DU TEST

16/08/2026

IDENTITÉ LUE

Mme ANDRIOT Clyve (noms lus sur devis et plan)

ÉMETTEUR

ENERGIA-CONSEIL IA® — préparation interne,
test local

STATUT

À VÉRIFIER BROUILLON — validation humaine
obligatoire

Type observé : longère (EXTRAIT photo). Surface des pièces cotées : 153 m² (EXTRAIT plan). SHAB
totale : Non communiqué — à confirmer.

Document de préparation interne — non constitutif d'un audit réglementaire. Validation humaine nécessaire.

2. Avertissement et statut du document

- Ce document n'est pas un audit énergétique réglementaire (arrêté du 4 mai 2022 et textes associés).
- Ce document n'est pas un DPE.
- Ce document n'est pas un devis ENERGIA-CONSEIL IA®.
- Les montants d'aides, classes DPE, consommations et économies ne sont pas calculés : les données nécessaires sont absentes du corpus.
- Chaque information porte un statut (EXTRAIT, À VÉRIFIER, DONNÉE MANQUANTE, INCOHÉRENCE, HYPOTHÈSE). Une observation visuelle n'est pas une certitude technique.
- Les photos « après travaux » réelles ne sont pas générées. Les emplacements restent vides jusqu'à dépôt manuel.
- Des projections illustratives existent (badge sous l'image : PROJECTION ILLUSTRATIVE — APRÈS TRAVAUX — À VALIDER). Elles ne remplacent pas une photo réelle.
- Les deux devis toiture (Faivre et Madinier) ne sont pas cumulables.

Statuts utilisés : EXTRAIT, CONFIRMÉ, À VÉRIFIER, DONNÉE MANQUANTE, INCOHÉRENCE, HYPOTHÈSE, VALIDÉ PAR HUMAIN. Rien n'est CONFIRMÉ ni VALIDÉ PAR HUMAIN tant qu'un humain ne l'a pas décidé en section 15.

Document de préparation interne — non constitutif d'un audit réglementaire. Validation humaine nécessaire.

3. Synthèse exécutive

Dossier test « Maison Clyve » : 8 visuels (7 photos + 1 plan) et 3 devis PDF au nom de Mme ANDRIOT Clyve. Bâtiment de type longère. Les photos montrent une toiture dégradée, un jour visible depuis l'intérieur, un enduit manquant, des traces d'humidité, une fissure et de la végétation sur un pignon.

Le plan permet d'additionner **153,00 m²** de pièces cotées. Cette somme n'est pas une SHAB écrite. Couloir et salles d'eau communes : Non communiqué — à confirmer.

Toiture : deux offres **non cumulables** — Faivre 15/03/2022, 48 879,20 € HT / 53 767,12 € TTC (360 m² couverture / 505 m² découverture) ; Madinier 25/10/2021, total unique 57 850,00 € (HT/TTC non distingués, 450 m²). Maçonnerie MTL 14/04/2022 : 25 239,00 € HT / 27 762,90 € TTC. Devis échus.

Chauffage, ventilation, tableau électrique, DPE : données manquantes. Aucune classe énergétique, aucune aide, aucune économie annuelle n'est affichée.

Document de préparation interne — non constitutif d'un audit réglementaire. Validation humaine nécessaire.

4. Documents analysés



FACADE_ARRIERE.png **EXTRAIT**

Photo extérieure — façade / pignon (filigrane NEYRAT IMMOBILIER)

ORIGINE : PHOTO — CONFIANCE : MOYEN

- Longère traditionnelle, toiture tuiles terre cuite, faîtage irrégulier
- Enduit beige dégradé, traces d'humidité en soubassement
- Souche de cheminée visible ; antenne sur toiture
- Menuiseries anciennes apparentes ; une porte claire à droite
- Auvent / galerie sur poteaux bois



FACADE_AVANT.png **EXTRAIT**

Photo extérieure — façade principale (vue panoramique)

ORIGINE : PHOTO — CONFIANCE : MOYEN

- Bâtiment allongé type longère, un niveau apparent
- Enduit clair en décollement, maçonnerie / brique apparente par endroits
- Toiture tuiles canal, faîtage affaissé, tuiles déplacées, mousse
- Plusieurs souches de cheminée
- Ouvertures hétérogènes : porte de grange, fenêtres, volets bois rouges
- Puits en pierre au premier plan ; véhicule sous auvent à droite



PHOTO-2026-07-28-21-27-52.png **EXTRAIT**

Photo extérieure — façade occupée / travaux en cours

ORIGINE : PHOTO — CONFIANCE : MOYEN

- Enduit largement manquant, terre / maçonnerie apparente
- Dalle béton récente devant la façade
- Poutres bois neuves empilées sur la dalle
- Menuiseries mixtes : châssis blanc récent + volets bois rouges ; porte bois ancienne
- Ouverture occultée par un rideau ; écran de canisse sur un pan de mur
- Mobilier de terrasse présent (occupation ou usage en cours)

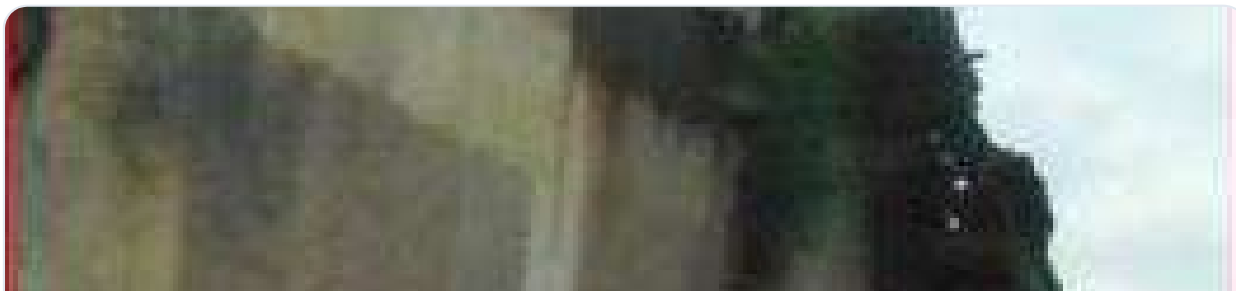
**PHOTO-2026-07-28-21-36-39.png** EXTRAIT

Photo extérieure — pignon / rive de toiture

ORIGINE : PHOTO — CONFIANCE : MOYEN

- Rive de toiture endommagée, tuiles manquantes
- Enduit taché / réparé (zone rectangulaire d'aspect différent)
- Végétation grimpante sur le pan droit

**PHOTO-2026-07-28-22-05-52.png** EXTRAIT

Photo intérieure — sous-face de toiture

ORIGINE : PHOTO — CONFIANCE : ÉLEVÉ

- Charpente et liteaux exposés, pas d'isolant visible
- Jour visible à travers la couverture (tuiles manquantes ou disjointes)
- Mur en matériau traditionnel rugueux ; fissure verticale visible
- Niche en arc dans le mur

**PHOTO-2026-07-28-22-18-11.png** EXTRAIT

Photo extérieure — mur pierre / menuiserie

ORIGINE : PHOTO — CONFIANCE : MOYEN

- Mur en pierre apparente, enduit supérieur dégradé
- Fenêtre à cadre blanc + volets bois rouge-brun ouverts
- Portes de grange bois anciennes en arrière-plan
- Palettes au sol ; tube PVC gris en pied de mur

PHOTO-2026-07-28-21-10-34.png **EXTRAIT**

Photo intérieure — combles / étage en travaux

ORIGINE : PHOTO — CONFIANCE : ÉLEVÉ

- Charpente et liteaux exposés, jour traversant
- Murs bruts, une baie sans menuiserie visible
- Panneaux de plancher partiellement posés ; trémies ouvertes

PHOTO-2026-07-28-21-03-21.png **À VÉRIFIER**

Plan d'aménagement meublé (pièces cotées)

ORIGINE : PLAN — CONFIANCE : ÉLEVÉ

- Intitulé visuel du plan : MAISON CLYVE (lecture image)
- Pièces intérieures chiffrées : somme 153,00 m² (voir détail logement)
- Terrasse 1 : 28,97 m² ; Terrasse 2 : 52,02 m² ; Allée privée 1 : 105,51 m²
- Couloir et salles d'eau communes : surfaces non indiquées sur le plan
- QR code « Scannez-moi » présent — contenu non lu

PDF — pas d'aperçu image

devis toiture valid 150922.pdf **PRÊT POUR VALIDATION HUMAINE**

Devis couverture / réfection de toiture

ORIGINE : DEVIS — CONFIANCE : ÉLEVÉ

- SARL FAIVRE — devis n° 508-v1 du 15/03/2022
- Client : Mme ANDRIOT Clyve — 654 RD 975, 71290 LA GENETE

- HT 48 879,20 € ; TVA 10 % 4 887,92 € ; TTC 53 767,12 €
- Couverture neuve indiquée : 360 m² tuiles oméga 10 vieux toit
- Découverte indiquée : 505 m²

PDF — pas d'aperçu image

devis macon.pdf PRÊT POUR VALIDATION HUMAINE

Devis maçonnerie / dalles et ouvertures

ORIGINE : DEVIS — CONFIANCE : ÉLEVÉ

- MTL MACONNERIE — devis n° I-22-04-4 du 14/04/2022
- Client : MME CLYVE ANDRIOT — 654 route départementale 975, 71290 LA GENÊTE
- HT 25 239,00 € ; TVA 10 % 2 523,90 € ; TTC 27 762,90 €
- Postes : dalle grange 66 m² + 4 dalles habitation (40 / 33 / 36 / 36 m²)

PDF — pas d'aperçu image

devis toiture madinier.pdf À VÉRIFIER

Devis rénovation de toiture

ORIGINE : DEVIS — CONFIANCE : MOYEN

- Madinier entreprise — devis EST0001 du 25/10/2021
- Client : Mme ANDRIOT clyve — 654 route départementale 975, 71290 la genete
- Total indiqué : 57 850,00 € (HT / TTC non distingués)
- Superficie de toiture indiquée : 450 m²

Document de préparation interne — non constitutif d’un audit réglementaire. Validation humaine nécessaire.

5. État actuel du logement

DONNÉE	VALEUR	ORIGINE	STATUT
Identité dossier (test)	Maison Clyve — Mme ANDRIOT Clyve (noms lus sur devis et plan)	DEVIS	EXTRAIT
Adresse	654 route départementale 975 / 654 RD 975, 71290 — graphie LA GENETE / LA GENÊTE selon le devis Même localité sur les 3 devis ; orthographe du nom de commune non unifiée.	DEVIS	À VÉRIFIER
Surface habitable totale	Non communiqué — à confirmer. Aucun total « surface habitable » n’est écrit sur le plan. Un audit réglementaire n’a pas été joint à ce test.	—	DONNÉE MANQUANTE
Somme des pièces chiffrées sur le plan	153,00 m² Addition des 14 pièces portant une surface. Hors couloir et salles d’eau communes non cotées.	PLAN	EXTRAIT
Couloir	Non communiqué — à confirmer. Présent sur le plan, surface non indiquée.	PLAN	DONNÉE MANQUANTE
Salles d’eau communes (entre chambres)	Non communiqué — à confirmer. Deux volumes avec icônes sanitaires, sans surface écrite.	PLAN	DONNÉE MANQUANTE
Terrasses (hors SHAB)	Terrasse 1 : 28,97 m² — Terrasse 2 : 52,02 m²	PLAN	EXTRAIT
Allée privée 1 (hors SHAB)	105,51 m²	PLAN	EXTRAIT
Type de construction	Longère traditionnelle, murs maçonnés (pierre / brique / terre apparente selon les vues), enduit dégradé Le matériau porteur exact (pisé, pierre, brique, mixte) n’est pas nommé sur un devis joint. Hypothèse « pisé » non retenue.	PHOTO	À VÉRIFIER
État de la toiture	Tuiles terre cuite / canal ; faitage irrégulier ; tuiles manquantes ou disjointes ; jour visible depuis l’intérieur ; pas d’isolant visible en sous-face	PHOTO	EXTRAIT
Surface de toiture (devis)	Faivre : 360 m² (couverture neuve) et 505 m² (découverture) — Madinier : 450 m²	DEVIS	INCOHÉRENCE

DONNÉE	VALEUR	ORIGINE	STATUT
	Trois chiffres différents pour un même lot toiture. Aucune surface toiture n'est écrite sur le plan.		
État des murs	Enduit largement dégradé ou manquant ; humidité / taches ; fissure intérieure visible ; végétation grimpante sur un pignon	PHOTO	EXTRAIT
État des menuiseries	Mixte : châssis blancs d'aspect récent + volets bois ; portes bois anciennes ; baie de comble sans menuiserie visible Nombre d'ouvrants, Uw, simple/double vitrage : non lus sur un document joint.	PHOTO	À VÉRIFIER
Chauffage	Souche(s) de cheminée visibles en toiture Émetteur / générateur (foyer, insert, chaudière, PAC, etc.) : Non communiqué — à confirmer.	PHOTO	À VÉRIFIER
Ventilation	Non communiqué — à confirmer. Aucune grille VMC identifiable sur les photos. L'absence de vue ne prouve pas l'absence d'équipement.	—	DONNÉE MANQUANTE
Année de construction	Non communiqué — à confirmer.	—	DONNÉE MANQUANTE
DPE / audit réglementaire	Non communiqué — à confirmer. Aucun DPE ni audit réglementaire n'est joint à ce test local.	—	DONNÉE MANQUANTE
Occupation / statut	Non communiqué — à confirmer. Mobilier visible sur photo : ne permet pas de conclure au statut d'occupation.	—	DONNÉE MANQUANTE

Pièces cotées sur le plan

PIÈCE	SURFACE (PLAN)	STATUT
Bureau	10,93 m²	EXTRAIT
Lingerie	16,47 m²	EXTRAIT
Entrée	3,77 m²	EXTRAIT
WC	2,46 m²	EXTRAIT
Salon	18,67 m²	EXTRAIT
Cuisine	20,55 m²	EXTRAIT
Ch GG	12,91 m²	EXTRAIT

PIÈCE	SURFACE (PLAN)	STATUT
Ch Flavio	11,3 m ²	EXTRAIT
Ch Lorenzo	13,65 m ²	EXTRAIT
Ch Alexia	12,39 m ²	EXTRAIT
Ch Parents	15,82 m ²	EXTRAIT
Dressing Parents	6,01 m ²	EXTRAIT
SDB Parent	6,16 m ²	EXTRAIT
WC2	1,91 m ²	EXTRAIT
Somme des pièces cotées	153,00 m ² — ce n'est pas une SHAB confirmée	EXTRAIT

Document de préparation interne — non constitutif d'un audit réglementaire. Validation humaine nécessaire.

6. Analyse des pathologies visibles

Observations visuelles uniquement. Une photo ne constitue pas un diagnostic structurel.

Tuiles manquantes ou déplacées EXTRAIT

Tuiles manquantes en rive, tuiles déplacées et mousse visibles sur les vues extérieures ; jour traversant depuis l'intérieur.

Source : FACADE_AVANT.png, PHOTO-2026-07-28-21-36-39.png, PHOTO-2026-07-28-22-05-52.png, PHOTO-2026-07-28-21-10-34.png — confiance : élevé

Ne pas conclure à l'étendue exacte des désordres sans visite et métrée.

Faîtage irrégulier EXTRAIT

Faîtage affaissé / irrégulier visible sur les façades.

Source : FACADE_AVANT.png, FACADE_ARRIERE.png — confiance : moyen

Ne pas conclure à un défaut structurel de charpente sans inspection.

Jour visible depuis l'intérieur EXTRAIT

Jour visible à travers la couverture (tuiles manquantes ou disjointes).

Source : PHOTO-2026-07-28-22-05-52.png, PHOTO-2026-07-28-21-10-34.png — confiance : élevé

Le jour visible justifie une hypothèse d'infiltration (HYPOTHÈSE), pas une preuve de dégât des eaux généralisé.

Absence d'isolant visible en sous-face EXTRAIT

Charpente et liteaux exposés, pas d'isolant visible sur la zone photographiée.

Source : PHOTO-2026-07-28-22-05-52.png, PHOTO-2026-07-28-21-10-34.png — confiance : élevé

L'absence sur un cliché ne prouve pas l'absence d'isolant sur toute la toiture.

Enduit dégradé ou manquant EXTRAIT

Enduit en décollement, largement manquant par endroits, terre / maçonnerie apparente.

Source : FACADE_AVANT.png, PHOTO-2026-07-28-21-27-52.png, PHOTO-2026-07-28-22-18-11.png — confiance : moyen

Ne pas conclure au matériau porteur exact (pisé non retenu faute de document le nommant).

Traces d'humidité À VÉRIFIER

Traces d'humidité en soubassement ; enduit taché / réparé sur un pignon.

Source : FACADE_ARRIERE.png, PHOTO-2026-07-28-21-36-39.png — confiance : moyen

Origine (remontées capillaires, évacuations, zinguerie, projections) non identifiée. Hypothèse, pas diagnostic.

Fissure visible EXTRAIT

Fissure verticale visible sur un mur intérieur.

Source : PHOTO-2026-07-28-22-05-52.png — confiance : élevé

Ne pas conclure à un désordre structurel sans avis professionnel.

Végétation sur un pignon EXTRAIT

Végétation grimpante sur le pan droit d'un pignon.

Source : PHOTO-2026-07-28-21-36-39.png — confiance : moyen

Impact sur l'enduit et l'humidité : à vérifier sur site.

Document de préparation interne — non constitutif d’un audit réglementaire. Validation humaine nécessaire.

7. Analyse des devis

Ne pas additionner les devis toiture. Une métrée contradictoire doit être réalisée avant comparaison.

- INCOHÉRENCE** Faivre : 360 m² de couverture neuve et 505 m² de découverture.
- INCOHÉRENCE** Madinier : 450 m² de toiture.
- INCOHÉRENCE** Trois surfaces différentes pour le lot toiture.
- INCOHÉRENCE** Devis Madinier : HT/TTC non distingués.
- INCOHÉRENCE** Devis anciens à actualiser (2021 et 2022, validités échues au 16/08/2026).
- INCOHÉRENCE** Les deux devis toiture sont non cumulables.

devis toiture valid 150922.pdf **PRÊT POUR VALIDATION HUMAINE**

ENTREPRISE	DATE
SARL FAIVRE (affaire suivie par FAIVRE Geoffrey)	15/03/2022
NUMÉRO DE DEVIS	NATURE DES TRAVAUX
508-v1	Réfection de toiture
MONTANT HT	TVA
48 879,20 €	4 887,92 € (10 %)
MONTANT TTC	SURFACE ANNONCÉE
53 767,12 €	Couverture neuve 360 m² — Découverture 505 m²

VALIDITÉ
Page totaux : « Validité : 6 mois ». CGV p.3 : signature dans un délai maximum de 3 mois. Échue à la date du test (16/08/2026).

- Observations**
- Nom de fichier « 150922 » ≠ date interne 15/03/2022 (**INCOHÉRENCE**).
 - Contradiction interne 6 mois vs 3 mois.
 - Numéro RGE : mention « Agrément RGE » sans numéro de certificat lu.
 - Non cumulable avec le devis Madinier.

Réf.	Désignation	Montant lu
1	Échafaudage 203,000 m²	2 131,50 €
2	Grue (1 ENS)	600,00 €
3	Démolition scellements 18,000 ml	81,00 €
4	Démolition de cheminée 2 UN	450,00 €
5	Découverture tuiles / liteaux 505,000 m²	4 040,00 €
6	Dépose voliges (1 ENS)	1 350,00 €
7	Démolition avancés de toiture (1 ENS)	1 800,00 €
8	Dépose chevrons 360,000 m²	2 808,00 €
9	Changement pannes 12x24 — 30,000 ml (mention « estimation »)	1 260,00 €

Réf.	Désignation	Montant lu
10	Rabotage chevrons en débord (1 ENS)	580,00 €
11	Chevrons 6x8 — 750,000 ml	7 125,00 €
12	Chevrons de rive 25,000 ml	500,00 €
13	Frisette débord 29,200 m²	700,80 €
14	Garnissage béton bas de pente 58,500 ml	1 989,00 €
15	Garnissage pignons béton moulé 68,000 ml	2 312,00 €
16	Sous-toiture R3 + contre-lattage 360,000 m²	3 060,00 €
17	Tuiles oméga 10 vieux toit 360,000 m²	12 600,00 €
18	Tuiles de ventilation 14 UN	490,00 €
19	Faîtières / arêtières 29,200 ml	1 314,00 €
20	Rives en pignon 26,700 ml	774,30 €
21	Chéneaux zinc 33 — 58,400 ml	1 985,60 €
22	Soudures de dilatation 4 UN	168,00 €
23	Fonds de chéneaux 4 UN	52,00 €
24	Naissances et coudes Ø100 — 12 UN	192,00 €
25	Descentes zinc Ø100 — 12,000 ml	336,00 €
26	Dauphins fonte 4 UN	180,00 €

devis toiture madinier.pdf À VÉRIFIER

ENTREPRISE

Madinier entreprise — 1495 route des 4 Vents
(commune non indiquée)

DATE

25/10/2021

NUMÉRO DE DEVIS

EST0001

NATURE DES TRAVAUX

Rénovation d'une toiture

MONTANT HT

Non communiqué — à confirmer.

TVA

Non communiqué — à confirmer.

MONTANT TTC

Non communiqué — à confirmer.

SURFACE ANNONCÉE

450 m²

VALIDITÉ

Non communiqué — à confirmer.

Observations

- Total unique 57 850,00 € — HT / TTC non distingués.
- Réserve boiseries 5 000,00 € incluse dans le total.
- Champ « n° TVA 405 035 734 000 20 » : format proche d'un SIRET, à vérifier.
- Non cumulable avec le devis Faivre.

Réf.	Désignation	Montant lu
1	Évacuation des tuiles + déchets	6 750,00 €
2	Évacuation boiseries (lattage, chevrons, poutres à changer)	5 300,00 €
3	Réserve boiseries (poutres porteuses et solives)	5 000,00 €
4	Changement poutre porteuse + chevrons + piliers / poutrelles	11 000,00 €
5	Écran delta vent	5 800,00 €

Réf.	Désignation	Montant lu
6	Lattage et contre-lattage	8 100,00 €
7	Tuile plate Delta 10 rouge + faîtage 35 ml + tuiles de rive	15 900,00 €

devis macon.pdf PRÊT POUR VALIDATION HUMAINE

ENTREPRISE	DATE
MTL MACONNERIE — Le Nuzeret, 71440	14/04/2022
SAINT-VINCENT-EN-BRESSE	
NUMÉRO DE DEVIS	NATURE DES TRAVAUX
I-22-04-4	Dalles + ouvertures (grange et partie habitation)
MONTANT HT	TVA
25 239,00 €	2 523,90 € (10 %)
MONTANT TTC	SURFACE ANNONCÉE
27 762,90 €	5 dalles : 66 + 40 + 33 + 36 + 36 m² = 211 m² (somme des lignes, pas une SHAB)
VALIDITÉ	
2 mois — échue à la date du test (16/08/2026).	

Observations

- Lien possible avec la dalle photographiée (PHOTO-2026-07-28-21-27-52.png), non démontré pièce par pièce.
- Aucune cote de dalle n'est écrite sur le plan joint.

Réf.	Désignation	Montant lu
GRANGE	Dalle 66 m² + décaissement + agrandissement d'une ouverture existante	6 239,00 €
Dalle 1	40 m² + création d'ouverture 240/215 + rehaussement d'ouverture existante	5 500,00 €
Dalle 2	33 m² + création ouverture 1/2.15	4 800,00 €
Dalle 3	36 m² + décaissement + création ouverture 1/2.15	4 600,00 €
Dalle 4	36 m² + décaissement	4 100,00 €

Document de préparation interne — non constitutif d’un audit réglementaire. Validation humaine nécessaire.

8. Recommandations prioritaires

PRIORITÉ	RECOMMANDATION	MOTIF	SOURCE	RISQUE SI NON TRAITÉ	ACTION SUIVANTE
P1	Sécuriser et étancher la toiture. Organiser une visite technique de toiture avant tout engagement. Ne pas additionner les deux devis toiture.	- Tuiles manquantes ou déplacées - Faîtage irrégulier - Jour visible depuis l'intérieur - Surface de toiture incohérente entre les devis (360 / 450 / 505 m²)	Photos toiture + devis Faivre et Madinier	Risque d'infiltration et de dégradation de la structure (hypothèse à confirmer sur site).	- Organiser une visite technique - Relever précisément les surfaces - Vérifier charpente, lite et écran sous-toiture - Demander un devis corrigé et comparable - Ne pas additionner automatiquement les deux devis toiture
P2	Diagnostiquer l'humidité et les murs. Identifier l'origine de l'humidité et le matériau porteur avant de prescrire un traitement ou une isolation.	- Enduit dégradé ou manquant - Traces d'humidité - Maçonnerie apparente - Fissure visible - Végétation sur un pignon	Photos façades, pignon et intérieur	Traitement inadapté si l'origine de l'humidité n'est pas établie.	- Identifier l'origine de l'humidité - Vérifier les remontées capillaires - Vérifier les évacuations d'eau et la zinguerie - Définir le matériau porteur exact - Faire valider la solution de traitement par un professionnel
P3	Confirmer la surface habitable. Ne pas utiliser 153 m² comme SHAB définitive sans validation. Faire confirmer la surface habitable totale.	- Le plan permet de sommer 153 m² de pièces cotées - La surface habitable totale n'est pas	Plan PHOTO-2026-07-28-21-03-21.png	Erreur de métrée, de chiffrage et d'éligibilité si une SHAB non écrite est utilisée.	- Faire confirmer SHAB - Relever les surfaces manquantes - Ne pas utiliser 153 m² comme SHAB définitive sans validation

PRIORITÉ	RECOMMANDATION	MOTIF	SOURCE	RISQUE SI NON TRAITÉ	ACTION SUIVANTE
		explicitement indiquée Le couloir et les salles d'eau communes ne sont pas cotés			
P4	Identifier le chauffage et la ventilation. Photographier le générateur, les émetteurs, le tableau électrique et vérifier l'existence d'une VMC.	- Le générateur de chauffage n'est pas identifié - La ventilation n'est pas documentée - Aucune grille VMC clairement visible	Corpus photos — catégories Chauffage, Ventilation, Tableau électrique vides	Impossible de dimensionner un scénario énergétique ou de vérifier l'ordre des travaux.	- Photographier le générateur - Photographier le tableau électrique - Identifier les émetteurs - Vérifier l'existence d'une VMC - Relever les équipements d'eau chaude
P5	Vérifier les menuiseries. Relever chaque fenêtre et porte (vitrage, menuiserie, état, dimensions). Préparer un tableau menuiserie par menuiserie.	- Les ouvertures sont hétérogènes - Les performances Uw et le type de vitrage ne sont pas documentés - Les dimensions et le nombre d'ouvrants restent à confirmer	Photos façades et PHOTO-2026-07-28-22-18-11.png	Devis menuiseries non comparable ; ponts thermiques non localisés.	- Relever chaque fenêtre et porte - Identifier vitra menuiserie et état - Préparer un tableau menuiserie par menuiserie

Document de préparation interne — non constitutif d’un audit réglementaire. Validation humaine nécessaire.

9. Plan d’action par phases

Phase 0 — Sécuriser le clos et le couvert À VÉRIFIER AVANT ENGAGEMENT

Toiture prioritaire. Visite, métrée, devis comparable. Aucun démarrage énergétique tant que l’étanchéité n’est pas expertisée.

Phase 1 — Diagnostiquer murs et humidité À VÉRIFIER

Origine de l’humidité, matériau porteur, fissure. Pas d’isolation de murs prescrite avant ce diagnostic.

Phase 2 — Compléter le dossier (SHAB, systèmes, menuiseries)

DONNÉE MANQUANTE

Confirmer la SHAB. Photographier chauffage, ECS, VMC, tableau. Relevé menuiseries. Sans ces pièces, aucun scénario énergétique n’est constructible.

Phase 3 — Préparer le rapport final (hors présent document) DONNÉE MANQUANTE

Le rapport final (audit réglementaire, DPE, devis ENERGIA) ne peut être établi qu’après validation humaine, métrées et documents manquants. Le présent fichier reste un pré-rapport interne.

Tableau de suivi

ACTION	PRIORITÉ	RESPONSABLE	DATE PRÉVUE	DATE RÉALISÉE	DOCUMENT ATTENDU	PHOTO AVANCÉE
Organiser une visite technique de toiture	P1	Sylvain LEMBELEMBE (AMO)	Non communiqué — à confirmer.	—	Compte rendu de visite + photos charpente / liteaux / écran	Oui — toiture sous-face, rives
Relever précisément les surfaces de toiture	P1	Sylvain LEMBELEMBE (AMO)	Non communiqué — à confirmer.	—	Métrée unique (m² couverture / découverte)	Oui

ACTION	PRIORITÉ	RESPONSABLE	DATE PRÉVUE	DATE RÉALISÉE	DOCUMENT ATTENDU	PHOTO AVANCÉE
Demander un devis toiture corrigé et comparable — ne pas additionner Faivre et Madinier	P1	Sylvain LEMBELEMBE (AMO) / DAMIEN (commercial)	Non communiqué — à confirmer.	—	Devis actualisé 2026, surfaces unifiées	Oui
Diagnostiquer l'origine de l'humidité et le matériau porteur	P2	Professionnel à désigner — coordination Sylvain LEMBELEMBE	Non communiqué — à confirmer.	—	Avis professionnel (humidité / mur)	Oui — façades, pignon, soubassement, fissure
Faire confirmer la SHAB et coter le couloir et les salles d'eau communes	P3	Sylvain LEMBELEMBE (AMO) + client	Non communiqué — à confirmer.	—	Plan coté complet ou attestation SHAB	Plan existant déjà joint
Photographier générateur, émetteurs, ECS et tableau électrique	P4	Sylvain LEMBELEMBE (AMO)	Non communiqué — à confirmer.	—	Photos catégories Chauffage / Tableau électrique	Oui — absentes du corpus actuel
Vérifier l'existence d'une VMC	P4	Sylvain LEMBELEMBE (AMO)	Non communiqué — à confirmer.	—	Photo grilles / caisson ou constat d'absence	Oui — absente du corpus actuel
Relevé menuiserie par menuiserie (Uw, vitrage, dimensions, état)	P5	Sylvain LEMBELEMBE (AMO)	Non communiqué — à confirmer.	—	Tableau menuiseries	Oui — déjà partiel

Document de préparation interne — non constitutif d'un audit réglementaire. Validation humaine nécessaire.

10. Galerie photos avant travaux



Façade avant EXTRAIT

NOM : FACADE_AVANT.png

DATE : Non communiqué — à confirmer.

SOURCE : Photo jointe au test local Maison Clyve

Bâtiment allongé de type longère, un niveau apparent, toiture tuiles canal, ouvertures hétérogènes.

Niveau de confiance : moyen

- Enduit clair en décollement, maçonnerie / brique apparente par endroits
- Faîtage affaissé, tuiles déplacées, mousse
- Plusieurs souches de cheminée
- Porte de grange, fenêtres, volets bois rouges
- Puits en pierre au premier plan



Façade arrière EXTRAIT

NOM : FACADE_ARRIERE.png

DATE : Non communiqué — à confirmer.


SOURCE : Photo jointe au test local Maison Clyve (filigrane NEYRAT IMMOBILIER)

Longère traditionnelle, toiture tuiles terre cuite, auvent / galerie sur poteaux bois.

Niveau de confiance : moyen

- Faîtage irrégulier
- Enduit beige dégradé, traces d'humidité en soubassement
- Souche de cheminée visible ; antenne sur toiture

- Menuiseries anciennes apparentes ; une porte claire à droite

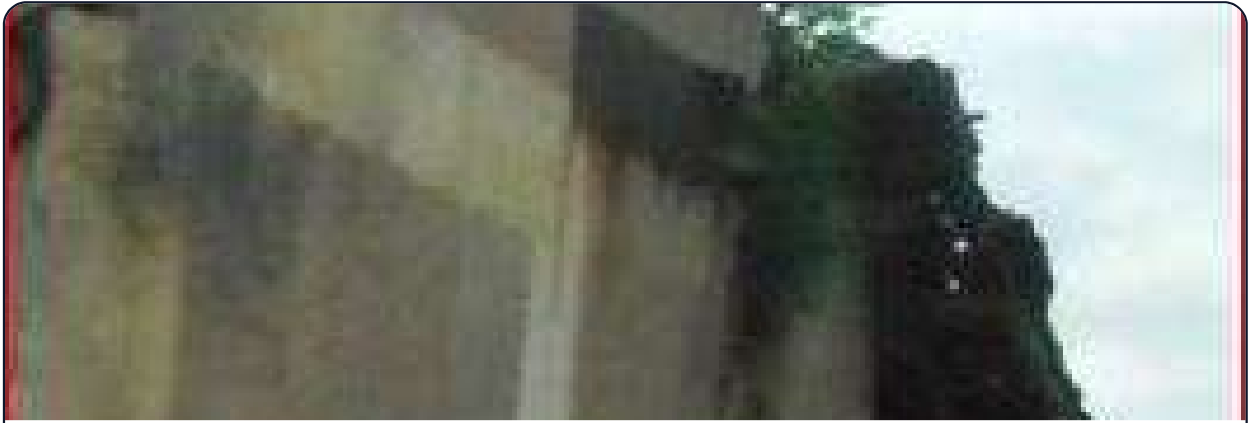

Pignon EXTRAIT

NOM : PHOTO-2026-07-28-21-36-39.png

DATE : 28/07/2026 (horodatage du nom de fichier)

SOURCE : Photo jointe au test local Maison Clyve

Pignon / rive de toiture, végétation grimpante sur le pan droit.

Niveau de confiance : moyen

- Rive de toiture endommagée, tuiles manquantes
- Enduit taché / réparé (zone rectangulaire d'aspect différent)
- Végétation grimpante sur le pan droit



Toiture EXTRAIT

NOM : PHOTO-2026-07-28-21-10-34.png

DATE : 28/07/2026 (horodatage du nom de fichier)

SOURCE : Photo jointe au test local Maison Clyve

Combles / étage en travaux : charpente et liteaux exposés, jour traversant.

Niveau de confiance : élevé

- Charpente et liteaux exposés
- Jour traversant
- Murs bruts, une baie sans menuiserie visible
- Panneaux de plancher partiellement posés ; trémies ouvertes



Sous-face de toiture **EXTRAIT**

NOM : PHOTO-2026-07-28-22-05-52.png

DATE : 28/07/2026 (horodatage du nom de fichier)

SOURCE : Photo jointe au test local Maison Clyve

Sous-face de toiture : liteaux exposés, jour visible, pas d'isolant visible sur ce cliché.

Niveau de confiance : élevé

- Charpente et liteaux exposés, pas d'isolant visible sur la zone photographiée
- Jour visible à travers la couverture (tuiles manquantes ou disjointes)
- L'absence d'isolant sur ce cliché ne prouve pas l'absence d'isolant sur toute la toiture



Murs intérieurs **EXTRAIT**

NOM : PHOTO-2026-07-28-22-05-52.png

DATE : 28/07/2026 (horodatage du nom de fichier)

SOURCE : Même cliché que la sous-face — PHOTO-2026-07-28-22-05-52.png

Mur intérieur en matériau traditionnel rugueux, fissure verticale, niche en arc.

Niveau de confiance : élevé

- Mur en matériau traditionnel rugueux
- Fissure verticale visible
- Niche en arc dans le mur
- Matériau porteur exact (pierre, terre, mixte) : non nommé sur un document joint



Menuiseries **À VÉRIFIER**

NOM : PHOTO-2026-07-28-22-18-11.png

DATE : 28/07/2026 (horodatage du nom de fichier)

SOURCE : Photo jointe au test local Maison Clyve

Fenêtre à cadre blanc et volets bois ; portes de grange anciennes en arrière-plan.

Niveau de confiance : moyen

- Fenêtre à cadre blanc + volets bois rouge-brun ouverts
- Portes de grange bois anciennes en arrière-plan
- Uw, type de vitrage, dimensions et nombre d'ouvrants : non lus sur un document joint



Plan **À VÉRIFIER**

NOM : PHOTO-2026-07-28-21-03-21.png

DATE : 28/07/2026 (horodatage du nom de fichier)

SOURCE : Plan d'aménagement meublé joint au test local

Plan coté intitulé visuellement MAISON CLYVE. Somme des pièces chiffrées : 153,00 m².

Niveau de confiance : élevé

- 14 pièces portant une surface — somme 153,00 m²
- Terrasse 1 : 28,97 m² ; Terrasse 2 : 52,02 m² ; Allée privée 1 : 105,51 m²
- Couloir et salles d'eau communes : surfaces non indiquées
- Aucun total « surface habitable » écrit sur le plan
- QR code présent — contenu non lu

**Autre** **EXTRAIT**

NOM : PHOTO-2026-07-28-21-27-52.png

DATE : 28/07/2026 (horodatage du nom de fichier)

SOURCE : Photo jointe au test local Maison Clyve

Façade occupée / travaux en cours : dalle béton, poutres bois neuves, enduit largement manquant.

Niveau de confiance : moyen

- Enduit largement manquant, terre / maçonnerie apparente
- Dalle béton récente devant la façade
- Poutres bois neuves empilées
- Menuiseries mixtes : châssis blanc récent + volets bois rouges
- Mobilier de terrasse présent — ne permet pas de conclure au statut d'occupation

Photo avant non fournie dans le corpus — Chauffage

Chauffage **DONNÉE MANQUANTE**

NOM : —

DATE : Non communiqué — à confirmer.

SOURCE : Aucun cliché dédié dans le corpus

Générateur de chauffage non photographié. Souches de cheminée visibles sur d'autres vues.

Niveau de confiance : —

- Souche(s) de cheminée visibles en toiture sur FACADE_AVANT.png et FACADE_ARRIERE.png
- Émetteur / générateur (foyer, insert, chaudière, PAC, etc.) : non identifié

Photo avant non fournie dans le corpus — Ventilation

Ventilation DONNÉE MANQUANTE

NOM : —

DATE : Non communiqué — à confirmer.

SOURCE : Aucun cliché dédié dans le corpus

Aucune grille VMC clairement identifiable sur les photos jointes.

Niveau de confiance : —

- L'absence de vue ne prouve pas l'absence d'équipement

Photo avant non fournie dans le corpus — Tableau électrique

Tableau électrique DONNÉE MANQUANTE

NOM : —

DATE : Non communiqué — à confirmer.

SOURCE : Aucun cliché dédié dans le corpus

Tableau électrique non fourni dans le test local.

Niveau de confiance : —

- Photo du tableau à réaliser lors de la visite.

Document de préparation interne — non constitutif d’un audit réglementaire. Validation humaine nécessaire.

11. Galerie photos après travaux

Aucune photo après travaux n’est générée ni dupliquée depuis l’avant. Chaque emplacement reste à compléter.

Emplacement vide — À compléter

Façade avant À COMPLÉTER

Date de prise de vue

jj/mm/aaaa

Entreprise

Description

Travaux réalisés

Commentaire

Ajouter une photo après travaux

Emplacement vide — À compléter

Façade arrière

À COMPLÉTER

Date de prise de vue

jj/mm/aaaa

Entreprise

Description

Travaux réalisés

Commentaire

Ajouter une photo après travaux

Emplacement vide — À compléter

Pignon

À COMPLÉTER

Date de prise de vue

jj/mm/aaaa

Entreprise

Description

Travaux réalisés

Commentaire

Ajouter une photo après travaux

Emplacement vide — À compléter

Toiture **À COMPLÉTER**

Date de prise de vue

jj/mm/aaaa

Entreprise

Description

Travaux réalisés

Commentaire

Ajouter une photo après travaux

Emplacement vide — À compléter

Sous-face de toiture **À COMPLÉTER**

Date de prise de vue

jj/mm/aaaa

Entreprise

Description

Travaux réalisés

Commentaire

Ajouter une photo après travaux

Emplacement vide — À compléter

Murs intérieurs À COMPLÉTER

Date de prise de vue

jj/mm/aaaa

Entreprise

Description

Travaux réalisés

Commentaire

Ajouter une photo après travaux



Emplacement vide — À compléter

Menuiseries À COMPLÉTER

Date de prise de vue

jj/mm/aaaa 

Entreprise

Description

Travaux réalisés

Commentaire

Ajouter une photo après travaux



Emplacement vide — À compléter

Chauffage À COMPLÉTER

Date de prise de vue

jj/mm/aaaa 

Entreprise

Description

Travaux réalisés

Commentaire

Ajouter une photo après travaux

Emplacement vide — À compléter

Ventilation

À COMPLÉTER

Date de prise de vue

jj/mm/aaaa

Entreprise

Description

Travaux réalisés

Commentaire

Ajouter une photo après travaux

Emplacement vide — À compléter

Tableau électrique À COMPLÉTER

Date de prise de vue

jj/mm/aaaa

Entreprise

Description

Travaux réalisés

Commentaire

Ajouter une photo après travaux

Emplacement vide — À compléter

Plan À COMPLÉTER

Date de prise de vue

jj/mm/aaaa

Entreprise

Description

Travaux réalisés

Commentaire

Ajouter une photo après travaux

Emplacement vide — À compléter

Autre **À COMPLÉTER**

Date de prise de vue

jj/mm/aaaa

Entreprise

Description

Travaux réalisés

Commentaire

Ajouter une photo après travaux

Document de préparation interne — non constitutif d'un audit réglementaire. Validation humaine nécessaire.

12. Projection visuelle après travaux

Document de préparation interne — non constitutif d'un audit réglementaire. Validation humaine nécessaire. Cette projection est illustrative et ne constitue ni une photographie du résultat final, ni un engagement contractuel, ni un audit réglementaire.

- Les images de droite sont des simulations illustratives, pas des photographies après travaux.
- Les originaux à gauche n'ont pas été modifiés. Une copie est conservée dans /test-maison-clyve/avant/.
- Aucun DPE, aucune économie, aucun photovoltaïque n'est simulé.
- Les deux devis toiture restent non cumulables ; la tuile illustrée n'est pas un choix d'entreprise.
- Cette projection est illustrative et ne constitue ni une photographie du résultat final, ni un engagement contractuel, ni un audit réglementaire.

Télécharger toutes les comparaisons

Façade avant

PHOTO AVANT CONFIRMÉE

PROJECTION SOBRE — À VALIDER

PROJECTION VALORISÉE — À VALIDER

Source avant : FACADE_AVANT.png — confiance projection : moyen

AVANT — PHOTO RÉELLE



Version A — Sobre

PROJECTION SOBRE — À VALIDER

Couverture régularisée, zinguerie cohérente, enduit clair texturé, menuiseries existantes améliorées visuellement. Abords nettoyés sans jardin neuf.

APRÈS — SIMULATION ILLUSTRATIVE



PROJECTION ILLUSTRATIVE — APRÈS TRAVAUX — À VALIDER

Simulation visuelle indicative basée sur les observations disponibles et les travaux à confirmer.

Comparer avant / après

Télécharger la comparaison

Valider cette projection

Version B — Valorisée PROJECTION VALORISÉE — À VALIDER

Même volumétrie et mêmes ouvertures, rendu plus soigné (lumière, pelouse, plantations sobres). Toujours une longère rénovée, pas une maison neuve.



PROJECTION ILLUSTRATIVE — APRÈS TRAVAUX — À VALIDER

Simulation visuelle indicative basée sur les observations disponibles et les travaux à confirmer.

Comparer avant / après

Télécharger la comparaison

Valider cette projection

TRAVAUX REPRÉSENTÉS

- Tuiles terre cuite homogènes et faîtage visuellement plus régulier
- Zinguerie cohérente (chéneaux / descentes — devis Faivre)

- Enduit traditionnel clair légèrement texturé (estimatif — recommandation P2, pas un devis façade)
- Menuiseries existantes améliorées visuellement (emplacements et proportions conservés)
- Abords immédiats nettoyés ; arbre, route et puits conservés

SOURCE

Photo réelle FACADE_AVANT.png + devis
toiture Faivre / Madinier + reco P1 / P2

DEVIS OU RECOMMANDATION ASSOCIÉE

Devis Faivre 508-v1 (toiture, zinc) et
Madinier EST0001 (toiture, non cumulables).
Reco P1 toiture ; reco P2 enduit à vérifier.

ÉLÉMENTS CONFIRMÉS

- Toiture dégradée visible sur la photo avant (EXTRAIT)
- Lot toiture documenté par deux devis (surfaces contradictoires 360 / 450 / 505 m²)

ÉLÉMENTS ESTIMATIFS

- Modèle de tuile (oméga 10 vs Delta 10) non choisi
- Teinte d'enduit
- Plantations et pelouse de la version valorisée : illustration, pas un lot paysager devisé
- Deux rendus (sobre / valorisé) : hypothèses esthétiques, pas un choix d'entreprise

NON SIMULÉ

- Remplacement structurel des menuiseries (aucun devis menuiserie)
- Grandes baies vitrées inexistantes sur la photo originale
- Panneaux photovoltaïques
- Isolation visible depuis l'extérieur
- Démolition de cheminées (2 UN au devis Faivre — lesquelles : non identifiées)
- Transformation du terrain en jardin de maison neuve

POINTS À VALIDER PAR LE PROFESSIONNEL

- Métrée de toiture unique
- Choix d'un seul devis toiture
- Traitement d'enduit après diagnostic humidité

STATUT

PROJECTION SOBRE — À VALIDER

PROJECTION VALORISÉE — À VALIDER

Façade arrière

PHOTO AVANT CONFIRMÉE

PROJECTION À VALIDER

Source avant : FACADE_ARRIERE.png — confiance projection : moyen

AVANT — PHOTO RÉELLE



APRÈS — SIMULATION ILLUSTRATIVE



PROJECTION ILLUSTRATIVE — APRÈS TRAVAUX — À VALIDER

Simulation visuelle indicative basée sur les observations disponibles et les travaux à confirmer.

[Comparer avant / après](#)[Télécharger la comparaison](#)[Valider cette projection](#)

TRAVAUX REPRÉSENTÉS

- Couverture et rive de toiture remises en ordre
- Zinguerie illustrée
- Nettoyage / ragréage d'enduit estimatif

SOURCE

Photo réelle FACADE_ARRIERE.png + devis toiture + reco P1 / P2

ÉLÉMENTS CONFIRMÉS

- Faîtage irrégulier et rive endommagée (EXTRAIT photo)
- Galerie sur poteaux bois conservée

NON SIMULÉ

- Remplacement des menuiseries existantes
- Transformation de la galerie sur poteaux bois

DEVIS OU RECOMMANDATION ASSOCIÉE

Devis Faivre / Madinier (toiture). Reco P2 pour l'enduit (À VÉRIFIER).

ÉLÉMENTS ESTIMATIFS

- Teinte et étendue de l'enduit
- Profil exact des chéneaux

- Photovoltaïque

POINTS À VALIDER PAR LE PROFESSIONNEL

- État de la charpente de la galerie
- Origine des traces d'humidité en soubassement

STATUT

PROJECTION À VALIDER

Pignon

PHOTO AVANT CONFIRMÉE

PROJECTION À VALIDER

Source avant : PHOTO-2026-07-28-21-36-39.png — confiance projection : moyen

AVANT — PHOTO RÉELLE



APRÈS — SIMULATION ILLUSTRATIVE



PROJECTION ILLUSTRATIVE — APRÈS TRAVAUX — À VALIDER

Simulation visuelle indicative basée sur les observations disponibles et les travaux à confirmer.

Comparer avant / après

Télécharger la comparaison

Valider cette projection

TRAVAUX REPRÉSENTÉS

- Tuiles de rive remises en place
- Rive / zinguerie de pignon illustrée (devis Faivre : rives en pignon)

SOURCE

Photo réelle PHOTO-2026-07-28-21-36-39.png + devis Faivre (rives pignon)

DEVIS OU RECOMMANDATION ASSOCIÉE

Faivre lignes rives en pignon. Végétation : aucune ligne de devis.

ÉLÉMENTS CONFIRMÉS

- Tuiles manquantes en rive (EXTRAIT)
- Végétation présente (EXTRAIT) — conservée

ÉLÉMENTS ESTIMATIFS

- Nettoyage des traces d'humidité sur l'enduit

NON SIMULÉ

- Suppression de la végétation grimpante (non prévue au devis)
- Isolation par l'extérieur

POINTS À VALIDER PAR LE PROFESSIONNEL

- Faut-il traiter la végétation ? Non documenté à ce jour.

STATUT

PROJECTION À VALIDER

Toiture

PHOTO AVANT CONFIRMÉE


PROJECTION À VALIDER

Source avant : PHOTO-2026-07-28-21-10-34.png — confiance projection : moyen

AVANT — PHOTO RÉELLE



APRÈS — SIMULATION ILLUSTRATIVE





PROJECTION ILLUSTRATIVE — APRÈS TRAVAUX — À VALIDER

Simulation visuelle indicative basée sur les observations disponibles et les travaux à confirmer.

Comparer avant / après

Télécharger la comparaison

Valider cette projection

TRAVAUX REPRÉSENTÉS

- Plus de jour traversant (couverture refermée)
- Écran / sous-toiture illustré derrière les liteaux (Faivre R3 / Madinier écran delta vent)

SOURCE

Photo réelle PHOTO-2026-07-28-21-10-34.png + devis toiture

ÉLÉMENTS CONFIRMÉS

- Jour traversant et liteaux exposés (EXTRAIT, confiance élevée)

NON SIMULÉ

- Plafond plâtre / pièce habitable finie
- Menuiserie dans la baie (non au devis)
- Plancher OSB refermé en sol fini

POINTS À VALIDER PAR LE PROFESSIONNEL

- Visite charpente / liteaux / écran
- Surface de toiture unique

DEVIS OU RECOMMANDATION ASSOCIÉE

Faivre : sous-toiture R3 + tuiles. Madinier : écran delta vent. Non cumulables.

ÉLÉMENTS ESTIMATIFS

- Aspect exact de l'écran sous-toiture
- État réel de toute la charpente

STATUT

PROJECTION À VALIDER

Sous-face de toiture

PHOTO AVANT CONFIRMÉE

PROJECTION À VALIDER

Source avant : PHOTO-2026-07-28-22-05-52.png — confiance projection : moyen

AVANT — PHOTO RÉELLE



APRÈS — SIMULATION ILLUSTRATIVE



PROJECTION ILLUSTRATIVE — APRÈS TRAVAUX — À VALIDER

Simulation visuelle indicative basée sur les observations disponibles et les travaux à confirmer.

Comparer avant / après

Télécharger la comparaison

Valider cette projection

TRAVAUX REPRÉSENTÉS

- Tuiles continues, plus de percées de jour
- Écran sous-toiture illustré (devis toiture)

SOURCE

Photo réelle PHOTO-2026-07-28-22-05-52.png + devis toiture

ÉLÉMENTS CONFIRMÉS

- Jour visible et absence d'isolant sur le cliché (EXTRAIT)

NON SIMULÉ

- Isolation épaisse type combles aménagés
- Finition intérieure complète

POINTS À VALIDER PAR LE PROFESSIONNEL

DEVIS OU RECOMMANDATION ASSOCIÉE

Faire sous-toiture R3 ; Madinier écran delta vent.

ÉLÉMENTS ESTIMATIFS

- L'écran illustré n'est pas un audit de performance

STATUT

- Contrôle de l'écran et des liteaux sur toute la surface

PROJECTION À VALIDER

Murs ou zones d'humidité

PHOTO AVANT CONFIRMÉE

PROJECTION À VALIDER

Source avant : PHOTO-2026-07-28-22-05-52.png — confiance projection : faible

AVANT — PHOTO RÉELLE



APRÈS — SIMULATION ILLUSTRATIVE



PROJECTION ILLUSTRATIVE — APRÈS TRAVAUX — À VALIDER

Simulation visuelle indicative basée sur les observations disponibles et les travaux à confirmer.

Comparer avant / après

Télécharger la comparaison

Valider cette projection

TRAVAUX REPRÉSENTÉS

- Toiture refermée (documenté)
- Reprise visuelle locale de la fissure et de l'enduit (estimatif, reco P2)

SOURCE

DEVIS OU RECOMMANDATION ASSOCIÉE

Même cliché que la sous-face +
recommandation P2

Reco P2 (À VÉRIFIER). Aucun devis de
traitement d’humidité joint.

ÉLÉMENTS CONFIRMÉS

- Fissure verticale et mur rugueux
(EXTRAIT)
- Niche en arc conservée

ÉLÉMENTS ESTIMATIFS

- Reprise de fissure
- Teinte du ragréage

NON SIMULÉ

- Diagnostic d’humidité déjà réalisé
- Identification du matériau porteur (pisé non retenu)
- Isolation des murs

POINTS À VALIDER PAR LE PROFESSIONNEL

- Origine de l’humidité
- Avis professionnel avant tout traitement

STATUT

PROJECTION À VALIDER

Menuiseries

PHOTO AVANT CONFIRMÉE


PROJECTION À VALIDER

Source avant : PHOTO-2026-07-28-22-18-11.png — confiance projection : faible

AVANT — PHOTO RÉELLE



APRÈS — SIMULATION ILLUSTRATIVE





PROJECTION ILLUSTRATIVE — APRÈS TRAVAUX — À VALIDER

Simulation visuelle indicative basée sur les observations disponibles et les travaux à confirmer.

Comparer avant / après

Télécharger la comparaison

Valider cette projection

TRAVAUX REPRÉSENTÉS

- Menuiseries existantes conservées (châssis blanc + volets bois)
- Ragréage local d’enduit autour de la baie (estimatif)

SOURCE

Photo réelle PHOTO-2026-07-28-22-18-11.png — pas de devis menuiseries

DEVIS OU RECOMMANDATION ASSOCIÉE

Aucune ligne menuiserie dans Faivre, Madinier ou MTL. Reco P5 : à relever.

ÉLÉMENTS CONFIRMÉS

- Ouverture mixte existante (EXTRAIT)
- Pas de devis de remplacement

ÉLÉMENTS ESTIMATIFS

- Enduit périphérique

NON SIMULÉ

- Remplacement des fenêtres (aucun devis menuiserie)
- Valeurs Uw ou double/triple vitrage

POINTS À VALIDER PAR LE PROFESSIONNEL

- Tableau menuiserie par menuiserie
- Uw / vitrage / dimensions

STATUT

PROJECTION À VALIDER

Zones de travaux visibles

PHOTO AVANT CONFIRMÉE

PROJECTION À VALIDER

Source avant : PHOTO-2026-07-28-21-27-52.png — confiance projection : moyen





APRÈS — SIMULATION ILLUSTRATIVE



PROJECTION ILLUSTRATIVE — APRÈS TRAVAUX — À VALIDER

Simulation visuelle indicative basée sur les observations disponibles et les travaux à confirmer.

Comparer avant / après

Télécharger la comparaison

Valider cette projection

TRAVAUX REPRÉSENTÉS

- Égout de toiture et tuiles réalignés
- Zinguerie illustrée
- Ragraillage d'enduit estimatif

SOURCE

Photo réelle PHOTO-2026-07-28-21-27-52.png + devis toiture ; dalle déjà visible (lien MTL non démontré)

ÉLÉMENTS CONFIRMÉS

- Toiture d'égout dégradée (EXTRAIT)
- Dalle béton déjà en place (EXTRAIT)

NON SIMULÉ

- Remplacement des menuiseries (rideau, porte ancienne conservés)
- Aménagement paysager

DEVIS OU RECOMMANDATION ASSOCIÉE

Toiture : Faivre / Madinier. Dalle : devis MTL possible, non démontré pièce par pièce.

ÉLÉMENTS ESTIMATIFS

- Enduit de façade
- Lien dalle photo ↔ devis MTL

- Les poutres empilées et le mobilier : hors lot toiture

POINTS À VALIDER PAR LE PROFESSIONNEL

- Correspondance dalles MTL
- Ordre des lots restants

STATUT

PROJECTION À VALIDER

Document de préparation interne — non constitutif d'un audit réglementaire. Validation humaine nécessaire.

13. Comparaison avant / après

Façade avant

PHOTO AVANT



Date avant : Non communiqué — à confirmer.

PHOTO APRÈS

Photo après travaux non disponible — à compléter après réalisation.

Date après : Non communiqué — à confirmer.

Description du changement

Travaux concernés

Commentaire

À VÉRIFIER

Valider la comparaison

Façade arrière

PHOTO AVANT



Date avant : Non communiqué — à confirmer.

PHOTO APRÈS

Photo après travaux non disponible — à compléter après réalisation.

Date après : Non communiqué — à confirmer.

Description du changement

Travaux concernés


Commentaire

À VÉRIFIER

Valider la comparaison

Pignon

PHOTO AVANT

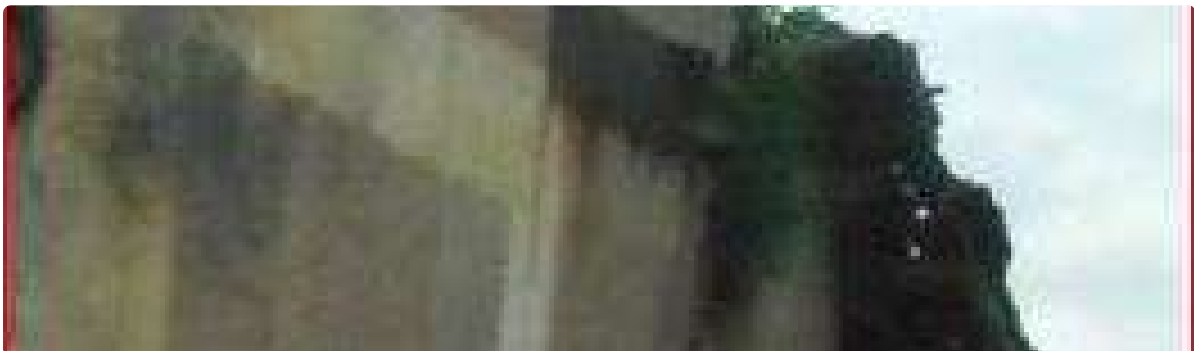

Date avant : 28/07/2026 (horodatage du nom de fichier)

PHOTO APRÈS

Photo après travaux non disponible — à compléter après réalisation.

Date après : Non communiqué — à confirmer.

Description du changement

Travaux concernés

Commentaire

À VÉRIFIER

Valider la comparaison

Toiture

PHOTO AVANT



Date avant : 28/07/2026 (horodatage du nom de fichier)

PHOTO APRÈS

Photo après travaux non disponible — à compléter après réalisation.

Date après : Non communiqué — à confirmer.

Description du changement

Travaux concernés

Commentaire

À VÉRIFIER

Valider la comparaison

Sous-face de toiture

PHOTO AVANT



Date avant : 28/07/2026 (horodatage du nom de fichier)

PHOTO APRÈS

Photo après travaux non disponible — à compléter après réalisation.

Date après : Non communiqué — à confirmer.

Description du changement

Travaux concernés

Commentaire

À VÉRIFIER

Valider la comparaison


Murs intérieurs

PHOTO AVANT



Date avant : 28/07/2026 (horodatage du nom de fichier)

PHOTO APRÈS

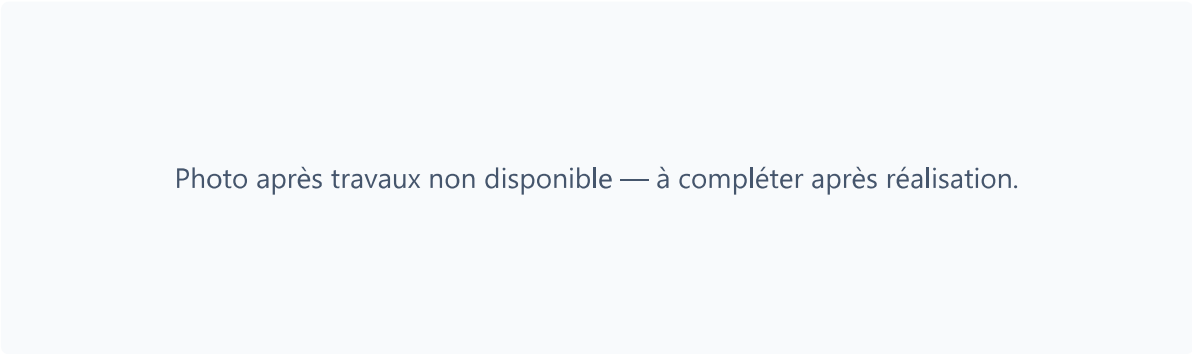

Date après : Non communiqué — à confirmer.

Description du changement

Travaux concernés

Commentaire

À VÉRIFIER

Valider la comparaison

Menuiseries

PHOTO AVANT



Date avant : 28/07/2026 (horodatage du nom de fichier)

PHOTO APRÈS

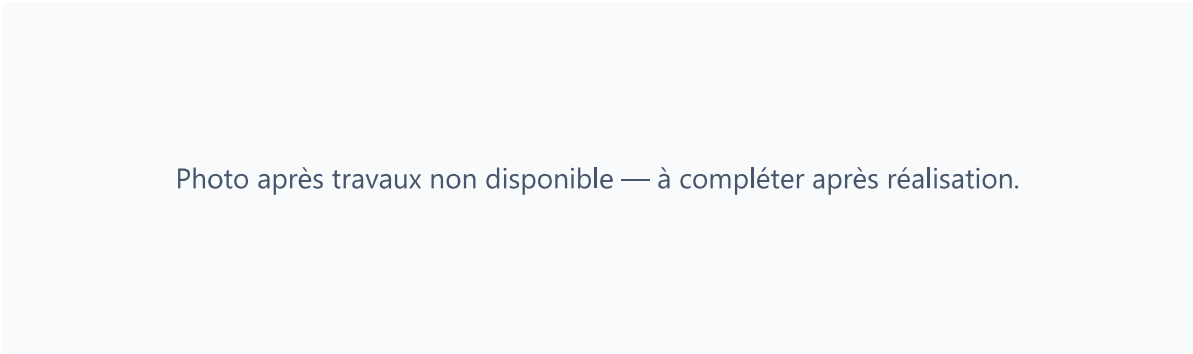


Photo après travaux non disponible — à compléter après réalisation.

Date après : Non communiqué — à confirmer.

Description du changement

Travaux concernés

Commentaire

À VÉRIFIER

Valider la comparaison

Plan

PHOTO AVANT



Date avant : 28/07/2026 (horodatage du nom de fichier)

PHOTO APRÈS

Photo après travaux non disponible — à compléter après réalisation.

Date après : Non communiqué — à confirmer.

Description du changement

Travaux concernés

Commentaire

À VÉRIFIER

Valider la comparaison

Autre

PHOTO AVANT



Date avant : 28/07/2026 (horodatage du nom de fichier)

PHOTO APRÈS

Photo après travaux non disponible — à compléter après réalisation.

Date après : Non communiqué — à confirmer.

Description du changement

Travaux concernés

Commentaire

À VÉRIFIER

Valider la comparaison

Document de préparation interne — non constitutif d'un audit réglementaire. Validation humaine nécessaire.

14. Données manquantes et points à confirmer

Données manquantes

- **DONNÉE MANQUANTE** Surface habitable totale (SHAB) — 153 m² = somme de pièces cotées, pas une SHAB écrite
- **DONNÉE MANQUANTE** Surfaces du couloir et des salles d'eau communes
- **DONNÉE MANQUANTE** Année de construction
- **DONNÉE MANQUANTE** DPE / audit réglementaire
- **DONNÉE MANQUANTE** Générateur de chauffage et émetteurs
- **DONNÉE MANQUANTE** Ventilation (VMC ou autre)
- **DONNÉE MANQUANTE** Tableau électrique
- **DONNÉE MANQUANTE** Eau chaude sanitaire
- **DONNÉE MANQUANTE** Nombre, dimensions et Uw des menuiseries
- **DONNÉE MANQUANTE** Matériau porteur exact des murs
- **DONNÉE MANQUANTE** Surface de toiture unique et contradictoire entre devis
- **DONNÉE MANQUANTE** RFR / occupants / statut d'occupation
- **DONNÉE MANQUANTE** Devis menuiseries, isolation murs, VMC, chauffage

Points à confirmer

- **À VÉRIFIER** Orthographe de la commune : LA GENETE / LA GENÊTE
- **À VÉRIFIER** Correspondance dalle photographiée ↔ devis MTL
- **À VÉRIFIER** Validité et actualisation 2026 des trois devis
- **À VÉRIFIER** Numéro RGE Faivre et SIRET / TVA Madinier
- **À VÉRIFIER** Comparabilité Faivre (tuile oméga 10, 360 m²) vs Madinier (tuile plate Delta 10, 450 m²)

Document de préparation interne — non constitutif d'un audit réglementaire. Validation humaine nécessaire.

15. Contrôles de cohérence

Photos ↔ devis toiture EXTRAIT

Les photos montrent une couverture dégradée, un jour en sous-face et une rive endommagée. Cela justifie un lot toiture. Cela ne permet pas de choisir entre Faivre et Madinier, ni de valider les surfaces 360 / 450 / 505 m².

Photos ↔ devis maçonnerie À VÉRIFIER

Dalle béton récente et poutres neuves visibles (photo 21-27-52) : compatible avec un chantier dalles / gros œuvre. Le devis MTL décrit 5 dalles ($66+40+33+36+36 \text{ m}^2 = 211 \text{ m}^2$) et des ouvertures. Aucune cote de dalle n'est écrite sur le plan joint. Correspondance pièce par pièce : non établie.

Plan ↔ surfaces INCOHÉRENCE

Somme des 14 pièces cotées = 153,00 m². Le couloir et au moins deux salles d'eau communes n'ont pas de surface. Aucun total SHAB n'est inscrit. Les surfaces de toiture des devis (360 / 450 / 505 m²) ne figurent pas sur le plan.

Doublons de devis toiture À VÉRIFIER

Deux devis distincts pour un lot toiture : Faivre (15/03/2022, TTC 53 767,12 €, 360 m² de couverture, tuile oméga 10) et Madinier (25/10/2021, total 57 850,00 € non ventilé HT/TTC, 450 m², tuile plate Delta 10). Ce n'est pas un double comptage automatique, mais deux offres non comparables en l'état.

Montants — contrôle arithmétique EXTRAIT

Faivre : 26 lignes = 48 879,20 € HT ; TVA 10 % = 4 887,92 € ; TTC = 53 767,12 €. MTL : 5 postes = 25 239,00 € HT ; TVA 10 % = 2 523,90 € ; TTC = 27 762,90 €. Madinier : 7 lignes = 57 850,00 € = total unique (sans TVA affichée).

Validité des devis INCOHÉRENCE

Faivre : contradiction interne 6 mois (totaux) vs 3 mois (CGV), et date 2022. MTL : 2 mois à compter du 14/04/2022. Madinier : durée de validité absente, date 25/10/2021. Aucun des trois n'est en cours de validité à la date du test.

Nom de fichier Faivre INCOHÉRENCE

Fichier « devis toiture valid 150922.pdf » vs date interne 15/03/2022. « 150922 » n'est pas repris dans le corps du devis.

Données absentes du corpus joint

DONNÉE MANQUANTE

SHAB totale, année de construction, DPE, audit réglementaire, chauffage (hors souches visibles), ventilation, isolation des murs, RFR, occupants, statut (RP/RS). Aucun de ces champs n'est lu sur photo, plan ou devis joints.

Travaux non justifiés par un document joint

DONNÉE MANQUANTE

Pas de devis menuiseries, isolation murs, VMC, chauffage, électricité, plomberie. Les photos de combles / plancher OSB et de poutres neuves montrent des travaux, sans devis correspondant dans le corpus.

Documents hors corpus — non utilisés

EXTRAIT

Aucun autre fichier du dépôt (audit FIL ROUGE, rapport BAO, devis Yoann Suchet 2023, rapports déjà générés) n'a été utilisé pour ce test, conformément à la consigne d'analyser uniquement les documents joints.

Document de préparation interne — non constitutif d’un audit réglementaire. Validation humaine nécessaire.

16. Validation humaine

Ce rapport contient des extractions, observations et hypothèses. Il ne constitue pas un audit réglementaire final.

Nom du valideur

Date

jj/mm/aaaa

Commentaire

Réserves

Décision actuelle : **BROUILLON**

Document de préparation interne — non constitutif d'un audit réglementaire. Validation humaine nécessaire.

17. Préparation du rapport final

Le présent document prépare un rapport final. Il ne le remplace pas. Les éléments suivants restent indispensables avant tout audit réglementaire, DPE ou devis ENERGIA.

- Collecter les photos manquantes (chauffage, ventilation, tableau électrique, après travaux).
- Faire réaliser une métrée de toiture unique.
- Faire confirmer la SHAB.
- Obtenir un avis humidité / murs.
- Actualiser les devis (validités 2021-2022 échues).
- Ne pas produire de classes DPE, d'aides ou d'économies tant que ces pièces manquent.
- Validation humaine obligatoire avant tout document client final.

ENERGIA CONSEIL IA® — 16 rue Cuvier, 69006 Lyon — contact@energia-conseil-ia.com — page locale /test-maison-clyve/rapport-complet — hors production — Supabase non connecté.