

Protocolo vinculado: RES-RS-4301602-20260305-03

Data do protocolo: 05/03/2026

Interessado: Município de Bagé

Procedência:

Assunto: Ações de Resposta

Número do processo: 59052.038663/2026-81

Data do cadastro do processo: 05/03/2026 18:10:11

MOVIMENTAÇÕES
06/03/2026 15:29:26 - Análise finalizada pela Chefia
06/03/2026 15:29:26 - Processo devolvido para análise
06/03/2026 15:29:53 - Análise finalizada pela Chefia
24/03/2026 11:40:36 - Análise retornada pela Chefia
24/03/2026 11:40:36 - Processo devolvido para análise
29/03/2026 11:42:18 - Análise finalizada pelo Analista
31/03/2026 14:06:48 - Análise finalizada pela Chefia
01/04/2026 15:26:36 - Análise finalizada pelo Diretor
01/04/2026 15:28:06 - Análise finalizada pelo Secretário

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO EMPREENDIMENTO
CLUBE COMERCIAL

DESCRIÇÃO DO LOTE
CLUBE COMERCIAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	CLUBE COMERCIAL	244.914,31	% Período:	32,15%	32,17%	35,68%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.653,18	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	13.792,35	% Período:	32,15%	32,17%	35,68%									
1.3.	COBERTURA	55.939,63	% Período:	100,00%											
1.4.	FORROS	55.711,65	% Período:	30,00%	70,00%										
1.5.	PISOS	117.817,50	% Período:		30,00%	70,00%									
Total: R\$ 244.914,31															
				%:	32,15%	32,17%	35,68%								
				Repassa:	-	-	-								
				Contrapartida:	78.740,55	78.780,40	87.393,36								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	78.740,55	78.780,40	87.393,36								
				%:	32,15%	64,32%	100,00%								
				Repassa:	-	-	-								
				Contrapartida:	78.740,55	157.520,95	244.914,31								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	78.740,55	157.520,95	244.914,31								
				Administração Local:	32,15%	64,32%	100,00%								
crossserviço da Administração Local:															
RAÇÃO DE OBRA															

BAGÉ
Local
terça-feira, 24 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT:

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
MUNICÍPIO DE BAGÉ	EMEI FREDERICO PETRUCCI	EMEI FREDERICO PETRUCCI

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	REFORMA DA COBERTURA DA EMEI FI	61.451,33	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.653,18	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	4.597,45	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA	53.219,40	% Período:	100,00%											
1.4.	REDE ELÉTRICA	1.981,30	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 61.451,33															
crossserviço da Administração Local: RAÇÃO DE OBRA	Período:	%:	100,00%												
		Repasse:	-												
		Contrapartida:	61.451,33												
		Outros:	-												
	Acumulado:	Investimento:	61.451,33												
		%:	100,00%												
		Repasse:	-												
		Contrapartida:	61.451,33												
		Outros:	-												
		Investimento:	61.451,33												
		Administração Local:	100,00%												

BAGÉ
Local

terça-feira, 24 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT:

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO EMPREENDIMENTO
EMEI PROFA. ZITA FERRANDO DE VARGAS

DESCRIÇÃO DO LOTE
EMEI PROFA. ZITA FERRANDO DE VARGAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	REFORMA DA COBERTURA DA EMEI PI	49.149,66	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.653,18	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	4.597,45	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA	41.432,76	% Período:	100,00%											
1.4.	REDE ELÉTRICA	1.466,27	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 49.149,66			%:	100,00%											
Período:	Repassar:			-											
	Contrapartida:	49.149,66													
	Outros:	-													
	Investimento:	49.149,66													
Acumulado:	%:	100,00%													
	Repassar:	-													
	Contrapartida:	49.149,66													
	Outros:	-													
crossserviço da Administração Local:			Investimento:	49.149,66											
RAÇÃO DE OBRA			Administração Local:	100,00%											

BAGÉ
Local

terça-feira, 24 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ	Apelido do Empreendimento CLUBE COMERCIAL			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote CLUBE COMERCIAL	Município / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CLUBE COMERCIAL									244.914,31	
1.			CLUBE COMERCIAL					-	244.914,31	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.653,18	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	2,88	462,96	BDI 1	574,02	1.653,18	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	13.792,35	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	11.123,76	BDI 1	13.792,35	13.792,35	RA
1.3.			COBERTURA					-	55.939,63	
1.3.1.	SINAPI	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	612,50	25,01	BDI 1	31,01	18.993,63	RA
1.3.2.	SINAPI-I	7175	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	UN	9.800,00	3,25	BDI 2	3,77	36.946,00	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ		Apelido do Empreendimento CLUBE COMERCIAL		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CLUBE COMERCIAL	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CLUBE COMERCIAL									244.914,31	
1.4.			FORROS					-	55.711,65	
1.4.1.	Composição	002	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO._REF. SINAPI 104756	M2	465,00	96,63	BDI 1	119,81	55.711,65	RA
1.5.			PISOS					-	117.817,50	
1.5.1.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	277,50	28,73	BDI 1	35,62	9.884,55	RA
1.5.2.	SINAPI	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	180,00	273,00	BDI 1	338,49	60.928,20	RA
1.5.3.	Composição	003	PISO DE MADEIRA, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2 CM* REF. 105090	M2	97,50	388,82	BDI 1	482,10	47.004,75	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ
Local

terça-feira, 24 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT: 0

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ		APELIDO DO EMPREENDIMENTO EMEI FREDERICO PETRUCCI		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEI FREDERICO PETRUCCI	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEI FREDERICO PETRUCCI									61.451,33	
1.			REFORMA DA COBERTURA DA EMEI FREDERICO PETRUCCI					-	61.451,33	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.653,18	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	2,88	462,96	BDI 1	574,02	1.653,18	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	4.597,45	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	3.707,92	BDI 1	4.597,45	4.597,45	RA
1.3.			COBERTURA					-	53.219,40	
1.3.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	780,00	4,04	BDI 1	5,01	3.907,80	RA
1.3.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	780,00	50,99	BDI 1	63,22	49.311,60	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE		DATA BASE 01-26 (N DES.)	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EMEI FREDERICO PETRUCCI			
		DESCRIÇÃO DO LOTE EMEI FREDERICO PETRUCCI	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEI FREDERICO PETRUCCI									61.451,33	
1.4.			REDE ELÉTRICA					-	1.981,30	
1.4.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	148,00	3,21	BDI 1	3,98	589,04	RA
1.4.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	190,00	4,62	BDI 1	5,73	1.088,70	RA
1.4.3.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	12,00	15,72	BDI 1	19,49	233,88	RA
1.4.4.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	56,20	BDI 1	69,68	69,68	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ
Local

terça-feira, 24 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT: 0

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ		APELIDO DO EMPREENDIMENTO EMEI PROFA. ZITA FERRANDO DE VARGAS		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEI PROFA. ZITA FERRANDO DE VARGAS	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEI PROFA. ZITA FERRANDO DE VARGAS										
									49.149,66	
1.			REFORMA DA COBERTURA DA EMEI PROFA. ZITA FERRANDO DE VARGAS					-	49.149,66	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.653,18	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	462,96	BDI 1	574,02	1.653,18	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	4.597,45	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	3.707,92	BDI 1	4.597,45	4.597,45	RA
1.3.			COBERTURA					-	41.432,76	
1.3.1.	SINAPI	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	321,25	25,01	BDI 1	31,01	9.961,96	RA
1.3.2.	SINAPI-I	7175	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	UN	5.140,00	3,25	BDI 2	3,77	19.377,80	RA
1.3.3.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	75,00	130,04	BDI 1	161,24	12.093,00	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ		APELIDO DO EMPREENDIMENTO EMEI PROFA. ZITA FERRANDO DE VARGAS		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEI PROFA. ZITA FERRANDO DE VARGAS	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEI PROFA. ZITA FERRANDO DE VARGAS									49.149,66	
1.4.			REDE ELÉTRICA					-	1.466,27	
1.4.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	98,00	3,21	BDI 1	3,98	390,04	RA
1.4.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	130,00	4,62	BDI 1	5,73	744,90	RA
1.4.3.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	17,00	15,72	BDI 1	19,49	331,33	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ
Local
terça-feira, 24 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT: 0

RECURSO
↓



PARECER TÉCNICO

Projeto: Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 5

Diagnóstico de Danos em Edificações da Rede Municipal de Ensino

1 OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de vulnerabilidade estrutural e os danos irreversíveis nas coberturas de unidades escolares da rede municipal de Bagé, visando a captação de recursos federais para restabelecimento da segurança escolar.

A referida escola em questão, trata-se da EMEI Frederico Petrucci, localizada nesta cidade, na Rua Carlos Barbosa, bairro Getúlio Vargas, com uma área aproximada de 780,00m².

2 NEXO CAUSAL E AGRAVAMENTO

A unidade escolar foi atingida inicialmente por tempestades de granizo em 2023 e chuvas intensas em 2024, que perfuraram telhas e danificaram a estanqueidade dos conjuntos. O evento adverso de Chuvas Intensas ocorrido em junho de 2025 (Decreto nº 130) atuou como fator de colapso definitivo. O volume excessivo de água em curto período sobrecarregou as soluções provisórias (lonas e remendos), causando a saturação dos materiais e infiltrações maciças que os reparos paliativos não conseguem mais conter.

Foram realizadas manutenções pontuais que apenas amenizaram a situação, porém há a necessidade de substituição de peças de fibrocimento para que o problema seja de fato sanado.



3 DIAGNÓSTICO TÉCNICO – TELHADO

Durante a visita técnica realizada na edificação escolar, constatou-se que a cobertura é composta por telhas de fibrocimento, as quais apresentam danos significativos em decorrência de evento climático com precipitação de granizo.

Cumpre salientar que, na data da vistoria técnica, não havia ocorrência de precipitação pluviométrica há vários dias, circunstância que pode ter atenuado a manifestação visível de eventuais patologias relacionadas à infiltração. Ademais, conforme informado pelos funcionários da instituição, foram recentemente executados serviços de manutenção e limpeza nas lajes, o que igualmente contribuiu para amenizar a percepção imediata de pontos críticos, não afastando, contudo, a existência de problemas estruturais e de impermeabilização já identificados.

Verificou-se que diversas telhas foram impactadas, resultando em fissuras, perfurações e quebras. Observa-se que parte das peças danificadas foi substituída, sendo possível identificar diferenças visuais entre telhas novas e antigas. Contudo, na maior parte dos pontos afetados, optou-se pela vedação dos orifícios mediante aplicação de manta asfáltica, configurando intervenção de caráter paliativo.

Ressalta-se que tais reparos não solucionam de forma definitiva os danos existentes, comprometendo a estanqueidade da cobertura. Como consequência, foram identificados diversos pontos de infiltração ao longo da edificação, ocasionando goteiras, formação de manchas de umidade e proliferação de mofo em lajes e paredes, além de indícios de deterioração de elementos estruturais e de acabamento.

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade de avaliação técnica aprofundada da cobertura, com vistas à substituição das telhas comprometidas e à adoção de solução definitiva que restabeleça as condições adequadas de impermeabilização e segurança da edificação.



4 DIAGNÓSTICO TÉCNICO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Durante a vistoria elétrica, foram identificados pontos com oxidação visível em componentes elétricos, bem como luminárias com sinais de presença de umidade, evidenciando que a água proveniente das infiltrações atingiu os sistemas elétricos instalados junto à laje. Ressalta-se que, em função da configuração da edificação, com circuitos e conexões embutidos na laje, a visualização direta de todos os elementos elétricos é limitada, o que dificulta a identificação imediata da totalidade dos danos existentes.

- Do ponto de vista da engenharia elétrica, a presença de umidade em luminárias, caixas e condutores instalados junto à laje pode ocasionar:
- Redução da resistência de isolamento dos condutores elétricos, favorecendo a ocorrência de fugas de corrente;
- Oxidação progressiva de contatos elétricos, conexões e emendas, resultando em aumento da resistência elétrica e aquecimento localizado;
- Falhas intermitentes no sistema de iluminação, como piscamentos e desligamentos esporádicos;
- Queima prematura de lâmpadas e luminárias, mesmo após substituições pontuais;
- Risco de curto-circuito e choque elétrico, especialmente em ambientes de uso coletivo e circulação de crianças.

Destaca-se que a ação da umidade sobre as instalações elétricas ocorre de forma progressiva e cumulativa, podendo comprometer componentes não visíveis no momento da inspeção, o que representa risco latente à segurança elétrica da edificação enquanto persistirem as infiltrações na cobertura.

As condições observadas indicam situação de potencial não conformidade com os critérios de segurança das instalações elétricas, conforme estabelecido pela ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, especialmente no que se refere à proteção contra choques elétricos, à integridade do isolamento e à durabilidade dos componentes.



5 CONCLUSÃO

Conclui-se que a cobertura da edificação apresenta condições inadequadas de conservação, com danos em boa parte do telhado, reparos paliativos que não sanaram os problemas em sua totalidade.

Destaca-se que eventos climáticos adversos, como chuvas de granizo, podem ter contribuído para a deterioração das telhas, ocasionando quebras e fissuras. As condições observadas favorecem o acúmulo de água sobre a cobertura, elevando o risco de infiltrações e acelerando a degradação dos elementos construtivos, sendo recomendada a avaliação técnica detalhada e a correção das inconformidades identificadas.

Sendo assim, a partir da área da escola, estima-se que aproximadamente 100% do telhado esteja comprometido e deva ser reparado.

Na parte elétrica, dessa forma, recomenda-se que, concomitantemente à correção definitiva da cobertura, sejam executadas as adequações necessárias nas instalações elétricas das áreas afetadas, incluindo a substituição de componentes comprometidos pela umidade, a correção de pontos com oxidação, a reexecução de trechos de circuitos danificados e a adequação do sistema às normas técnicas vigentes, de modo a restabelecer condições seguras e adequadas de operação e uso da edificação.

Bagé, 24 de fevereiro de 2026.

Felipe Correa da Rosa Leite

Engenheiro Civil – CREA/RS 231.758

Rafael Brasil da Silva

Engenheiro Eletricista – CREA/RS 215.835

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Fachada EMEI Frederico Petrucci com geolocalização.

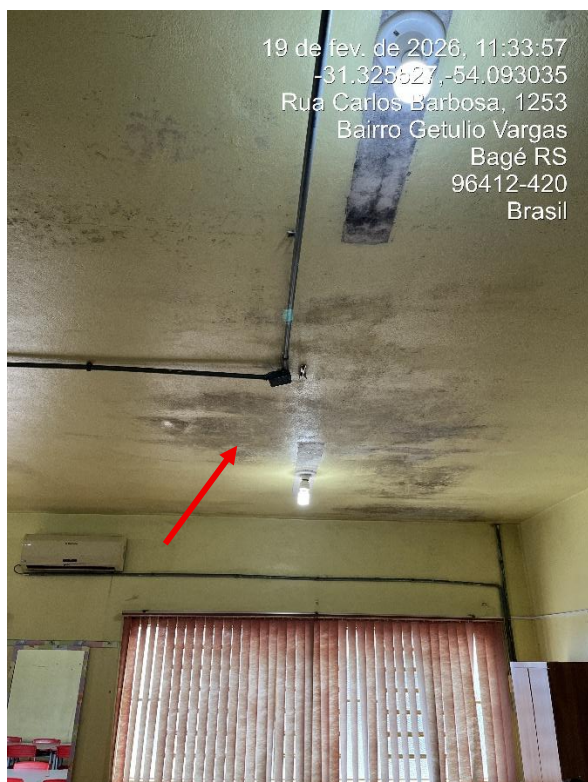


Figura 2: Presença de umidade na laje, próximo à rede elétrica.



Figura 3: Luminária substituída em ponto de infiltração, com desprendimento da mesma.



Figura 4: Presença de umidade na laje, devido infiltrações.



Figura 5: Ventilador desativado devido nível crítico de infiltração no local.



Figura 6: Presença de umidade e mofo na parede e laje.



Figura 7: Vista superior do telhado, evidenciando a troca de algumas telhas e os reparos com manta asfáltica.



Figura 8: Vista superior do telhado completo.



PARECER TÉCNICO

Projeto: Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 4

Diagnóstico de Danos em Edificações da Rede Municipal de Ensino

1 OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de vulnerabilidade estrutural e os danos irreversíveis nas coberturas de unidades escolares da rede municipal de Bagé, visando a captação de recursos federais para restabelecimento da segurança escolar.

A referida escola em questão, trata-se da EMEI Prof.^a Zita Ferrando de Vargas, localizada nesta cidade, na Rua Nove, bairro Ivo Ferronato, com uma área aproximada de 1285,00m².

2 NEXO CAUSAL E AGRAVAMENTO

A unidade escolar foi atingida inicialmente por tempestades de granizo em 2023 e chuvas intensas em 2024, que perfuraram telhas e danificaram a estanqueidade dos conjuntos. O evento adverso de Chuvas Intensas ocorrido em junho de 2025 (Decreto nº 130) atuou como fator de colapso definitivo. O volume excessivo de água em curto período sobrecarregou as soluções provisórias (lonas e remendos), causando a saturação dos materiais e infiltrações maciças que os reparos paliativos não conseguem mais conter.

Foram realizadas manutenções pontuais que apenas amenizaram a situação, porém há a necessidade de substituição de peças cerâmicas para que o problema seja de fato sanado.



3 DIAGNÓSTICO TÉCNICO – TELHADO

Foi realizada vistoria técnica nas dependências da unidade escolar, cuja cobertura é constituída por telhas cerâmicas. Durante a inspeção, constatou-se a presença de inúmeras telhas fissuradas e/ou quebradas em diversos pontos da cobertura, patologias estas atribuídas, predominantemente, aos impactos decorrentes das chuvas de granizo recentemente registradas.

Verificou-se, ainda, a existência de intervenções pontuais executadas com aplicação de manta asfáltica sobre as telhas, caracterizando soluções paliativas adotadas anteriormente com o intuito de mitigar infiltrações. Tais medidas, entretanto, não se mostram suficientes para assegurar a estanqueidade adequada do sistema de cobertura.

No que se refere às lajes, observa-se a necessidade de execução de impermeabilização, tendo em vista a ocorrência de infiltrações em múltiplos pontos da edificação. As manifestações patológicas identificadas atingem tanto as lajes quanto as paredes internas, evidenciando percolação de água pluvial.

As infiltrações têm provocado a deterioração progressiva dos elementos construtivos, com apodrecimento de reboco, descolamento de placas de revestimento e comprometimento das superfícies internas. Ressalta-se que tais danos decorrem, principalmente, dos impactos e da intensidade das precipitações acompanhadas de granizo, que agravaram as condições de estanqueidade da cobertura e contribuíram para o avanço das patologias observadas.

4 DIAGNÓSTICO TÉCNICO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Durante a vistoria elétrica, foram identificados pontos com oxidação visível em componentes elétricos, bem como luminárias com sinais de presença de umidade, evidenciando que a água proveniente das infiltrações atinge os sistemas elétricos instalados junto à laje. Ressalta-se que, em função da configuração da edificação, com circuitos e conexões embutidos na laje, a visualização direta de todos os elementos elétricos é limitada, o que dificulta a identificação imediata da totalidade dos danos existentes.



Do ponto de vista da engenharia elétrica, a presença de umidade em luminárias, caixas e condutores instalados junto à laje pode ocasionar:

- Redução da resistência de isolamento dos condutores elétricos, favorecendo a ocorrência de fugas de corrente;
- Oxidação progressiva de contatos elétricos, conexões e emendas, resultando em aumento da resistência elétrica e aquecimento localizado;
- Falhas intermitentes no sistema de iluminação, como piscamentos e desligamentos esporádicos;
- Queima prematura de lâmpadas e luminárias, mesmo após substituições pontuais;
- Risco de curto-circuito e choque elétrico, especialmente em ambientes de uso coletivo e circulação de crianças.

Destaca-se que a ação da umidade sobre as instalações elétricas ocorre de forma progressiva e cumulativa, podendo comprometer componentes não visíveis no momento da inspeção, o que representa risco latente à segurança elétrica da edificação enquanto persistirem as infiltrações na cobertura.

As condições observadas indicam situação de potencial não conformidade com os critérios de segurança das instalações elétricas, conforme estabelecido pela ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, especialmente no que se refere à proteção contra choques elétricos, à integridade do isolamento e à durabilidade dos componentes.

5 CONCLUSÃO

Conclui-se que a cobertura da edificação apresenta condições inadequadas de conservação, com danos parciais nas telhas cerâmicas, reparos paliativos, necessidade de impermeabilização no percurso das águas pluviais acarretando na constante infiltração e pontos com goteiras.

Destaca-se que eventos climáticos adversos, como chuvas de granizo, podem ter contribuído para a deterioração das telhas, ocasionando quebras e fissuras. As condições observadas favorecem o acúmulo de água sobre a cobertura, elevando o risco de infiltrações e acelerando a degradação dos elementos construtivos, sendo recomendada a



avaliação técnica detalhada e a correção das inconformidades identificadas.

Sendo assim, a partir da área da escola, estima-se que aproximadamente 25% do telhado esteja comprometido e deva ser reparado.

Na parte elétrica, dessa forma, recomenda-se que, concomitantemente à correção definitiva da cobertura, sejam executadas as adequações necessárias nas instalações elétricas das áreas afetadas, incluindo a substituição de componentes comprometidos pela umidade, a correção de pontos com oxidação, a reexecução de trechos de circuitos danificados e a adequação do sistema às normas técnicas vigentes, de modo a restabelecer condições seguras e adequadas de operação e uso da edificação.

Bagé, 24 de fevereiro de 2026.

Felipe Correa da Rosa Leite

Engenheiro Civil – CREA/RS 231.758

Rafael Brasil da Silva

Engenheiro Eletricista – CREA/RS 215.835



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Fachada EMEI Zita Ferrando de Vargas, com geolocalização.

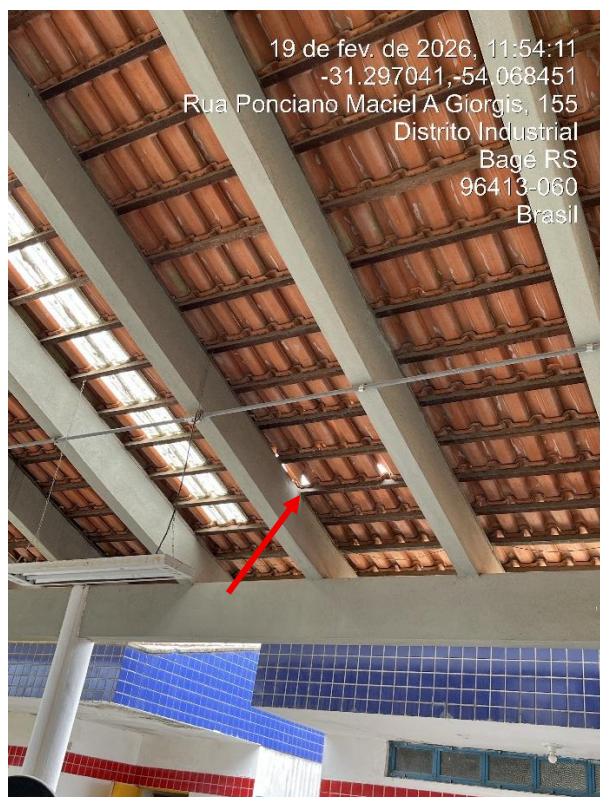


Figura 2: Telhas quebradas, evidenciando pontos de goteiras.



Figura 3: Infiltração na laje e desprendimento de luminária.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Figura 4: Luminária retirada devido infiltração pela rede elétrica.



Figura 5: Ponto crítico de infiltração em possível localização de tubo de queda.



Figura 6: Descolamento de pintura e parte de reboco da laje devido infiltração.



Figura 7: Luminária desativada para evitar riscos.



Figura 8: Estrutura deteriorada, apresentando fissuras possivelmente causada pela infiltração.



Figura 9: Necessidade de impermeabilização nas lajes/calhas onde é possível observar infiltração.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Figura 10: Vista completa da estrutura, onde se observa vários pontos com a utilização de manta asfáltica para amenizar a situação.



PARECER TÉCNICO

Projeto: Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 6

Diagnóstico de Danos em Edificações do Patrimônio Histórico e Cultural

1 OBJETO

O presente Parecer Técnico tem por objetivo atestar a condição de precariedade e risco iminente de colapso estrutural e funcional nas coberturas de edificações públicas integrantes do Patrimônio Histórico e Cultural do Município de Bagé, para fins de instrução de Plano de Trabalho de Restabelecimento junto à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

O referido prédio em questão, trata-se do Clube Comercial, localizada nesta cidade, na Avenida Sete de Setembro, bairro Centro, com uma área aproximada de 1225,00m².

2 NEXO CAUSAL E AGRAVAMENTO

A unidade foi atingida inicialmente por tempestades de granizo em 2023 e chuvas intensas em 2024, que perfuraram telhas e danificaram a estanqueidade dos conjuntos. O evento adverso de Chuvas Intensas ocorrido em junho de 2025 (Decreto nº 130) atuou como fator de colapso definitivo. O volume excessivo de água em curto período sobrecarregou as soluções provisórias (lonas e remendos), causando a saturação dos materiais e infiltrações maciças que os reparos paliativos não conseguem mais conter.

Além disso, por se tratar de um prédio antigo, que demanda de materiais muitas vezes difíceis de se encontrar, além de mão de obra especializada para realizar tais reparos, acarreta em uma degradação por conta do tempo.



3 DIAGNÓSTICO TÉCNICO – TELHADO

Foi realizada visita técnica às dependências do Clube Comercial, com a finalidade de avaliar as condições físicas da cobertura e dos elementos construtivos a ela associados. Ressalta-se que a edificação possui caráter de patrimônio histórico, de modo que quaisquer intervenções deverão observar rigorosamente os princípios da preservação, conservação e manutenção da autenticidade dos materiais, técnicas construtivas e características arquitetônicas originais, em conformidade com as diretrizes aplicáveis à proteção do patrimônio cultural.

Durante a inspeção, constatou-se que o sistema de cobertura, composto por telhas cerâmicas, apresenta fraturas, quebras, fissuras e deslocamentos em diversos pontos, comprometendo de forma significativa a estanqueidade do conjunto e favorecendo a ocorrência de infiltrações. Tais patologias vêm ocasionando danos progressivos aos elementos internos da edificação, incluindo forros, revestimentos e componentes estruturais adjacentes.

No que se refere à estrutura de madeira responsável pela sustentação da cobertura, foi realizada inspeção técnica com acesso ao espaço interno do telhado, possibilitando a análise visual dos elementos estruturais. Constatou-se que, de modo geral, a maior parte da estrutura encontra-se íntegra, apresentando condições satisfatórias de conservação e desempenho. Contudo, foram identificados pontos isolados com indícios de deterioração, principalmente pela degradação por umidade através das goteiras causadas pelas falhas no telhado, causando a perda localizada de seção resistente. Tais trechos comprometidos deverão ser objeto de substituição pontual, mediante a utilização de peças compatíveis com as características originais, de forma a preservar a estabilidade estrutural e a integridade do conjunto.

Dessa forma, recomenda-se a realização de inspeção técnica detalhada, com acesso adequado ao entreferro e à estrutura do telhado, a fim de possibilitar análise minuciosa e conclusiva acerca do estado de integridade do sistema estrutural, bem como subsidiar eventual definição de medidas corretivas compatíveis com o caráter histórico da edificação.

Em locais pontuais, constatou-se que o forro se encontra comprometido, apresentando deteriorações acentuadas, manchas de umidade, deformações e perda de material,



o que inviabiliza sua simples manutenção. Assim, parte significativa deverá ser substituída, observando-se, contudo, a compatibilidade estética e material com o padrão original.

Entretanto, no que se refere ao madeiramento responsável pela sustentação do referido forro, não foi possível aferir com precisão suas condições de conservação, uma vez que a inspeção visual foi limitada e não permitiu acesso integral aos elementos estruturais. Não se pode, portanto, atestar a integridade do sistema de suporte, sendo recomendável a realização de verificação técnica mais aprofundada por ocasião da remoção do forro, a fim de avaliar adequadamente o estado do madeiramento e a necessidade de eventuais intervenções estruturais.

Adicionalmente, verificou-se que parte do piso de madeira se encontra danificada em decorrência do acúmulo de água e das infiltrações recorrentes no ambiente. Observam-se áreas com deterioração do revestimento, empenamentos e possível comprometimento da base estrutural, situação que demanda a recuperação das superfícies afetadas mediante substituição dos trechos comprometidos e adoção de medidas corretivas destinadas à eliminação das causas das infiltrações, prevenindo-se, assim, a reincidência das patologias identificadas.

4 DIAGNÓSTICO TÉCNICO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas encontram-se totalmente desativadas, em razão das condições precárias de conservação e do elevado risco à segurança dos usuários e da edificação. O sistema elétrico existente é antigo, executado há várias décadas, sem registro de modernizações significativas ou adequações técnicas compatíveis com as evoluções normativas ocorridas ao longo do tempo. Tal cenário evidencia não apenas o desgaste natural dos componentes, mas também a defasagem tecnológica do conjunto, que deixou de atender aos requisitos mínimos de desempenho, proteção e confiabilidade exigidos para edificações de uso coletivo.

O sistema elétrico apresenta condutores, quadros de distribuição, dispositivos de proteção e demais componentes em desacordo com os padrões técnicos atualmente vigentes. A fiação é composta por cabos com isolamento ressecado, fissurado e deteriorado, evidenciando envelhecimento acentuado, bem como a utilização de dispositivos e sistemas



de proteção obsoletos, o que compromete significativamente a eficiência operacional, a seletividade da proteção e, sobretudo, a segurança do conjunto elétrico.

Além da obsolescência do sistema, constatou-se que infiltrações provenientes da cobertura atingiram diretamente eletrodutos, caixas de passagem e quadros de distribuição. A presença recorrente de umidade no interior dos componentes elétricos ocasionou processos avançados de oxidação, perda das propriedades isolantes dos condutores e, em determinados pontos, registro de aquecimento excessivo e indícios de princípios de incêndio, conforme relatos e evidências identificadas in loco.

5 CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que os eventos climáticos adversos, como chuvas de granizo, podem ter contribuído para a deterioração das telhas, ocasionando quebras e fissuras. As condições observadas favorecem o acúmulo de água sobre a cobertura, elevando o risco de infiltrações e acelerando a degradação dos elementos construtivos, sendo recomendada a avaliação técnica detalhada e a correção das inconformidades identificadas.

Sendo assim, as condições atuais da edificação exigem intervenção técnica imediata, visando cessar as infiltrações e preservar a integridade física e histórica do imóvel. Considerando o valor patrimonial do prédio, recomenda-se a reconstituição integral da cobertura, utilizando-se o mesmo material originalmente empregado, ou seja, telhas cerâmicas de características compatíveis com as existentes, respeitando-se as técnicas construtivas tradicionais. Recomenda-se, ainda, a substituição do forro e do piso de madeira deteriorado por material adequado, bem como a avaliação técnica da laje e dos pavimentos afetados, com a execução dos reparos necessários, de modo a garantir a segurança, a durabilidade e a preservação do patrimônio histórico edificado.

Dessa forma, a partir da área do prédio, estima-se que aproximadamente 50% do telhado esteja comprometido, necessitando realizar a troca do mesmo. Quanto ao forro, que possui em torno de 1.550,00m² de área, estima-se que 30% da área total necessita de trocas e/ou reparos.

Além disso, da área de piso de madeira, que compreende em torno de 1.550,00m²,



sendo 650m³ de tábua corrida e 900m² de piso parquet. Assim, estima-se que 15% do piso de tábua corrida e 20% do piso parquet necessitam de trocas e/ou reparos.

Na parte elétrica, considerando o estado geral das instalações, conclui-se que o sistema existente não apresenta condições técnicas para recuperação pontual, sendo inviável sua adequação por meio de intervenções corretivas isoladas. A degradação observada é de caráter estrutural e generalizado, comprometendo a confiabilidade, a segurança e a integridade da edificação como um todo.

Diante da inviabilidade técnica de reaproveitamento da rede existente, foram captados recursos específicos destinados à reexecução integral das instalações elétricas do prédio, de modo a assegurar que a futura reativação do sistema ocorra em conformidade com os parâmetros de segurança, desempenho e exigências normativas vigentes, garantindo condições adequadas de operação e proteção aos usuários.

Bagé, 24 de fevereiro de 2026.

Felipe Correa da Rosa Leite

Engenheiro Civil – CREA/RS 231.758

Rafael Brasil da Silva

Engenheiro Eletricista – CREA/RS 215.835

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Fachada do Arquivo Público com geolocalização.



Figura 2: Presença de água acumulada devido a goteiras no salão principal.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Figura 3: Presença de água acumulada devido a goteiras no salão principal.



Figura 4: Presença de mofo, infiltração e descolamento de reboco.



Figura 5: Piso de madeira danificado devido acúmulo de água.



Figura 6: Parede do andar superior com presença de umidade e mofo.



Figura 7: Revestimento de paredes e de forro danificados devido infiltrações.



Figura 8: Forro danificado em decorrência de goteiras.



Figura 9: Forro danificado em decorrência de goteiras.



Figura 10: Estrutura de madeira do telhado.



Figura 11: Estrutura de madeira do telhado danificada.

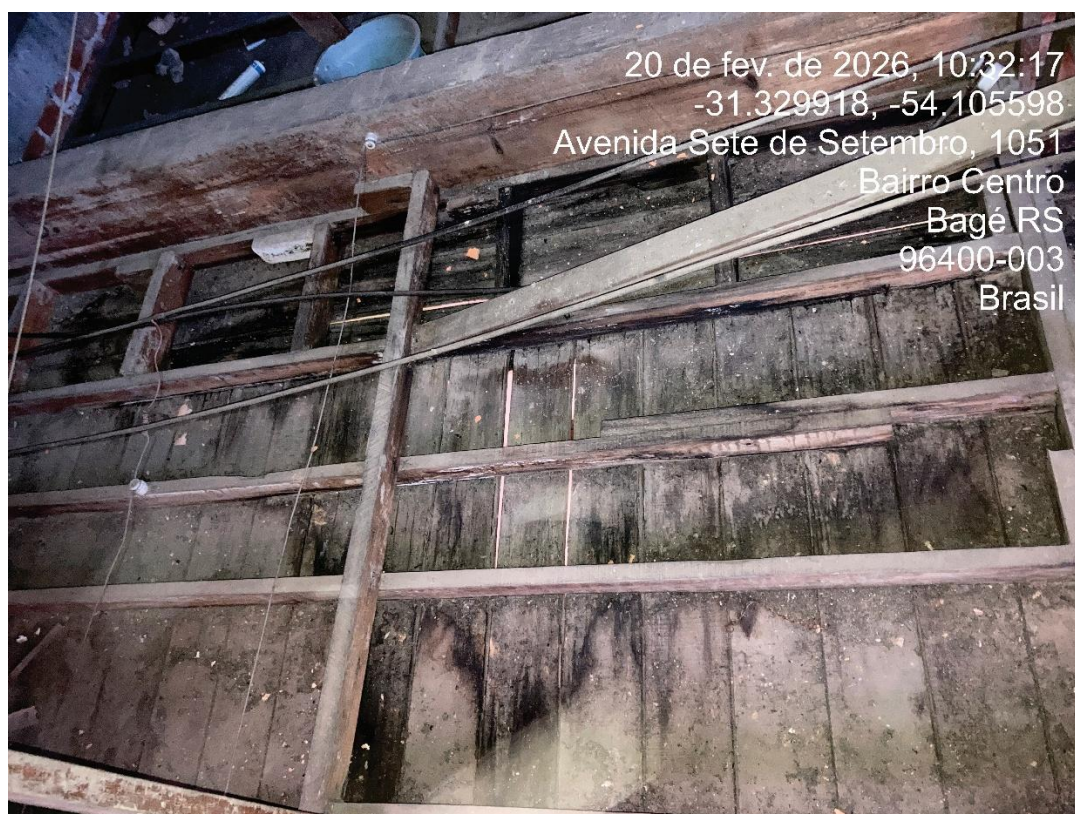


Figura 12: Forro danificado em decorrência de goteiras.



Figura 13: Evidências de telhado quebrado, além da falta de peças.



Figura 14: Telhado completo, ilustrando toda a estrutura.



PARECER TÉCNICO

Projeto: Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 4

Diagnóstico de Danos em Edificações da Rede Municipal de Ensino

1 OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de vulnerabilidade estrutural e os danos irreversíveis nas coberturas de unidades escolares da rede municipal de Bagé, visando a captação de recursos federais para restabelecimento da segurança escolar.

A referida escola em questão, trata-se da EMEI Prof.^a Zita Ferrando de Vargas, localizada nesta cidade, na Rua Nove, bairro Ivo Ferronato, com uma área aproximada de 1285,00m².

2 NEXO CAUSAL E AGRAVAMENTO

A unidade escolar foi atingida inicialmente por tempestades de granizo em 2023 e chuvas intensas em 2024, que perfuraram telhas e danificaram a estanqueidade dos conjuntos. O evento adverso de Chuvas Intensas ocorrido em junho de 2025 (Decreto nº 130) atuou como fator de colapso definitivo. O volume excessivo de água em curto período sobrecarregou as soluções provisórias (lonas e remendos), causando a saturação dos materiais e infiltrações maciças que os reparos paliativos não conseguem mais conter.

Foram realizadas manutenções pontuais que apenas amenizaram a situação, porém há a necessidade de substituição de peças cerâmicas para que o problema seja de fato sanado.



3 DIAGNÓSTICO TÉCNICO – TELHADO

Foi realizada vistoria técnica nas dependências da unidade escolar, cuja cobertura é constituída por telhas cerâmicas. Durante a inspeção, constatou-se a presença de inúmeras telhas fissuradas e/ou quebradas em diversos pontos da cobertura, patologias estas atribuídas, predominantemente, aos impactos decorrentes das chuvas de granizo recentemente registradas.

Verificou-se, ainda, a existência de intervenções pontuais executadas com aplicação de manta asfáltica sobre as telhas, caracterizando soluções paliativas adotadas anteriormente com o intuito de mitigar infiltrações. Tais medidas, entretanto, não se mostram suficientes para assegurar a estanqueidade adequada do sistema de cobertura.

No que se refere às lajes, observa-se a necessidade de execução de impermeabilização, tendo em vista a ocorrência de infiltrações em múltiplos pontos da edificação. As manifestações patológicas identificadas atingem tanto as lajes quanto as paredes internas, evidenciando percolação de água pluvial.

As infiltrações têm provocado a deterioração progressiva dos elementos construtivos, com apodrecimento de reboco, descolamento de placas de revestimento e comprometimento das superfícies internas. Ressalta-se que tais danos decorrem, principalmente, dos impactos e da intensidade das precipitações acompanhadas de granizo, que agravaram as condições de estanqueidade da cobertura e contribuíram para o avanço das patologias observadas.

4 DIAGNÓSTICO TÉCNICO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Durante a vistoria elétrica, foram identificados pontos com oxidação visível em componentes elétricos, bem como luminárias com sinais de presença de umidade, evidenciando que a água proveniente das infiltrações atinge os sistemas elétricos instalados junto à laje. Ressalta-se que, em função da configuração da edificação, com circuitos e conexões embutidos na laje, a visualização direta de todos os elementos elétricos é limitada, o que dificulta a identificação imediata da totalidade dos danos existentes.



Do ponto de vista da engenharia elétrica, a presença de umidade em luminárias, caixas e condutores instalados junto à laje pode ocasionar:

- Redução da resistência de isolamento dos condutores elétricos, favorecendo a ocorrência de fugas de corrente;
- Oxidação progressiva de contatos elétricos, conexões e emendas, resultando em aumento da resistência elétrica e aquecimento localizado;
- Falhas intermitentes no sistema de iluminação, como piscamentos e desligamentos esporádicos;
- Queima prematura de lâmpadas e luminárias, mesmo após substituições pontuais;
- Risco de curto-circuito e choque elétrico, especialmente em ambientes de uso coletivo e circulação de crianças.

Destaca-se que a ação da umidade sobre as instalações elétricas ocorre de forma progressiva e cumulativa, podendo comprometer componentes não visíveis no momento da inspeção, o que representa risco latente à segurança elétrica da edificação enquanto persistirem as infiltrações na cobertura.

As condições observadas indicam situação de potencial não conformidade com os critérios de segurança das instalações elétricas, conforme estabelecido pela ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, especialmente no que se refere à proteção contra choques elétricos, à integridade do isolamento e à durabilidade dos componentes.

5 CONCLUSÃO

Conclui-se que a cobertura da edificação apresenta condições inadequadas de conservação, com danos parciais nas telhas cerâmicas, reparos paliativos, necessidade de impermeabilização no percurso das águas pluviais acarretando na constante infiltração e pontos com goteiras.

Destaca-se que eventos climáticos adversos, como chuvas de granizo, podem ter contribuído para a deterioração das telhas, ocasionando quebras e fissuras. As condições observadas favorecem o acúmulo de água sobre a cobertura, elevando o risco de infiltrações e acelerando a degradação dos elementos construtivos, sendo recomendada a



avaliação técnica detalhada e a correção das inconformidades identificadas.

Sendo assim, a partir da área da escola, estima-se que aproximadamente 25% do telhado esteja comprometido e deva ser reparado.

Na parte elétrica, dessa forma, recomenda-se que, concomitantemente à correção definitiva da cobertura, sejam executadas as adequações necessárias nas instalações elétricas das áreas afetadas, incluindo a substituição de componentes comprometidos pela umidade, a correção de pontos com oxidação, a reexecução de trechos de circuitos danificados e a adequação do sistema às normas técnicas vigentes, de modo a restabelecer condições seguras e adequadas de operação e uso da edificação.

Bagé, 24 de fevereiro de 2026.

Felipe Correa da Rosa Leite

Engenheiro Civil – CREA/RS 231.758

Rafael Brasil da Silva

Engenheiro Eletricista – CREA/RS 215.835



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Fachada EMEI Zita Ferrando de Vargas, com geolocalização.

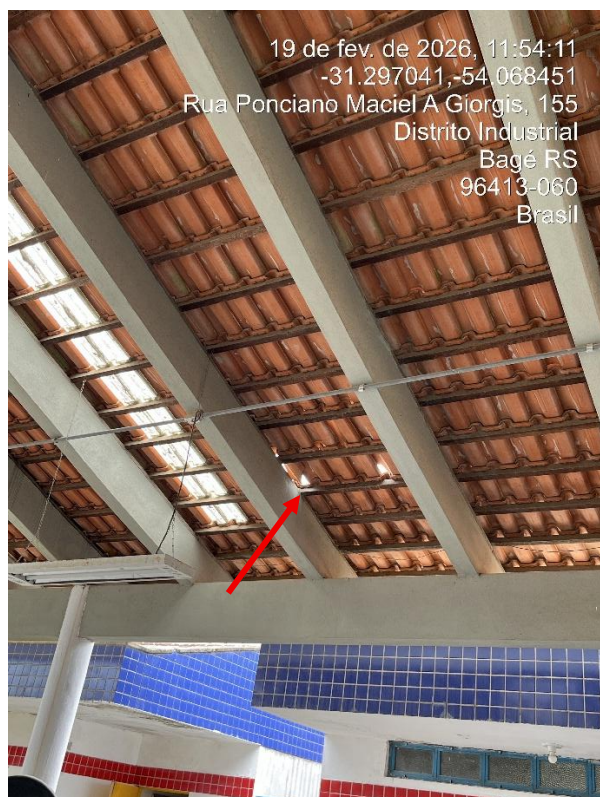


Figura 2: Telhas quebradas, evidenciando pontos de goteiras.



Figura 3: Infiltração na laje e desprendimento de luminária.



Figura 4: Luminária retirada devida infiltração pela rede elétrica.



Figura 5: Ponto crítico de infiltração em possível localização de tubo de queda.



Figura 6: Descolamento de pintura e parte de reboco da laje devido infiltração.



Figura 7: Luminária desativada para evitar riscos.



Figura 8: Estrutura deteriorada, apresentando fissuras possivelmente causada pela infiltração.



Figura 9: Necessidade de impermeabilização nas lajes/calhas onde é possível observar infiltração.




Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo


GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Figura 10: Vista completa da estrutura, onde se observa vários pontos com a utilização de manta asfáltica para amenizar a situação.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul



Viva
um novo
tempo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 059/2026

Bagé/RS, 05 de março de 2026.

Ao Senhor
Wolnei Wolff Barreiros
Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 7º andar, Sala 704
CEP: 70.067-901 – Brasília/DF

Assunto: Solicitação de recursos federais para ações de resposta a desastre

Senhor Secretário Nacional,

1. Vimos, por intermédio deste, solicitar apoio federal complementar, em conformidade com o previsto no art. 3º da Lei 12.340 de 01/12/2010, o qual menciona que o ente poderá solicitar apoio federal complementar a fim de atender as ações de resposta nas áreas atingidas por desastre.

2. Diante dos dados contidos no quadro-resumo abaixo, solicitamos apoio federal para o) Município de Bagé/RS

Processo S2ID:	59051.043601/2025-11		
Desastre:	Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas – COBRADE 1.3.2.1.4	Data do desastre:	19/06/2025
Protocolo da Solicitação do Reconhecimento Federal		RS-F-4301602-13214-20250619	
Reconhecimento Federal: Portaria MI nº		2.141 de 15/07/2025	
Protocolo do Formulário de Solicitação de Recursos Federais para Resposta		RES-RS-4301602-20260305-03	

3. Tendo em vista a situação apresentada no Formulário de Informações do Desastre (FIDE) e demais documentos enviados para o reconhecimento federal da situação de emergência, solicita-se apoio do Governo Federal para ações de resposta, conforme apresentado no Formulário de Solicitação de Recursos Federais e anexos, registrado no protocolo supracitado.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Mainardi

Prefeito

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Formulário de Solicitação de Recursos Federais

v1

UF: RS	MUNICÍPIO: Bagé	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas		
DATA DA OCORRÊNCIA: 19/06/2025		

TIPO DE SOLICITAÇÃO

Recursos para Ações de Restabelecimento

ATUALIZAÇÃO DE DADOS HUMANOS (PESSOAS)

Desabrigados nº	Desalojados nº	Afetados nº
Pessoas que necessitam de abrigo público, como habitação temporária, em função de danos ou ameaça de danos diretamente causados pelo desastre.	Pessoas que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, precisaram desocupar seus domicílios, mas não necessitam de abrigo público.	Pessoas afetadas diretamente pelo desastre e que necessitam de intervenção pública para ações de resposta (excetuando os já contabilizados ao lado). Ex.: desaparecidos, isolados, enfermos, feridos, vítimas fatais, etc.
0	0	1945

DESCRIÇÃO DAS METAS E ITENS

Meta 1:					
Recuperação de telhado da EMEI Professora Zita Ferrando de Vargas					
A unidade escolar foi atingida inicialmente por tempestades de granizo em 2023 e chuvas intensas em 2024, que perfuraram telhas e danificaram a estanqueidade dos conjuntos. O evento adverso de Chuvas Intensas ocorrido em 19 de junho de 2025 (Decreto nº 130) atuou como fator de colapso definitivo. O volume excessivo de água em curto período sobrecarregou as soluções provisórias (lonas e remendos), causando a saturação dos materiais e infiltrações maciças que os reparos paliativos não conseguem mais conter. Foram realizadas manutenções pontuais que apenas amenizaram a situação, porém há a necessidade de substituição de peças cerâmicas para que o problema seja de fato sanado.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
182		180		49.149,66	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	180	49.149,66	49.149,66
Meta 2:					
Recuperação do telhado da EMEI Frederico Petrucci					
A unidade escolar foi atingida inicialmente por tempestades de granizo em 2023 e chuvas intensas em 2024, que perfuraram telhas e danificaram a estanqueidade dos conjuntos. O evento adverso de Chuvas Intensas ocorrido em 19 junho de 2025 (Decreto nº 130) atuou como fator de colapso definitivo. O volume excessivo de água em curto período sobrecarregou as soluções provisórias (lonas e remendos), causando a saturação dos materiais e infiltrações maciças que os reparos paliativos não conseguem mais conter. Foram realizadas manutenções pontuais que apenas amenizaram a situação, porém há a necessidade de substituição de peças de fibrocimento para que o problema seja de fato sanado.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
263		180		61.451,33	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço

	1	OUTRO	180	61.451,33	61.451,33
Meta 3:					
Recuperação da cobertura do prédio municipal Clube Comercial (Complexo Cultural).					
unidade foi atingida inicialmente por tempestades de granizo em 2023 e chuvas intensas em 2024, que perfuraram telhas e danificaram a estanqueidade dos conjuntos. O evento adverso de Chuvas Intensas ocorrido em 19 junho de 2025 (Decreto nº 130) atuou como fator de colapso definitivo. O volume excessivo de água em curto período sobrecarregou as soluções provisórias (lonas e remendos), causando a saturação dos materiais e infiltrações maciças que os reparos paliativos não conseguem mais conter. Além disso, por se tratar de um prédio público antigo, que demanda de materiais muitas vezes difíceis de se encontrar, além de mão de obra especializada para realizar tais reparos, acarreta uma degradação por conta do tempo.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
1500		180		244.914,31	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	180	244.914,31	244.914,31
VALOR TOTAL					R\$ 355.515,30

TERMO DE COMPROMISSO

[X] Declaro que as informações apresentadas neste Formulário expressam a verdade e assumo o compromisso de aplicar os recursos disponibilizados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil/Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (Sedec/MIDR) em ações destinadas ao socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, em cenário de desastre, exclusivamente nas metas apresentadas e aprovadas pela Sedec/MIDR, de acordo com a Lei nº 12.340/2010 (e suas alterações posteriores), a Lei nº 12.608/2012, o Decreto nº 11.219/2022, a Portaria MIDR nº 260, de 2 de fevereiro de 2022 e a Portaria MIDR nº 3.040, de 4 de dezembro de 2020, a Lei nº 14.133/2021 e outras relacionadas à contratação, bem como demais orientações publicadas pela Sedec /MIDR.

Me comprometo a comparecer à agência para regularização da conta específica, sempre que necessário, assim como registro concordância com a possibilidade de movimentação da conta diretamente pela Sedec sem autorização prévia do Beneficiário. Da mesma forma, declaro estar ciente da obrigação de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos federais em até 30 (trinta) dias a contar do término da vigência do instrumento de transferência de recursos.

É o que informamos,

Bagé, 5 de Março de 2026

PROPONENTE
Bagé
88.073.291/0001-99
LUIZ FERNANDO MAINARDI
291.496.060-34

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
ANTÔNIO HÉCTOR BASTIDE RAMOS
930.828.940-20
(53) 3240-4300 / (53) 99901-0655
hector.ramos@bage.rs.gov.br

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -



Análise de Metas - Resposta

DESCRIÇÃO DAS METAS E ITENS

Nº	Dados da Meta					
1	Recuperação de telhado da EMEI Professora Zita Ferrando de Vargas					
	A unidade escolar foi atingida inicialmente por tempestades de granizo em 2023 e chuvas intensas em 2024, que perfuraram telhas e danificaram a estanqueidade dos conjuntos. O evento adverso de Chuvas Intensas ocorrido em 19 de junho de 2025 (Decreto nº 130) atuou como fator de colapso definitivo. O volume excessivo de água em curto período sobrecarregou as soluções provisórias (lonas e remendos), causando a saturação dos materiais e infiltrações maciças que os reparos paliativos não conseguem mais conter. Foram realizadas manutenções pontuais que apenas amenizaram a situação, porém há a necessidade de substituição de peças cerâmicas para que o problema seja de fato sanado.					
	Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total da meta 1	
	182		180		R\$ 49.149,66	
	Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item
	1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
		1	OUTRO	180	R\$ 49.149,66	R\$ 49.149,66
				Sugestão de atendimento	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
	Gunter Assis Moraes (Analista)			[X] Sim [] Não	R\$ 49.149,66	R\$ 49.149,66
	Item	Especificação			R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
	1	Reforma da cobertura e rede elétrica.			R\$ 49.149,66	R\$ 49.149,66
	Trata-se do restabelecimento da habitabilidade de edificação pública destinado a serviço essencial, enquadrando-se, portanto, ao Art. 2º, VI, do Decreto 10.593/2020 e ao Art. 17, III, do Decreto 11.219/2022. As Fotografias anexadas ao processo evidenciam o dano continuado desde 2023. Os custos unitários estão compatíveis com as referências SICRO /SINAPI. Sugere-se o prosseguimento da solicitação.					
	Andressa Della Justina de Castro (Coordenador)			[X] Sim [] Não	R\$ 49.149,66	R\$ 49.149,66
	Item	Especificação			R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
	1	Reforma da cobertura e rede elétrica.			R\$ 49.149,66	R\$ 49.149,66
	Thiago de Souza Coelho Monico (CGMO)			[X] Sim [] Não	R\$ 49.149,66	R\$ 49.149,66
	Item	Especificação			R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
	1	Reforma da cobertura e rede elétrica.			R\$ 49.149,66	R\$ 49.149,66
Paulo Roberto Farias Falcão (Diretor)			[X] Sim [] Não	R\$ 49.149,66	R\$ 49.149,66	
Item	Especificação			R\$ Solicitado	R\$ Sugerido	
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.			R\$ 49.149,66	R\$ 49.149,66	
Wolnei Aparecido Wolff Barreiros (Secretário)			[X] Sim [] Não	R\$ 49.149,66	R\$ 49.149,66	
Item	Especificação			R\$ Solicitado	R\$ Sugerido	
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.			R\$ 49.149,66	R\$ 49.149,66	

Recuperação do telhado da EMEI Frederico Petrucci

A unidade escolar foi atingida inicialmente por tempestades de granizo em 2023 e chuvas intensas em 2024, que perfuraram telhas e danificaram a estanqueidade dos conjuntos. O evento adverso de Chuvas Intensas ocorrido em 19 junho de 2025 (Decreto nº 130) atuou como fator de colapso definitivo. O volume excessivo de água em curto período sobrecarregou as soluções provisórias (lonas e remendos), causando a saturação dos materiais e infiltrações maciças que os reparos paliativos não conseguem mais conter. Foram realizadas manutenções pontuais que apenas amenizaram a situação, porém há a necessidade de substituição de peças de fibrocimento para que o problema seja de fato sanado.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total da meta 2		
263		180		R\$ 61.451,33		
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item	
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço	
	1	OUTRO	180	R\$ 61.451,33	R\$ 61.451,33	
		Sugestão de atendimento		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido	
Gunter Assis Moraes (Analista)		[X] Sim [] Não		R\$ 61.451,33	R\$ 61.451,33	
Item	Especificação			R\$ Solicitado	R\$ Sugerido	
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.			R\$ 61.451,33	R\$ 61.451,33	
2	Trata-se do restabelecimento da habitabilidade de edificação pública destinado a serviço essencial, enquadrando-se, portanto, ao Art. 2º, VI, do Decreto 10.593/2020 e ao Art. 17, III, do Decreto 11.219/2022. As Fotografias anexadas ao processo evidenciam o dano continuado desde 2023. Os custos unitários estão compatíveis com as referências SICRO /SINAPI. Sugere-se o prosseguimento da solicitação.					
	Andressa Della Justina de Castro (Coordenador)		[X] Sim [] Não		R\$ 61.451,33	R\$ 61.451,33
	Item	Especificação			R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
	1	Reforma da cobertura e rede elétrica.			R\$ 61.451,33	R\$ 61.451,33
	Thiago de Souza Coelho Monico (CGMO)		[X] Sim [] Não		R\$ 61.451,33	R\$ 61.451,33
	Item	Especificação			R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
	1	Reforma da cobertura e rede elétrica.			R\$ 61.451,33	R\$ 61.451,33
	Paulo Roberto Farias Falcão (Diretor)		[X] Sim [] Não		R\$ 61.451,33	R\$ 61.451,33
	Item	Especificação			R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
	1	Reforma da cobertura e rede elétrica.			R\$ 61.451,33	R\$ 61.451,33
	Wolnei Aparecido Wolff Barreiros (Secretário)		[X] Sim [] Não		R\$ 61.451,33	R\$ 61.451,33
	Item	Especificação			R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
	1	Reforma da cobertura e rede elétrica.			R\$ 61.451,33	R\$ 61.451,33
Recuperação da cobertura do prédio municipal Clube Comercial (Complexo Cultural).						
unidade foi atingida inicialmente por tempestades de granizo em 2023 e chuvas intensas em 2024, que perfuraram telhas e danificaram a estanqueidade dos conjuntos. O evento adverso de Chuvas Intensas ocorrido em 19 junho de 2025 (Decreto nº 130) atuou como fator de colapso definitivo. O volume excessivo de água em curto período sobrecarregou as soluções provisórias (lonas e remendos), causando a saturação dos materiais e infiltrações maciças que os reparos paliativos não conseguem mais conter. Além disso, por se tratar de um prédio público antigo, que demanda de materiais muitas vezes difíceis de se encontrar, além de mão de obra especializada para realizar tais reparos, acarreta uma degradação por conta do tempo.						
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total da meta 3		
1500		180		R\$ 244.914,31		
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário	Valor total do item	
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço	
	1	OUTRO	180	R\$ 244.914,31	R\$ 244.914,31	

3

		Sugestão de atendimento	R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
Gunter Assis Moraes (Analista)		[X] Sim [] Não	R\$ 244.914,31	R\$ 244.914,31
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.		R\$ 244.914,31	R\$ 244.914,31
Trata-se do restabelecimento da habitabilidade de edificação pública tombada, enquadrando-se, portanto, ao Decreto 10.593/2020 e ao Art. 17, III, do Decreto 11.219/2022. As Fotografias anexadas ao processo evidenciam o dano continuado desde 2023. Os custos unitários estão compatíveis com as referências SICRO/SINAPI. Sugere-se o prosseguimento da solicitação.				
Andressa Della Justina de Castro (Coordenador)		[X] Sim [] Não	R\$ 244.914,31	R\$ 244.914,31
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.		R\$ 244.914,31	R\$ 244.914,31
Thiago de Souza Coelho Monico (CGMO)		[X] Sim [] Não	R\$ 244.914,31	R\$ 244.914,31
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.		R\$ 244.914,31	R\$ 244.914,31
Paulo Roberto Farias Falcão (Diretor)		[X] Sim [] Não	R\$ 244.914,31	R\$ 244.914,31
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.		R\$ 244.914,31	R\$ 244.914,31
Wolnei Aparecido Wolff Barreiros (Secretário)		[X] Sim [] Não	R\$ 244.914,31	R\$ 244.914,31
Item	Especificação		R\$ Solicitado	R\$ Sugerido
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.		R\$ 244.914,31	R\$ 244.914,31

QUADRO RESUMO - VALORES TOTAIS		
		R\$ Solicitado
		R\$ Sugerido
TOTAL DA SOLICITAÇÃO		R\$ 355.515,30
		R\$ 355.515,30



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Portaria n.º 1112, de 02 de abril de 2026

Autoriza o empenho e a transferência de recursos ao município de **Bagé/RS**, para execução de ações de Proteção e Defesa Civil.

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**, neste ato representado pelo **SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**, consoante a delegação de competência conferida pela Portaria n.º 1.184, de 15 de abril de 2024, publicada no DOU de 16 de abril de 2024, Seção 1, e tendo em vista o disposto na Lei n.º 12.340, de 01 de dezembro de 2010, na Lei n.º 12.608, de 10 de abril de 2012, e no Decreto n.º 11.219, de 5 de outubro de 2022, **RESOLVE**:

Art. 1º Autorizar o empenho e a transferência de recursos ao município de **Bagé/RS** para a execução de ações de **Resposta**, conforme o protocolo de solicitação registrado no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD) e contido no processo SEI n.º **59052.038663/2026-81**, no valor de **R\$ 355.515,30** (trezentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e quinze reais e trinta centavos).

Art. 2º Os recursos financeiros serão transferidos em parcela única, a título de Transferência Legal, onerando a classificação orçamentária 06.182.2318.22BO - Ações de Proteção e Defesa Civil no Plano Orçamentário (PO) 0002 - Ações de Resposta e de Recuperação de Infraestrutura danificada ou destruída por Desastres.

Art. 3º Considerando a natureza emergencial e as ações a serem implementadas, o **prazo para a execução será de 180 dias**, a partir da publicação desta portaria no Diário Oficial da União (DOU).

Art. 4º A utilização dos recursos transferidos, pelo ente beneficiário, está vinculada exclusivamente à execução das ações especificadas no art. 1º desta Portaria, devendo o ente beneficiário cumprir, nos casos de obra de restabelecimento de serviços essenciais, as disposições do Decreto n.º 7.983, de 8 de abril de 2013 e afixar em local visível a placa da obra elaborada conforme o Manual de Uso da Marca do Governo Federal e Obras, Portaria SECOM/PR n.º 31, de 28 de agosto de 2025 e a Instrução Normativa SECOM n.º 5, de 26 de fevereiro de 2024, sem prejuízo do disposto no art. 1º-A, Â§9º da Lei n.º 12.340, de 1º de dezembro de 2010. A placa deve ser mantida em bom estado de conservação durante todo o período de execução da obra, conforme o modelo disponibilizado no sítio eletrônico do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em "Assuntos", "Proteção e Defesa Civil", "Solicitação de Recursos".

Art. 5º O ente beneficiário deverá apresentar a Prestação de Contas Final no prazo de 30 dias, contado da data do término do prazo estabelecido para a execução das ações ou do último pagamento efetuado, quando este ocorrer em data anterior ao encerramento do prazo, nos termos do art. 32 do Decreto n.º 11.219, de 5 de outubro de 2022.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

WOLNEI WOLFF BARREIROS
Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil



Documento assinado eletronicamente por **Wolnei Aparecido Wolff Barreiros, Secretário(a) Nacional de Proteção e Defesa Civil**, em 06/04/2026, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 4 da Portaria Nº 70, de 5 de outubro de 2017 da Secretaria Executiva.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://s2id.mi.gov.br/documento-eletronico> informando o código verificador **00058626** e o CRC **9fe9614a**.



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres
Departamento de Planejamento, Orçamento e Gestão Interna
Coordenação Geral de Orçamento, Finanças e Instrumentos
Coordenação de Instrumentos de Repasse

Ofício nº 206/2026/CIR/CGOFI/DPOG/CENAD/SEDEC-MIDR

Brasília, na data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
LUIZ FERNANDO MAINARDI
Prefeito(a) Municipal
Rua Caetano Gonçalves nº 1151 - Centro
96.400-040 - Bage - RS

Assunto: Formalização de adesão ao Cartão de Pagamento de Defesa Civil - CPDC.

Senhor(a) Prefeito(a),

1. Informa-se que a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) iniciou o processo de adesão ao Cartão de Pagamento de Defesa Civil (CPDC) para este município.
2. O CPDC é a forma exclusiva de execução dos recursos federais repassados para as ações de resposta, que compreendem socorro, assistência às vítimas e restabelecimento dos serviços essenciais. Portanto, são ações emergenciais e imediatas, durante e após um desastre, para atendimento à população afetada.
3. A conta de relacionamento foi aberta pela Sedec no Banco do Brasil junto à agência de relacionamento dessa prefeitura, conforme a seguir:

CNPJ	88.073.291/0001-99
Agência	0034-5
Conta	107362-1
Centro de Custo	008606987
Nome do Portador	LUIZ FERNANDO MAINARDI
CPF do Portador	291.496.060-34
Processo S2iD-SEI	59052.038663/2026-81

4. O titular da conta é o(a) representante legal do Município (Prefeito/a), a quem cabe formalização do ato. Para tanto, é necessário apenas que se dirija à agência do Banco do Brasil indicada para o preenchimento e a assinatura dos seguintes formulários e documentos:

- a) Contrato do Cartão de Pagamento de Defesa Civil;
- b) Proposta de Adesão ao CPDC;

- c) Cadastro de Centro de Custos;
- d) Cadastro do(s) Portador(es);
- e) Inclusão de Representante Autorizado (se for o caso), para cada Centro de Custos; e
- f) Cartões de autógrafa para o Representante Legal e Representante(s) Autorizado(s).

5. Caso o(a) representante legal opte por designar os portadores (não há número máximo ou mínimo) para receber os cartões (plásticos) e realizar os pagamentos, este procedimento poderá ser feito no ato da formalização da conta, com a presença dos mesmos para o cadastramento da senha individual. Os portadores deverão ser servidores públicos ou ocupantes do cargo de Secretário estadual/municipal.

6. Para maiores esclarecimentos a Sedec disponibiliza o Manual do CPDC, o qual pode ser acessado em <https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil/solicitacao-de-recursos-1/ManualdoCPDCAtualizacaomaiode2021.pdf>

Respeitosamente,

EWERTHON MARQUES
Coordenador-Geral de Orçamento, Finanças e Instrumentos

Adendo: Informações adicionais relativas ao CPDC poderão ser solicitadas à Coordenação de Transferência de Recursos, pelo endereço eletrônico cpdc@mdr.gov.br.



Documento assinado eletronicamente por **Ewerthon Marques, Coordenador(a)-Geral de Orçamento, Finanças e Instrumentos**, em 07/04/2026, às 10:09, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6588694** e o código CRC **05008FD8**.

SGAN, Quadra 906, Módulo, F, Bloco A, 3 andar, Sala 107 a 110- Edifício Celso Furtado.
CEP: 70.655-775 - Brasília/DF

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 08/04/2026 | Edição: 66 | Seção: 1 | Página: 43

Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil

PORTARIA Nº 1.112, DE 2 DE ABRIL DE 2026

Autoriza o empenho e a transferência de recursos ao município de Bagé/RS, para execução de ações de Proteção e Defesa Civil.

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, neste ato representado pelo SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, consoante a delegação de competência conferida pela Portaria n.º 1.184, de 15 de abril de 2024, publicada no DOU de 16 de abril de 2024, Seção 1, e tendo em vista o disposto na Lei n.º 12.340, de 01 de dezembro de 2010, na Lei n.º 12.608, de 10 de abril de 2012, e no Decreto n.º 11.219, de 5 de outubro de 2022, resolve:

Art. 1º Autorizar o empenho e a transferência de recursos ao município de Bagé/RS para a execução de ações de Resposta, conforme o protocolo de solicitação registrado no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD) e contido no processo SEI n.º 59052.038663/2026-81, no valor de R\$ 355.515,30 (trezentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e quinze reais e trinta centavos).

Art. 2º Os recursos financeiros serão transferidos em parcela única, a título de Transferência Legal, onerando a classificação orçamentária 06.182.2318.22BO - Ações de Proteção e Defesa Civil no Plano Orçamentário (PO) 0002 - Ações de Resposta e de Recuperação de Infraestrutura danificada ou destruída por Desastres.

Art. 3º Considerando a natureza emergencial e as ações a serem implementadas, o prazo para a execução será de 180 dias, a partir da publicação desta portaria no Diário Oficial da União (D.O.U.).



Art. 4º A utilização dos recursos transferidos, pelo ente beneficiário, está vinculada exclusivamente à execução das ações especificadas no art. 1º desta Portaria, devendo o ente beneficiário cumprir, nos casos de obra de restabelecimento de serviços essenciais, as disposições do Decreto n.º 7.983, de 8 de abril de 2013 e afixar em local visível a placa da obra elaborada conforme o Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras, Portaria SECOM/PR n.º 31, de 28 de agosto de 2025 e a Instrução Normativa SECOM n.º 5, de 26 de fevereiro de 2024, sem prejuízo do disposto no art. 1º -A, §9º da Lei n.º 12.340, de 1º de dezembro de 2010. A placa deve ser mantida em bom estado de conservação durante todo o período de execução da obra, conforme o modelo disponibilizado no sítio eletrônico do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em "Assuntos", "Proteção e Defesa Civil", "Solicitação de Recursos".

Art. 5º O ente beneficiário deverá apresentar a Prestação de Contas Final no prazo de 30 dias, contado da data do término do prazo estabelecido para a execução das ações ou do último pagamento efetuado, quando este ocorrer em data anterior ao encerramento do prazo, nos termos do art. 32 do Decreto n.º 11.219, de 5 de outubro de 2022.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

WOLNEI WOLFF BARREIROS

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO

DESPACHO

Processo nº 59052.038663/2026-81

Protocolo S2iD: RES-RS-4301602-20260305-03

Município: **Bagé/RS**

Assunto: Solicitação de emissão de Nota de Empenho e de Ordem Bancária.

À Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças - CGOR,

Trata-se de processo destinado à liberação de recursos a título de **transferência legal**, nos termos da legislação vigente.

Considera-se:

- análise de Metas ([6582827](#));
- Portaria publicada n.º 1112, de 02 de abril de 2026 ([6592159](#)); e
- dados bancários disponíveis no documento n.º [6593615](#).

Portanto, **solicita-se:**

- **emissão da Nota de Empenho dos recursos**, observando a classificação orçamentária a seguir; e

Programa de Trabalho	PTRES	Fonte	Natureza de Despesa	UG Responsável	Plano Interno	Valor (R\$)	Vinculação	Competência	Categoria	Objeto	CNPJ
06.182.2318.22 BO.6500	269046	3000000000	3.3.40.41	530012	RS8531HTCH0	355.515,30	350	3	C	Ações de Resposta	88.073.291 /0001-99
TOTAL						355.515,30	-				

- **que na sequência, seja emitida a Ordem Bancária**, conforme os dados bancários disponíveis no documento acima.

Atenciosamente,

EWERTHON MARQUES

Coordenador-Geral de Orçamento, Finanças e Instrumentos

S2iD
assinatura
digital

Documento assinado eletronicamente por **Ewerthon Marques**, -, em 08/04/2026, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 4 da Portaria Nº 70, de 5 de outubro de 2017 da Secretaria Executiva.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://s2id.mi.gov.br/documento-eletronico> informando o código verificador **00058764** e o CRC **86685104**.

___ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONRO (CONSULTA REGISTRO ORCAMENTARIO) _____
09/04/26 12:18 USUARIO : SANTINA
DATA EMISSAO : 09Abr26 NUMERO : 2026RO0000695
UG/GESTAO EMITENTE: 530012 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIV
FAVORECIDO : 88073291/0001-99 MUNICIPIO DE BAGE
DOCUMENTO WEB : 2026NE000294 DOCUMENTO REFERENCIA :
INF. COMPLEMENTAR : TL.0222/2026

SISTEMA ORIGEM : SIAFI
TAXA DE CAMBIO :
CEL. ORCAMENTARIA : 1 269046 3000000000 334041 530012 RS8531HTCH0

OBSERVACAO
TRANSFERENCIA OBRIGATORIA AUTORIZADA PELA PORTARIA Nº 1112, DE 02 DE ABRIL DE
2026, DESPACHO 6595407.

LANCADO POR : 23921242134 - SANTINA UG : 530012 09Abr26 12:17
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONRO (CONSULTA REGISTRO ORCAMENTARIO) _____
09/04/26 12:19 USUARIO : SANTINA
DATA EMISSAO : 09Abr26 NUMERO : 2026RO0000695
UG/GESTAO EMITENTE: 530012 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIV
FAVORECIDO : 88073291/0001-99 MUNICIPIO DE BAGE
DOCUMENTO WEB : 2026NE000294 DOCUMENTO REFERENCIA :

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
001	401201			33404139	355.515,30

LANCADO POR : 23921242134 - SANTINA UG : 530012 09Abr26 12:17
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Assunto: Assinatura de Nota de Empenho.

1. Atestamos para os devidos fins a assinatura da nota de empenho de número 2026NE000294, em favor do Município de Bagé - RS.

JULIANA SOBRINHO DOS SANTOS MORETTI
Gestora Financeira

WOLNEI WOLFF BARREIROS

Ordenador de Despesa

S2iD
assinatura
digital

Documento assinado eletronicamente por **JULIANA SOBRINHO DOS SANTOS MORETTI, Diretor Dag**, em 10/04/2026, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 4 da Portaria Nº 70, de 5 de outubro de 2017 da Secretaria Executiva.

S2iD
assinatura
digital

Documento assinado eletronicamente por **Wolnei Aparecido Wolff Barreiros, Secretário(a) Nacional de Proteção e Defesa Civil**, em 14/04/2026, às 08:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 4 da Portaria Nº 70, de 5 de outubro de 2017 da Secretaria Executiva.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://s2id.mi.gov.br/documento-eletronico> informando o código verificador **00058794** e o CRC **fa93de5f**.

___ SIAFI2026-TRANSF-CADASTRO-CONTRANSF (CONSULTA TRANSFERENCIA)_____
10/04/26 08:36 USUARIO : VERA LUCIA

TRANSFERENCIA LEGAL: 1ABVVF SITUACAO : ADIMPLENTE <SIAFI>

REPASSADORA : 530012/00001 - SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CI
RESPONSAVEL : 46152687691 - WOLNEI APARECIDO WOLFF BARREIROS
NUMERO ORIGINAL: TL.0222/2026 NUMERO PROCESSO: 59052.038663/2026-81

ENTIDADE CONTEMPLADA: 88073291000199 - MUNICIPIO DE BAGE
RESPONSAVEL : 29149606034 - LUIZ FERNANDO MAINARDI
ESFERA : 2 - MUNICIPIO
ENDERECO : CAETANO GONCALVES 1151 CENTRO
MUNICIPIO : BAGE - RS

INICIO VIGENCIA : 08Abr2026 FIM VIGENCIA: 05Out2026
CELEBRACAO : 10Abr2026 PUBLICACAO : 10Abr2026
PRAZO PREST. CONTAS: 04Nov2026

PF1=AJUDA PF2=ENT. DEST. PF3=SAI PF4=OBJETO PF5=CRONOGRAMA
PF8=JUSTIF. TCU PF9=INAD. PEND. PF10=INICIO PF11=DET. CONS. PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Departamento de Articulação e Gestão

DESPACHO

Processo nº 59052.038663/2026-81

Assunto: **Liberação de recursos.**

1. Despacho inserido para mera atualização do fluxo do processo no S2ID, uma vez que o empenho e o pagamento foram autorizados pelo mesmo despacho, a fim de garantir a agilidade que a transferência requer.

EWERTHON MARQUES

Coordenador-Geral de Orçamento, Finanças e Instrumentos

WOLNEI WOLFF BARREIROS

Ordenador de Despesa

S2iD
assinatura
digital

Documento assinado eletronicamente por **Ewerthon Marques**, -, em 22/04/2026, às 08:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 4 da Portaria Nº 70, de 5 de outubro de 2017 da Secretaria Executiva.

S2iD
assinatura
digital

Documento assinado eletronicamente por **Wolnei Aparecido Wolff Barreiros, Secretário(a) Nacional de Proteção e Defesa Civil**, em 22/04/2026, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 4 da Portaria Nº 70, de 5 de outubro de 2017 da Secretaria Executiva.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://s2id.mi.gov.br/documento-eletronico> informando o código verificador **00058886** e o CRC **b9b97676**.

___ SIAFI2026-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
13/04/26 15:12 USUARIO : SANTINA
DATA EMISSAO : 13Abr26 TIPO OB: 12 NUMERO : 2026OB000315
UG/GESTAO EMITENTE: 530012 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIV
BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 88073291/0001-99 - MUNICIPIO DE BAGE
BANCO : 001 AGENCIA : 0034 CONTA CORRENTE : 1073621
DOCUMENTO ORIGEM : 530012/00001/2026TF000290 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001636114-8 PROCESSO : 59052.038663/2026-81
VALOR : 355.515,30

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 13/04/26
TRANSFERENCIA OBRIGATORIA AUTORIZADA PELA PORTARIA Nº 1112, DE 02 DE ABRIL DE
2026, DESPACHO 6595407.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

13/04/26 15:12

USUARIO : SANTINA

DATA EMISSAO : 13Abr26 TIPO OB: 12

NUMERO : 2026OB000315

UG/GESTAO EMITENTE: 530012 / 00001 - SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIV

BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 88073291/0001-99 - MUNICIPIO DE BAGE

BANCO : 001 AGENCIA : 0034 CONTA CORRENTE : 1073621

VALOR : 355.515,30

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401027	2026NE000294350		33404139	
----	--------	-----------------	--	----------	--

	1ABBVF				355.515,30
--	--------	--	--	--	------------

02	531006	2026NE000294	215310000		
----	--------	--------------	-----------	--	--

	1ABBVF				355.515,30
--	--------	--	--	--	------------

03	561602	30000000000350C			
----	--------	-----------------	--	--	--

355.515,30

LANCADO POR : 08072861760 - JULIANA UG : 530012 13Abr26 12:29

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



Senhor responsável pela solicitação de recursos federais,

1. Em referência à solicitação de recursos financeiros federais para resposta a desastre, **informa-se a emissão de Ordem Bancária - OB, conforme as informações abaixo:**

Processo nº 59052.038663/2026-81

Protocolo RES-RS-4301602-20260305-03

Termo de Compromisso (TC) TL.0222/2026

Empenho 2026NE000294

Valor empenhado (R\$) 355.515,30

Transferência Financeira 355.515,30 OB: 2026OB000315, de 13/04/2026

	Metas/Itens aprovados	Valor (R\$)
Objeto	Recuperação de telhado da EMEI Professora Zita Ferrando de Vargas	49.149,66
	Recuperação do telhado da EMEI Frederico Petrucci	61.451,33
	Recuperação da cobertura do prédio municipal Clube Comercial (Complexo Cultural).	244.914,31

Fim da Vigência 05/10/2026

2. Frisa-se que **os recursos repassados destinam-se exclusivamente à execução do objeto descrito no quadro acima**, conforme aprovação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - SEDEC.
3. **A solicitação de parcela subsequente deverá ser feita por meio do S2ID com a Prestação de Contas Parcial (e o Extrato Bancário). Com vistas a evitar a descontinuidade das ações, sugere-se que a solicitação seja enviada à SEDEC quando os recursos liberados atingirem 80% da execução.**
4. O repasse e a execução dos recursos federais para resposta a desastre (transferência obrigatória) têm como referências legais as seguintes normas: Leis 12.608/2012; Lei nº 12.340/2010; Lei 8.666/1993; Decreto nº 7.257/2010; e Portaria MI nº 607/2011, dentre outras. Destacam-se os termos legais abaixo.

Decreto nº 7.257/2010 Art. 11. A utilização dos recursos transferidos nos termos dos arts. 9º e 10º pelo ente beneficiário está vinculada exclusivamente à execução das ações previstas neste Decreto, além das especificadas pelo Ministério da Integração Nacional quando da liberação dos recursos. [...]

- 2º **A utilização dos recursos em desconformidade com as ações especificadas pelo Ministério da Integração Nacional acarretará ao órgão ou entidade do Estado, Distrito Federal ou Município beneficiário a obrigação de devolvê-los devidamente atualizados, conforme legislação aplicável.**

Lei nº 12.340/2010 Art. 5º-A. Constatadas, a qualquer tempo, nas ações de prevenção, de resposta e de recuperação, a presença de vícios nos documentos apresentados, a inexistência de risco de desastre, da situação de emergência ou do estado de calamidade pública declarados ou a inexecução do objeto, o ato administrativo que tenha autorizado a realização da transferência obrigatória perderá seus efeitos, **ficando o ente beneficiário obrigado a devolver os valores repassados devidamente atualizados.**

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, ocorrendo indícios de falsificação de documentos pelo ente federado, deverão ser notificados o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual respectivo, para adoção das providências cabíveis. (grifo nosso)

5. Diante dos princípios da transparência e publicidade, **as ações de resposta à população afetada por desastres, desenvolvidas com recursos federais, devem ser amplamente divulgadas pelos entes federados beneficiários**, inclusive por meio de portal na internet, destacando o objeto pactuado com a União, os valores envolvidos, empresas contratadas, estágio de execução e o alcance da finalidade de atendimento à população afetada pelo desastre que motivou a liberação dos recursos federais.
6. **Demanda excepcional** para alterar metas aprovadas e prazos depende de formalização motivada e de **autorização da SEDEC**. Em caso de necessidade de prorrogação de vigência, a solicitação deverá ser enviada com antecedência mínima de **30 dias do Fim da Vigência**.
7. **Os recursos empenhados devem ser executados até o fim da vigência do Termo de Compromisso**. Na ocasião de haver saldo remanescente, o mesmo deve ser devolvido, por meio de GRU, conforme orientações contidas no site <http://www.mi.gov.br/web/guest/defesa-civil/prestacao-de-contas>.
8. Por fim, a **prestação de contas final** deve ser enviada à SEDEC/MI, **em até 30 dias a contar do fim da vigência ou da conclusão da execução dos recursos (o que ocorrer primeiro), via S2ID**.

Atenciosamente,

Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres - CENAD
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
Ministério da Integração Nacional
(61)2034-4600

Atenciosamente, S2ID - Sistema Integrado de Informações sobre desastre