## 5.1.

### Ejercicios de vibraciones

#### **Rafael Torres**

Responsable del Dpto. de Ingeniería en Vibroacústica de VIBCON Gerente de AV ENGINYERS

rafa@vibcon.es



Enfriadora en planta cubierta de un edificio situado en Rala.Catalunya nº 9 de Barcelona.

Ha estado en servicio durante 20 años y no poseen la memoria técnica de la instalación y únicamente tienen archivados algunos datos debido a actuaciones como resultado de la gestión de su mantenimiento.








ED13:23/02/2015



### **Datos facilitados**

Fecha de instalación	1986
Peso de la enfriadora	Se desconoce
Motocompresores rpm al 100%	3000 rpm
Régimen de trabajo	Al 20%

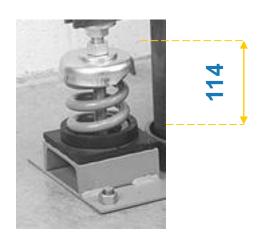


8 Aisladores montados	Marca ACME
Altura libre	114 mm
Carga mínima	500 N
Flecha mínima	5 mm.
Carga máxima	2500 N
Flecha Máxima	25 mm.

Los 8 aisladores son iguales

ED13:23/02/2015



#### -En inspección ocular medimos las alturas de trabajo de los muelles (Ht).

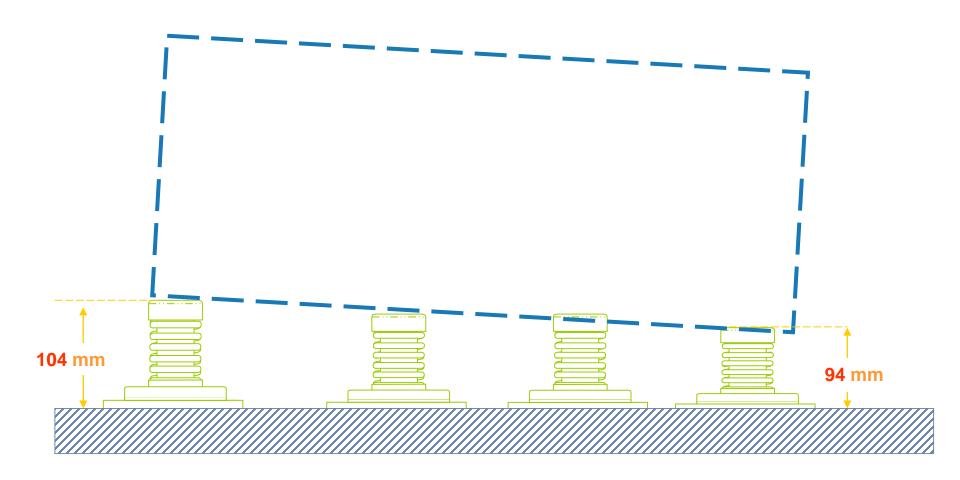

ED13:23/02/2015









1. ¿Que tipo de sistema mecánico tengo?

ED13:23/02/2015










3. Determinar la k y la f<sub>0</sub> del sistema

ED13:23/02/2015



Para un climatizador EN SERVICIO y de peso total 900Kg, se opta por colocarle un montaje antivibratorio de frecuencia natural fn=10Hz, compuesto por un sistema en paralelo de 6 muelles de igual rigidez (k) distribuidos en la base de la máquina conociendo la situación del centro de gravedad. ¿Qué flecha y k deberán tener los aisladores de muelle?

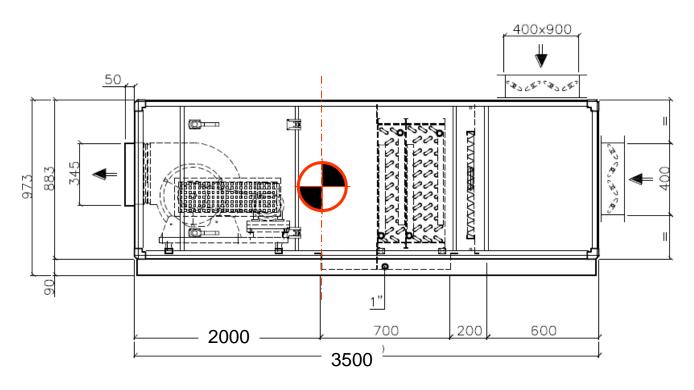


ED13:23/02/2015

dibujo s/escala



# UNA VEZ COLOCADOS LOS AISLADORES DE 10Hz se observa que la máquina vibra el doble que antes de colocar los aisladores de muelle ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha sucedido? ¿hay solución?

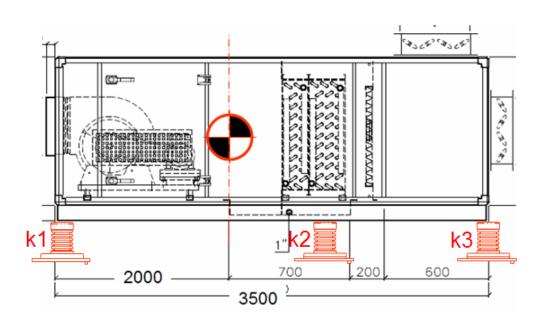

ED13:23/02/2015



- Climatizador de 800Kg repartido en 4 apoyos simétricos
- Motor 1500 rpm
- Ventilador 700 rpm



- a) Seleccionar el montaje antivibratorio para obtener un grado de aislamiento del 90%
- b) Reajustar el sistema reutilizando el mismo montaje antivibratorio al saber que se va a colocar un variador de frecuencia para que el ventilador gire a 400 rpm.

ED13:23/02/2015

