

# MANUAL CARGA – OBD0309

## ADIÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DE PRESENÇA FORD FUSION PATS BCM1 KEYLESS

Ver. 2





SETEMBRO DE 2023



# **ÍNDICE**

NTRODUÇAO	3
APLICAÇÃO	3
CHAVE DE PRESENÇA UTILIZADA	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
OCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DOS VEÍCULOS	5
OCALIZANDO O SLOT DA CHAVE	5
REALIZANDO O TESTE DE COMPTIBILIDADE	6
REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES	8
REALIZANDO A EXCLUSÃO DE CHAVES	11
OUTRAS MENSAGENS	15



# **INTRODUÇÃO**

## Essa carga realiza as seguintes funções:

- Adição de chaves de presença;
- Programação de chaves de presença (todas as chaves são apagadas e é necessário apresentar duas chaves).

## **APLICAÇÃO**

MARCA	MODELO	ANO
Ford	Fusion 2.0 Titanium	2013 – 2016

## CHAVE DE PRESENÇA UTILIZADA



Utilize uma chave de presença original Ford Fusion (ID49 keyless).



# **ACESSÓRIOS UTILIZADOS**



Cabo Universal + Adaptador A3: Utilizados para realizar procedimentos via diagnose no veículo.




Todos os acessórios conectados para realizar os procedimentos via diagnose.



## LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DOS VEÍCULOS

A tomada de diagnose do veículo listado na Aplicação fica localizado na área A5.

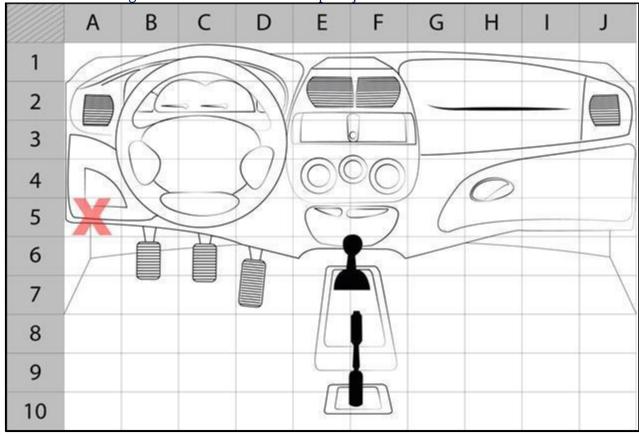

## LOCALIZANDO O SLOT DA CHAVE


Para acessar o slot, abra o console/apoio de braço e insira a chave no local indicado na imagem abaixo.





## REALIZANDO O TESTE DE COMPTIBILIDADE

Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

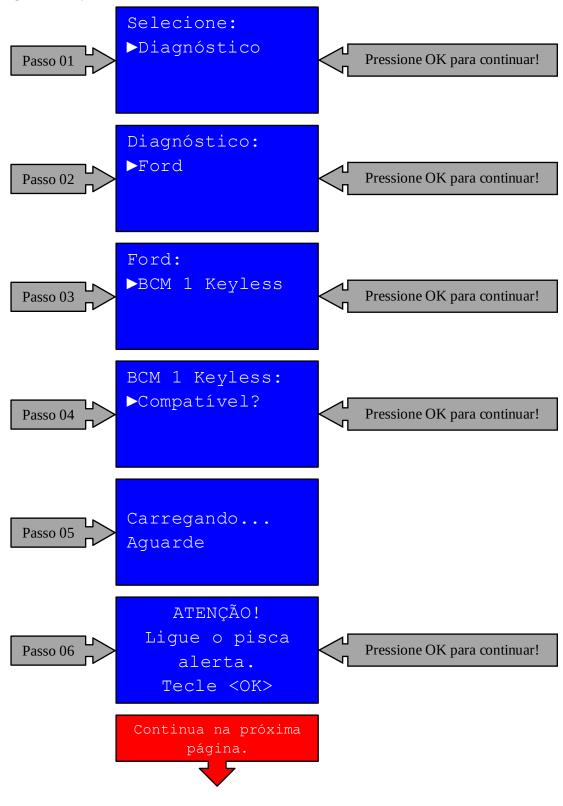









## REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES


Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

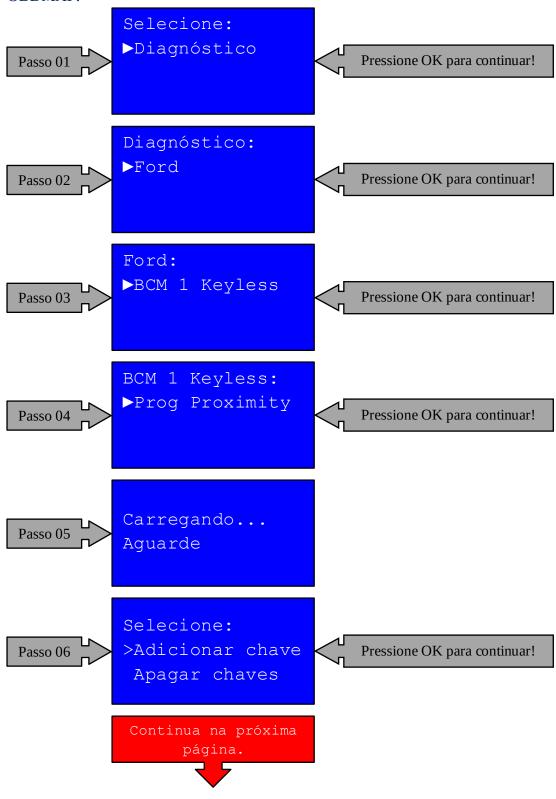



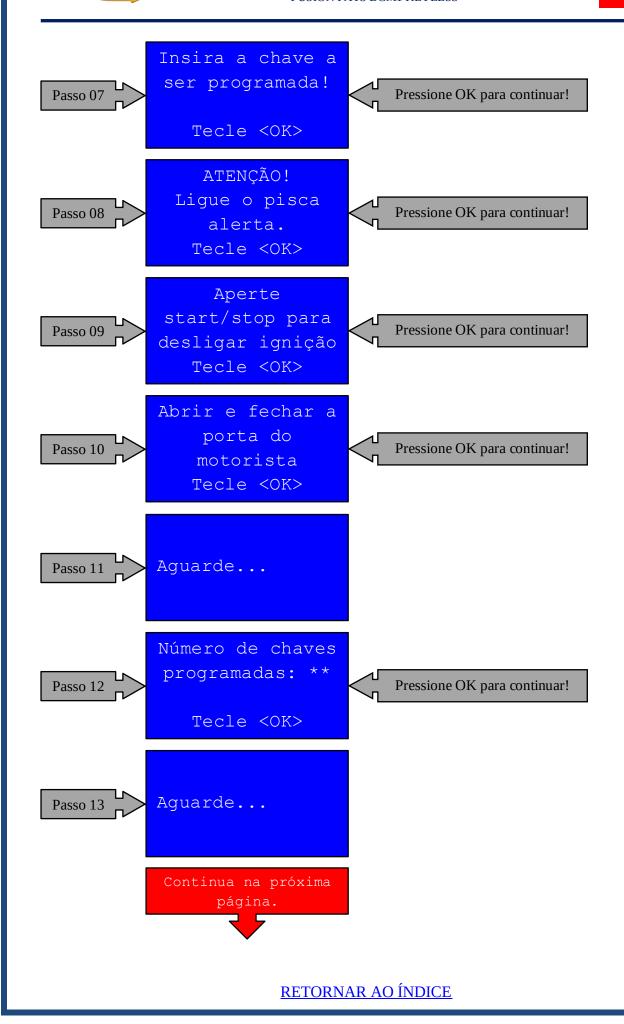




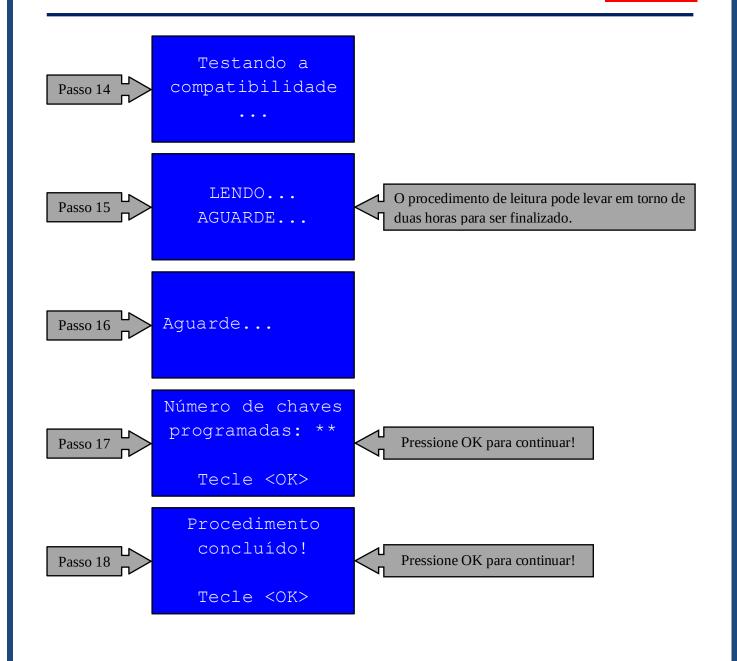




## REALIZANDO A EXCLUSÃO DE CHAVES


Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

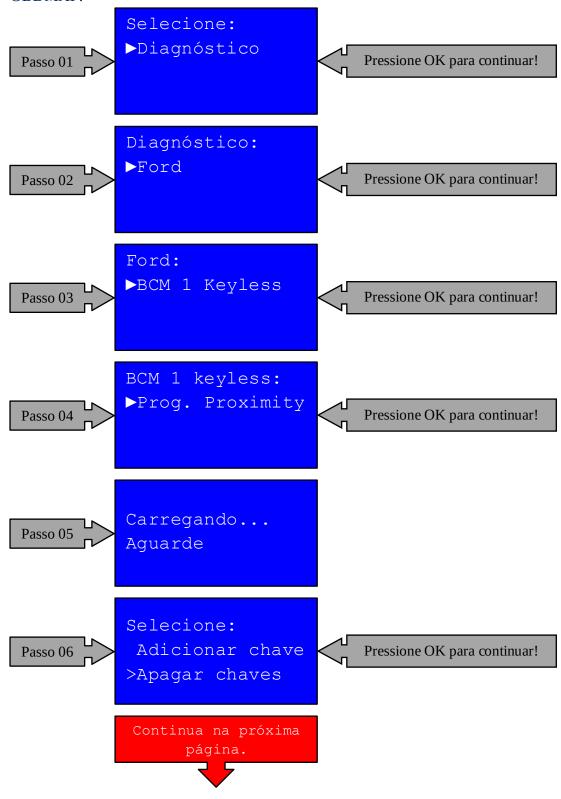




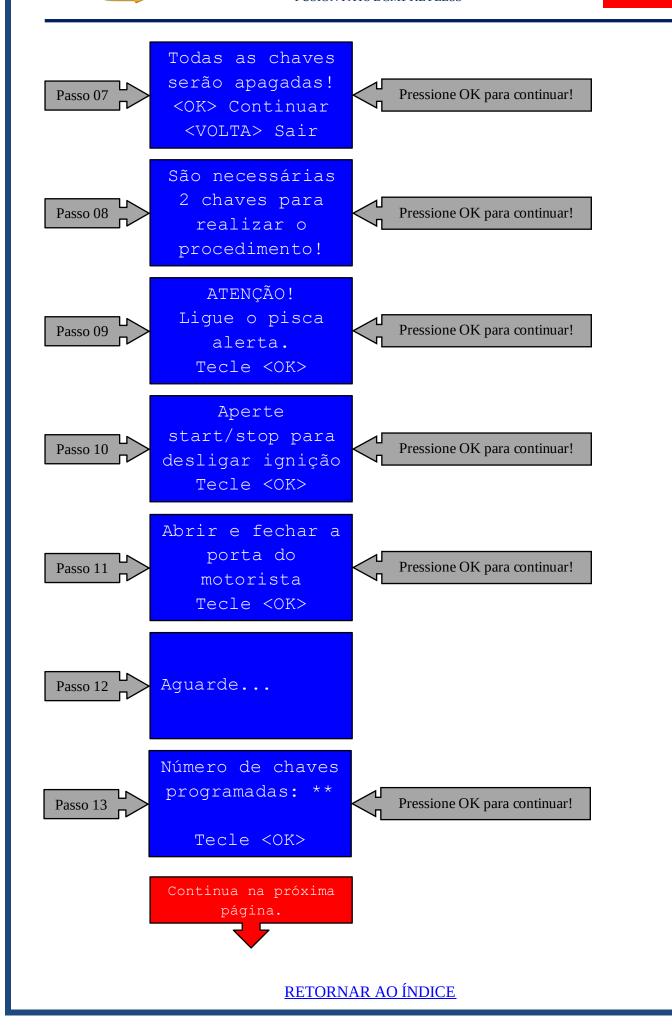



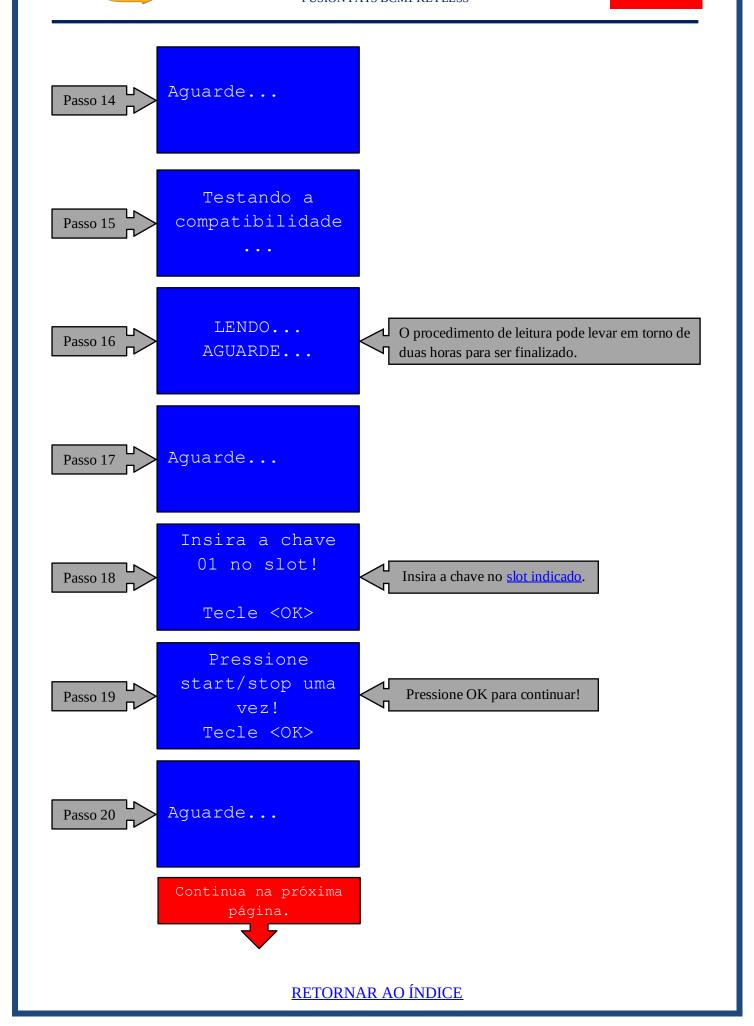



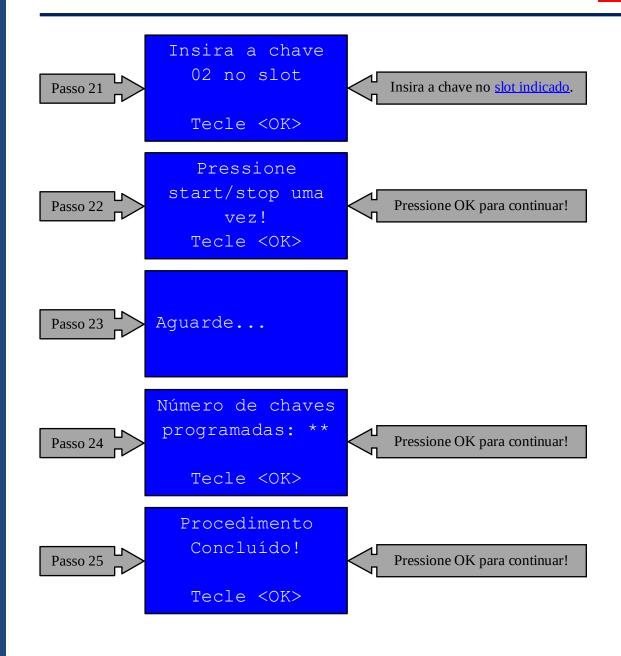



## **OUTRAS MENSAGENS**


# Erro de Comunicação!

#### **Causas Prováveis:**

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

#### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza o Cabo Universal e Adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com o Suporte Técnico.



#### Causa Provável:

• Sistema não compatível com a aplicação.

#### Solução:

• Verificar aplicação.



# Chave não programada!

#### Causas Prováveis:

- O veículo não conseguir identificar a chave;
- Chave com problemas;
- Antena do veículo com problemas.

## Soluções:

- Utilize a chave de presença original Ford Fusion;
- Verifique a antena do veículo.

Veículo incompatível!

#### Causa Provável:

• Veículo compatível com a aplicação.

#### Solução:

Verificar aplicação.

SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.