

# Manual Carga – PS0007 Programação de Chaves Mitsubishi (Outlander 10-14, Lancer 11-19 e ASX 11-18)

Rev. 4





# ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
TRANSPONDER UTILIZADO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
PLAY SERVICE	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	6
REALIZANDO A LEITURA DE DADOS	7
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	9
OUTP AS MENSAGENS	12



# INTRODUÇÃO

## Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de dados;
- Programação de até 4 chaves para o veículo.

# **APLICAÇÃO**

Marca	Modelo	Ano
Mitsubishi	ASX 2.0	2011 a 2018
	Lancer 2.0	2011 a 2019
	Lancer Evolution 2.0	2010 a 2014
	Outlander 2.0	2010 a 2014
	Outlander 2.4	2010 a 2011
	Outlander 3.0	2010 a 2014

### TRANSPONDER UTILIZADO



Utilize um transponder PCF7936 (ID46) dedicado para Mitsubishi. De acordo com a carga **PS0079**.



## **ACESSÓRIOS UTILIZADOS**



Utilize o Cabo Universal + Adaptador A3

Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.





#### PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema:

**Saldo:** \*\*.\*\*\*c: Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função;

Valor do serviço: Informa o valor do serviço atual selecionado;

**Valor parcial** \*\*/\*\* \*\*.\*\*\*c: Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas;

Valor total \*\*.\*\*\*c: Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas;

**Serão debitados** \*\*\*c do saldo: Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado:

**Serviço Liberado!:** Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos;

**Saldo Insuficiente!:** Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado;

**Aguardando dispositivo smartphone:** Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativono dispositivo celular;

**Obtendo informações do serviço:** O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço;


**Sincronizando aguarde:** Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos:

**Emparelhamento concluído:** Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.



# LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


• A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na área A5.

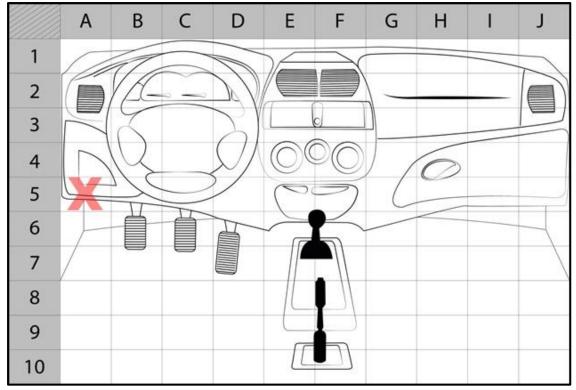




#### REALIZANDO A LEITURA DE DADOS

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

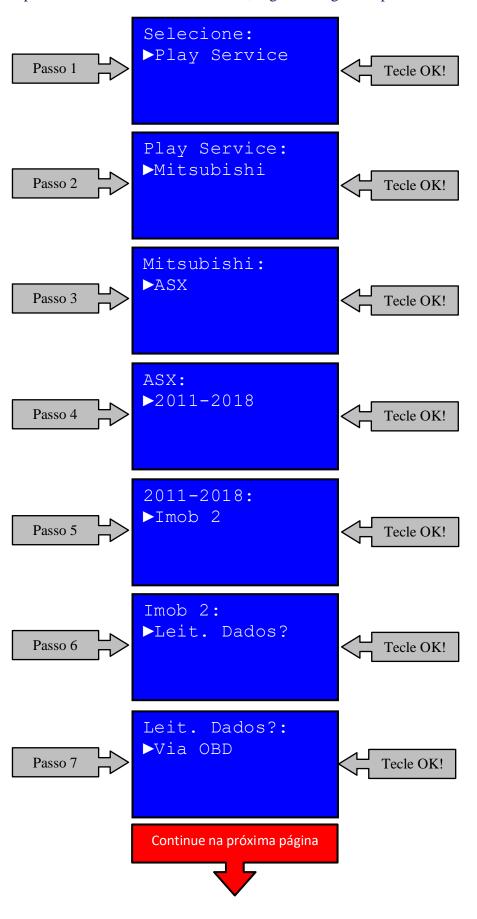



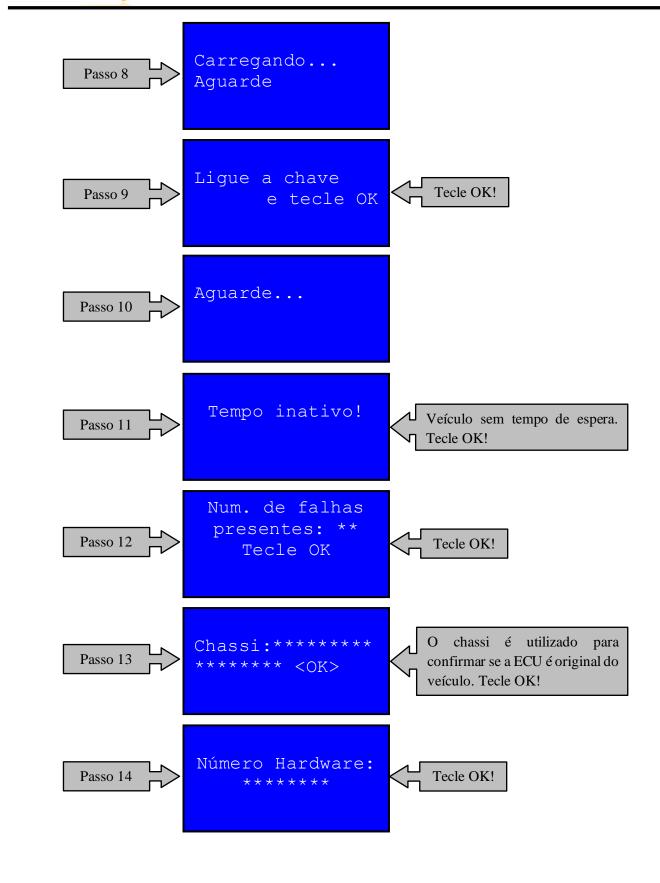


Voltar indice




## REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

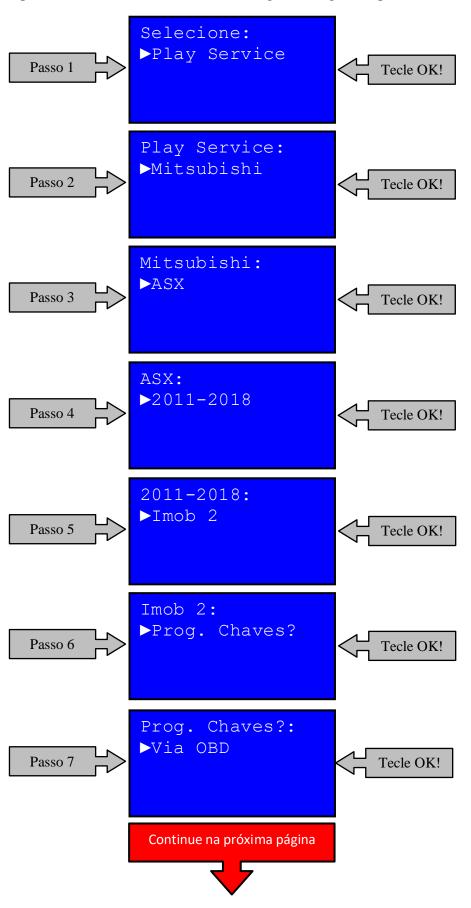



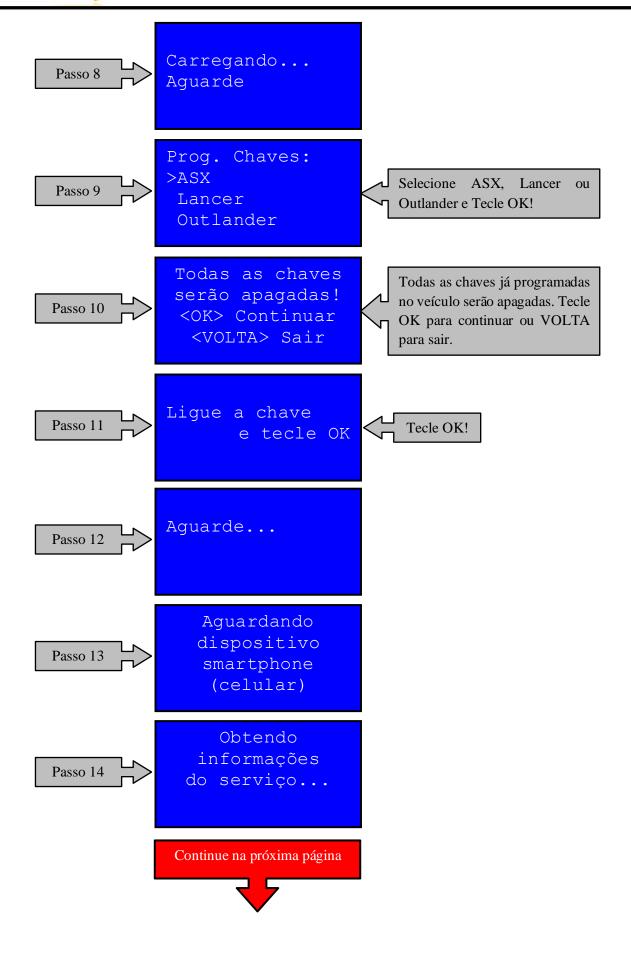



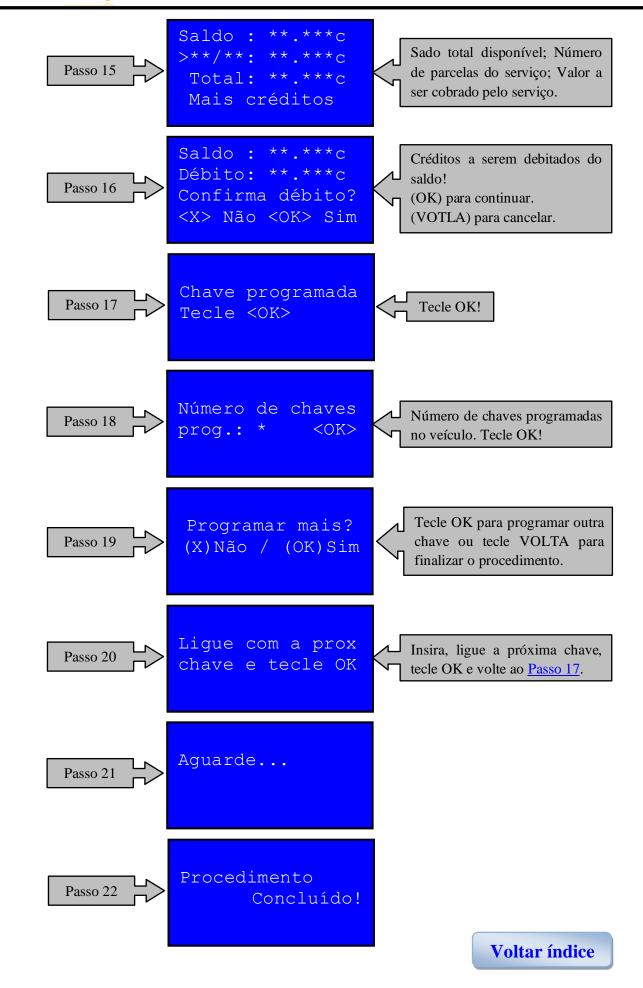



#### **OUTRAS MENSAGENS**

```
Tempo de espera:
*** min ** seg
<OK> Continuar
 <VOLTA> Sair
```

#### Causas Prováveis:

• A função 'Leitura de Dados' foi utilizada mais de uma vez.

#### Soluções:

• Deixe a ignição ligada durante o tempo exibido no visor do OBDMAP, assim o funcionamento voltará ao normal.

Erro de Comunicação!

#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

#### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza Cabo Universal e Adaptador A3;
- Conferir boa conexão do Cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectá-los novamente;
- Conferir atualização mais recente com o Suporte Técnico.

Senha Incorreta!

#### Causas Prováveis:

Erro desconhecido!

#### Soluções:

Consulte o Suporte Técnico.




Erro no Transponder \*

#### Causas Prováveis:

- Transponder inválido.
- O transponder já se encontra programado e travado;
- O transponder utilizado não está dedicado para Mitsubishi.

#### Soluções:

- Utilize um transponder correto conforme solicitado no manual;
- Utilize um transponder dedicado para Mitsubishi novo;
- Utilize a carga PS0079 para realizar a dedicação de transponder.



#### Causas Prováveis:

- O veículo selecionado está incorreto:
- Veículo fora da aplicação.

#### Soluções:

- Selecione o veículo correto;
- Contate o Suporte Técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar índice