

MANUAL CARGA – OBD0188 PROGRAMAÇÃO DE CHAVES E TELECOMANDO VW IMOB2b (NEW BEETLE)

VER. 2





AGOSTO DE 2023



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
TRANSPONDER UTILIZADO	
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO	5
REALIZANDO A LEITURA DE SENHA	6
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	8
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DO TELECOMANDO	10
OUTRAS MENSAGENS	12



INTRODUÇÃO

ESTA CARGA REALIZA AS SEGUINTES FUNÇÕES:

- Leitura de senha;
- Programação de até 8 chave;
- Programação do telecomando.

OBSERVAÇÃO: É necessário ter em mãos todas as chaves a serem programadas, inclusive as que já estavam programadas. Caso elas não sejam reprogramadas, elas não funcionarão no veículo. No procedimento do telecomando, só será possível a programação de um.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Volkswagen	New Beetle 2.0	1999 – 2002


TRANSPONDER UTILIZADO



Utilize um transponder Megamos ID48 (virgem).



ACESSÓRIOS UTILIZADOS

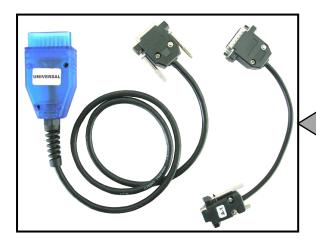

Cabo Universal + Adaptador A1: Necessário para realizar procedimentos via tomada de diagnóstico no veículo.




Todos os acessórios conectados para realizar procedimentos via diagnose.



LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO


• A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na área B5.

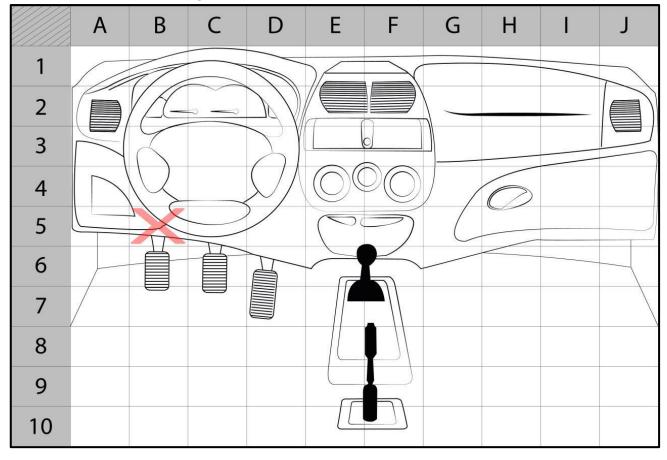




REALIZANDO A LEITURA DE SENHA

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

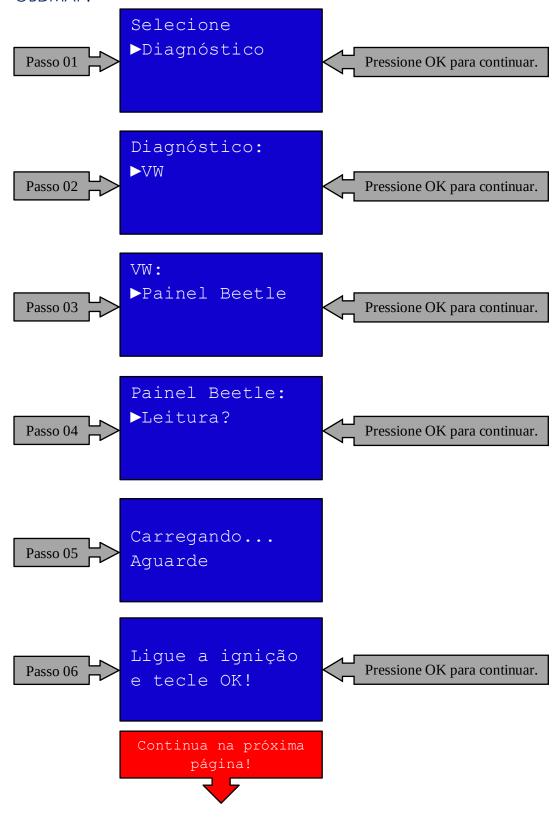

RETORNAR AO ÍNDICE




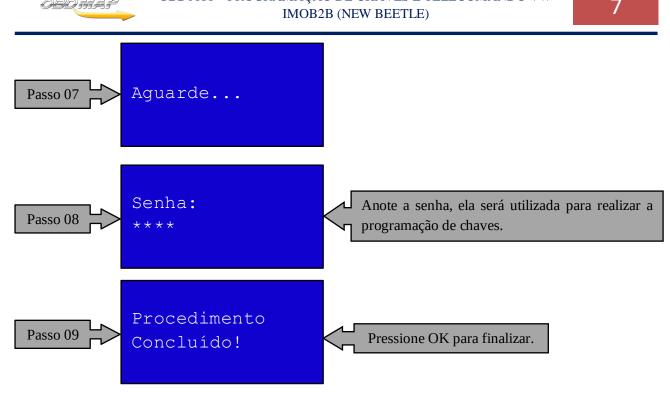




REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

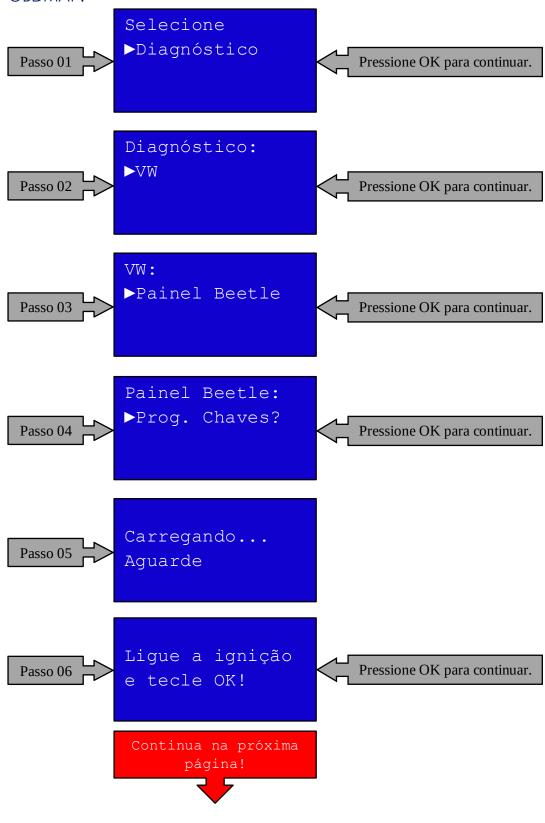

RETORNAR AO ÍNDICE




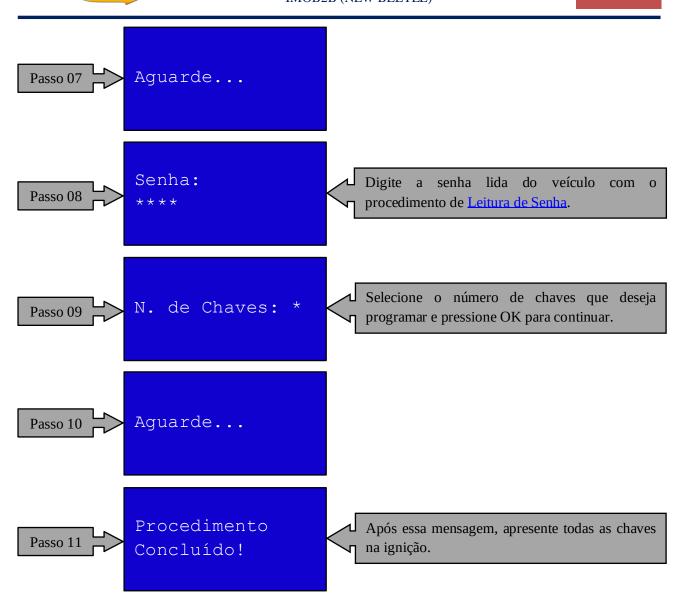




REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DO TELECOMANDO

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

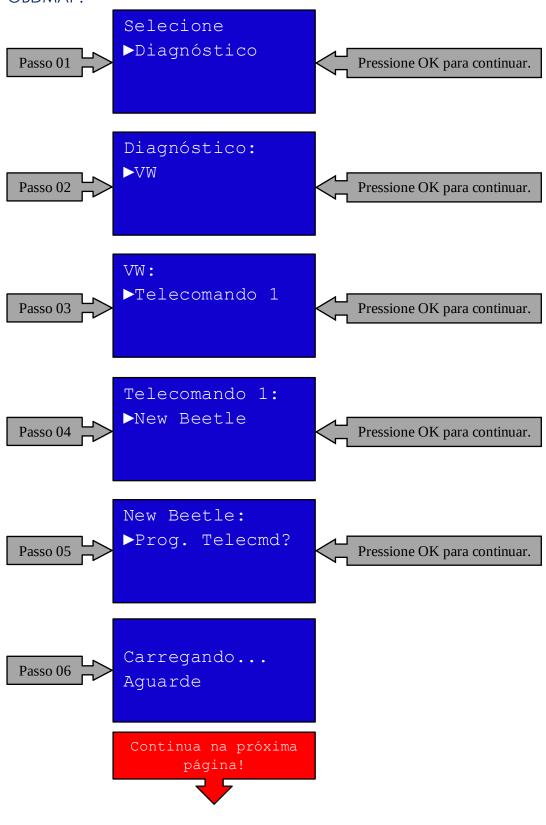

RETORNAR AO ÍNDICE



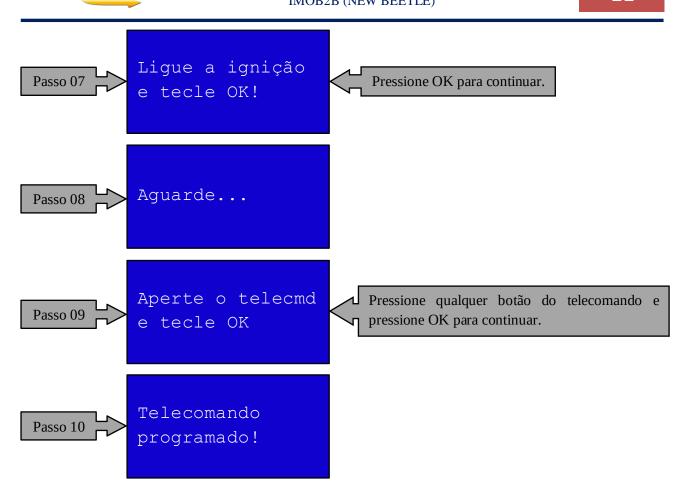



OUTRAS MENSAGENS

Erro de comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectá-los novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico, talvez estar cara tenha tido alterações.

Acesso Negado!

Causa Provável:

• O veículo ou sistema não corresponde à aplicação.

Soluções:

- Verificar aplicação;
- Consulte o Suporte Técnico.

Se persistirem os erros acima ou para outras mensagens, consulte o Suporte Técnico