

Manual Carga – PS0064 Programação de Chaves Fox VDO 10-13 Rev. 2



Novembro 2021



ÍNDICE

Introdução	<u>3</u>
Aplicação:	3
Transponder utilizado	3
Acessórios utilizados	4
Play Service	5
Realizando o teste de compatibilidade	6
Realizando a programação de Chaves	8
Outras Mensagens	



<u>Introdução</u>

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Apaga e adiciona chaves
- Leitura e apagamento de falhas passadas
- Leitura do número de chaves

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
VW	Fox 1.0	2010 a 2013
	Fox 1.6	2010 a 2013

Observação

• Somente para veículos com sistema VW Imob5

Transponder utilizado



Utilize o transponder ID48 CAN (TP23) NOVO! Se não for utilizado um transponder novo o procedimento pode não ser bem-sucedido!



Acessórios utilizados



Utilize o cabo universal + adaptador A1.

Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.





Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:***.***c : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do servico: Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/** **.***c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **.***c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados ***c do saldo : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMap está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informacao de servico : Neste momento o OBDMap está buscando dados para realizar o serviço.


Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMap está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMap está pronto para uso.




Realizando o teste de compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

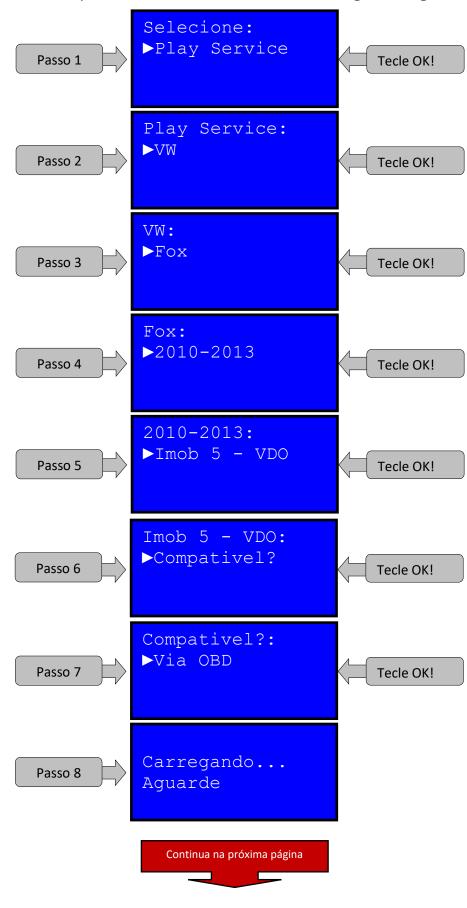




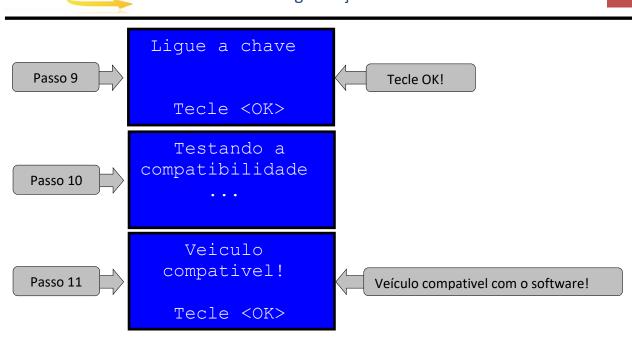




Realizando a programação de Chaves


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

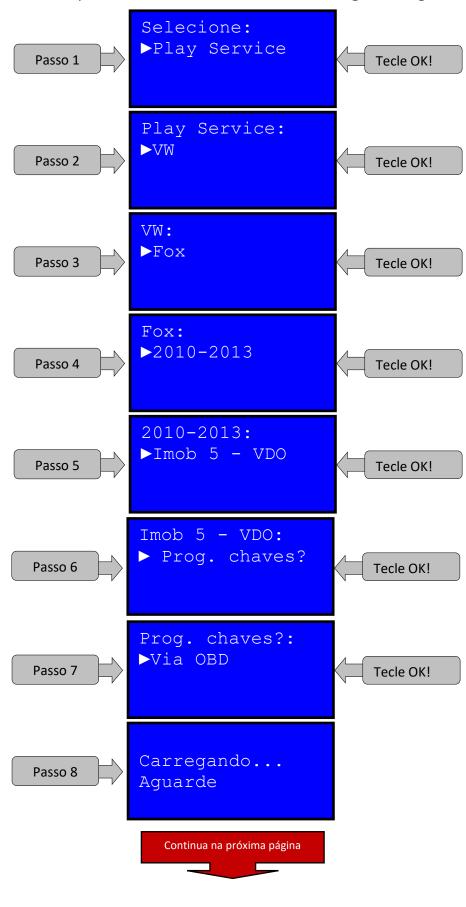




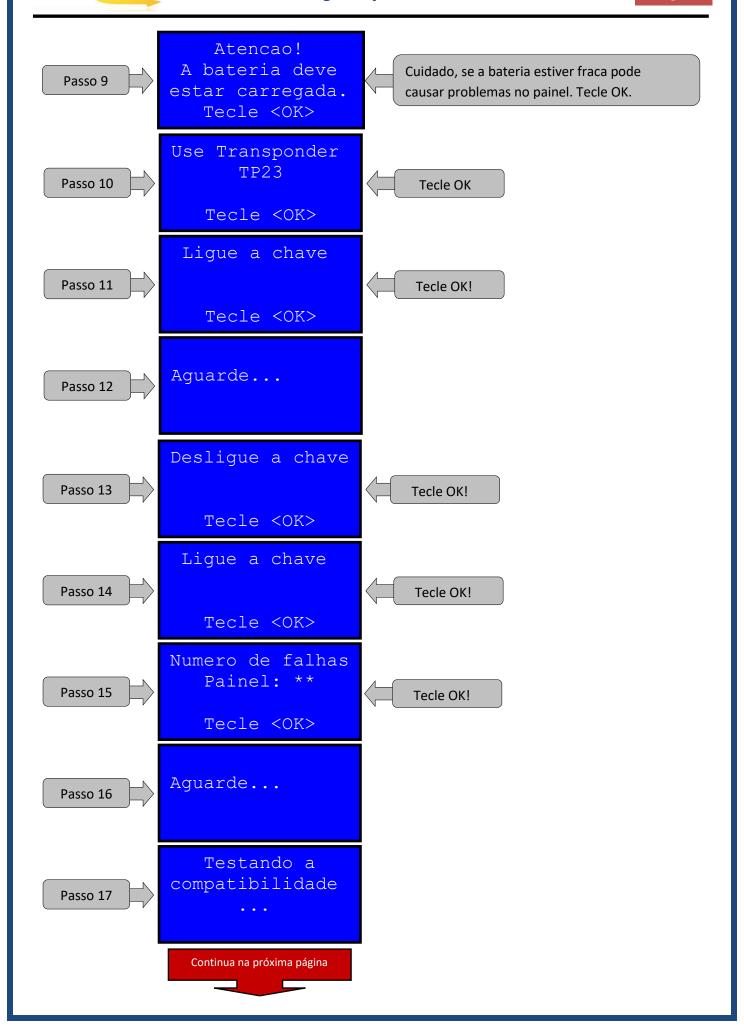




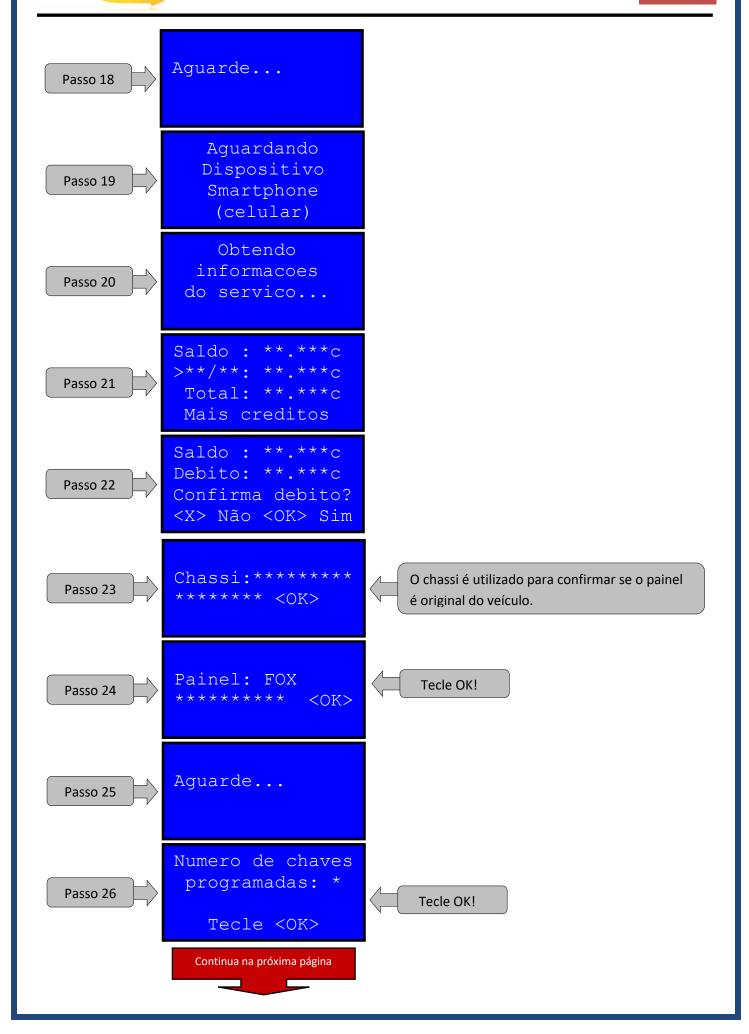



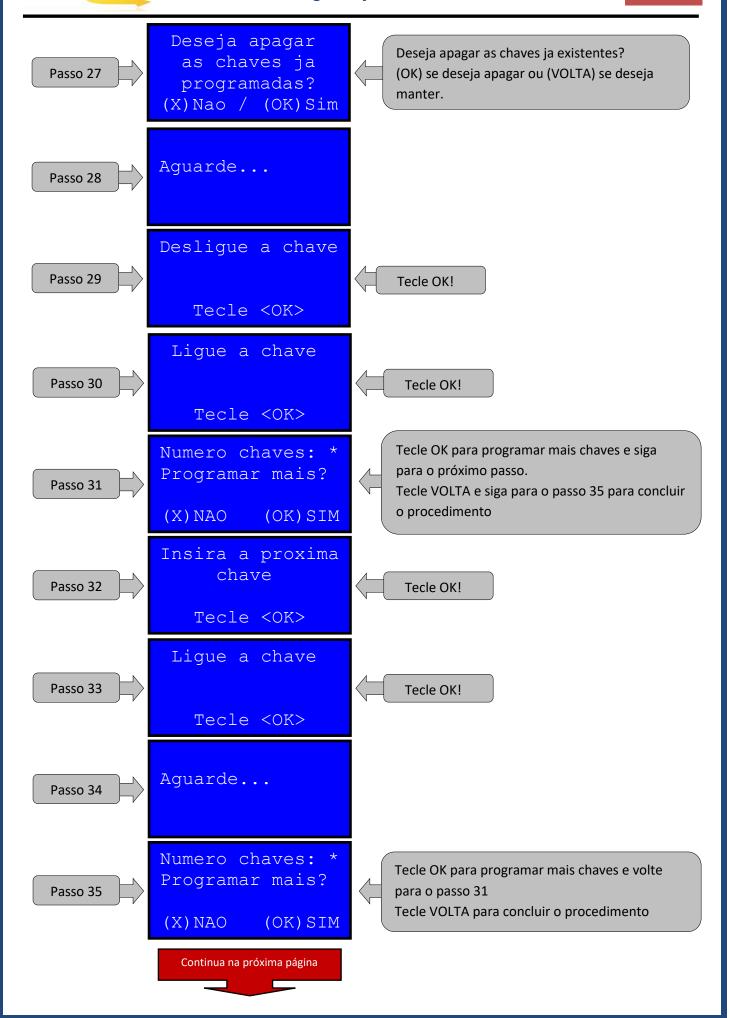




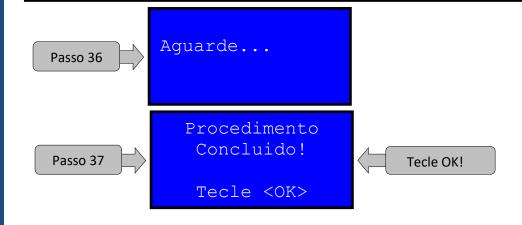



Outras Mensagens



Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo se o modelo estiver na faixa de anos
- A função pode estar desatualizada

Soluções:

- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o suporte
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações

Erro de
Comunicacao!
Tecle <OK>


Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.





Causas Prováveis:

- O arquivo no painel não é original ou valido
- Veículo fora da aplicação
- painel com firmware diferente dos painéis da aplicação.

Soluções

- Ler falhas do painel
- Assegurar que o kit esteja casado
- Verificar a integridade do painel e de seu arquivo.

Aguardando chaves ou painel corrompido. <OK>

Causas Prováveis:

- O número de chaves escolhidos não foi o número de chaves programadas,
- Painel do carro pode estar corrompido.

Soluções:

• Verificar se o número de chaves mostrado no painel corresponde ao número de chaves desejado para a programação.

Observações:

Condição 1: Veículo não aceita chaves: Quando o procedimento é iniciado, mas se observa pelo painel do veículo que as chaves não estão sendo adicionadas, pode ser devido ao transponder utilizado não ser o correto.

Condição 2: Painel apagado: A bateria está muito fraca. Desconecte a bateria, aguarde 10 segundos e reconecte. Se necessário dê uma carga na bateria.



Erro na Programacao!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A chave não está na ignição,
- A programação não foi completada,
- Defeito no carro, parte elétrica, sensores da antena

Soluções:

- Coloque a chave na ignição,
- Refazer o procedimento novamente,
- Conferir parte elétrica do carro, fusíveis, sensores da antena, etc.

Erro na leitura!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O Painel pode não estar na aplicação
- O firmware do hardware não é compatível
- A carga pode ter sofrido alterações

Soluções:

- Verifique se o veículo está na aplicação
- Contate o suporte

Acesso Negado!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

• Painel não compatível com a aplicação.

Soluções:

Verificar aplicação.



Erro na Gravacao!

Causas Prováveis:

• Memória ou módulo com problema,

Soluções:

• Conferir bom estado do módulo,

Transponder
Rejeitado ou
nao encontrado!
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O transponder inserido não é válido
- Não existe transponder dentro da chave
- Transponder de má qualidade

Soluções:

- Verifique o transponder que está na chave
- Use um transponder confiável e repita o procedimento

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar indice