

Manual Carga – OBD0011 L200 HPE Rev. 3





Outubro 2016



ÍNDICE

Introdução	3
Aplicação	3
Acessórios utilizados	4
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo	5
Realizando a programação de chaves	6
Outras Mensagens	8



<u>Introdução</u>

Esta carga realiza as seguintes funções:

• Programação de até 8 chaves via OBD.


É necessário ter em mãos todas as chaves a serem programadas, inclusive as que já estavam programadas. Caso as chaves que já funcionavam no veículo não sejam programadas, elas não funcionarão mais, necessitando fazer a programação novamente.

Observação: Após o procedimento a luz do Code deve acender e apagar indicando que a programação foi concluída.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
MITSUBISHI	L200 2.5 HPE	2004 a 2012

<u>Atenção:</u> Nem todos os veículos citados acima fazem parte desta carga. Pode haver veículos sem transponder, ou veículos que possuem chave com telecomando. No caso de chave com telecomando, utilizar a carga **OBD0208**.

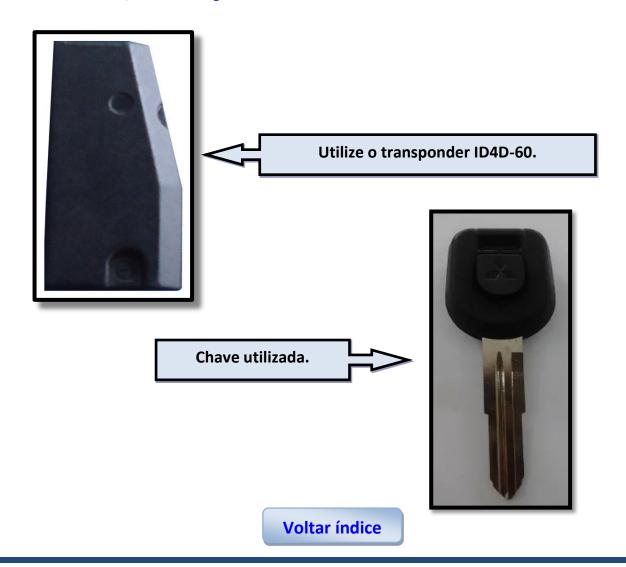



Acessórios utilizados



Utilize o cabo Universal + adaptador A1.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.






Todos os acessórios conectados no OBDMap.

Voltar índice



Localizando a tomada de diagnóstico no veículo


A tomada de diagnósticos da L200 fica localizada na área C5.

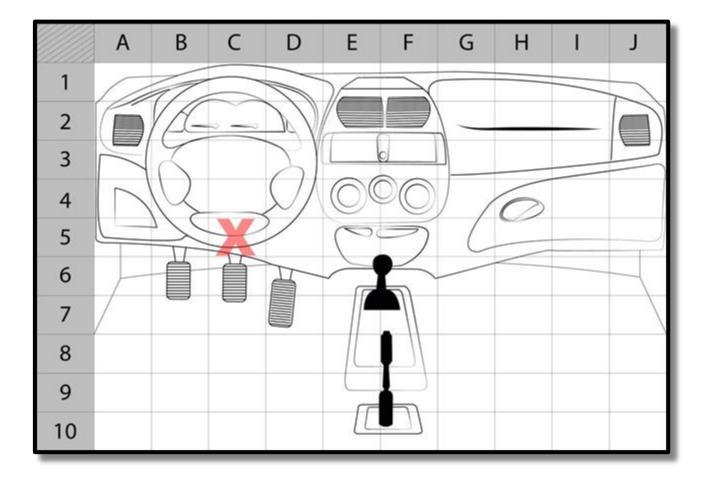




Realizando a programação de chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

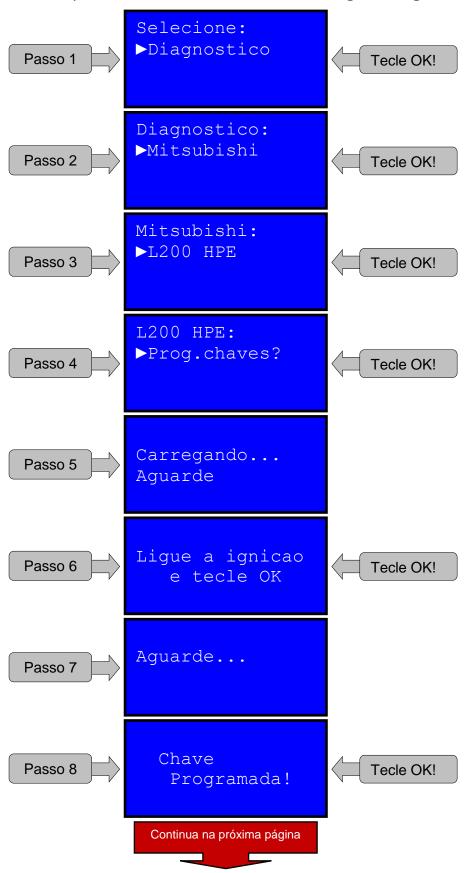



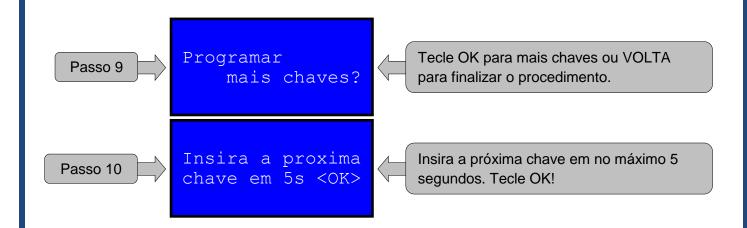

Voltar indice



Outras Mensagens



Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Chave ja esta programada!

Causas Prováveis:

• A chave já está programada para o veículo.



Causas Prováveis:

• O transponder utilizado está incorreto.

Soluções:

• Utilize o transponder correto de acordo com a Página 3.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar índice